ISTRUZIONI PER L'USO
INSTRUCTION MANUAL
BETRIEBSANWEISUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE USO
MANUAL DE INSTRUÇÕES

GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKSANVISNING
BRUGERVEJLEDNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Genesis 284 PSR
Genesis 354 PSR
Genesis 504 PSR

CE

Cod. 91.08.074
Data 25/03/10
Rev.

ITALIANO **3**
ENGLISH **27**
DEUTSCH **51**
FRANÇAIS **77**
ESPAÑOL **103**
PORTUGUÊS **127**
NEDERLANDS **151**
SVENSKA **175**
DANSK **199**
NORSK **223**
SUOMI **247**
ΕΛΛΗΝΙΚΑ **271**

9 Targa dati, Rating plate, Leistungschilder, Plaque données, Placa de características, Placa de dados, Technische gegevens, Märkplåt, Dataskilt, Identifikasjonsplate, Arvokilpi, πινακιδα χαρακτηριστικων **297**

10 Significato targa dati del generatore, Meaning of power source rating plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild des Generators, Signification de la plaque des données du générateur, Significado de la etiqueta de los datos del generador, Significado da placa de dados do gerador, Betekenis gegevensplaatje van de generator, Generatorns märkplåt, Betydning af oplysningerne på generatorens dataskilt, Beskrivelse av generatorens informasjonsskilt, Generaattorin kilven sisältö, Σημασία πινακίδας χαρ ακτηριότικών της γεννητριασ **298**

11 Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytkentäkaavio, Διαγραμμα

GENESIS 284-354 PSR **299**

GENESIS 504 PSR **300**

12 Connettori, Connectors, Verbinder, Connecteurs, Conectores, Conectores, Verbindingen, Kontaktdon, Konnektorer, Skjøtemunnstykker, Liittimet, Συνδετηρεσ

GENESIS 284-354 PSR / GENESIS 504 PSR **301**

13 Lista ricambi, Spare parts list, Ersatzteilverzeichnis, Liste de pièces détachées, Lista de repuestos, Lista de peças de reposição, Lijst van reserve onderdelen, Reservdelslista, Reservedelsliste, Liste over reservedeler, Varaosaluettelo, καταλογοσ ανταλλακτικων

GENESIS 284 PSR / GENESIS 354 PSR / GENESIS 504 PSR **302**

Ringraziamenti...

*Vi ringraziamo della fiducia accordataci nell'aver scelto la **QUALITA', la TECNOLOGIA e l'AFFIDABILITA'** dei prodotti SELCO.*
Per sfruttare le potenzialità e le caratteristiche del prodotto acquistato, vi invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni che vi aiuteranno a conoscere al meglio il prodotto e ad ottenere i migliori risultati.

Prima di iniziare qualsiasi operazione siate sicuri di aver ben letto e compreso questo manuale. Non apportate modifiche e non eseguite manutenzioni non descritte. Per ogni dubbio o problema circa l'utilizzo della macchina, anche se qui non descritto, consultare personale qualificato.

Questo manuale è parte integrante della unità o macchina e deve accompagnarla in ogni suo spostamento o rivendita.
È cura dell'utilizzatore mantenerlo integro ed in buone condizioni.
*La **SELCO s.r.l.** si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.*
*I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film ed i microfilm) sono riservati e vietati senza l'autorizzazione scritta della **SELCO s.r.l.***

Quanto esposto è di vitale importanza e pertanto necessario affinchè le garanzie possano operare.
Nel caso l'operatore non si attenesse a quanto descritto, il costruttore declina ogni responsabilità.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La ditta
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

dichiara che l'apparecchio tipo

GENESIS 284 PSR
GENESIS 354 PSR
GENESIS 504 PSR

è conforme alle direttive EU:

2006/95/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2004/108/EEC	**EMC DIRECTIVE**
93/68/EEC	**CE MARKING DIRECTIVE**

e che sono state applicate le norme:

EN 60974-1
EN 60974-3
EN 60974-10

Ogni intervento o modifica non autorizzati dalla **SELCO s.r.l.** faranno decadere la validità di questa dichiarazione.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.

Lino Frasson
Chief Executive

INDICE

1 AVVERTENZE 5
1.1 Ambiente di utilizzo 5
1.2 Protezione personale e di terzi 5
1.3 Protezione da fumi e gas 6
1.4 Prevenzione incendio/scoppio 6
1.5 Prevenzione nell'uso delle bombole di gas 6
1.6 Protezione da shock elettrico 6
1.7 Campi elettromagnetici ed interferenze 7
1.8 Grado di protezione IP 8
2 INSTALLAZIONE 8
2.1 Modalità di sollevamento, trasporto e scarico 8
2.2 Posizionamento dell'impianto 8
2.3 Allacciamento 8
2.4 Messa in servizio 9
3 PRESENTAZIONE DELL'IMPIANTO 10
3.1 Generalità 10
3.2 Pannello comandi frontale 10
3.3 Pannello comandi frontale (RC 300) 10
3.4 Schermata di avvio 11
3.5 Schermata di salvataggio 11
3.6 Schermata principale 11
3.7 Menù di scelta rapida 12
3.8 Set up 13
3.9 Schermata programmi 15
3.10 Personalizzazione interfaccia 16
3.11 Lock/unlock 17
3.12 Gestione comandi esterni 18
3.13 Limiti di guardia 18
3.14 Schermata allarmi 19
3.15 Pannello posteriore 20
3.16 Pannello prese 20
4 ACCESSORI 20
4.1 Generalità 20
4.2 Comando a distanza RC 100 21
4.3 Comando a distanza a pedale RC 120 per saldatura TIG 21
4.4 Comando a distanza RC 200 21
4.5 Torce serie MT300 21
5 MANUTENZIONE 21
6 DIAGNOSTICA E SOLUZIONI 22
7 CENNI TEORICI SULLA SALDATURA 24
7.1 Saldatura con elettrodo rivestito (MMA) 24
7.2 Saldatura TIG (arco continuo) 25
7.2.1 Saldature TIG degli acciai 25
7.2.2 Saldatura TIG del rame 26
8 CARATTERISTICHE TECNICHE 26

SIMBOLOGIA

Pericoli imminenti che causano gravi lesioni e comportamenti rischiosi che potrebbero causare gravi lesioni

Comportamenti che potrebbero causare lesioni non gravi o danni alle cose

Le note precedute da questo simbolo sono di carattere tecnico e facilitano le operazioni

1 AVVERTENZE

Prima di iniziare qualsiasi operazione siate sicuri di aver ben letto e compreso questo manuale.
Non apportate modifiche e non eseguite manutenzioni non descritte.
Il produttore non si fa carico di danni a persone o cose, occorsi per incuria nella lettura o nella messa in pratica di quanto scritto in questo manuale.

Per ogni dubbio o problema circa l'utilizzo dell'impianto, anche se qui non descritto, consultare personale qualificato.

1.1 Ambiente di utilizzo

- Ogni impianto deve essere utilizzato esclusivamente per le operazioni per cui è stato progettato, nei modi e nei campi previsti in targa dati e/o in questo manuale, secondo le direttive nazionali e internazionali relative alla sicurezza.
  Un utilizzo diverso da quello espressamente dichiarato dal costruttore è da considerarsi totalmente inappropriato e pericoloso e in tal caso il costruttore declina ogni responsabilità.
- Questo apparecchio deve essere usato solo a scopo professionale in un ambiente industriale.
  Il costruttore non risponderà di danni provocati dall'uso dell'impianto in ambienti domestici.
- L'impianto deve essere utilizzato in ambienti con temperatura compresa tra i -10°C e i +40°C (tra i +14°F e i +104°F).
  L'impianto deve essere trasportato e immagazzinato in ambienti con temperatura compresa tra i -25°C e i +55°C (tra i -13°F e i 131°F).
- L'impianto deve essere utilizzato in ambienti privi di polvere, acidi, gas o altre sostanze corrosive.
- L'impianto deve essere utilizzato in ambienti con umidità relativa non superiore al 50% a 40°C (104°F).
  L'impianto deve essere utilizzato in ambienti con umidità relativa non superiore al 90% a 20°C (68°F).
- L'impianto deve essere utilizzato ad una altitudine massima sul livello del mare di 2000m (6500 piedi).

Non utilizzare tale apparecchiatura per scongelare tubi.
Non utilizzare tale apparecchiatura per caricare batterie e/o accumulatori.
Non utilizzare tale apparecchiatura per far partire motori.

1.2 Protezione personale e di terzi

Il processo di saldatura è fonte nociva di radiazioni, rumore, calore ed esalazioni gassose.

Indossare indumenti di protezione per proteggere la pelle dai raggi dell'arco e dalle scintille o dal metallo incandescente.
Gli indumenti utilizzati devono coprire tutto il corpo e devono essere:
- integri e in buono stato
- ignifughi
- isolanti e asciutti
- aderenti al corpo e privi di risvolti

Utilizzare sempre calzature a normativa, resistenti e in grado di garantire l'isolamento dall'acqua.

Utilizzare sempre guanti a normativa, in grado di garantire l'isolamento elettrico e termico.

Sistemare una parete divisoria ignifuga per proteggere la zona di saldatura da raggi, scintille e scorie incandescenti.
Avvertire le eventuali terze persone di non fissare con lo sguardo la saldatura e di proteggersi dai raggi dell'arco o del metallo incandescente.

Utilizzare maschere con protezioni laterali per il viso e filtro di protezione idoneo (almeno NR10 o maggiore) per gli occhi.

Indossare sempre occhiali di sicurezza con schermi laterali specialmente nell'operazione manuale o meccanica di rimozione delle scorie di saldatura.

Non utilizzare lenti a contatto!!!

Utilizzare cuffie antirumore se il processo di saldatura diviene fonte di rumorosità pericolosa.
Se il livello di rumorosità supera i limiti di legge, delimitare la zona di lavoro ed accertarsi che le persone che vi accedono siano protette con cuffie o auricolari.

Evitare il contatto tra mani, capelli, indumenti, attrezzi… e parti in movimento quali:
- ventilatori
- ruote dentate
- rulli e alberi
- bobine di filo

- Non operare sulle ruote dentate quando il trainafilo è in funzione.
- L'impianto non deve essere sottoposto ad alcun tipo di modifica.
  L'esclusione dei dispositivi di protezione sulle unità di avanzamento del filo è estremamente pericoloso e solleva il costruttore da ogni responsabilità su danni a cose e persone.
- Tenere sempre i pannelli laterali chiusi durante le operazioni di saldatura.

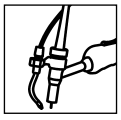

Tenere la testa lontano dalla torcia TIG durante il caricamento e l'avanzamento del filo. Il filo in uscita può provocare seri danni alle mani, al viso e agli occhi.

Evitare di toccare i pezzi appena saldati, l'elevato calore potrebbe causare gravi ustioni o scottature.

- Mantenere tutte le precauzioni precedentemente descritte anche nelle lavorazioni post saldatura in quanto, dai pezzi lavorati che si stanno raffreddando, potrebbero staccarsi scorie.
- Assicurarsi che la torcia si sia raffreddata prima di eseguire lavorazioni o manutenzioni.

Provvedere ad un'attrezzatura di pronto soccorso. Non sottovalutare scottature o ferite.

Prima di lasciare il posto di lavoro, porre in sicurezza l'area di competenza in modo da impedire danni accidentali a cose o persone.

1.3 Protezione da fumi e gas

- Fumi, gas e polveri prodotti dal processo di saldatura possono risultare dannosi alla salute.
  I fumi prodotti durante il processo di saldatura possono, in determinate circostanze, provocare il cancro o danni al feto nelle donne in gravidanza.
- Tenere la testa lontana dai gas e dai fumi di saldatura.
- Prevedere una ventilazione adeguata, naturale o forzata, nella zona di lavoro.
- In caso di aerazione insufficiente utilizzare maschere dotate di respiratori.
- Nel caso di saldature in ambienti angusti è consigliata la sorveglianza dell'operatore da parte di un collega situato esternamente.
- Non usare ossigeno per la ventilazione.
- Verificare l'efficacia dell'aspirazione controllando periodicamente l'entità delle emissioni di gas nocivi con i valori ammessi dalle norme di sicurezza.
- La quantità e la pericolosità dei fumi prodotti è riconducibile al materiale base utilizzato, al materiale d'apporto e alle eventuali sostanze utilizzate per la pulizia e lo sgrassaggio dei pezzi da saldare. Seguire attentamente le indicazioni del costruttore e le relative schede tecniche.
- Non eseguire operazioni di saldatura nei pressi di luoghi di sgrassaggio o verniciatura.
  Posizionare le bombole di gas in spazi aperti o con un buon ricircolo d'aria.

1.4 Prevenzione incendio/scoppio

- Il processo di saldatura può essere causa di incendio e/o scoppio.
- Sgomberare dalla zona di lavoro e circostante i materiali o gli oggetti infiammabili o combustibili.
  I materiali infiammabili devono trovarsi ad almeno 11 metri (35 piedi) dall'ambiente di saldatura o devono essere opportunamente protetti.
  Le proiezioni di scintille e di particelle incandescenti possono facilmente raggiungere le zone circostanti anche attraverso piccole aperture. Porre particolare attenzione nella messa in sicurezza di cose e persone.
- Non eseguire saldature sopra o in prossimità di recipienti in pressione.
- Non eseguire operazioni di saldatura su recipienti o tubi chiusi.
  Porre comunque particolare attenzione nella saldatura di tubi o recipienti anche nel caso questi siano stati aperti, svuotati e accuratamente puliti. Residui di gas, carburante, olio o simili potrebbe causare esplosioni.
- Non saldare in atmosfera contenente polveri, gas o vapori esplosivi.
- Accertarsi, a fine saldatura, che il circuito in tensione non possa accidentalmente toccare parti collegate al circuito di massa.
- Predisporre nelle vicinanze della zona di lavoro un' attrezzatura o un dispositivo antincendio.

1.5 Prevenzione nell'uso delle bombole di gas

- Le bombole di gas inerte contengono gas sotto pressione e possono esplodere nel caso non vengano assicurate le condizioni minime di trasporto, mantenimento e uso.
- Le bombole devono essere vincolare verticalmente a pareti o ad altro, con mezzi idonei, per evitare cadute o urti meccanici accidentali.
- Avvitare il cappuccio a protezione della valvola durante il trasporto, la messa in servizio e ogni qualvolta le operazioni di saldatura siano terminate.
- Evitare che le bombole siano esposte direttamente ai raggi solari, a sbalzi elevati di temperatura, a temperature troppo alte o troppo rigide. Non esporre le bombole a temperature troppo rigide o troppo alte.
- Evitare che le bombole entrino in contatto con fiamme libere, con archi elettrici, con torce o pinze porta elettrodo, con le proiezioni incandescenti prodotte dalla saldatura.
- Tenere le bombole lontano dai circuiti di saldatura e dai circuiti di corrente in genere.
- Tenere la testa lontano dal punto di fuoriuscita del gas quando si apre la valvola della bombola.
- Chiudere sempre la valvola della bombola quando le operazioni di saldatura sono terminate.
- Non eseguire mai saldature su una bombola di gas in pressione.

1.6 Protezione da shock elettrico

- Uno shock da scarica elettrica può essere mortale.
- Evitare di toccare parti normalmente in tensione interne o esterne all'impianto di saldatura mentre l'impianto stesso è alimentato (torce, pinze, cavi massa, elettrodi, fili, rulli e bobine sono elettricamente collegati al circuito di saldatura).
- Assicurare l'isolamento elettrico dell'impianto e dell'operatore di saldatura utilizzando piani e basamenti asciutti e sufficientemente isolati dal potenziale di terra e di massa.
- Assicurarsi che l'impianto venga allacciato correttamente ad una spina e ad una rete provvista del conduttore di protezione a terra.
- Non toccare contemporaneamente due torce o due pinze portaelettrodo.
  Interrompere immediatamente le operazioni di saldatura se si avverte la sensazione di scossa elettrica.

Il dispositivo di innesco e stabilizzazione dell'arco è progettato per il funzionamento a guida manuale o meccanica.

L'aumento della lunghezza della torcia o dei cavi di saldatura ad oltre 8m aumenterà il rischio di scossa elettrica.

1.7 Campi elettromagnetici ed interferenze

- Il passaggio della corrente di saldatura attraverso i cavi interni ed esterni all'impianto, crea un campo elettromagnetico nelle immediate vicinanze dei cavi di saldatura e dell'impianto stesso.
- I campi elettromagnetici possono avere effetti (ad oggi sconosciuti) sulla salute di chi ne subisce una esposizione prolungata. I campi elettromagnetici possono interferire con altre apparecchiature quali pace-maker o apparecchi acustici.

I portatori di apparecchiature elettroniche vitali (pace-maker) devono consultare il medico prima di avvicinarsi alle operazioni di saldatura ad arco o di taglio al plasma.

Classificazione EMC dell'apparecchiatura in accordo con la norma EN/IEC 60974-10 (Vedi targa dati o caratteristiche tecniche)
L'apparecchiatura di classe B è conforme con i requisiti di compatibilità elettromagnetica in ambienti industriali e residenziali, incluse aree residenziali dove l'energia elettrica è fornita da un sistema pubblico a bassa tensione.
L'apparecchiatura di classe A non è intesa per l'uso in aree residenziali dove l'energia elettrica è fornita da un sistema pubblico a bassa tensione. Può essere potenzialmente difficile assicurare la compatibilità elettromagnetica di apparecchiature di classe A in questi aree, a causa di disturbi irradiati e condotti.

Installazione, uso e valutazione dell'area
Questo apparecchio è costruito in conformità alle indicazioni contenute nella norma armonizzata EN60974-10 ed è identificato come di "CLASSE A".
Questo apparecchio deve essere usato solo a scopo professionale in un ambiente industriale.
Il costruttore non risponderà di danni provocati dall'uso dell'impianto in ambienti domestici.

L'utilizzatore deve essere un esperto del settore ed in quanto tale è responsabile dell'installazione e dell'uso dell'apparecchio secondo le indicazioni del costruttore. Qualora vengano rilevati dei disturbi elettromagnetici, spetta all'utilizzatore dell'apparecchio risolvere la situazione avvalendosi dell'assistenza tecnica del costruttore.

In tutti i casi i disturbi elettromagnetici devono essere ridotti fino al punto in cui non costituiscono più un fastidio.

Prima di installare questo apparecchio, l'utilizzatore deve valutare i potenziali problemi elettromagnetici che si potrebbero verificare nell'area circostante e in particolare la salute delle persone circostanti, per esempio: utilizzatori di pace-maker e di apparecchi acustici.

Requisiti alimentazione di rete (Vedi caratteristiche tecniche)
Apparecchiature ad elevata potenza possono influenzare la qualità dell'energia della rete di distribuzione a causa della corrente assorbita. Conseguentemente, alcune restrizioni di connessione o alcuni requisiti riguardanti la massima impedenza di rete ammessa o la minima potenza d'installazione disponibile al punto di interfaccia con la rete pubblica (punto di accoppiamento comune - Point of Commom Coupling PCC) possono essere applicati per alcuni tipi di apparecchiature (vedi dati tecnici).
In questo caso è responsabilità dell'installatore o dell'utilizzatore assicurarsi, con la consultazione del gestore della rete se necessario, che l'apparecchiatura possa essere connessa.

In caso di interferenza potrebbe essere necessario prendere ulteriori precauzioni quali il filtraggio dell'alimentazione di rete.
Si deve inoltre considerare la possibilità di schermare il cavo d'alimentazione.

Cavi di saldatura
Per minimizzare gli effetti dei campi elettromagnetici, seguire le seguenti regole:
- Arrotolare insieme e fissare, dove possibile, cavo massa e cavo potenza.
- Evitare di arrotolare i cavi di saldatura intorno al corpo.
- Evitare di frapporsi tra il cavo di massa e il cavo di potenza (tenere entrambi dallo stesso lato).
- I cavi devono essere tenuti più corti possibile e devono essere posizionati vicini e scorrere su o vicino il livello del suolo.
- Posizionare l'impianto ad una certa distanza dalla zona di saldatura.
- I cavi devono essere posizionati lontano da eventuali altri cavi presenti.

Collegamento equipotenziale
Il collegamento a massa di tutti i componenti metallici nell' impianto di saldatura e nelle sue vicinanze deve essere preso in considerazione.
Rispettare le normative nazionali riguardanti il collegamento equipotenziale.

Messa a terra del pezzo in lavorazione
Dove il pezzo in lavorazione non è collegato a terra, per motivi di sicurezza elettrica o a causa della dimensione e posizione, un collegamento a massa tra il pezzo e la terra potrebbe ridurre le emissioni.
Bisogna prestare attenzione affinché la messa a terra del pezzo in lavorazione non aumenti il rischio di infortunio degli utilizzatori o danneggi altri apparecchi elettrici.
Rispettare le normative nazionali riguardanti la messa a terra.

Schermatura
La schermatura selettiva di altri cavi e apparecchi presenti nell' area circostante può alleviare i problemi di interferenza.
La schermatura dell'intero impianto di saldatura può essere presa in considerazione per applicazioni speciali.

1.8 Grado di protezione IP

IP23S
- Involucro protetto contro l'accesso a parti pericolose con un dito e contro corpi solidi estranei di diametro maggiore/ uguale a 12,5 mm.
- Involucro protetto contro pioggia a 60° sulla verticale.
- Involucro protetto dagli effetti dannosi dovuti all'ingresso d'acqua, quando le parti mobili dell'apparecchiatura non sono in moto.

2 INSTALLAZIONE

L'installazione può essere effettuata solo da personale esperto ed abilitato dal produttore.



Per l'installazione assicurarsi che il generatore sia scollegato dalla rete di alimentazione.

E' vietata la connessione (in serie o parallelo) dei generatori.

2.1 Modalità di sollevamento, trasporto e scarico

- L'impianto è provvisto di un manico che ne permette la movimentazione a mano.
- Utilizzare un elevatore a forche ponendo la massima attenzione nello spostamento, al fine di evitare il ribaltamento del generatore.

Non sottovalutare il peso dell'impianto, vedi caratteristiche tecniche.

Non far transitare o sostare il carico sospeso sopra a persone o cose.

Non lasciare cadere o appoggiare con forza l'impianto o la singola unità.

2.2 Posizionamento dell'impianto

Osservare le seguenti norme:
- Facile accesso ai comandi ed ai collegamenti.
- Non posizionare l'attrezzatura in ambienti angusti.
- Non posizionare mai l'impianto su di un piano con inclinazione maggiore di 10° dal piano orizzontale.
- Collocare l'impianto in un luogo asciutto, pulito e con ventilazione appropriata.
- Proteggere l'impianto contro la pioggia battente e contro il sole.



2.3 Allacciamento

Il generatore è provvisto di un cavo di alimentazione per l'allacciamento alla rete.
L'impianto può essere alimentato con:
- 400V trifase

ATTENZIONE: per evitare danni alle persone o all'impianto, occorre controllare la tensione di rete selezionata e i fusibili PRIMA di collegare la macchina alla rete. Inoltre occorre assicurarsi che il cavo venga collegato a una presa fornita di contatto di terra.

Il funzionamento dell'apparecchiatura è garantito per tensioni che si discostano fino al ±15% dal valore nominale.

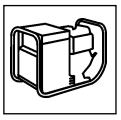

E' possibile alimentare l'impianto attraverso un gruppo elettrogeno purchè questo garantisca una tensione di alimentazione stabile tra il ±15% rispetto al valore di tensione nominale dichiarato dal costruttore, in tutte le condizioni operative possibili e alla massima potenza erogabile dal generatore.

Di norma, si consiglia l'uso di gruppi elettrogeni di potenza pari a 2 volte la potenza del generatore se monofase e pari a 1.5 volte se trifase.

Si consiglia l'uso di gruppi elettrogeni a controllo elettronico.



Per la protezione degli utenti, l'impianto deve essere correttamente collegato a terra. Il cavo di alimentazione è provvisto di un conduttore (giallo - verde) per la messa a terra, che deve essere collegato ad una spina dotata di contatto a terra.

L'impianto elettrico deve essere realizzato da personale tecnico in possesso di requisiti tecnico-professionali specifici e in conformità alle leggi dello stato in cui si effettua l'installazione.

Il cavo rete del generatore è fornito di un filo giallo/verde, che deve essere collegato SEMPRE al conduttore di protezione a terra. Questo filo giallo/verde non deve MAI essere usato insieme ad altro filo per prelievi di tensione.

Controllare l'esistenza della "messa a terra" nell'impianto utilizzato ed il buono stato della presa di corrente.

Montare solo spine omologate secondo le normative di sicurezza.

2.4 Messa in servizio

Collegamento per saldatura MMA

Il collegamento in figura dà come risultato una saldatura con polarità inversa. Per ottenere una saldatura con polarità diretta, invertire il collegamento.

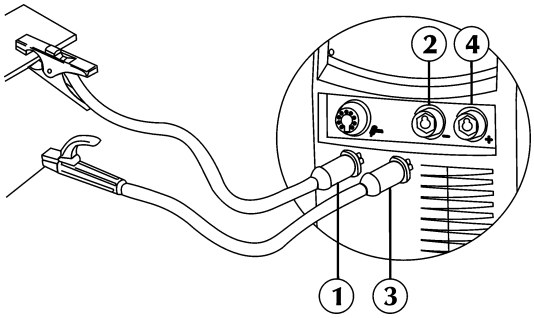

- Collegare il connettore (1) del cavo della pinza di massa alla presa negativa (-) (2) del generatore.
- Collegare il connettore (3) del cavo della pinza portaelettrodo alla presa positiva (+) (4) del generatore.

Collegamento per saldatura TIG

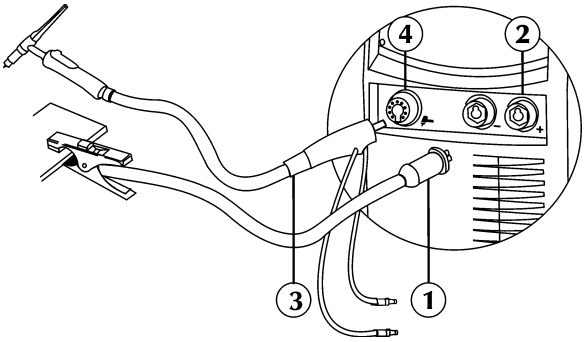

- Collegare il connettore (1) del cavo della pinza di massa alla presa positiva (+) (2) del generatore.
- Collegare l'attacco della torcia TIG (3) alla presa torcia (4) del generatore.
- Collegare il tubo gas proveniente dalla bombola al raccordo gas posteriore.

Impianto per automazione e robotica

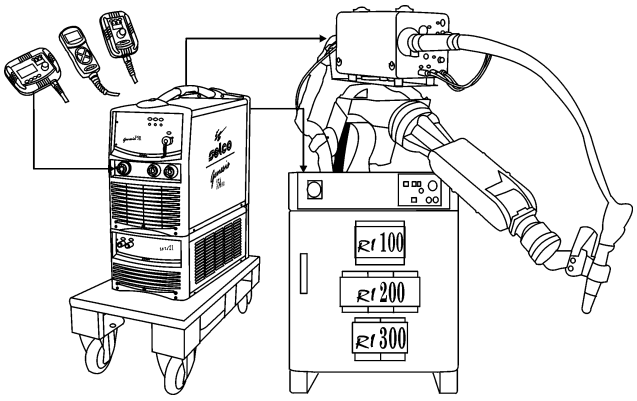

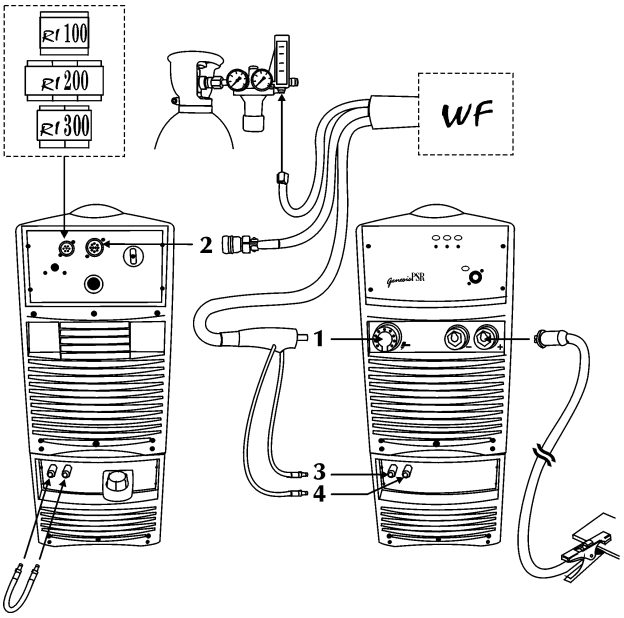

- Collegare il cavo di potenza del fascio cavi all'apposita presa (1).
- Collegare il cavo di segnale del fascio cavi all'apposito connettore (2).
  Inserire il connettore e ruotare la ghiera in senso orario fino al completo fissaggio delle parti.
- Collegare il tubo gas del fascio cavi al riduttore di pressione della bombola o al raccordo di alimentazione del gas.
- Collegare il tubo di mandata liquido refrigerante del fascio cavi (colore blu) all'apposito raccordo/innesto (3) (colore blu - simbolo).
- Collegare il tubo di ritorno liquido refrigerante del fascio cavi (colore rosso) all'apposito raccordo/innesto (4) (colore rosso - simbolo).

Impianto Weld@net

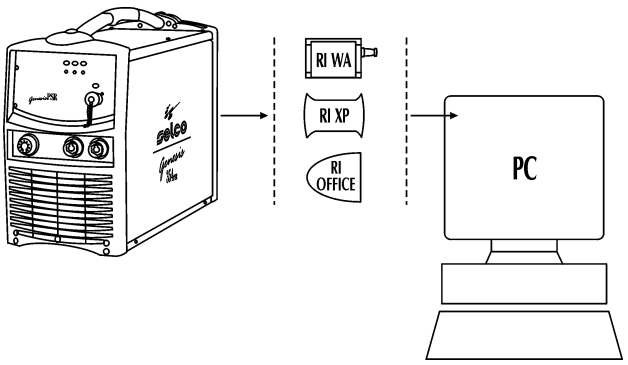

3 PRESENTAZIONE DELL'IMPIANTO

3.1 Generalità

I Genesis 284-354-504 PSR sono generatori inverter di corrente costante sviluppati per la saldatura ad elettrodo (MMA), TIG DC (in corrente continua).
Sono impianti multiprocessore, completamente digitali (elaborazione dati su DSP e comunicazione via CAN-BUS) in grado di soddisfare nel migliore dei modi le varie esigenze del mondo della saldatura.
Il comando a distanza RC 300 costituisce il pannello di programmazione di un impianto di saldatura serie PSR. Non è un accessorio ma, un componente indispensabile per il funzionamento dell'impianto.
Consente:
- la selezione del processo di saldatura
- l'impostazione e la correzione dei parametri di saldatura
- la memorizzazione e il richiamo di programmi personalizzati
- l'impostazione dei limiti di guardia
- la visualizzazione delle misure reali di corrente, tensione, gas…
- la visualizzazione dei segnali di allarme

3.2 Pannello comandi frontale

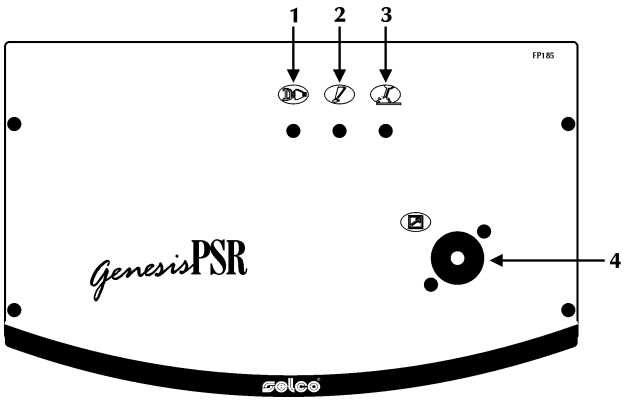

1 **Alimentazione**
Indica che l'impianto è collegato alla rete elettrica e che è alimentato.

2 **Allarme generale**
Indica l'eventuale intervento dei dispositivi di protezione quali la protezione termica.

3 **Potenza attiva**
Indica la presenza di tensione sulle prese d'uscita dell'impianto.

4 **Ingresso cavo di segnale (CAN-BUS)**
Consente l'allacciamento dei dispositivi esterni quali RC, RI...
Permette la comunicazione digitale (CAN-BUS) tra il generatore e il dispositivo collegato.

3.3 Pannello comandi frontale (RC 300)

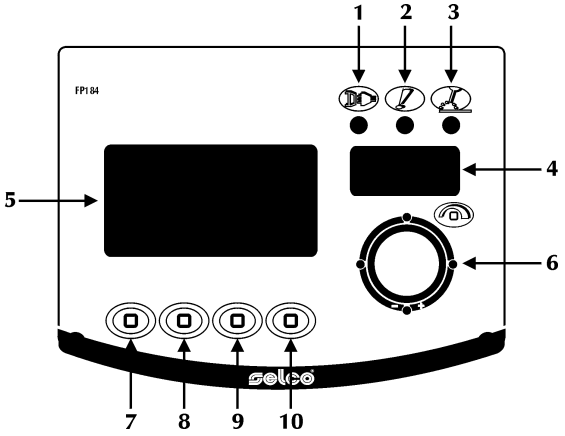

1 **Alimentazione**
Indica che l'impianto è collegato alla rete elettrica e che è alimentato.

2 **Allarme generale**
Indica l'eventuale intervento dei dispositivi di protezione quali la protezione termica.

3 **Potenza attiva**
Indica la presenza di tensione sulle prese d'uscita dell'impianto.

4 **Display 7 segmenti**
Permette di visualizzare le generalità della saldatrice in fase di partenza, le impostazioni e le letture di corrente e di tensione in saldatura, la codifica degli allarmi.

5 **Display LCD**
Permette di visualizzare le generalità della saldatrice in fase di partenza, le impostazioni e le letture di corrente e di tensione in saldatura, la codifica degli allarmi.
Permette di visualizzare istantaneamente tutte le operazioni.

6 **Manopola di regolazione principale**
Permette l'ingresso a set up, la selezione e l'impostazione dei parametri di saldatura.

7 **Menù di scelta rapida**
Permette l'accesso ad un gruppo limitato di parametri e ne consente la regolazione.

8 **Processo di saldatura**
Permette la selezione del procedimento di saldatura.

Saldatura ad elettrodo (MMA)

Saldatura TIG

ARC AIR

9 **Modalità di saldatura**
In **2 Tempi** la pressione del pulsante fa fluire il gas e innesca l'arco; al rilascio del pulsante la corrente va a zero nel tempo di rampa di discesa; una volta spento l'arco il gas fluisce per il tempo di post-gas.
In **4 Tempi** la prima pressione del pulsante fa fluire il gas effettuando un pre-gas manuale; al rilascio si ha l'innesco dell'arco. La successiva pressione e rilascio definitivo del pulsante fa iniziare la rampa di discesa della corrente e il tempo di post-gas.

In **BILEVEL** il saldatore può saldare con 2 diverse correnti impostate in precedenza con "setup".
Alla prima pressione del pulsante torcia si ha il pre-gas, l'innesco dell'arco e la saldatura con corrente iniziale.
Al primo rilascio si ha la rampa di salita alla corrente "I1". Se il saldatore preme e rilascia velocemente il pulsante si passa ad "I2"; premendo e rilasciando velocemente il pulsante si ritorna ad "I1" e così via.
Premendo per un tempo più lungo ha inizio la rampa di discesa della corrente che porta alla corrente finale.
Rilasciando il pulsante ho lo spegnimento dell'arco mentre il gas continua a fluire per il tempo di post-gas.

Puntatura

Permette di abilitare il processo “puntatura” e di stabilire il tempo di saldatura.

Automazione e robotica

Permette l'impostazione dei parametri di saldatura da sistemi esterni quali i robot.

10 Pulsazione di corrente

Corrente COSTANTE

Corrente PULSATA

Corrente MEDIA FREQUENZA

3.4 Schermata di avvio

All'accensione, il generatore esegue una serie di verifiche atte a garantire il corretto funzionamento dell'impianto e di tutti i dispositivi ad esso connessi.

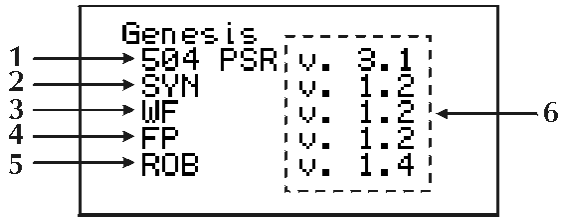

1 Scheda logica/tipo impianto
2 Scheda sinergica
3 Scheda motore (WF)
4 Scheda comando (RC 300)
5 Scheda interfaccia robot (RI)
6 Versione del software

La mancanza della versione del software a fianco di un dispositivo (---) indica la mancanza di comunicazione con esso e pertanto non è garantito il corretto funzionamento (consultare la sezione " Diagnostica e soluzioni").

In questa fase viene anche eseguito il test gas per accertare il corretto allacciamento al sistema di alimentazione del gas (impianto per automazione e robotica).

La mancanza del flusso di gas provoca una segnalazione acustica e visiva di un allarme dedicato (consultare la sezione "Allarmi").

3.5 Schermata di salvataggio

L'impianto prevede il salvataggio automatico di tutti i parametri di saldatura sulla scheda sinergica (all'interno del generatore) e sulla scheda comando (RC 300).
Una differenza tra i dati salvati sui 2 dispositivi viene segnalato con la seguente schermata:

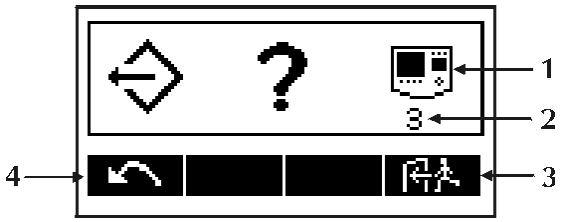

Selezionare la memoria da utilizzare per le future operazioni di saldatura ruotando l'encoder.

1 Memoria scheda comando

Memoria scheda sinergica

2 Numero di programmi presenti nella memoria selezionata

3 Salvare le operazioni eseguite e tornare alla schermata principale

4 Annullare le operazioni eseguite

Pertanto, il comando remoto RC 300, può essere utilizzato come dispositivo di salvataggio dati e/o per "clonare" le caratteristiche di un'impianto programmato, su altri impianti.

3.6 Schermata principale

Permette la gestione dell'impianto e del processo di saldatura, mostrando le impostazioni principali.

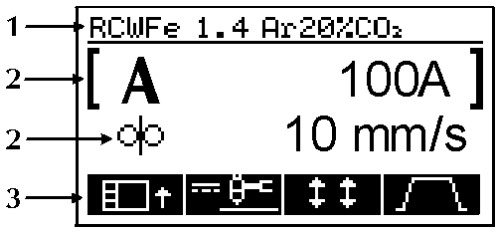

1 Intestazione

Permette la visualizzazione di alcune importanti informazioni relative al processo selezionato:

- Il programma o la curva sinergica richiamati

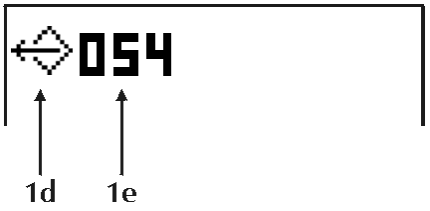

1d

Programma richiamato

Processo richiamato

1e Numero di programma/curva sinergica richiamati

- I valori reali di corrente e tensione durante le fasi di saldatura

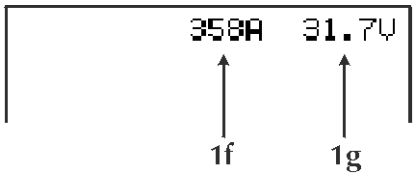

1f Lettura di corrente
1g Lettura di tensione

2 Parametri di saldatura

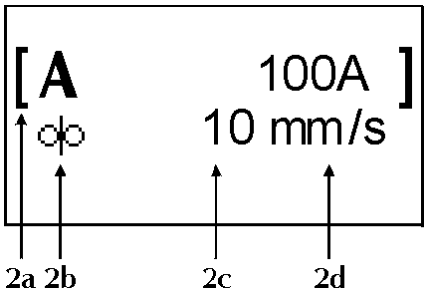

Selezionare il parametro desiderato premendo il tasto encoder.
Regolare il valore del parametro selezionato ruotando l'encoder.
2a Barre di selezione parametro
2b Icona del parametro
2c Valore del parametro
2d Unità di misura del parametro

PROCESSO	PARAMETRO 1	PARAMETRO 2
MMA	A	
ARC AIR	A	
TIG	A	

I parametri della schermata principale sono personalizzabili (consultare la sezione "Personalizzazione interfaccia").

3 Funzioni
Permettono l'impostazione delle funzionalità di processo e delle modalità di saldatura più importanti.

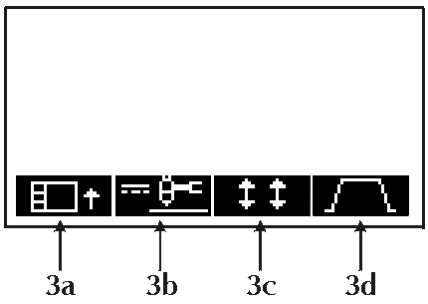

3a

Consente l'accesso al menù di scelta rapida (e l'uscita) - (consultare la sezione "Menù di scelta rapida")

3b Consente la selezione del processo di saldatura

MMA

ARC AIR

TIG

3c Consente la selezione della modalità di saldatura

2 tempi

4 tempi

Bilevel

Puntatura

Automazione e robotica

3d

Corrente COSTANTE

Corrente PULSATA

Fast Pulse

3.7 Menù di scelta rapida

Permette la selezione e la regolazione dei parametri di saldatura di uso più comune.

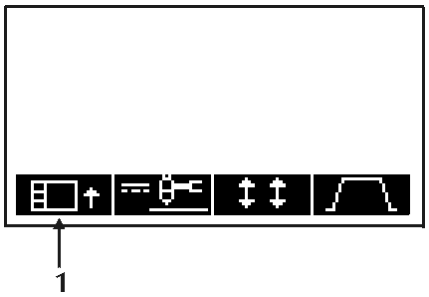

Entrare nel menù di scelta rapida premendo il tasto (1) .

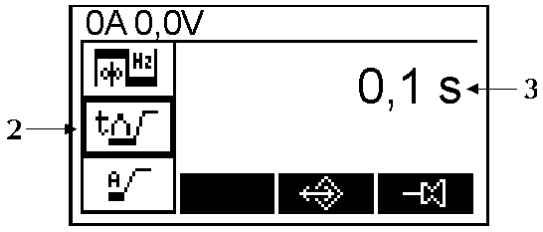

Selezionare il parametro desiderato ruotando l'encoder fino a portarlo all'interno del quadrante centrale (2).

Il valore e l'unità di misura del parametro selezionato sono riportati a fianco (3).

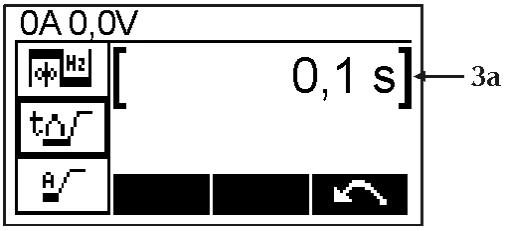

Attivare la regolazione del parametro selezionato premendo il tasto encoder.

3a Barre di selezione parametro

Regolare il valore del parametro selezionato ruotando l'encoder.

Confermare la modifica eseguita premendo il tasto encoder.

Uscire dal menù di scelta rapida premendo il tasto (1).

PROCESSO	MENU' DI SCELTA RAPIDA
MMA	A
ARC AIR	A
TIG	A

I parametri del menù di scelta rapida sono personalizzabili (consultare la sezione "Personalizzazione interfaccia").
L'attivazione di funzioni diverse da quelle di default modifica il numero ed il tipo di parametri nel menù di scelta rapida.

3.8 Set up

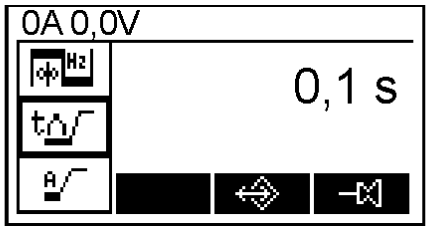

Permette l'impostazione e la regolazione di una serie di parametri aggiuntivi per una migliore e più precisa gestione dell'impianto di saldatura.
I parametri presenti a set up sono organizzati in relazione al processo di saldatura selezionato e hanno una codifica numerica.
Ingresso a set up: avviene premendo per 5 sec. il tasto encoder (lo zero centrale su display 7 segmenti conferma l'avvenuto ingresso).
Selezione e regolazione del parametro desiderato: avviene ruotando l'encoder fino a visualizzare il codice numerico relativo a quel parametro. La pressione del tasto encoder, a questo punto, permette la visualizzazione del valore impostato per il parametro selezionato e la sua regolazione.
Uscita da set up: per uscire dalla sezione "regolazione" premere nuovamente l'encoder.
Per uscire dal set up portarsi sul parametro "O" (salva ed esci) e premere l'encoder.

Elenco parametri a set up (MMA - ARC AIR)

0 **Salva ed esci**
Permette di salvare le modifiche e di uscire dal set up.

1 **Reset**
RESET
Permette di reimpostare tutti i parametri ai valori di default.

2 **Corrente di saldatura**
A
Permette la regolazione della corrente di saldatura.
Parametro impostato in Ampere (A).
Minimo 6A, Massimo Imax, Default 100A

3 **Hot start**
Permette la regolazione del valore di hot start in MMA. Consente una partenza più o meno "calda" nelle fasi d'innesco dell'arco facilitando di fatto le operazioni di start.
Parametro impostato in percentuale (%) sulla corrente di saldatura.
Minimo off, Massimo 500%, Default 80%

4 **Arc force**
Permette la regolazione del valore dell'Arc force in MMA. Consente una risposta dinamica più o meno energetica in saldatura facilitando di fatto le operazioni del saldatore.
Aumentare il valore dell'Arc force per ridurre i rischi di incollamento dell'elettrodo.
Parametro impostato in percentuale (%) sulla corrente di saldatura.
Minimo off, Massimo 500%, Default 30%

40 **Lettura di corrente**
Permette la visualizzazione del valore reale della corrente di saldatura.
Permette l'impostazione della modalità di visualizzazione della corrente di saldatura (consultare la sezione "Personalizzazione interfaccia").

41 **Lettura di tensione**
Permette la visualizzazione del valore reale della tensione di saldatura.
Permette l'impostazione della modalità di visualizzazione della tensione di saldatura (consultare la sezione "Personalizzazione interfaccia").

44 **Passo di regolazione**
Permette la regolazione di un parametro con passo personalizzabile dall'operatore.
Minimo 1, Massimo Imax, Default 1

45 **Parametro esterno CH1**
CH1
Permette la gestione del parametro esterno 1 (valore minimo, valore massimo).
(Consultare la sezione "Gestione comandi esterni").

46 **Parametro esterno CH2**
CH2
Permette la gestione del parametro esterno 2 (valore minimo, valore massimo).
(Consultare la sezione "Gestione comandi esterni").

47 **Lock/unlock**
Permette il blocco dei comandi del pannello e l'inserzione di un codice di protezione (consultare la sezione "Lock/unlock").

48 **Tono cicalino**
Permette la regolazione del tono del cicalino.
Minimo Off, Massimo 10, Default 5

49 **Contrasto**
Permette la regolazione del contrasto del display.
Minimo 0, Massimo 50, Default 25

50 Permette di accedere ai livelli superiori del set up:
USER: utente
SERV: service
SELCO: Selco

99 **Reset**
RESET
Permette di reimpostare tutti i parametri ai valori di default.
Permette di reimpostare l'intera interfaccia grafica secondo le impostazioni del costruttore.

Elenco parametri a set up (TIG)

0 **Salva ed esci**
Permette di salvare le modifiche e di uscire dal set up.

1 **Reset**
RESET
Permette di reimpostare tutti i parametri ai valori di default.

2 **Pre gas**

Permette di impostare e regolare il flusso di gas prima dell'innesco dell'arco.
Consente il caricamento del gas in torcia e la preparazione dell'ambiente per la saldatura.
Minimo 0.0s, Massimo 99.9s, Default 0.1s

3 **Corrente iniziale**

Permette la regolazione della corrente di inzio saldatura.
Consente di ottenere un bagno di saldatura più o meno caldo nelle fasi immediatamente successive all'innesco.
Parametro impostato in Ampere (A) - Percentuale (%).
Minimo 3A-1%, Massimo Imax-500%, Default 50%

5 **Rampa di salita**

Permette di impostare un passaggio graduale tra la corrente iniziale e la corrente di saldatura. Parametro impostato in secondi (s).
Minimo off, Massimo 99.9s, Default off

6 **Corrente di saldatura**

Permette la regolazione della corrente di saldatura.
Parametro impostato in Ampere (A).
Minimo 3A, Massimo Imax, Default 100A

7 **Corrente di bilevel**

Permette la regolazione della corrente secondaria nella modalità di saldatura bilevel.
Alla prima pressione del pulsante torcia si ha il pregas, l'innesco dell'arco e la saldatura con corrente iniziale.
Al primo rilascio si ha la rampa di salita alla corrente "I1".
Se il saldatore preme e rilascia velocemente il pulsante si passa ad "I2"; premendo e rilasciando velocemente il pulsante si passa nuovamente ad "I1" e così via.
Premendo per un tempo più lungo ha inizio la rampa di discesa della corrente che porta alla corrente finale.
Rilasciando il pulsante si ha lo spegnimento dell'arco mentre il gas continua a fluire per il tempo di post-gas.
Parametro impostato in Ampere (A) - Percentuale (%).
Minimo 3A-1%, Massimo Imax-500%, Default 50%

9 **Corrente di base**

Permette la regolazione della corrente di base in pulsato e fast pulse.
Parametro impostato in Ampere (A).
Minimo 3A-1%, Massimo Isald-100%, Default 50%

11 **Frequenza pulsato**

Permette la regolazione della frequenza di pulsazione.
Consente di ottenere migliori risultati nella saldatura di spessori sottili e migliori qualità estetiche del cordone.
Parametro impostato in Hertz (Hz) - KiloHertz (KHz)
Minimo 0.1Hz, Massimo 250Hz, Default 1.0Hz

12 **Duty cycle pulsato**

Permette la regolazione del duty cycle in pulsato.
Consente il mantenimento della corrente di picco per un tempo più o meno lungo.
Parametro impostato in percentuale (%).
Minimo 1%, Massimo 99%, Default 50%

13 **Frequenza Fast Pulse**

Permette la regolazione della frequenza di pulsazione.
Consente di ottenere una maggiore concentrazione e una migliore stabilità dell'arco elettrico.
Parametro impostato in Hertz (Hz).
Minimo 20Hz, Massimo 500Hz, Default 100Hz

14 **Rampa di discesa**

Permette di impostare un passaggio graduale tra la corrente di saldatura e la corrente finale.
Parametro impostato in secondi (s).
Minimo off, Massimo 99.9s, Default off

15 **Corrente finale**

Permette la regolazione della corrente finale.
Parametro impostato in Ampere (A).
Minimo 3A-1%, Massimo Imax-500%, Default 50%

17 **Post gas**

Permette di impostare e regolare il flusso di gas a fine saldatura.
Minimo 0.0s, Massimo 99.9s, Default 5.0s

18 **TIG start (LIFT)**

Permette la selezione della modalità di innesco desiderata.
On=HF START, Off=LIFT START, Default HF START.

22 **Puntatura**

Permette di abilitare il processo "puntatura" e di stabilire il tempo di saldatura.
Consente la temporizzazione del processo di saldatura.
Parametro impostato in secondi (s).
Minimo off, Massimo 99.9s, Default 1.0s

25 **Velocità filo**

Permette la regolazione della velocità di avanzamento del filo.
Parametro impostato in millimetri al secondo (mm/s).
Minimo 1 mm/s, Massimo 200 mm/s, Default Off

26 **Posticipo start filo**

Permette la regolazione di un tempo di ritardo nell'attivazione dell'avanzamento filo.
Parametro impostato in secondi (s).
Minimo 0.1s, Massimo 99.9s, Default Off

27 **Anticipo/ritardo stop filo**

Permette la regolazione di un tempo di anticipo/ritardo dell'arresto dell'avanzamento filo.
Parametro impostato in secondi (s).
Minimo 0.1s, Massimo 99.9s, Default Off

28 **Ritiro filo**

Permette la regolazione di un tempo di ritiro del filo a fine saldatura e (se selezionato) durante le fasi di pulsazione.
Il filo viene ritratto alla velocità costante di 1m/min.
Parametro impostato in secondi (s).
Minimo 0.01s, Massimo 1.00s, Default 0.10s

29 **Rampa di discesa (velocità filo)**

Consente lo stop dell'avanzamento filo con una rampa di discesa a fine saldatura.
Permette la regolazione di un tempo di rampa nella fase di pulsazione.
Parametro impostato in secondi (s).
Minimo 0.0s, Massimo 10.0s, Default 0.0s

30 **Velocità filo di base**

Permette la regolazione della velocità filo secondaria (velocità filo di base) nel procedimento pulsato.
Parametro impostato in percentuale (%).
Minimo 0%, Massimo 100%, Default 0%

100% =

0% = 0

= ritiro filo

31 **Rampa di salita (velocità filo)**

Consente l'attivazione dell'avanzamento del filo con una rampa di salita.
Permette la regolazione di un tempo di rampa nella fase di pulsazione.
Parametro impostato in secondi (s).
Minimo 0.0s, Massimo 10.0s, Default 0.0s

32 **Frequenza pulsato (velocità filo)**

Permette l'attivazione della pulsazione.
Permette la regolazione della frequenza di pulsazione.
Parametro impostato in Hertz (Hz).

Minimo 0.1Hz, Massimo 5.0Hz, Default Off

0.1÷5.0Hz	frequenza pulsato (velocità filo)
off	frequenza pulsato (velocità filo) = 0
syn	frequenza pulsato (velocità filo) = frequenza pulsato (corrente)

33 Duty cycle (velocità filo)

Permette la regolazione del duty cycle in pulsato.
Parametro impostato in percentuale (%).
Minimo 1%, Massimo 99%, Default 50%

34 Sbilanciamento (velocità filo)

Permette la sincronizzazione della pulsazione del filo rispetto alla pulsazione di corrente.
Consente di anticipare o posticipare l'erogazione del filo rispetto alla pulsazione di corrente.
Parametro impostato in percentuale (%).
Minimo -50%, Massimo +50%, Default 0%

37 **Limiti di guardia**

Permette l'impostazione dei limiti di attenzione e dei limiti di guardia.
Consente il controllo accurato delle varie fasi di saldatura (consultare la sezione "Limiti di guardia").

38 Filtro in avvio

Permette di abilitare il controllo dei limiti di guardia con un ritardo regolabile rispetto all'innesco dell'arco.
Consente di filtrare la fase di innesco (consultare la sezione "Limiti di guardia").
Minimo 0.0s, Massimo 10.0s, Default 0.0s

39 Filtro di uscita

Permette di disabilitare il controllo dei limiti di guardia in anticipo rispetto alla chiusura naturale della saldatura.
Consente di filtrare la fase di spegnimento (consultare la sezione "Limiti di guardia").
Minimo 0.0s, Massimo 10.0s, Default 0.0s

40 Lettura di corrente

Permette la visualizzazione del valore reale della corrente di saldatura.
Permette l'impostazione della modalità di visualizzazione della corrente di saldatura (consultare la sezione "Personalizzazione interfaccia").

41 Lettura di tensione

Permette la visualizzazione del valore reale della tensione di saldatura.
Permette l'impostazione della modalità di visualizzazione della tensione di saldatura (consultare la sezione "Personalizzazione interfaccia").

42 Lettura di portata gas

44 Passo di regolazione (U/D)

Permette la regolazione del passo di variazione sui tasti up-down.
Minimo Off, Massimo MAX, Default 1

45 Parametro esterno CH1

Permette la gestione del parametro esterno 1 (valore minimo, valore massimo).
(Consultare la sezione "Gestione comandi esterni").

46 Parametro esterno CH2

Permette la gestione del parametro esterno 1 (valore minimo, valore massimo).
(Consultare la sezione "Gestione comandi esterni").

47 Lock/unlock

Permette il blocco dei comandi del pannello e l'inserzione di un codice di protezione (consultare la sezione "Lock/unlock").

48 Tono cicalino

Permette la regolazione del tono del cicalino.
Minimo Off, Massimo 10, Default 5

49 Contrasto

Permette la regolazione del contrasto del display.
Minimo 0, Massimo 50, Default 25

50 Permette di accedere ai livelli superiori del set up:
USER: utente
SERV: service
SELCO: Selco

99 Reset

RESET Permette di reimpostare tutti i parametri ai valori di default.
Permette di reimpostare l'intera interfaccia grafica secondo le impostazioni del costruttore.

3.9 Schermata programmi

1 Generalità

Permette la memorizzazione e la gestione di 50 programmi di saldatura personalizzabili dall'operatore.

Entrare nel menù di scelta rapida premendo il tasto (1) .

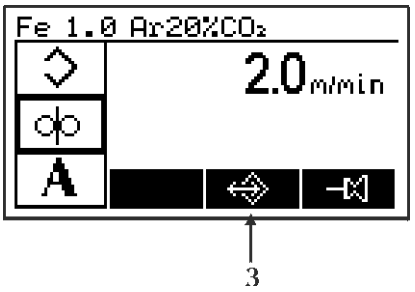

Entrare nella schermata di gestione dei programmi premedo il tasto (3) .

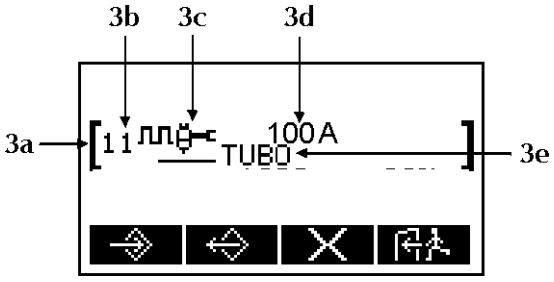

3a Barre di selezione parametro
3b Numero del programma selezionato
3c Processo del programma selezionato
3d Parametri principali del programma selezionato
3e Descrizione del programma selezionato

2 Memorizzazione programma

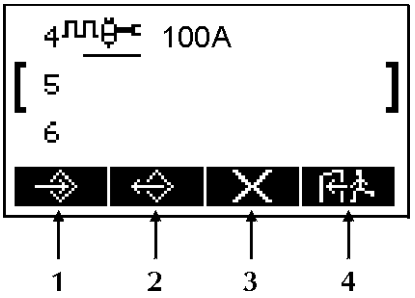

Selezionare il programma (o la memoria vuota) desiderato ruotando l'encoder.

Salvare tutte le impostazioni correnti sul programma selezionato premendo il tasto (1) .

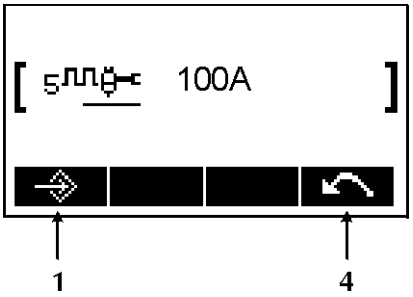

Confermare la modifica eseguita premendo il tasto (1) .
Annullare l'operazione premendo il tasto (4) .

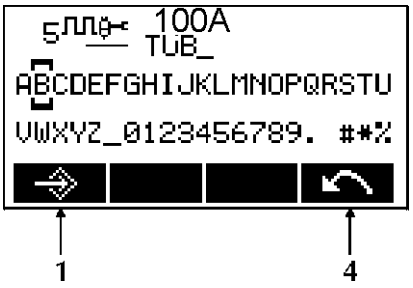

Inserire una descrizione del programma.
- Selezionare la lettera desiderata ruotando l'encoder.
- Memorizzare la lettera selezionata premendo l'encoder.

Confermare l'operazione premendo il tasto (1) .
Annullare l'operazione premendo il tasto (4) .

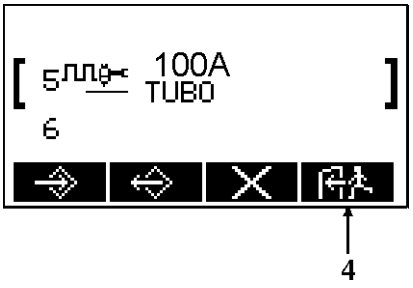

Salvare e uscire dalla schermata corrente premendo il tasto (4) .

3 Richiamo programmi

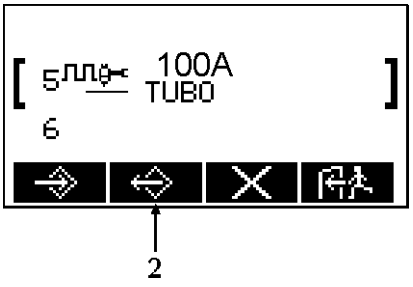

Selezionare il programma desiderato ruotando l'encoder.
Richiamare il programma selezionato premendo il tasto (2) .

4 Cancellazione programmi

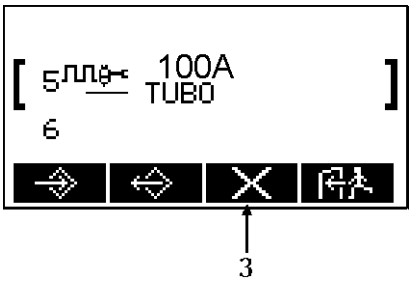

Selezionare il programma desiderato ruotando l'encoder.
Eliminare il programma selezionato premendo il tasto (3) .

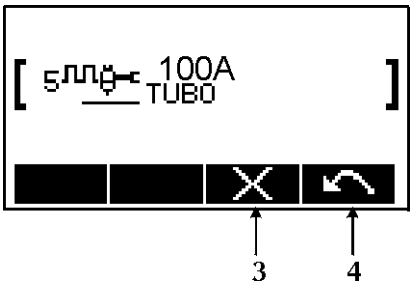

Confermare l'operazione premedo il tasto (3) .
Annullare l'operazione premendo il tasto (4) .

3.10 Personalizzazione interfaccia

Permette di personalizzare i parametri nella schermata principale e nel menù di scelta rapida.

1 Personalizzazione schermata principale

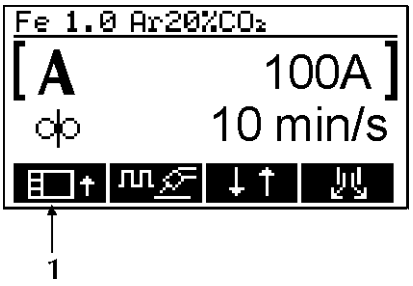

Selezionare il parametro che si vuole sostituire premendo il tasto encoder.
Entrare nel menù di scelta rapida premendo il tasto (1) .

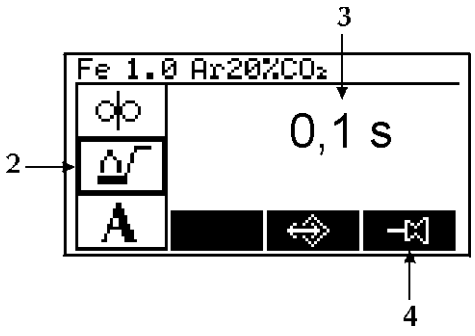

Selezionare il parametro desiderato ruotando l'encoder fino a portarlo all'interno del quadrante centrale (2).
Il valore e l'unità di misura del parametro selezionato sono riportati a fianco (3).

Memorizzare il parametro selezionato sulla schermata principale premendo il tasto (4) .

2 Personalizzazione menù di scelta rapida

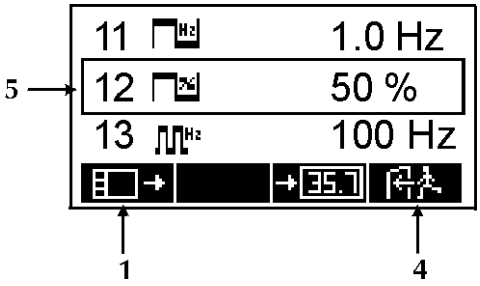

Entrare nel set up premendo il tasto encoder per almeno 3 secondi.
Selezionare il parametro desiderato ruotando l'encoder fino a visualizzarlo all'interno del quadrante centrale (5).
Memorizzare il parametro selezionato nel menù di scelta rapida premendo il tasto (1) .
Cancellare il parametro selezionato dal menù di scelta rapida premendo il tasto (1) .
Salvare ed uscire dalla schermata corrente premendo il tasto (4) .

3 Personalizzazione display 7 segmenti

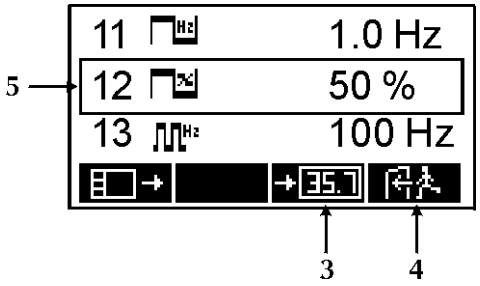

Entrare nel set up premendo il tasto encoder per almeno 3 secondi.
Selezionare il parametro desiderato ruotando l'encoder fino a visualizzarlo all'interno del quadrante centrale (5).

Memorizzare il parametro selezionato nel display 7 segmenti premendo il tasto (3) .
Salvare ed uscire dalla schermata corrente premendo il tasto (4) .

Default

3.11 Lock/unlock

Permette di bloccare tutte le impostazioni da pannello comandi con password di sicurezza.

Entrare nel set up premendo il tasto encoder per almeno 5 secondi.
Selezionare il parametro desiderato (47) ruotando l'encoder fino a visualizzarlo all'interno del quadrante centrale.

Selezionare il parametro desiderato (551).

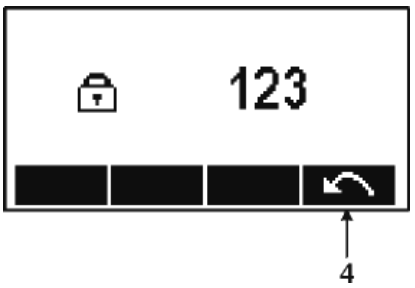

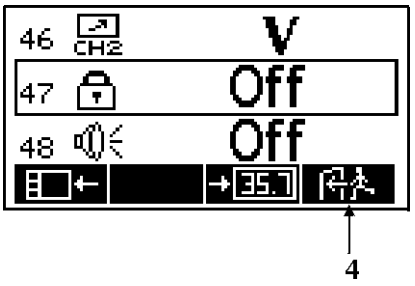

Attivare la regolazione del parametro selezionato premendo il tasto encoder.
Impostare una codifica numerica (password) ruotando l'encoder.
Confermare la modifica eseguita premendo il tasto encoder.
Salvare e uscire dalla schermata corrente premendo il tasto (4) .

L'esecuzione di qualsiasi operazione su un pannello comandi bloccato provoca la comparsa di una speciale schermata.

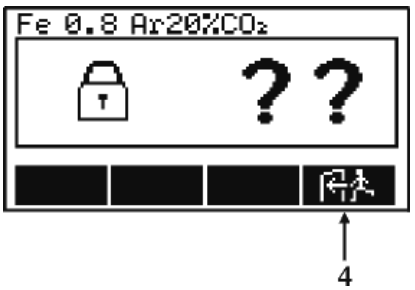

- Accedere temporaneamente (5 minuti) alle funzionalità del pannello ruotando l'encoder ed inserendo il corretto codice numerico.
  Confermare la modifica eseguita premendo il tasto (4) .
- Sbloccare definitivamente il pannello comandi entrando nel set up (seguire le indicazioni precedentemente descritte) e riportare il parametro 47 a "off".
  Confermare le modifiche eseguite premendo il tasto (4) .
  Confermare la modifica eseguita premendo l'encoder.

3.12 Gestione comandi esterni

Permette l'impostazione della modalità di gestione dei parametri di saldatura dai dispositivi esterni (RC, torcia...).

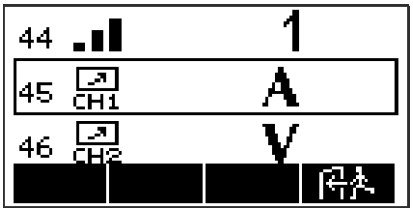

Entrare nel set up premendo il tasto encoder per almeno 3 secondi.
Selezionare il parametro desiderto (45-46) ruotano l'encoder fino a visualizzarlo all'interno del quadrante centrale.

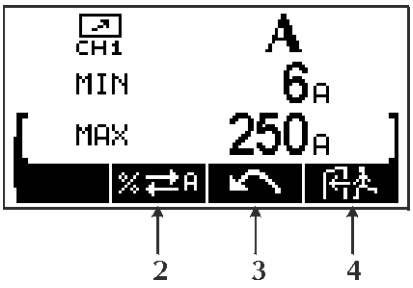

Entrare nella schermata "Gestione comandi esterni" premendo il tasto encoder.
Selezionare il parametro desiderato (Min-Max) premendo il tasto encoder.
Regolare il parametro desiderato (Min-Max) ruotando l'encoder.
Selezionare la modalità d'impostazione premendo il tasto (2) %⇄A.

A / V Valore assoluto

% Valore percentuale

Salvare e uscire dalla schermata corrente premendo il tasto (4).

Annullare l'operazione premendo il tasto (3).

3.13 Limiti di guardia

Permette di controllare il processo di saldatura impostando sui principali parametri misurabili limiti di attenzione ⚠ MIN ⚠ MAX e limiti di guardia ⚠ MIN ⚠ MAX :

A Corrente di saldatura

V Tensione di saldatura

Flusso gas

Movimento automazione

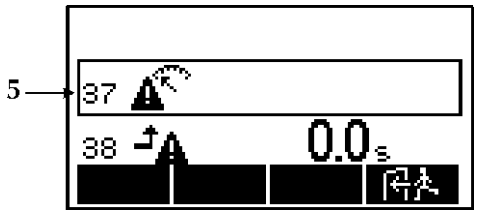

Entrare nel set up premendo il tasto encoder per almeno 2 secondi.
Selezionare il parametro desiderato (37) ruotando l'encoder fino a visualizzarlo all'interno del quadrante centrale (5).

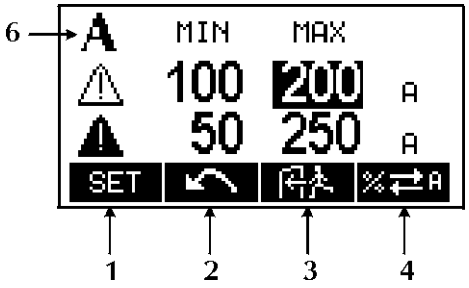

Entrare nella schermata "Limiti di guardia" premendo il tasto encoder.
Selezionare il parametro desiderato premendo il tasto (1) SET (l'icona del parametro selezionato compare nella casella 6).
Selezionare la modalità d'impostazione dei limiti di guardia premendo il tasto (4) %⇄A.

A / V Valore assoluto

% Valore percentuale

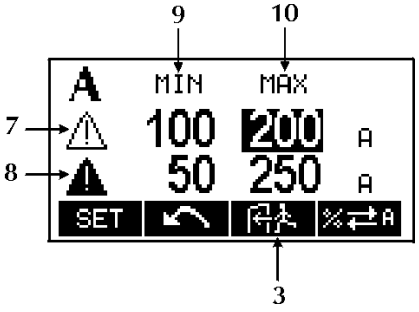

7 Riga dei limiti di attenzione
8 Riga dei limiti di allarme
9 Colonna dei livelli minimi
10 Colonna dei livelli massimi

Selezionare la casella desiderata premendo il tasto encoder (la casella selezionata viene visualizzata con contrasto invertito).
Regolare il livello del limite selezionato ruotando l'encoder.
Salvare e uscire dalla schermata corrente premendo il tasto (3).

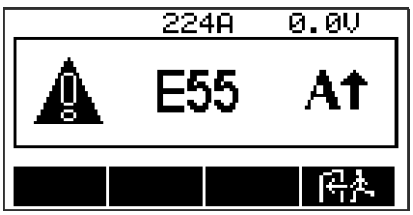

Il superamento di uno dei limiti di attenzione causa una segnalazione visiva sul pannello comandi.

Il superamento di uno dei limiti di allarme causa una segnalazione visiva sul pannello comandi e il blocco immediato delle operazioni di saldatura.

E' consentito impostare dei filtri di inizio e fine saldatura per evitare segnalazioni di errore nelle fasi di innesco e di chiusura dell'arco (consultare sezione "Set up" - Parametri 38 e 39).

3.14 Schermata allarmi

Permette la segnalazione dell'intervento di un'allarme e fornisce le indicazioni più importanti per la soluzione dell'eventuale problema intercorso.

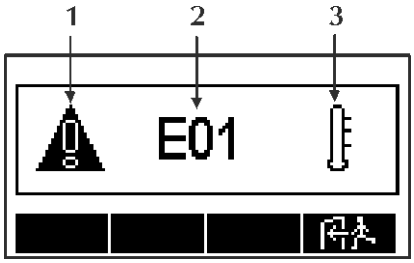

1 Icona allarme

2 Codifica allarme

E01

3 Tipo allarme

Codifica allarmi

E00 Allarme generale

E01 Allarme termico

E04 Allarme comunicazione (PSR)

E05 Allarme corrente troppo elevata

E07 Allarme alimentazione motore trainafilo

E08 Allarme motore bloccato

E10 Allarme modulo potenza

E11 Allarme configurazione impianto

E12 Allarme comunicazione (WF - PSR)

E13 Allarme comunicazione (RC 300 - PSR)

E14 Allarme programma non valido

E16 Allarme comunicazione (RI)

E20 Allarme memoria guasta (PSR)

E21 Allarme perdita dati (PSR)

E22 Allarme display LCD

E23 Allarme memoria guasta (RC)

E24 Allarme perdita dati (RC)

E25 Allarme memoria guasta (WF)

E26 Allarme perdita dati (WF)

E40 Allarme alimentazione impianto

E41 Allarme sovratensione

E42 Allarme sottotensione

E43 Allarme mancanza liquido refrigerante

E44 Allarme mancanza gas

E49 Allarme interruttore di emergenza

E51 Allarme impostazioni non supportate

E52 Allarme anti-collisione

E53 Allarme flussostato esterno

Codifica limiti di guardia

E54 Livello di corrente superato (Allarme)

A↓

E62 Livello di corrente superato (Attenzione)

A↓

E55 Livello di corrente superato (Allarme)

A↑

E63 Livello di corrente superato (Attenzione)

A↑

E56 Livello di tensione superato (Allarme)

V↓

E64 Livello di tensione superato (Attenzione)

V↓

E57 Livello di tensione superato (Allarme)

V↑

E65 Livello di tensione superato (Attenzione)

V↑

E58 Livello di flusso gas superato ↓ (Allarme)

E66 Livello di flusso gas superato ↓ (Attenzione)

E59 Livello di flusso gas superato ↑ (Allarme)

E67 Livello di flusso gas superato ↑ (Attenzione)

E60 Limite di velocità superato ↓ (Allarme)

E68 Limite di velocità superato ↓ (Attenzione)

E61 Limite di velocità superato ↑ (Allarme)

E69 Limite di velocità superato ↑ (Attenzione)

3.15 Pannello posteriore

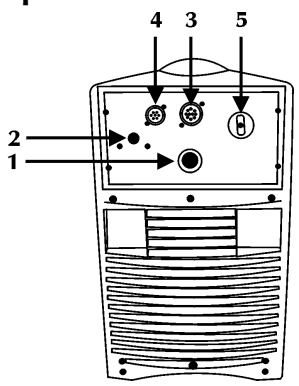

1 Cavo di alimentazione
Permette di alimentare l'impianto collegandolo alla rete.

2 Attacco gas

3 Ingresso cavo di segnale (WF)

4 Ingresso cavo di segnale RC-RI (CAN BUS)

5 Interruttore di accensione
Comanda l'accensione elettrica della saldatrice.

Ha due posizioni "O" spento; "I" acceso.

3.16 Pannello prese

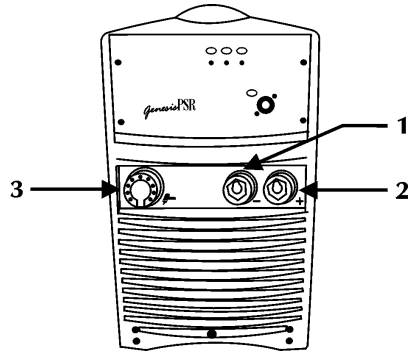

1 Presa negativa di potenza
Permette la connessione del cavo di massa in elettrodo o della torcia in TIG.

2 Presa positiva di potenza
Permette la connessione della torcia elettrodo in MMA o del cavo di massa in TIG.

3 Attacco torcia

4 ACCESSORI

4.1 Generalità

La connessione del comando a distanza all'apposito connettore, presente sui generatori Selco, ne attiva il funzionamento. Tale connessione può avvenire anche con impianto acceso.
Con il comando RC connesso, il pannello comandi del generatore rimane abilitato ad effettuare qualsiasi modifica. Le modifiche sul pannello comandi del generatore vengono riportate anche sul comando RC e viceversa.

4.2 Comando a distanza RC 100

Il dispositivo RC 100 è un comando a distanza per la visualizzazione e la regolazione della corrente e della tensione di saldatura.

"Consultare il manuale d'uso".

4.3 Comando a distanza a pedale RC 120 per saldatura TIG

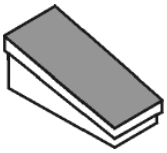

Una volta commutato il generatore sulla modalità "CONTROLLO ESTERNO", la corrente di uscita viene variata da un valore minimo ad uno massimo (impostabili da setup) variando l'angolo tra il piano d'appoggio del piede e la base del pedale. Un microinterruttore fornisce, alla minima pressione, il segnale d'inizio saldatura.

4.4 Comando a distanza RC 200

Il dispositivo RC 200 è un comando a distanza che consente la visualizzazione e la variazione di tutti i parametri disponibili sul pannello comandi del generatore a cui è collegato.

"Consultare il manuale d'uso".

4.5 Torce serie MT300

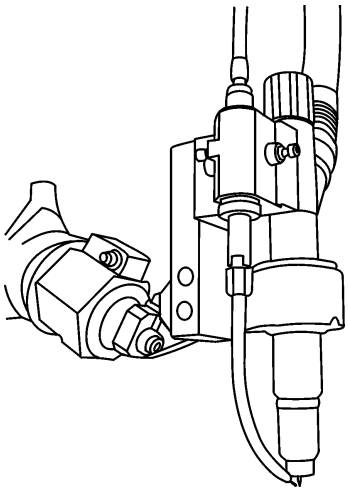

5 MANUTENZIONE

L'impianto deve essere sottoposto ad una manutenzione ordinaria secondo le indicazioni del costruttore.

L'eventuale manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.
Tutti gli sportelli di accesso e servizio e i coperchi devono essere chiusi e ben fissati quando l'apparecchio è in funzione.
L'impianto non deve essere sottoposto ad alcun tipo di modifica.
Evitare che si accumuli polvere metallica in prossimità e sulle alette di areazione.

Togliere l'alimentazione all'impianto prima di ogni intervento!

Controlli periodici:
- **Effettuare la pulizia interna utilizzando aria compressa a bassa pressione e pennelli a setola morbida.**
- **Controllare le connessioni elettriche e tutti i cavi di collegamento.**

Per la manutenzione o la sostituzione dei componenti delle torce, della pinza portaelettrodo e/o del cavo massa:

Controllare la temperatura dei componenti ed accertarsi che non siano surriscaldati.

Utilizzare sempre guanti a normativa.

Utilizzare chiavi ed attrezzi adeguati.

In mancanza di detta manutenzione, decadranno tutte le garanzie e comunque il costruttore viene sollevato da qualsiasi responsabilità.

6 DIAGNOSTICA E SOLUZIONI

L'eventuale riparazione o sostituzione di parti dell'impianto deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico qualificato.

La riparazione o la sostituzione di parti dell'impianto da parte di personale non autorizzato comporta l'immediata invalidazione della garanzia del prodotto.
L'impianto non deve essere sottoposto ad alcun tipo di modifica.

Nel caso l'operatore non si attenesse a quanto descritto, il costruttore declina ogni responsabilità.

Mancata accensione dell'impianto (led verde spento)

Causa Tensione di rete non presente sulla presa di alimentazione.
Soluzione Eseguire una verifica e procedere alla riparazione dell'impianto elettrico.
Rivolgersi a personale specializzato.

Causa Spina o cavo di alimentazione difettoso.
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Fusibile di linea bruciato.
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.

Causa Interruttore di accensione difettoso.
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Collegamento tra carrello trainafilo e generatore non corretto o difettoso.
Soluzione Verificare la corretta connessione delle parti dell'impianto.

Causa Elettronica difettosa.
Soluzione Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Assenza di potenza in uscita (l'impianto non salda)

Causa Pulsante torcia difettoso.
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Impianto surriscaldato (allarme termico - led giallo acceso).
Soluzione Attendere il raffreddamento dell'impianto senza spegnere l'impianto.

Causa Laterale aperto o switch porta difettoso.
Soluzione E' necessario per la sicurezza dell'operatore che il pannello laterale sia chiuso durante le fasi di saldatura.
Sostituire il componente danneggiato.
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione della torcia.

Causa Collegamento di massa non corretto.
Soluzione Eseguire il corretto collegamento di massa.
Consultare il paragrafo "Messa in servizio".

Causa Tensione di rete fuori range (led giallo acceso).
Soluzione Riportare la tensione di rete entro il range di alimentazione del generatore
Eseguire il corretto allacciamento dell'impianto.
Consultare il paragrafo "Allacciamento".

Causa Elettronica difettosa.
Soluzione Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Erogazione di potenza non corretta

Causa Errata selezione del processo di saldatura o selettore difettoso.
Soluzione Eseguire la corretta selezione del processo di saldatura.

Causa Errate impostazioni dei parametri e delle funzioni dell'impianto.
Soluzione Eseguire un reset dell'impianto e reimpostare i parametri di saldatura.

Causa Potenziometro/encoder per la regolazione della corrente di saldatura difettoso.
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Tensione di rete fuori range.
Soluzione Eseguire il corretto allacciamento dell'impianto.
Consultare il paragrafo "Allacciamento".

Causa Mancanza di una fase.
Soluzione Eseguire il corretto allacciamento dell'impianto.
Consultare il paragrafo "Allacciamento".

Causa Elettronica difettosa.
Soluzione Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Avanzamento filo bloccato

Causa Pulsante torcia difettoso.
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Rulli non corretti o consumati
Soluzione Sostituire i rulli.

Causa Motoriduttore difettoso.
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Guaina torcia danneggiata.
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Trainafilo non alimentato
Soluzione Verificare la connessione al generatore.
Consultare il paragrafo "Allacciamento".
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Avvolgimento irregolare su bobina.
Soluzione Ripristinare le normali condizioni di svolgimento della bobina o sostituirla.

Avanzamento filo non regolare
Causa Pulsante torcia difettoso.
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Rulli non corretti o consumati
Soluzione Sostituire i rulli.

Causa Motoriduttore difettoso.
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Guaina torcia danneggiata.
Soluzione Sostituire il componente danneggiato.
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Causa Frizione aspo o dispositivi di bloccaggio rulli regolati male.
Soluzione Allentare la frizione.
Aumentare la pressione sui rulli.

Instabilità d'arco
Causa Protezione di gas insufficiente.
Soluzione Regolare il corretto flusso di gas.
Verificare che diffusore e l'ugello gas della torcia siano in buone condizioni.

Causa Presenza di umidità nel gas di saldatura.
Soluzione Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.
Provvedere al mantenimento in perfette condizioni dell'impianto di alimentazione del gas.

Causa Parametri di saldatura non corretti.
Soluzione Eseguire un accurato controllo dell'impianto di saldatura.
Rivolgersi al più vicino centro di assistenza per la riparazione dell'impianto.

Insufficiente penetrazione
Causa Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.
Soluzione Ridurre la velocità di avanzamento in saldatura.

Causa Parametri di saldatura non corretti.
Soluzione Aumentare la corrente di saldatura.

Causa Preparazione dei lembi non corretta.
Soluzione Aumentare l'apertura del cianfrino.

Causa Collegamento di massa non corretto.
Soluzione Eseguire il corretto collegamento di massa.
Consultare il paragrafo "Messa in servizio".

Causa Pezzi da saldare di consistenti dimensioni.
Soluzione Aumentare la corrente di saldatura.

Inclusioni di tungsteno
Causa Parametri di saldatura non corretti.
Soluzione Ridurre la corrente di saldatura.
Utilizzare un elettrodo di diametro superiore.

Causa Elettrodo non corretto.
Soluzione Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.
Eseguire una corretta affilatura dell'elettrodo.

Causa Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.
Soluzione Evitare contatti tra elettrodo e bagno di saldatura.

Soffiature
Causa Protezione di gas insufficiente.
Soluzione Regolare il corretto flusso di gas.
Verificare che diffusore e l'ugello gas della torcia siano in buone condizioni.

Incollature
Causa Lunghezza d'arco non corretta.
Soluzione Aumentare la distanza tra elettrodo e pezzo.

Causa Parametri di saldatura non corretti.
Soluzione Aumentare la corrente di saldatura.

Causa Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.
Soluzione Angolare maggiormente l'inclinazione della torcia.

Causa Pezzi da saldare di consistenti dimensioni.
Soluzione Aumentare la corrente di saldatura.

Incisioni marginali
Causa Parametri di saldatura non corretti.
Soluzione Ridurre la corrente di saldatura.

Causa Lunghezza d'arco non corretta.
Soluzione Ridurre la distanza tra elettrodo e pezzo.

Causa Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.
Soluzione Ridurre la velocità di oscillazione laterale nel riempimento.
Ridurre la velocità di avanzamento in saldatura.

Causa Protezione di gas insufficiente.
Soluzione Utilizzare gas adatti ai materiali da saldare.

Ossidazioni
Causa Protezione di gas insufficiente.
Soluzione Regolare il corretto flusso di gas.
Verificare che diffusore e l'ugello gas della torcia siano in buone condizioni.

Porosità
Causa Presenza di grasso, vernice, ruggine o sporcizia sui pezzi da saldare.
Soluzione Eseguire una accurata pulizia dei pezzi prima di eseguire la saldatura.

Causa Presenza di grasso, vernice, ruggine o sporcizia sul materiale d'apporto.
Soluzione Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.
Mantenere sempre in perfette condizioni il materiale d'apporto.

Causa Presenza di umidità nel materiale d'apporto.
Soluzione Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.
Mantenere sempre in perfette condizioni il materiale d'apporto.

Causa Lunghezza d'arco non corretta.
Soluzione Ridurre la distanza tra elettrodo e pezzo.

Causa Presenza di umidità nel gas di saldatura.
Soluzione Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.
Provvedere al mantenimento in perfette condizioni dell'impianto di alimentazione del gas.

Causa Protezione di gas insufficiente.
Soluzione Regolare il corretto flusso di gas.
Verificare che diffusore e l'ugello gas della torcia siano in buone condizioni.

Causa Solidificazione del bagno di saldatura troppo rapida.
Soluzione Ridurre la velocità di avanzamento in saldatura.
Eseguire un preriscaldo dei pezzi da saldare.
Aumentare la corrente di saldatura.

Cricche a caldo

Causa Parametri di saldatura non corretti.
Soluzione Ridurre la corrente di saldatura.

Causa Presenza di grasso, vernice, ruggine o sporcizia sui pezzi da saldare.
Soluzione Eseguire una accurata pulizia dei pezzi prima di eseguire la saldatura.

Causa Presenza di grasso, vernice, ruggine o sporcizia sul materiale d'apporto.
Soluzione Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.
Mantenere sempre in perfette condizioni il materiale d'apporto.

Causa Modalità di esecuzione della saldatura non corretta.
Soluzione Eseguire le corrette sequenze operative per il tipo di giunto da saldare.

Causa Pezzi da saldare con caratteristiche dissimili.
Soluzione Eseguire una imburratura prima di realizzare la saldatura.

Cricche a freddo

Causa Presenza di umidità nel materiale d'apporto.
Soluzione Utilizzare sempre prodotti e materiali di qualità.
Mantenere sempre in perfette condizioni il materiale d'apporto.

Causa Geometria particolare del giunto da saldare.
Soluzione Eseguire un preriscaldo dei pezzi da saldare.
Eseguire un postriscaldo.
Eseguire le corrette sequenze operative per il tipo di giunto da saldare.

Per ogni dubbio e/o problema non esitare a consultare il più vicino centro di assistenza tecnica.

7 CENNI TEORICI SULLA SALDATURA

7.1 Saldatura con elettrodo rivestito (MMA)

Preparazione dei lembi

Per ottenere buone saldature è sempre consigliabile operare su parti pulite, libere da ossido, ruggine o altri agenti contaminanti.

Scelta dell'elettrodo

Il diametro dell'elettrodo da impiegare dipende dallo spessore del materiale, dalla posizione, dal tipo di giunto e dal tipo di cianfrino.
Elettrodi di grosso diametro richiedono correnti elevate con conseguente elevato apporto termico nella saldatura.

Tipo di rivestimento	Proprietà	Impiego
Rutilo	Facilità d'impiego	Tutte le posizioni
Acido	Alta velocità fusione	Piano
Basico	Caratt. meccaniche	Tutte le posizioni

Scelta della corrente di saldatura

Il range della corrente di saldatura relativa al tipo di elettrodo impiegato viene specificato dal costruttore sul contenitore stesso degli elettrodi.

Accensione e mantenimento dell'arco

L'arco elettrico si stabilisce sfregando la punta dell' elettrodo sul pezzo da saldare collegato al cavo massa e, una volta scoccato l'arco, ritraendo rapidamente la bacchetta fino alla distanza di normale saldatura.
Per migliorare l'accensione dell'arco è utile, in generale, un incremento iniziale di corrente rispetto alla corrente base di saldatura (Hot Start).
Una volta instauratosi l'arco elettrico inizia la fusione della parte centrale dell'elettrodo che si deposita sotto forma di gocce sul pezzo da saldare.
Il rivestimento esterno dell'elettrodo fornisce, consumandosi, il gas protettivo per la saldatura che risulta così di buona qualità.
Per evitare che le gocce di materiale fuso, cortocircuitando l'elettrodo col bagno di saldatura, a causa di un accidentale avvicinamento tra i due, provochino lo spegnimento dell'arco è molto utile un momentaneo aumento della corrente di saldatura fino al termine del cortocircuito (Arc Force).
Nel caso in cui l'elettrodo rimanga incollato al pezzo da saldare è utile ridurre al minimo la corrente di cortocircuito (antisti-cking).

Esecuzione della saldatura

L'angolo di inclinazione dell'elettrodo varia a seconda del numero delle passate, il movimento dell'elettrodo viene eseguito normalmente con oscillazioni e fermate ai lati del cordone in modo da evitare un accumulo eccessivo di materiale d'apporto al centro.

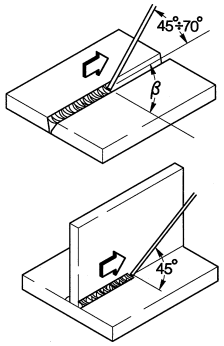

Asportazione della scoria
La saldatura mediante elettrodi rivestiti impone l'asportazione della scoria successivamente ad ogni passata.
L'asportazione viene effettuata mediante un piccolo martello o attraverso la spazzolatura nel caso di scoria friabile.

7.2 Saldatura TIG (arco continuo)

Il procedimento di saldatura TIG (Tungsten lnert Gas) basa i suoi principi su di un arco elettrico che scocca tra un elettrodo infusibile (tungsteno puro o legato, avente temperatura di fusione a circa 3370°C) ed il pezzo; una atmosfera di gas inerte (Argon) provvede alla protezione del bagno.
Per evitare pericolose inclusioni di tungsteno nel giunto l'elettrodo non deve mai venire a contatto con il pezzo da saldare, per questo motivo si crea tramite un generatore H.F. una scarica che permette l'innesco a distanza dell'arco elettrico.
Esiste anche un altro tipo di partenza, con inclusioni di tungsteno ridotte: la partenza in lift, che non prevede alta frequenza ma una situazione iniziale di corto circuito a bassa corrente tra l'elettrodo e il pezzo; nel momento in cui si solleva l'elettrodo si instaura l'arco e la corrente aumenta fino al valore di saldatura impostato.
Per migliorare la qualità della parte finale del cordone di saldatura è utile poter controllare con precisione la discesa della corrente di saldatura ed è necessario che il gas fluisca nel bagno di saldatura per alcuni secondi dopo l'estinzione dell'arco.
In molte condizioni operative è utile poter disporre di 2 correnti di saldatura preimpostate e di poter passare facilmente da una all'altra (BILEVEL).

Polarità di saldatura
D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)
E' la polarità più usata (polarità diretta), consente una limitata usura dell'elettrodo (1) in quanto il 70% del calore si concentra sull'anodo (pezzo).
Si ottengono bagni stretti e profondi con elevate velocità di avanzamento e, conseguentemente, basso apporto termico. Con questa polarità si saldano la maggior parte dei materiali ad esclusione dell'alluminio (e sue leghe) e del magnesio.

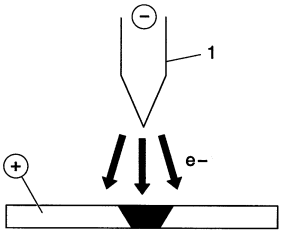

D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity)
La polarità è inversa e consente la saldatura di leghe ricoperte da uno strato di ossido refrattario con temperatura di fusione superiore a quella del metallo.
Non si possono usare elevate correnti in quanto provocherebbero una elevata usura dell' elettrodo.

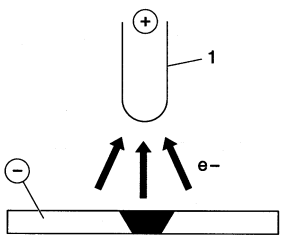

D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed)
L'adozione di una corrente continua pulsata permette un miglior controllo del bagno di saldatura in particolari condizioni operative.
Il bagno di saldatura viene formato dagli impulsi di picco (Ip), mentre la corrente di base (Ib) mantiene l'arco acceso; questo facilita la saldatura di piccoli spessori con minori deformazioni, migliore fattore di forma e conseguente minor pericolo di cricche a caldo e di inclusioni gassose.
Con l'aumentare della frequenza (media frequenza) si ottiene un arco più stretto, più concentrato e più stabile ed una ulteriore maggiore qualità della saldatura di spessori sottili.

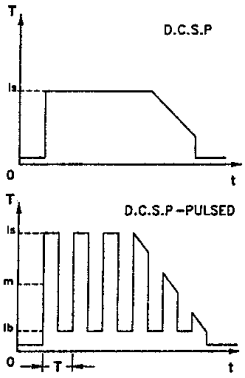

7.2.1 Saldature TIG degli acciai

Il procedimento TIG risulta molto efficace nella saldatura degli acciai sia al carbonio che legati, per la prima passata sui tubi e nelle saldature che debbono presentare ottimo aspetto estetico.
E' richiesta la polarità diretta (D.C.S.P.).

Preparazione dei lembi
Il procedimento richiede un'attenta pulizia dei lembi e una loro accurata preparazione.

Scelta e preparazione dell' elettrodo
Si consiglia l'uso di elettrodi di tungsteno toriato (2% di torio-colorazione rossa) o in alternativa elettrodi ceriati o lantaniati con i seguenti diametri:

Ø elettrodo (mm)	gamma di corrente (A)
1.0	15÷75
1.6	60÷150
2.4	130÷240

L'elettrodo va appuntito come indicato in figura.



α (°)	gamma di corrente (A)
30	0÷30
60÷90	30÷120
90÷120	120÷250

Materiale d'apporto
Le bacchette d'apporto devono possedere proprietà meccaniche paragonabili a quelle del materiale base.
E' sconsigliato l'uso di strisce ricavate dal materiale base, in quanto possono contenere impurità dovute alla lavorazione, tali da compromettere le saldature.

Gas di protezione

Praticamente viene usato sempre argon puro (99.99%).

Corrente di saldatura (A)	Ø elettrodo (mm)	Ugello gas n°	Ugello gas Ø (mm)	Flusso Argon (l/min)
6-70	1.0	4/5	6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6	6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7	9.5/11.0	7-8

7.2.2 Saldatura TIG del rame

Essendo il TIG un procedimento ad alta concentrazione termica, risulta particolarmente indicato nella saldatura di materiali ad elevata conducibilità termica come il rame.

Per la saldatura TIG del rame seguire le stesse indicazioni della saldatura TIG degli acciai o testi specifici.

8 CARATTERISTICHE TECNICHE

	GENESIS 284 PSR	GENESIS 354 PSR	GENESIS 504 PSR
Tensione di alimentazione U1 (50/60 Hz)	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%
Fusibile di linea ritardato	25 A	30 A	40 A
Potenza massima assorbita (KVA)	14,5 KVA	19 KVA	29,8 KVA
Potenza massima assorbita (Kw)	10,0 Kw	13,7 Kw	23 Kw
Fattore di potenza PF	0,69	0,72	0,77
Rendimento (μ)	0,87	0,87	0,87
Corrente massima assorbita I1max	21 A	27,5 A	43 A
Corrente effettiva I1eff	16,2 A	21,3 A	33 A
Fattore di utilizzo (40°C)			
(x=50%)	-	-	500 A
(x=60%)	280 A	350 A	460 A
(x=100%)	220 A	270 A	400 A
Fattore di utilizzo (25°C)			
(x=100%)	280 A	350 A	500 A
Gamma di regolazione I2	6-280 A	6-350 A	6-500 A
Tensione a vuoto Uo	81 Vdc	81 Vdc	79 Vdc
Grado di protezione IP	IP23S	IP23S	IP23S
Classe isolamento	H	H	H
Dimensioni (lxpxh)	620x280x500 mm	620x280x500 mm	620x280x500 mm
Peso	34 Kg.	34 Kg.	42 Kg.
Cavo di alimentazione	4x6 mm^2	4x6 mm^2	4x6 mm^2
Norme di costruzione	EN 60974-1	EN 60974-1	EN 60974-1
	EN 60974-3	EN 60974-3	EN 60974-3
	EN 60974-10	EN 60974-10	EN 60974-10

Thanks...

We wish to thank you for choosing the **QUALITY, TECHNOLOGY and RELIABILITY** *of SELCO products.*
In order to take advantage of all functions and features of the equipment you have purchased, we recommend that you should read the following instructions carefully: they will help you to better know the product and to achieve the best possible results.

Before performing any operation on the machine, make sure that you have thoroughly read and understood the contents of this booklet. Do not perform modifications or maintenance operations which are not prescribed.
Do consult qualified personnel for any doubt or problem concerning the use of the machine, even if not described herein,.

This booklet is an integral part of the equipment and must accompany it when it changes location or is sold to third parties.
The user shall be responsible for keeping this booklet intact and legible.
SELCO s.r.l. *reserves the right to modify this booklet at any time without notice.*
All rights of translation and total or partial reproduction by any means whatsoever (including photocopy, film, and microfilm) are reserved and reproduction is prohibited without the explicit written consent of **SELCO s.r.l.**

The directions provided herewith are of vital importance and therefore necessary to ensure the warranties.
The manufacturer accepts no liability in case of misuse or non-application of the directions by the users.

CE - DECLARATION OF CONFORMITY

Company
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

hereby declares that the equipment: **GENESIS 284 PSR**, **GENESIS 354 PSR**, **GENESIS 504 PSR**

conforms to the EU directives:

2006/95/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2004/108/EEC	**EMC DIRECTIVE**
93/68/EEC	**CE MARKING DIRECTIVE**

and that following harmonized standards have been duly applied:

EN 60974-1
EN 60974-3
EN 60974-10

Any operation or modification that has not been previously authorized by **SELCO s.r.l.** will invalidate this certificate.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.

Lino Frasson
Chief Executive

INDEX

1 WARNING 29
1.1 Work environment 29
1.2 User's and other persons' protection 29
1.3 Protection against fumes and gases 30
1.4 Fire/explosion prevention 30
1.5 Prevention when using gas cylinders 30
1.6 Protection from electrical shock 30
1.7 Electromagnetic fields & interferences 31
1.8 IP Protection rating 31
2 INSTALLATION 32
2.1 Lifting, transport & unloading 32
2.2 Positioning of the equipment 32
2.3 Connection 32
2.4 Installation 32
3 SYSTEM PRESENTATION 33
3.1 General 33
3.2 Front control panel 33
3.3 Front control panel (RC 300) 34
3.4 Starting Screen 34
3.5 Saving Screen 35
3.6 Main Screen 35
3.7 Quick choice menu 36
3.8 Set up 36
3.9 Programs screen 38
3.10 Interface personalisation 40
3.11 Lock/unlock 40
3.12 External controls management 41
3.13 Guard limits 41
3.14 Alarms screen 42
3.15 Rear panel 43
3.16 Sockets panel 43
4 ACCESSORIES 43
4.1 General 43
4.2 RC 100 remote control 44
4.3 RC 120 pedal remote control unit for TIG welding 44
4.4 RC 200 remote control 44
4.5 MT300 series torches 44
5 MAINTENANCE 44
6 TROUBLESHOOTING 45
7 WELDING THEORY 47
7.1 Manual Metal Arc welding (MMA) 47
7.2 TIG welding (continuos arc) 47
7.2.1 Steel TIG welding 48
7.2.2 Copper TIG welding 48
8 TECHNICAL SPECIFICATIONS 49

SYMBOLS

Imminent danger of serious body harm and dangerous behaviours that may lead to serious body harm

Important advice to be followed in order to avoid minor injuries or damage to property

Technical notes to facilitate operations

1 WARNING

Before performing any operation on the machine, make sure that you have thoroughly read and understood the contents of this booklet.
Do not perform modifications or maintenance operations which are not prescribed.
The manufacturer cannot be held responsible for damages to persons or property caused by misuse or non-application of the contents of this booklet by the user.

Please consult qualified personnel if you have any doubts or difficulties in using the equipment.



1.1 Work environment

- All equipment shall be used exclusively for the operations for which it was designed, in the ways and ranges stated on the rating plate and/or in this booklet, according to the national and international directives regarding safety. Other uses than the one expressly declared by the manufacturer shall be considered totally inappropriate and dangerous and in this case the manufacturer disclaims all responsibility.
- This equipment shall be used for professional applications only, in industrial environments.
  The manufacturer shall not be held responsible for any damages caused by the use of the equipment in domestic environments.
- The equipment must be used in environments with a temperature between -10°C and +40°C (between +14°F and +104°F).
  The equipment must be transported and stored in environments with a temperature between -25°C and +55°C (between -13°F and 131°F).
- The equipment must be used in environments free from dust, acid, gas or any other corrosive substances.
- The equipment shall not be used in environments with a relative humidity higher than 50% at 40°C (104°F).
  The equipment shall not be used in environments with a relative humidity higher than 90% at 20°C (68°F).
- The system must not be used at an higher altitude than 2,000 metres (6,500 feet) above sea level.

Do not use this machine to defrost pipes.
Do not use this equipment to charge batteries and/or accumulators.
Do not use this equipment to jump-start engines.

1.2 User's and other persons' protection

The welding process is a noxious source of radiation, noise, heat and gas emissions.

Wear protective clothing to protect your skin from the arc rays, sparks or incandescent metal.
Clothes must cover the whole body and must be:
- intact and in good conditions
- fireproof
- insulating and dry
- well-fitting and without cuffs or turn-ups

Always use regulation shoes that are strong and ensure insulation from water.

Always use regulation gloves ensuring electrical and thermal insulation.

Position a fire-retardant shield to protect the surrounding area from rays, sparks and incandescent slags.
Advise any person in the area not to stare at the arc or at the incandescent metal and to get an adequate protection.

Wear masks with side face guards and a suitable protection filter (at least NR10 or above) for the eyes.

Always wear safety goggles with side guards, especially during the manual or mechanical removal of welding slag.

Do not wear contact lenses!.

Use headphones if dangerous noise levels are reached during the welding.
If the noise level exceeds the limits prescribed by law, delimit the work area and make sure that anyone getting near it is protected with headphones or earphones.

Avoid your hands, hair, clothes, tools … coming into contact with moving parts such as:
- fans
- gears
- rollers and shafts
- wire reels

- Do not touch gears while the wire feed unit is working.
- The systems must not undergo any kind of modification.
  Bypassing the protection devices fitted on wire feed units is extremely dangerous and releases the manufacturer from any responsibility in respect of damages to either people or property.
- Always keep the side covers closed while welding.

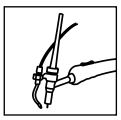

While loading and feeding the wire, keep your head away from the TIG torch. The wire that is coming out can seriously damage your hands, face and eyes.

Avoid touching items that have just been welded: the heat could cause serious burning or scorching.

- Follow all the precautions described above also in all operations carried out after welding since slag may detach from the items while they are cooling off.
- Check that the torch is cold before working on or maintaining it.

Keep a first aid kit ready for use.
Do not underestimate any burning or injury.

Before leaving work, make the area safe, in order to avoid accidental damage to people or property.

1.3 Protection against fumes and gases

- Fumes, gases and powders produced during the welding process can be noxious for your health.
  Under certain circumstances, the fumes caused by welding can cause cancer or harm the foetus of pregnant women.
- Keep your head away from any welding gas and fumes.
- Provide proper ventilation, either natural or forced, in the work area.
- In case of poor ventilation, use masks and breathing apparatus.
- In case of welding in extremely small places the work should be supervised by a colleague standing nearby outside.
- Do not use oxygen for ventilation.
- Ensure that the fumes extractor is working by regularly checking the quantity of harmful exhaust gases versus the values stated in the safety regulations.
- The quantity and the danger level of the fumes depends on the parent metal used, the filler metal and on any substances used to clean and degrease the pieces to be welded. Follow the manufacturer's instructions together with the instructions given in the technical sheets.
- Do not perform welding operations near degreasing or painting stations.
  Position gas cylinders outdoors or in places with good ventilation.

1.4 Fire/explosion prevention

- The welding process may cause fires and/or explosions.
- Clear the work area and the surrounding area from any flammable or combustible materials or objects.
  Flammable materials must be at least 11 metres (35 feet) from the welding area or they must be suitably protected.
  Sparks and incandescent particles might easily be sprayed quite far and reach the surrounding areas even through minute openings. Pay particular attention to keep people and property safe.
- Do not perform welding operations on or near containers under pressure.
- Do not perform welding operations on closed containers or pipes.
  Pay particular attention during welding operations on pipes or containers even if these are open, empty and have been cleaned thoroughly. Any residue of gas, fuel, oil or similar materials might cause an explosion.
- Do not weld in places where explosive powders, gases or vapours are present.
- When you finish welding, check that the live circuit cannot accidentally come in contact with any parts connected to the earth circuit.
- Position a fire-fighting device or material near the work area.

1.5 Prevention when using gas cylinders

- Inert gas cylinders contain pressurized gas and can explode if the minimum safe conditions for transport, storage and use are not ensured.
- Cylinders must be secured in a vertical position to a wall or other supporting structure, with suitable means so that they cannot fall or accidentally hit anything else.
- Screw the cap on to protect the valve during transport, commissioning and at the end of any welding operation.
- Do not expose cylinders to direct sunlight, sudden changes of temperature, too high or extreme temperatures. Do not expose cylinders to temperatures too low or too high.
- Keep cylinders away from naked flames, electric arcs, torches or electrode guns and incandescent material sprayed by welding.
- Keep cylinders away from welding circuits and electrical circuits in general.
- Keep your head away from the gas outlet when opening the cylinder valve.
- Always close the cylinder valve at the end of the welding operations.
- Never perform welding operations on a pressurized gas cylinder.

1.6 Protection from electrical shock

- Electric shocks can kill you.
- Avoid touching live parts both inside and outside the welding system while this is active (torches, guns, earth cables, electrodes, wires, rollers and spools are electrically connected to the welding circuit).
- Ensure the system and the welder are insulated electrically by using dry bases and floors that are sufficiently insulated from the earth.
- Ensure the system is connected correctly to a socket and a power source equipped with an earth conductor.
- Do not touch two torches or two electrode holders at the same time.
  If you feel an electric shock, interrupt the welding operations immediately.

The arc striking and stabilizing device is designed for manual or mechanically guided operation.

Increasing the length of torch or welding cables more than 8 m will increase the risk of electric shock.

1.7 Electromagnetic fields & interferences

- The welding current passing through the internal and external system cables creates an electromagnetic field in the proximity of the welding cables and the equipment itself.
- Electromagnetic fields can affect the health of people who are exposed to them for a long time (the exact effects are still unknown).
  Electromagnetic fields can interfere with some equipment like pacemakers or hearing aids.

Persons fitted with pacemakers must consult their doctor before undertaking arc welding or plasma cutting operations.

EMC equipment classification in accordance with EN/IEC 60974-10 (See rating plate or technical data)
Class B equipment complies with electromagnetic compatibility requirements in industrial and residential environments, including residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system.
Class A equipment is not intended for use in residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnetic compatibility of class A equipment in those locations, due to conducted as well as radiated disturbances.

Installation, use and area examination
This equipment is manufactured in compliance with the requirements of the EN60974-10 harmonized standard and is identified as "CLASS A" equipment.
This unit must be used for professional applications only, in industrial environments.
The manufacturer will accept no responsability for any damages caused by use in domestic environments.

The user must be an expert in the activity and as such is responsible for installation and use of the equipment according to the manufacturer's instructions.
If any electromagnetic interference is noticed, the user must solve the problem, if necessary with the manufacturer's technical assistance.

In any case electromagnetic interference problems must be reduced until they are not a nuisance any longer.

Before installing this apparatus, the user must evaluate the potential electromagnetic problems that may arise in the surrounding area, considering in particular the health conditions of the persons in the vicinity, for example of persons fitted with pacemakers or hearing aids.

Mains power supply requirements (See technical data)
High power equipment may, due to the primary current drawn form the mains supply, influence the power quality of the grid. Therefore connection restrictions or requirements regarding the maximum permissible mains impedance or the required minimum supply capacity at he interface point to the public grid (point of common coupling, PCC) may apply for some types of equipment (see technical data).
In this case it is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network operator if necessary, that the equipment may be connected.

In case of interference, it may be necessary to take further precautions like the filtering of the mains power supply.
It is also necessary to consider the possibility of shielding the power supply cable.

Welding cables
To minimise the effects of electromagnetic fields follow the following instructions:
- Where possible, collect and secure the earth and power cables together.
- Never coil the welding cables around your body.
- Do not place your body in between the earth and power cables (keep both on the same side).
- The cables must be kept as short as possible, positioned as close as possible to each other and laid at or approximately at ground level.
- Position the equipment at some distance from the welding area.
- The cables must be kept away from any other cables.

Earthing connection
The earth connection of all the metal components in the welding equipment and in the close aerea must be taken in consideration.
The earthing connection must be made according to the local regulations.

Earthing the workpiece
When the workpiece is not earthed for electrical safety reasons or due to its size and position, the earthing of the workpiece may reduce the emissions. It is important to remember that the earthing of the workpiece should neither increase the risk of accidents for the user nor damage other electric equipment.
The earthing must be made according to the local regulations.

Shielding
The selective shielding of other cables and equipment present in the surrounding area may reduce the problems due to electromagnetic interference. The shielding of the entire welding equipment can be taken in considered for special applications.

1.8 IP Protection rating

S

IP23S
- Enclosure protected against access to dangerous parts by fingers and against ingress of solid foreign bodies with diameter greater than/equal to 12.5 mm
- Enclosure protected against rain at an angle of 60°.
- Enclosure protected against harmful effects due to the ingress of water when the moving parts of the equipment are not operating.

2 INSTALLATION

Installation should be performed only by expert personnel authorised by the manufacturer.

During installation, ensure that the power source is disconnected from the mains.

The multiple connection of power sources (series or parallel) is prohibited.

2.1 Lifting, transport & unloading

- The equipment is provided with a handle for hand transportation.
- Use a fork lift truck paying attention during operations in order to prevent the generator from tipping over.

Do not underestimate the weight of the equipment: see technical specifications.

Do not move or position the suspended load above persons or things.

Do not drop or apply undue pressure on the equipment.

2.2 Positioning of the equipment

Keep to the following rules:
- Provide easy access to the equipment controls and connections.
- Do not position the equipment in very small spaces.
- Do not place the equipment on surfaces with inclination exceeding 10° from to the horizontal plane.
- Position the equipment in a dry, clean and suitably ventilated place.
- Protect the equipment against pouring rain and sun.

2.3 Connection

The equipment is provided with a power supply cable for connection to the mains.
The system can be powered by:
- three-phase 400V

CAUTION: to prevent injury to persons or damage to the equipment, the selected mains voltage and fuses must be checked BEFORE connecting the machine to the mains. Also check that the cable is connected to a socket provided with earth contact.

Operation of the equipment is guaranteed for voltage tolerances up to ±15% with respect to the rated value.

The equipment can be powered by a generating set guarantees a stable power supply voltage of ±15% with respect to the rated voltage value declared by the manufacturer, under all possible operating conditions and at the maximum rated power.

Normally we recommend the use of generating sets with twice rated power of a single phase power source or 1.5 times that of a three-phase power source.

The use of electronic control type generating sets is recommended.

In order to protect users, the equipment must be correctly earthed. The power supply voltage is provided with an earth lead (yellow - green), which must be connected to a plug provided with earth contact.

The electrical connections must be made by skilled technicians with the specific professional and technical qualifications and in compliance with the regulations in force in the country where the equipment is installed.

The power source supply cable is provided with a yellow/green wire that must ALWAYS be earthed. This yellow/green wire shall NEVER be used with other voltage conductors.

Verify the existence of the earthing in the equipment used and the good condition of the sockets.

Install only certified plugs according to the safety regulations.

2.4 Installation

Connection for MMA welding

The connection shown in the figure produces reverse polarity welding. To obtain straight polarity welding, reserve the connection.

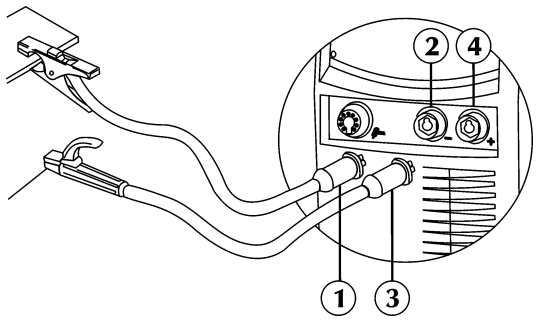

- Connect (1) the earth clamp to the negative socket (-) (2) of the power source.
- Connect (3) the electrode holder to thpositive socket (+) (4) of the power source.

Connection for TIG welding

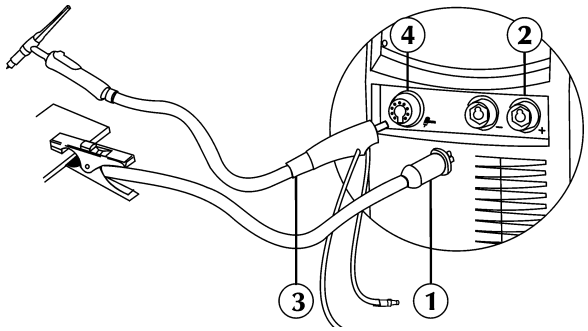

- Connect (1) the earth clamp to the positive socket (+) (2) ofthe power source.
- Connect the TIG torch coupling (3) to the torch socket (4) ofthe power source.
- Connect the gas hose from the cylinder to the rear gas connection.

System for shipbuilding industry

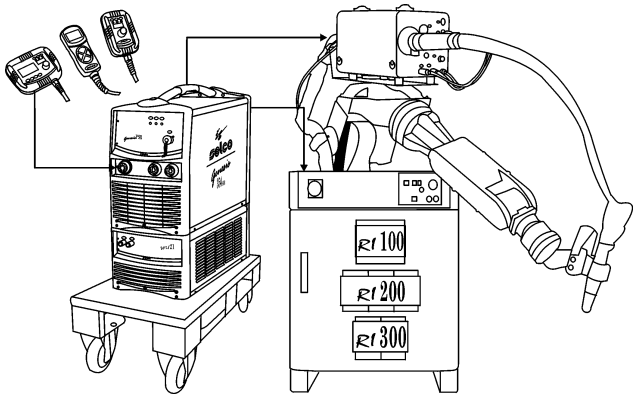

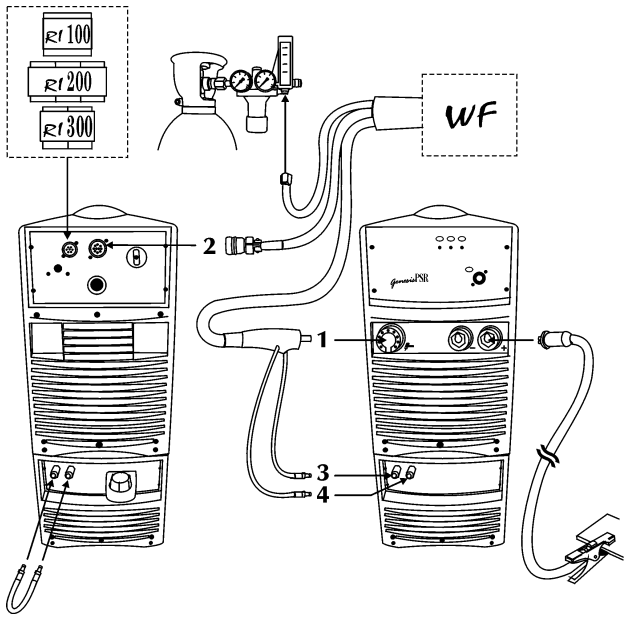

- Connect the power cable to the appropriate outlet (1).
- Connect the signal cable to the appropriate connector (2). Insert the connector and screw the ring nut clockwise until all parts are secured.
- Connect the gas hose to the pressure reducing valve of the cylinder or to the gas supply connection.
- Connect the water pipe (blue colored) to the outlet quick connector of the cooling unit (3).
- Connect the water pipe (red colored) to the inlet quick connector of the cooling unit (4).

Weld@net system

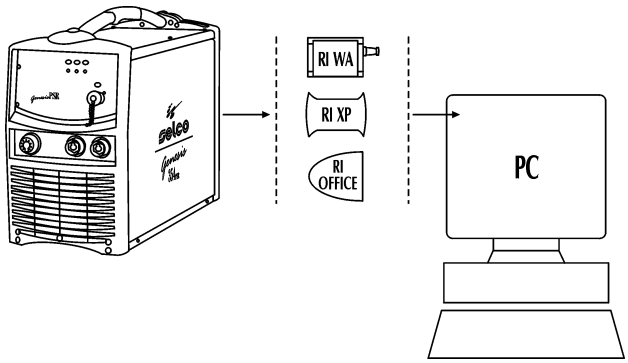

3 SYSTEM PRESENTATION

3.1 General

The Genesis 284-354-504 PSR are constant current inverter power sources developed for electrode (MMA), TIG DC (direct current). They are fully digital multiprocessor systems (data processing on DSP and communication over CAN-BUS), capable of meeting the various requirements of the welding world in the best possible way.

The RC 300 remote control constitutes the programming panel of a PSR series welding system. It is not an accessory but instead is an essential component for the operation of the equipment.

It allows:

- selection of the welding process
- setting and correction of the welding parameters
- the storage and retrieval of tailor-made programs
- setting of the guard limits
- display of the real current, voltage, gas measurements…
- display of the alarm signals

3.2 Front control panel

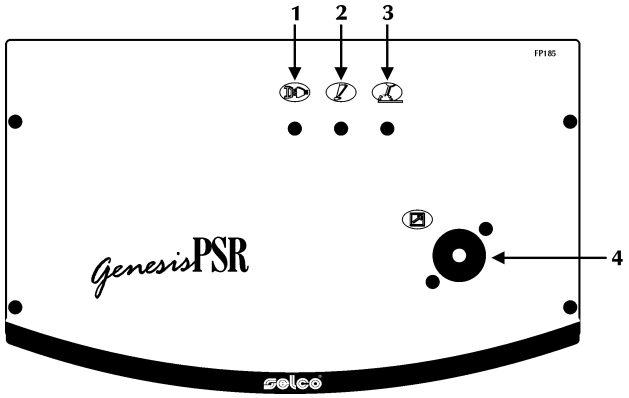

1 Power supply

Indicates that the equipment is connected to the mains and is on.

2 General alarm

Indicates the possible intervention of protection devices such as the temperature protection.

3 Power on

Indicates the presence of voltage on the equipment outlet connections.

4 Signal cable (CAN-BUS) input

Allows connection of the external devices such as RC, RI…. Allows digital communication (CAN-BUS) between the generator and the connected device.

3.3 Front control panel (RC 300)

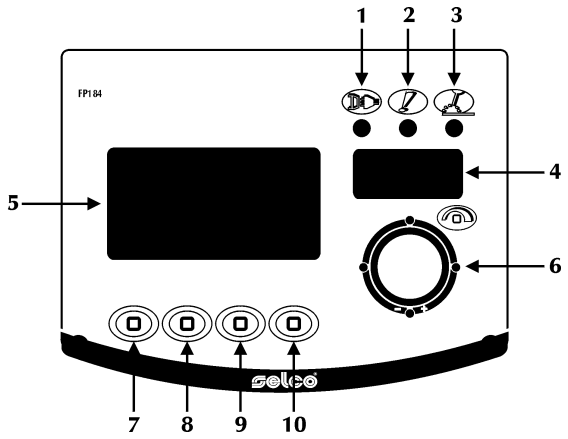

1 **Power supply**

Indicates that the equipment is connected to the mains and is on.

2 **General alarm**

Indicates the possible intervention of protection devices such as the temperature protection.

3 **Power on**

Indicates the presence of voltage on the equipment outlet connections.

4 **7-segment display**

Allows the general welding machine parameters to be displayed during start-up, settings, current and voltage readings, while welding, and encoding of the alarms.

5 **LCD display**

Allows the general welding machine parameters to be displayed during start-up, settings, current and voltage readings, while welding, and encoding of the alarms.
Allows all the operations to be displayed instantaneously.

6 **Main adjustment handle**

Allows entry to set up, the selection and the setting of the welding parameters.

7 **Quick choice menu**

Allows access to a limited group of parameters and allows their regulation.

8 **Welding process**

Allows the selection of the welding procedure.

Electrode welding (MMA)

TIG welding

ARC AIR

9 **Welding methods**

In **2 Step,** pressing the button causes the gas to flow and strikes the arc; when the button is released the current returns to zero in the slope descent time; once the arc is extinguished, the gas flows for the post-gas time.

In **4 Step** the first pressure on the button causes the gas to flow, performing a manual pre-gas; when it is released the arc is struck.
The following pressure and the final release of the button cause the current slope descent and the post-gas time to start.

In **BILEVEL** the welder can weld with 2 different currents previously set with "set up".
The first pressure on the button leads to the pre-gas time, the striking of the arc and welding with the initial current.
The first release leads to the current slope-up "I1". If the welder presses and releases the button quickly, there is a change to "I2"; pressing and releasing the button quickly returns to "I1" and so on.
Pressing it for a longer time starts the current slope-down which leads to the final current.
Releasing the button extinguishes the arc while the gas continues to flow for the post-gas time.

Spot welding

Allows you to enable the "spot welding" process and to establish the welding time.

Automation and robotics

Allows setting of the welding parameters by external systems such as the robots.

10 **Current pulsation**

CONSTANT current

PULSED current

MEDIUM FREQUENCY current

3.4 Starting Screen

When switched on, the generator performs a succession of checks in order to guarantee the correct operation of the system and of all the devices connected to it.

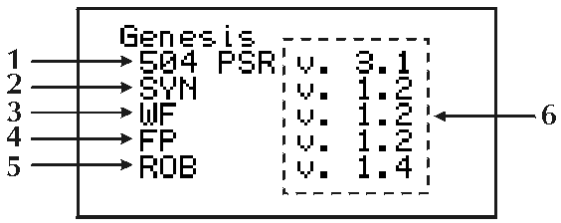

1 Logic/system type board
2 Synergic board
3 Motor board (WF)
4 Control board (RC 300)
5 Robot interface board (RI)
6 Software version

The lack of the software version shown alongside a device (---) indicates lack of communication with it, and correct operation is therefore not guaranteed (consult the "Diagnostics and solutions" section).

At this stage the gas test is also carried out to check the proper connection to the gas supply system (system for automation and robotics).

Any lack of gas flow sets off a dedicated audible and visual alarm signal (consult the "Alarms" section).

3.5 Saving Screen

The system provides the automatic saving of all the welding parameters on the synergic board (inside the generator) and on the control board (RC 300).
Any difference between the data saved on the 2 devices is indicated with the following screen:

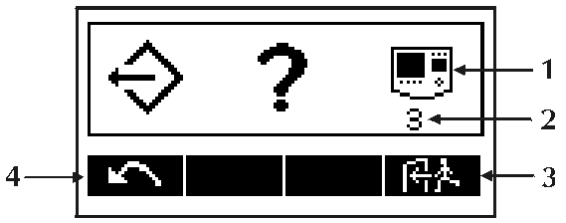

Select the memory to be used for the future welding operations by rotating the encoder.

1 Control board memory

Synergic board memory

2 Number of programs present in the memory selected

3 Save the operations carried out and return to the main screen

4 Cancel the operations carried out

Therefore, the RC 300 remote control can be used as a data saving device and/or to "clone" the characteristics of a programmed system, onto other systems.

3.6 Main Screen

Allows the control of the system and of the welding process, showing the main settings.

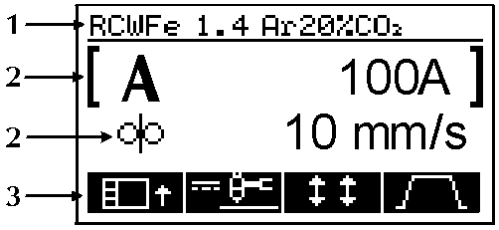

1 Heading

Allows the display of certain pieces of important information relating to the selected process:

- The program or the synergic curve retrieved

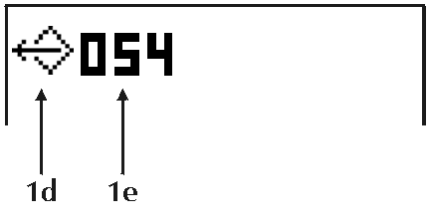

1d

Program retrieved

Process retrieved

1e Number of the program/synergic curve retrieved

- The real current and voltage values during the welding phases

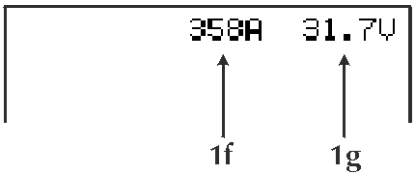

1f Current reading
1g Voltage reading

2 Welding parameters

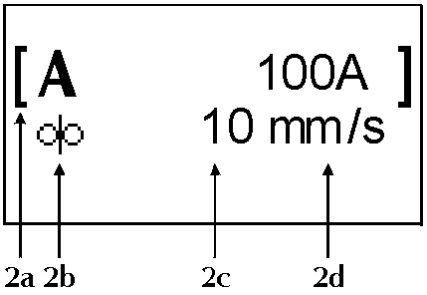

Select the required parameter by pressing the encoder button.
Adjust the value of the selected parameter by rotating the encoder.
2a Parameter selection bars
2b Parameter icon
2c Parameter value
2d Unit of measurement of the parameter

PROCESS	PARAMETER 1	PARAMETER 2
MMA	A	
ARC AIR	A	V
TIG	A	V

The parameters of the main screen can be personalised (consult the "Interface personalisation" section).

3 Functions

Allow the setting of the most important process functions and welding methods.

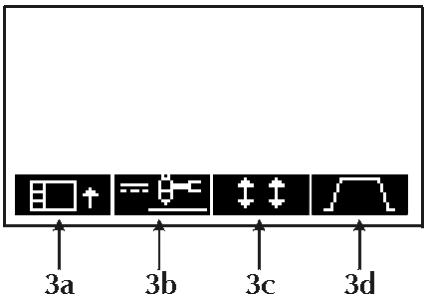

3a

Allows access to the quick choice menu (and exit from it) - (consult the "Quick choice menu" section)

3b Allows the selection of the welding process

MMA

ARC AIR

TIG

3c Allows the selection of the welding method

2 Step

4 Step

Bilevel

Spot welding

Automation and robotics

3d

CONSTANT current

PULSED current

Fast Pulse

3.7 Quick choice menu

Allows the selection and regulation of the most commonly used welding parameters.

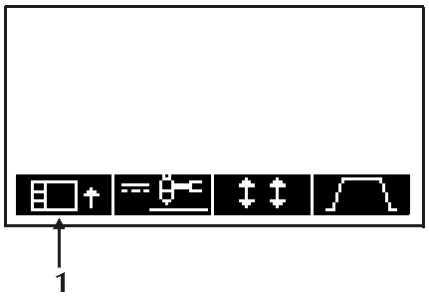

Enter the quick choice menu by pressing button (1) .

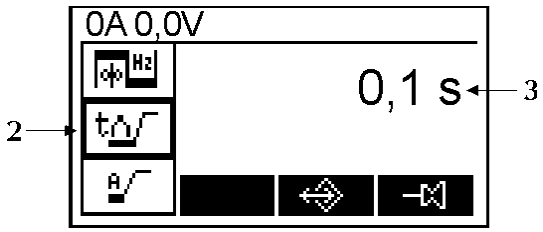

Select the required parameter by rotating the encoder to bring it within the central quadrant (2).

The value and the unit of measurement of the selected parameter are shown alongside (3).

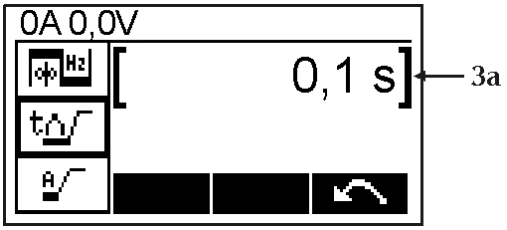

Activate the regulation of the selected parameter by pressing the encoder button.

3a Parameter selection bars

Adjust the value of the selected parameter by rotating the encoder.

Confirm the change made by pressing the encoder button.

Exit the quick choice menu by pressing button (1).

PROCESS	QUICK CHOICE MENU
MMA	A
ARC AIR	A
TIG	A

The parameters of the quick choice menu can be personalised (consult the “Interface personalisation” section).
The activation of functions different from the default ones changes the number and the type of parameters in the quick choice menu.

3.8 Set up

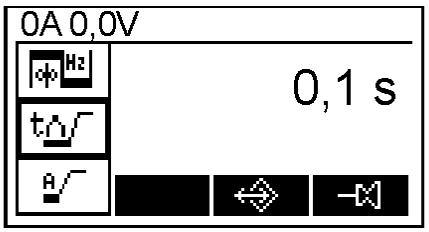

Permits set up and adjustment of a series of additional parameters for improved and more accurate control of the welding system.
The parameters present at set up are organised in relation to the welding process selected and have a numerical code.
Entry to set up: by pressing the encoder key for 5 sec. (the central zero on the 7-segment display confirms entry).
Selection and adjustment of the required parameter: by turning the encoder until displaying the numerical code relating to that parameter. If the encoder key is pressed at this point, the value set for the parameter selected can be displayed and adjusted.
Exit from set up: to quit the "adjustment" section, press the encoder again.
To exit the set up, go to parameter "O" (save and quit) and press the encoder.

List of set up parameters (MMA - ARC AIR)

0 Save and quit

Allows you to save the changes and exit the set up.

1 Reset

RESET Allows you to reset all the parameters to the default values.

2 Welding current

A Permits adjustment of the welding current.
Parameter set in Amps (A).
Minimum 6A, Maximum Imax, Default 100A

3 **Hot start**

Allows adjustment of the hot start value in MMA. Permits an adjustable hot start in the arc striking phases, facilitating the start operations.
Parameter set as a percentage (%) of the welding current.
Minimum Off, Maximum 500%, Default 80%

4 **Arc force**

Allows adjustment of the Arc force value in MMA. Permits an adjustable energetic dynamic response in welding, facilitating the welder's operations.
Increasing the value of the arc force to reduce the risks of sticking of the electrode.
Parameter set as a percentage (%) of the welding current.
Minimum Off, Maximum 500%, Default 30%

40 **Current reading**

Allow the real value of the welding current to be displayed.
Allows the welding current display method to be set (consult the "Interface personalisation" section).

41 **Voltage reading**

Allows the real value of the welding voltage to be displayed.
Allows the welding voltage display method to be set (consult the "Interface personalisation" section).

44 **Regulation step**

Allows the regulation of a parameter with a step that can be personalised by the operator.
Minimum 1, Maximum Imax, Default 1

45 **CH1 External parameter**

Allows the management of external parameter 1 (minimum value, maximum value).
(Consult the "External controls management" section).

46 **CH2 External parameter**

Allows the management of external parameter 2 (minimum value, maximum value).
(Consult the "External controls management" section).

47 **Lock/unlock**

Allows the locking of the panel controls and the insertion of a protection code (consult the "Lock/unlock" section).

48 **Buzzer tone**

Permits adjustment of the buzzer tone.
Minimum Off, Maximum 10, Default 5

49 **Contrast**

Permits adjustment of the display contrast.
Minimum 0, Maximum 50, Default 25

50 Allows access to the higher set-up levels:
USER: user
SERV: service
SELCO: Selco

99 **Reset**

Allows the resetting of all parameters to the default values.
Allows the resetting of the whole graphic interface according to the manufacturer's settings.

List of set up parameters (TIG)

0 **Save and quit**

Allows you to save the changes and exit the set up.

1 **Reset**

Allows you to reset all the parameters to the default values.

2 **Pre-gas**

Allows you to set and adjust the gas flow prior to striking of the arc.
Permits filling of the torch with gas and preparation of the environment for welding.
Minimum 0.0sec., Maximum 99.9sec., Default 0.1sec.

3 **Initial current**

Allows regulation of the weld starting current.
Allows a hotter or cooler welding pool to be obtained immediately after the arc striking.
Parameter setting: Amperes (A) - Percentage (%).
Minimum 3A-1%, Maximum Imax-500%, Default 50%

5 **Slope-up**

Allows you to set a gradual passage between the initial current and the welding current. Parameter set in seconds (s).
Minimum off, Maximum 99.9s, Default off

6 **Welding current**

Permits adjustment of the welding current.
Parameter set in Amps (A).
Minimum 3A, Maximum Imax, Default 100A

7 **Bilevel current**

Permits adjustment of the secondary current in the bilevel welding mode.
On first pressing the torch button, the pre-gas starts, the arc strikes and the initial current will be used when welding.
On first releasing it, the raising ramp of the welding current "I1" occurs. If the welder now presses and releases the button quickly, "I2" can be used; by pressing and releasing it quickly again, "I1" is used again, and so on.
If you press the button for a longer time, the lowering ramp for the current starts, thus reaching the final current.
By releasing the button again, the arc goes out and the gas continues to flow for the post-gas stage.
Parameter setting: Amperes (A) - Percentage (%).
Minimum 3A-1%, Maximum Imax-500%, Default 50%

9 **Basic current**

Permits adjustment of the basic current in pulsed and fast pulse modes.
Parameter set in Amps (A).
Minimum 3A-1%, Maximum Weld current-100%, Default 50%

11 **Pulsed frequency**

Allows regulation of the pulse frequency.
Allows better results to be obtained in the welding of thin materials and better aesthetic quality of the bead.
Parameter setting: Hertz (Hz) - KiloHertz (kHz).
Minimum 0.1Hz, Maximum 250Hz, Default 1.0Hz

12 **Pulsed duty cycle**

Allows regulation of the duty cycle in pulse welding.
Allows the peak current to be maintained for a shorter or longer time.
Parameter setting: percentage (%).
Minimum 1%, Maximum 99%, Default 50%

13 **Fast Pulse frequency**

Allows regulation of the pulse frequency.
Allows focusing action and better stability of the electric arc to be obtained.
Parameter setting: Hertz (Hz).
Minimum 20Hz, Maximum 500Hz, Default 100Hz

14 **Slope-down**

Allows you to set a gradual passage between the welding current and the final current.
Parameter set in seconds (s).
Minimum off, Maximum 99.9s, Default off

15 Final current

Permits adjustment of the final current.
Parameter set in Amps (A).
Minimum 3A-1%, Maximum Imax-500%, Default 50%

17 Post-gas

Permits setting and adjustment of the gas flow at the end of welding.
Minimum 0.0s, Maximum 99.9s, Default 5.0s

18 TIG start (LIFT)

Allows selection of the required arc striking modes.
On= HF START, Off= LIFT START, Default HF START

22 Spot welding

Allows you to enable the "spot welding" process and establish the welding time.
Allows the timing of the welding process.
Parameter setting: seconds (s).
Minimum off, Maximum 99.9s, Default 1.0s

25 Wire speed

Allows the regulation of the wire feed rate.
Parameter setting: mm/s.
Minimum 1 mm/s, Maximum 200 mm/s, Default Off

26 Wire start delay

Parameter setting: seconds (s).
Minimum 0.1s, Maximum 99.9s, Default Off

27 Wire stop advance/delay

Parameter setting: seconds (s).
Minimum 0.1s, Maximum 99.9s, Default Off

28 Wire withdrawal

Parameter setting: seconds (s).
Minimum 0.01s, Maximum 1.00s, Default 0.10s

29 Slope-down

Parameter setting: seconds (s).
Minimum 0.0s, Maximum 10.0s, Default 0.0s

30 Basic wire speed

Parameter setting: percentage (%).
Minimum 0%, Maximum 100%, Default 0%

100% =

0% = 0

= wire withdrawal

31 Slope-up (wire speed)

Parameter setting: seconds (s).
Minimum 0.0s, Maximum 10.0s, Default 0.0s

32 Pulsed frequency (wire speed)

Allows activation of the pulse mode.
Permits adjustment of the pulse frequency.
Parameter set in Hertz (Hz).
Minimum 0.1Hz, Maximum 5.0Hz, Default Off

0.1÷5.0Hz	pulsed frequency (wire speed)
off	pulsed frequency (wire speed) = 0
syn	pulsed frequency (wire speed) = pulsed frequency (current)

33 Duty cycle (wire speed)

Allows regulation of the duty cycle in pulse welding.
Parameter setting: percentage (%).
Minimum 1%, Maximum 99%, Default 50%

34 Unbalance (wire speed)

Parameter setting: percentage (%).
Minimum -50%, Maximum +50%, Default 0%

37 Guard limits

Allows the setting of the warning limits and of the guard limits.
Allows the accurate control of the various welding phases (consult the “Guard limits” section).

38 Starting filter

Allows the control of the guard limits to be enabled with an adjustable delay in relation to the arc striking.
Makes it possible to filter the striking phase (consult the “Guard limits” section).
Minimum 0.0s, Maximum 10.0s, Default 0.0s

39 Output filter

Makes it possible to disenable the control of the guard limits in advance of the natural closing of the weld.
Makes it possible to filter the extinction phase (consult the “Guard limits” section).
Minimum 0.0s, Maximum 10.0s, Default 0.0s

40 Current reading

Allow the real value of the welding current to be displayed.
Allows the welding current display method to be set (consult the “Interface personalisation” section).

41 Voltage reading

Allows the real value of the welding voltage to be displayed.
Allows the welding voltage display method to be set (consult the “Interface personalisation” section).

42 Gas flow reading

44 (U/D) Adjustment step

Permits adjustment of the variation step on the up-down keys.
Minimum Off, Maximum MAX, Default 1

45 CH1 External parameter

Allows the management of external parameter 1 (minimum value, maximum value).
(Consult the “External controls management” section).

46 CH2 External parameter

Allows the management of external parameter 1 (minimum value, maximum value).
(Consult the “External controls management” section).

47 Lock/unlock

Allows the locking of the panel controls and the insertion of a protection code (consult the “Lock/unlock” section).

48 Buzzer tone

Permits adjustment of the buzzer tone.
Minimum Off, Maximum 10, Default 5

49 Contrast

Permits adjustment of the display contrast.
Minimum 0, Maximum 50, Default 25

50 Allows access to the higher set-up levels:
USER: user
SERV: service
SELCO: Selco

99 Reset

RESET

Allows the resetting of all parameters to the default values.
Allows the resetting of the whole graphic interface according to the manufacturer’s settings.

3.9 Programs screen

1 General

Allows the storage and management of 50 welding programs which can be personalised by the operator.

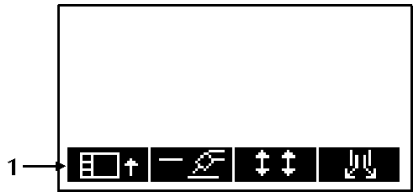

Enter the quick choice menu by pressing button (1) .

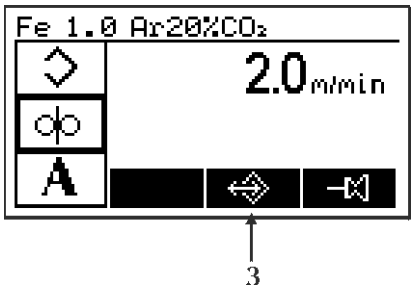

Enter the program management screen by pressing button (3) .

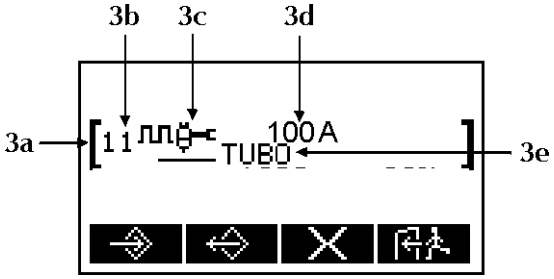

3a Parameter selection bars
3b Number of the selected program
3c Process of the selected program
3d Main parameters of the selected program
3e Description of the selected program

2 Program storage

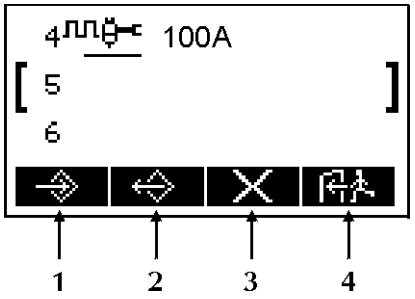

Select the required program (or the empty memory) by rotating the encoder.

Save all the current settings on the selected program by pressing button (1) .

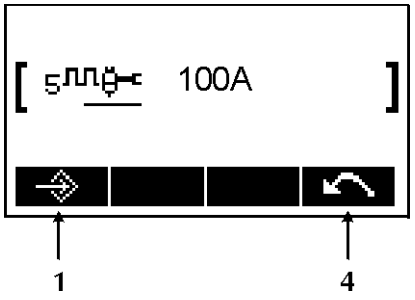

Confirm the change made by pressing button (1) .

Cancel the operation by pressing button (4) .

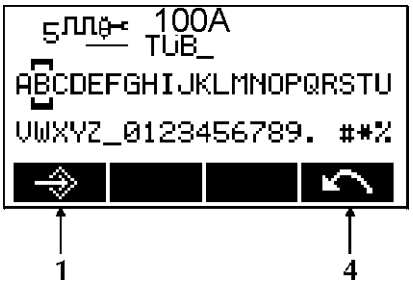

Introduce a description of the program.
- Select the required letter by rotating the encoder.
- Store the selected letter by pressing the encoder.

Confirm the operation by pressing button (1) .
Cancel the operation by pressing button (4) .

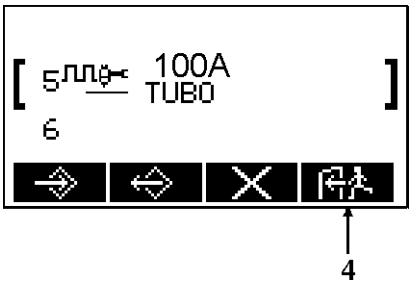

Save and exit the current screen by pressing button (4) .

3 Program retrieval

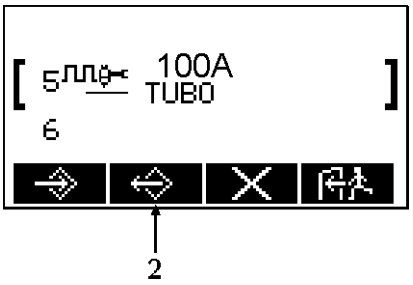

Select the required program by rotating the encoder.
Retrieve the selected program by pressing button (2) .

4 Program cancellation

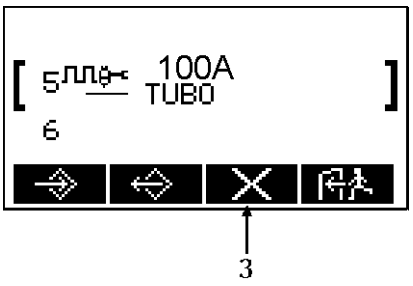

Select the required program by rotating the encoder.
Delete the selected program by pressing button (3) .

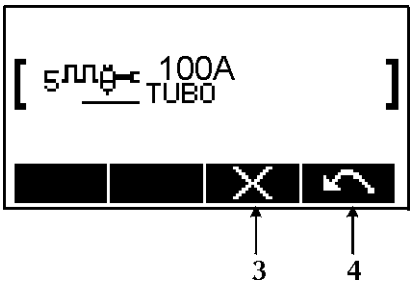

Confirm the operation by pressing button (3) .
Cancel the operation by pressing button (4) .

3.10 Interface personalisation

Allows the parameters on the main screen and in the quick choice menu to be personalised.

1 Main screen personalisation

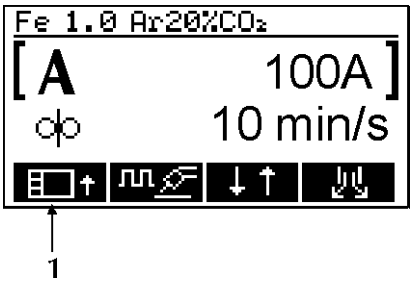

Select the parameter that you wish to replace by pressing the encoder button.
Enter the quick choice menu by pressing button (1) .

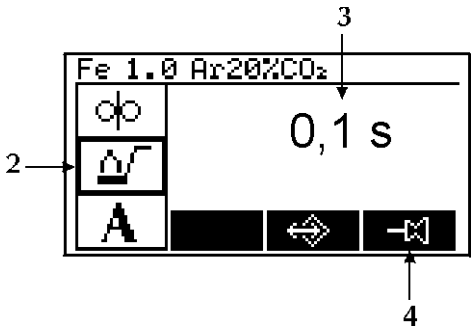

Select the required parameter by rotating the encoder until it is brought within the central quadrant (2).
The value and the unit of measurement of the selected parameter are shown alongside (3).
Store the selected parameter on the main screen by pressing button (4) .

2 Quick choice menu personalisation

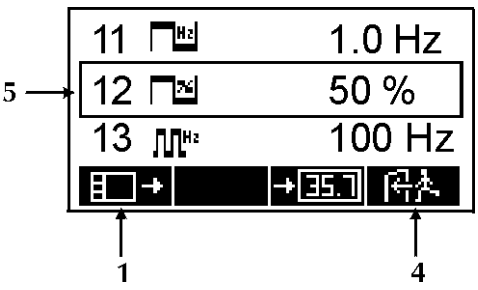

Enter set-up by pressing the encoder button for at least 3 seconds.
Select the required parameter by rotating the encoder until it is displayed within the central quadrant (5).
Store the parameter selected in the quick choice menu by pressing button (1) .
Cancel the selected parameter from the quick choice menu by pressing button (1) .
Save and exit the current screen by pressing button (4) .

3 7 segment display personalisation

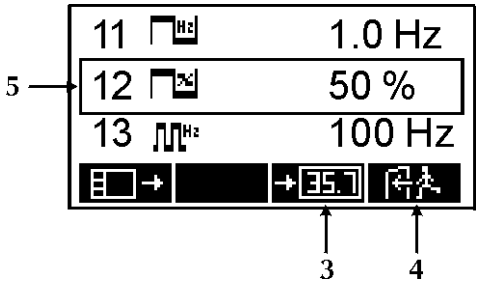

Enter set-up by pressing the encoder button for at least 3 seconds.
Select the required parameter by rotating the encoder until it is displayed within the central quadrant (5).

Store the selected parameter in the 7 segment display by pressing button (3) .
Save and exit the current screen by pressing button (4) .

Default A

3.11 Lock/unlock

Allows all the settings to be locked from the control panel with a security password.

Enter set-up by pressing the encoder key for at least 5 seconds.
Select the required parameter (47) by rotating the encoder until it is displayed within the central quadrant.

Select the required parameter (551).

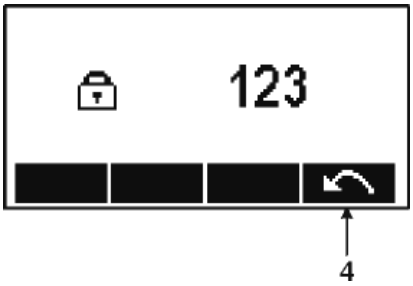

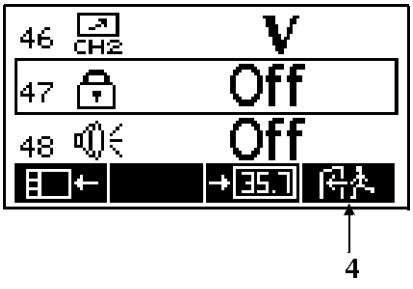

Activate the regulation of the selected parameter by pressing the encoder button.
Set a numerical code (password) by rotating the encoder.
Confirm the change made by pressing the encoder button.
Save and exit the current screen by pressing button (4) .

The carrying out of any operation on a locked control panel causes a special screen to appear.

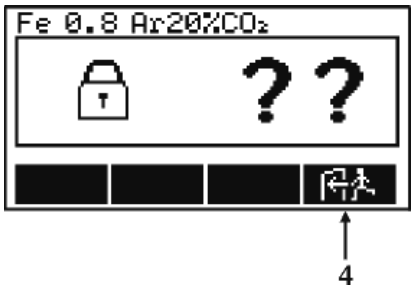

- Access the panel functionalities temporarily (5 minutes) by rotating the encoder and entering the correct password.
  Confirm the change made by pressing button (4) .
- Unlock the control panel definitively by entering set-up (follow the instructions given above) and bring back parameter 47 to "off".
  Confirm the changes made by pressing button (4) .
  Confirm the change made by pressing the encoder.

3.12 External controls management

Allows the setting of the welding parameters management method by the external devices (RC, torch…).

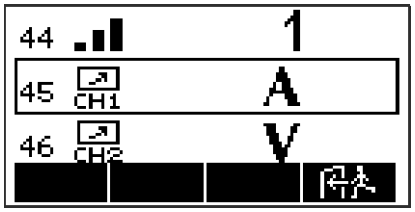

Enter set-up by pressing the encoder key for at least 3 seconds.
Select the required parameter (45-46) by rotating the encoder until it is displayed within the central quadrant.

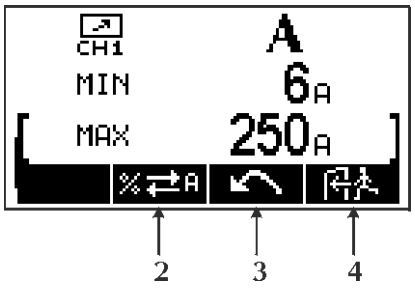

Enter the "External controls management" screen by pressing the encoder button.
Select the required parameter (Min-Max) by pressing the encoder button.
Adjust the required parameter (Min-Max) by rotating the encoder.
Select the setting method by pressing button (2) .

A / V Absolute value

% Percentage value

Save and exit the current screen by pressing button (4) .

Cancel the operation by pressing button (3) .

3.13 Guard limits

Allows the welding process to be controlled by setting warning limits MIN MAX and guard limits MIN MAX for the main measurable parameters :

A Welding current

V Welding voltage

Gas flow

Automation movement

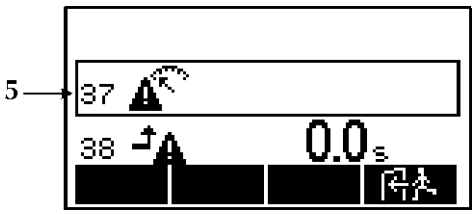

Enter set-up by pressing the encoder button for at least 2 seconds.
Select the required parameter (37) by rotating the encoder until it is displayed within the central quadrant (5).

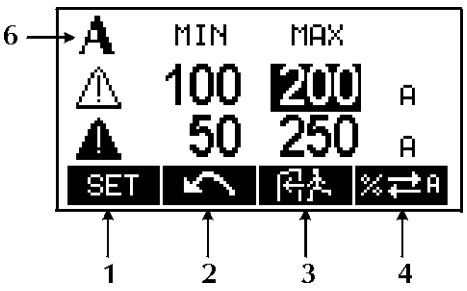

Enter the "Guard limits" screen by pressing the encoder button.
Select the required parameter by pressing button (1) SET (the icon of the selected parameter appears in box 6).
Select the method of setting the guard limits by pressing button (4) .

A / V Absolute value

% Percentage value

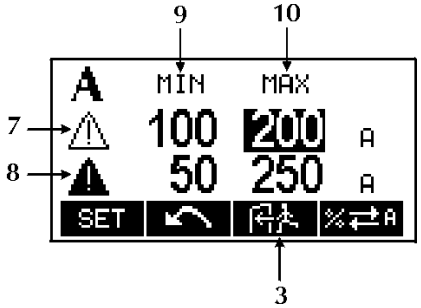

7 Warning limits line
8 Alarm limits line
9 Minimum levels column
10 Maximum levels column

Select the required box by pressing the encoder key (the selected box is displayed with reverse contrast).
Adjust the level of the selected limit by rotating the encoder.
Save and exit the current screen by pressing button (3) .

Passing one of the warning limits causes a visual signal to appear on the control panel.

Passing one of the alarm limits causes a visual signal to appear on the control panel and the immediate blockage of the welding operations.

It is possible to set start and end of welding filters to prevent error signals during the striking and extinction of the arc (consult the “Set up” section - Parameters 38 and 39).

3.14 Alarms screen

Allows the intervention of an alarm to be indicated and provides the most important indications for the solution of any problem encountered.

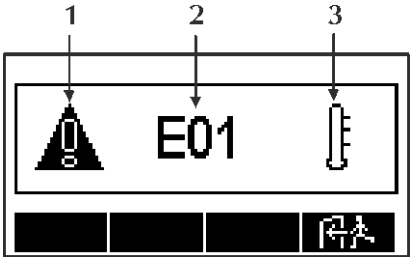

1 Alarm icon

2 Alarm code
E01

3 Alarm type

Alarm codes

E00 General alarm

E01 Temperature alarm

E04 Communication alarm (PSR)

E05 Current too high alarm
A↑

E07 Wire feed motor supply alarm
V

E08 Blocked motor alarm

E10 Power module alarm

E11 System configuration alarm

E12 Communication alarm (WF - PSR)

E13 Communication alarm (RC 300 - PSR)

E14 Program not valid alarm

E16 Communication alarm (RI)

E20 Memory fault alarm (PSR)

E21 Data loss alarm (PSR)

E22 LCD display alarm

E23 Memory fault alarm (RC)

E24 Data loss alarm (RC)

E25 Memory fault alarm (WF)

E26 Data loss alarm (WF)

E40 System power supply alarm

E41 Overvoltage alarm
V↑

E42 Undervoltage alarm
V↓

E43 Coolant shortage alarm

E44 Gas shortage alarm

E49 Emergency switch alarm

E51 Unsupported settings alarm

E52 Anti-collision alarm

E53 External flow switch alarm

Guard limits code

E54 Current level exceeded (Alarm)

E62 Current level exceeded (Warning)

E55 Current level exceeded (Alarm)

E63 Current level exceeded (Warning)

E56 Voltage level exceeded (Alarm)

E64 Voltage level exceeded (Warning)

E57 Voltage level exceeded (Alarm)

E65 Voltage level exceeded (Warning)

E58 Gas flow level exceeded ↓ (Alarm)

E66 Gas flow level exceeded ↓ (Warning)

E59 Gas flow level exceeded ↑ (Alarm)

E67 Gas flow level exceeded ↑ (Warning)

E60 Speed limit exceeded ↓ (Alarm)

E68 Speed limit exceeded ↓ (Warning)

E61 Speed limit exceeded ↑ (Alarm)

E69 Speed limit exceeded ↑ (Warning)

3.15 Rear panel

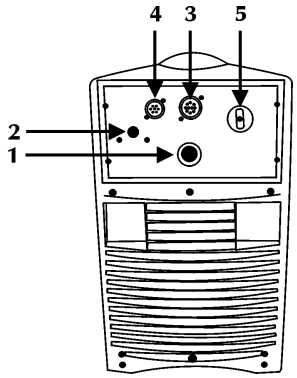

1 Power supply cable
Connects the system to the mains.

2 Gas fitting

3 Signal cable input (WF)

4 Signal cable input RC-RI (CAN BUS)

5 Off/On switch
Turns on the electric power to the welder.

It has two positions, "O" off, and "I" on.

3.16 Sockets panel

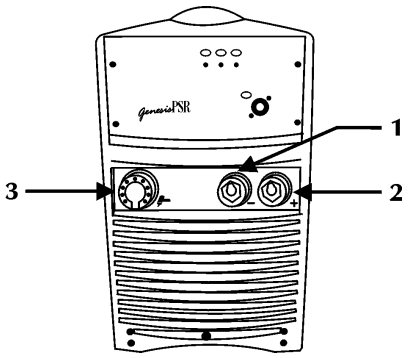

1 Negative power socket
For connection of earth cable in electrode welding or of torch in TIG.

2 Positive power socket
For connection of electrode torch in MMA or earth cable in TIG.

3 Torch fitting

4 ACCESSORIES

4.1 General

Operation of the remote control is activated when connected to the Selco power sources. This connection can be made also with the system power on.
With the RC control connected, the power source control panel stays enabled to perform any modification. The modifications on the power source control panel are also shown on the RC control and vice versa.

4.2 RC 100 remote control

The RC 100 is a remote control unit designed to manage the display and the adjustment of the welding current and voltage.

"Consult the instruction manual".

4.3 RC 120 pedal remote control unit for TIG welding

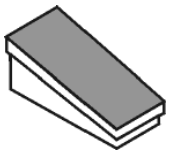

Once the power source has been switched to the EXTERNAL CONTROL mode, the output current is controlled from a minimum to a maximum value (can be entered from SETUP) by varying the foot pressure on the pedal surface.

A microswitch provides the start trigger signal at minimum pressure.

4.4 RC 200 remote control

The RC 200 is a remote control unit designed to manage the display and the adjustment of all available parameters of the power source to which it is connected.

"Consult the instruction manual".

4.5 MT300 series torches

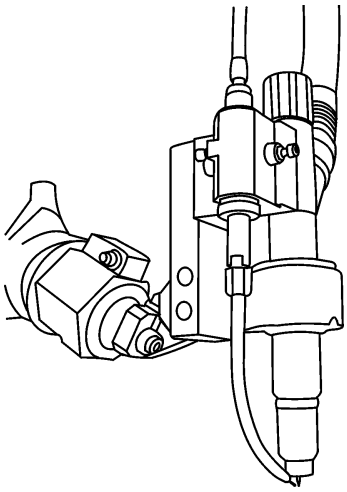

5 MAINTENANCE

Routine maintenance must be carried out on the system according to the manufacturer's instructions.

Any maintenance operation must be performed by qualified personnel only.

When the equipment is working, all the access and operating doors and covers must be closed and locked.

Unauthorized changes to the system are strictly forbidden.

Prevent conductive dust from accumulating near the louvers and over them.

Disconnect the power supply before every operation!

Carry out the following periodic checks on the power source:

- **Clean the power source inside by means of low-pressure compressed air and soft bristle brushes.**
- **Check the electric connections and all the connection cables.**

For the maintenance or replacement of torch components, electrode holders and/or earth cables:

Check the temperature of the component and make sure that they are not overheated.

Always use gloves in compliance with the safety standards.

Use suitable wrenches and tools.

Failure to carry out the above maintenance will invalidate all warranties and exempt the manufacturer from any liability.

6 TROUBLESHOOTING

The repair or replacement of any parts in the system must be carried out only by qualified personnel.

The repair or replacement of any parts in the system by unauthorised personnel will invalidate the product warranty.
The system must not be modified in any way.

The manufacturer disclaims any responsibility if the user fails to follow these instructions.

The system fails to come on (green LED off)

Cause No mains voltage at the socket.
Solution Check and repair the electrical system as needed.
Use qualified personnel only.

Cause Faulty plug or cable.
Solution Replace the faulty component.
Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Cause Line fuse blown.
Solution Replace the faulty component.

Cause Faulty on/off switch.
Solution Replace the faulty component.
Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Cause Connection between wire feed carriage and generator incorrect or faulty.
Solution Check that the various parts of the system are properly connected.

Cause Faulty electronics.
Solution Contact the nearest service centre to have the system repaired.

No output power (the system does not weld)

Cause Faulty torch trigger button.
Solution Replace the faulty component.
Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Cause The system has overheated (temperature alarm - yellow LED on).
Solution Wait for the system to cool down without switching it off.

Cause Side cover open or faulty door switch.
Solution In order to ensure safe operation the side cover must be closed while welding.
Replace the faulty component.
Contact the nearest service centre to have the torch repaired.

Cause Incorrect earth connection.
Solution Earth the system correctly.
Read the paragraph “Installation “.

Cause Mains voltage out of range (yellow LED on).
Solution Bring the mains voltage within the power source admissible range.
Connect the system correctly.
Read the paragraph "Connections ".

Cause Faulty electronics.
Solution Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Incorrect output power

Cause Incorrect selection in the welding process or faulty selector switch.
Solution Select the welding process correctly.

Cause System parameters or functions set incorrectly.
Solution Reset the system and the welding parameters.

Cause Faulty potentiometer/encoder for the adjustment of the welding current.
Solution Replace the faulty component.
Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Cause Mains voltage out of range
Solution Connect the system correctly.
Read the paragraph "Connections ".

Cause Input mains phase missing.
Solution Connect the system correctly.
Read the paragraph "Connections ".

Cause Faulty electronics.
Solution Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Wire feeder fails

Cause Faulty torch trigger button.
Solution Replace the faulty component.
Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Cause Incorrect or worn rollers
Solution Replace the rollers.

Cause Faulty wire feeder.
Solution Replace the faulty component.
Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Cause Damaged torch liner.
Solution Replace the faulty component.
Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Cause No power supply to the wire feeder.
Solution Check the connection to the power source.
Read the paragraph "Connections ".
Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Cause Tangled wire on the spool.
Solution Untangle the wire or replace the wire spool.

Irregular wire feeding

Cause Faulty torch trigger button.
Solution Replace the faulty component.
Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Cause Incorrect or worn rolls.
Solution Replace the rolls.

Cause Faulty wire feeder.
Solution Replace the faulty component.
Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Cause Damaged torch liner.
Solution Replace the faulty component.
Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Cause Incorrect spindle clutch or misadjusted rolls locking devices.
Solution Release the clutch.
Increase the rolls locking pressure.

Arc instability
Cause Insufficient shielding gas.
Solution Adjust the gas flow.
Check that the diffuser and the gas nozzle of the torch are in good condition.

Cause Humidity in the welding gas.
Solution Always use quality materials and products.
Ensure the gas supply system is always in perfect condition.

Cause Incorrect welding parameters.
Solution Check the welding system carefully.
Contact the nearest service centre to have the system repaired.

Insufficient penetration
Cause Incorrect welding mode.
Solution Decrease the welding travel speed.

Cause Incorrect welding parameters.
Solution Increase the welding current.

Cause Incorrect edge preparation.
Solution Increase the chamfering.

Cause Incorrect earth connection.
Solution Earth the system correctly
Read the paragraph "Installation ".

Cause Pieces to be welded too big.
Solution Increase the welding current.

Tungsten inclusions
Cause Incorrect welding parameters.
Solution Decrease the welding voltage.
Use a bigger diameter electrode.

Cause Incorrect electrode.
Solution Always use quality materials and products.
Sharpen the electrode carefully.

Cause Incorrect welding mode.
Solution Avoid contact between the electrode and the weld pool.

Blowholes
Cause Insufficient shielding gas.
Solution Adjust the gas flow.
Check that the diffuser and the gas nozzle of the torch are in good condition.

Sticking
Cause Incorrect arc length.
Solution Increase the distance between the electrode and the piece.

Cause Incorrect welding parameters.
Solution Increase the welding current.

Cause Incorrect welding mode.
Solution Angle the torch more.

Cause Pieces to be welded too big.
Solution Increase the welding current.

Undercuts
Cause Incorrect welding parameters.
Solution Decrease the welding voltage.

Cause Incorrect arc length.
Solution Increase the distance between the electrode and the piece.

Cause Incorrect welding mode.
Solution Decrease the side oscillation speed while filling.
Decrease the travel speed while welding.

Cause Insufficient shielding gas.
Solution Use gases suitable for the materials to be welded.

Oxidations
Cause Insufficient gas protection.
Solution Adjust the gas flow.
Check that the diffuser and the gas nozzle of the torch are in good condition.

Porosity
Cause Grease, varnish, rust or dirt on the workpieces to be welded.
Solution Clean the workpieces carefully before welding.

Cause Grease, varnish, rust or dirt on the filler material.
Solution Always use quality materials and products.
Keep the filler metal always in perfect condition.

Cause Humidity in the filler metal.
Solution Always use quality materials and products.
Keep the filler metal always in perfect condition.

Cause Incorrect arc length.
Solution Decrease the distance between the electrode and the piece.

Cause Humidity in the welding gas.
Solution Always use quality materials and products.
Ensure the gas supply system is always in perfect condition.

Cause Insufficient shielding gas.
Solution Adjust the gas flow.
Check that the diffuser and the gas nozzle of the torch are in good condition.

Cause The weld pool solidifies too quickly.
Solution Decrease the travel speed while welding.
Pre-heat the workpieces to be welded.
Increase the welding current.

Hot cracks

Cause Incorrect welding parameters.
Solution Decrease the welding voltage.

Cause Grease, varnish, rust or dirt on the workpieces to be welded.
Solution Clean the workpieces carefully before welding.

Cause Grease, varnish, rust or dirt on the filler metal.
Solution Always use quality materials and products.
Keep the filler metal always in perfect condition.

Cause Incorrect welding mode.
Solution Carry out the correct sequence of operations for the type of joint to be welded.

Cause Pieces to be welded have different characteristics.
Solution Carry out buttering before welding.

Cold cracks

Cause Humidity in the filler metal.
Solution Always use quality materials and products.
Keep the filler metal always in perfect condition.

Cause Particular geometry of the joint to be welded.
Solution Pre-heat the pieces to be welded.
Carry out post-heating.
Carry out the correct sequence of operations for the type of joint to be welded.

For any doubts and/or problems do not hesitate to contact your nearest customer service centre.

7 WELDING THEORY

7.1 Manual Metal Arc welding (MMA)

Preparing the edges

To obtain good welding joints it is advisable to work on clean parts, free from oxidations, rust or other contaminating agents.

Choosing the electrode

The diameter of the electrode to be used depends on the thickness of the material, the position, the type of joint and the type of preparation of the piece to be welded.
Electrodes of large diameter obviously require very high currents with consequent high heat supply during the welding.

Type of coating	Property	Use
Rutile	Easy to use	All positions
Acid	High melting speed	Flat
Basic	High quality of joint	All positions

Choosing the welding current

The range of welding current related to the type of electrode used is specified by the manufacturer usually on the electrode packaging.

Striking and maintaining the arc

The electric arc is produced by scratching the electrode tip on the workpiece connected to the earth cable and, once the arc has been struck, by rapidly withdrawing the electrode to the normal welding distance.
Generally, to improve the arc striking behaviour a higher initial current is given in order to heat suddenly the tip of the electrode and so aid the arc establishing(Hot Start).
Once the arc has been struck, the central part of the electrode starts melting forming tiny globules which are transferred into the molten weld pool on the workpiece surface through the arc stream.
The external coating of the electrode is being consumed and this supplies the shielding gas for the weld pool, ensuring the good quality of the weld.
To prevent the molten material globules cause the extinguishing of the arc by short-circuiting and sticking the electrode to the weld pool, due to their proximity, a temporary increase of the welding current is given in order to melt the forming short-circuit (Arc Force).
If the electrode sticks to the workpiece, the short circuit current should be reduced to the minimum (antisticking).

Carrying out the welding

The welding position varies depending on the number of runs; the electrode movement is normally carried out with oscillations and stops at the sides of the bead, in such a way as to avoid an excessive accumulation of filler metal at the centre.

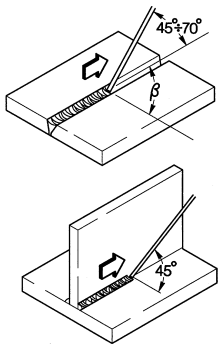

Removing the slag

Welding using covered electrodes requires the removal of the slag after each run.
The slag is removed by a small hammer or is brushed away if friable.

7.2 TIG welding (continuos arc)

The TIG (Tungsten Inert Gas) welding process is based on the presence of an electric arc struck between a non-consumable electrode (pure or alloyed tungsten with an approximate melting temperature of 3370°C) and the work-piece; an inert gas (argon) atmosphere protects the weld pool.
To avoid dangerous inclusions of tungsten in the joint, the electrode must never come in contact with the workpiece; for this reason the welding power source is usually equipped with an arc striking device that generates a high frequency, high voltage discharge between the tip of the electrode and the workpiece. Thus, thanks to the electric spark, ionizing the gas atmosphere, the welding arc is struck without any contact between electrode and workpiece.
Another type of start is also possible, with reduced tungsten inclusions: the lift start, which does not require high frequency, but only an initial short-circuit at low current between the electrode and the workpiece; when the electrode is lifted, the arc is established and the current increases until reaching the set welding value.
To improve the quality of the filling at the end of the welding bead it is important to control carefully the down slope of the current and it is necessary that the gas still flows in the welding pool for some seconds after the arc is extinguished.
Under many operating conditions, it is useful to be able to use two preset welding currents and to be able to switch easily from one to the other (BILEVEL).

Welding polarity

D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)

This is the most used polarity and ensures limited wear of the electrode (1), since 70% of the heat is concentrated in the anode (piece).

Narrow and deep weld pools are obtained, with high travel speeds and low heat supply.

Most materials, except for aluminium (and its alloys) and magnesium, are welded with this polarity.

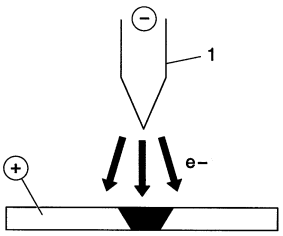

D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity)

The reverse polarity is used for welding alloys covered with a layer of refractory oxide with higher melting temperature compared with metals.

High currents cannot be used, since they would cause excessive wear on the electrode.

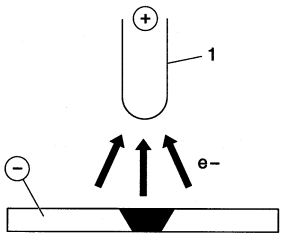

D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed)

The use of pulsed direct current allows better control, in particular operating conditions, of the welding pool width and depth.

The welding pool is formed by the peak pulses (Ip), while the basic current (Ib) keeps the arc ignited.

This operating mode helps to weld thinner metal sheets with less deformations, a better form factor and consequently a lower danger of hot cracks and gas penetration.

Increasing the frequency (MF) the arc becomes narrower, more concentrated, more stable and the quality of welding on thin sheets is further increased.

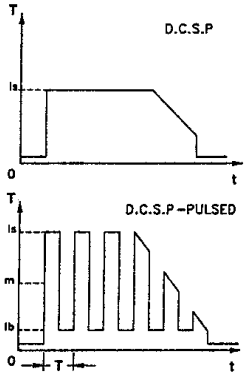

7.2.1 Steel TIG welding

The TIG procedure is very effective for welding both carbon and alloyed steel, for first runs on pipes and for welding where good appearance is important.

Straight polarity is required (D.C.S.P.).

Preparing the edges

Careful cleaning and preparation of the edges are required.

Choosing and preparing the electrode

You are advised to use thorium tungsten electrodes (2% thorium-red coloured) or alternatively cerium or lanthanum electrodes with the following diameters:

Ø electrode (mm)	current range (A)
1.0	15÷75
1.6	60÷150
2.4	130÷240

The electrode must be sharpened as shown in the figure.



α (°)	current range (A)
30	0÷30
60÷90	30÷120
90÷120	120÷250

Filler metal

The filler rods must have mechanical characteristics comparable to those of the parent metal.

Do not use strips obtained from the parent metal, since they may contain working impurities that can negatively affect the quality of the welds.

Shielding gas

Tipically, pure argon (99.99%) is used.

Welding current (A)	Ø Electrode (mm)	Gas nozzle n°	Gas nozzle Ø (mm)	Argon flow (l/min)
6-70	1.0	4/5	6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6	6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7	9.5/11.0	7-8

7.2.2 Copper TIG welding

Since TIG welding is a process characterized by high heat concentration, it is particularly suitable for welding materials with high thermal conductivity, like copper.

For TIG welding of copper, follow the same directions as for TIG welding of steel or special instructions.

8 TECHNICAL SPECIFICATIONS

	GENESIS 284 PSR	GENESIS 354 PSR	GENESIS 504 PSR
Power supply voltage U1 (50/60Hz)	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%
Slow blow line fuse	25 A	30 A	40 A
Maximum input power (kVA)	14,5 KVA	19 KVA	29,8 KVA
Maximum input power (kW)	10,0 Kw	13,7 Kw	23 Kw
Power factor PF	0,69	0,72	0,77
Efficiency (μ)	0,87	0,87	0,87
Max. input current I1max	21 A	27,5 A	43 A
Effective current I1eff	16,2 A	21,3 A	33 A
Duty factor (40°C)			
(x=50%)	-	-	500 A
(x=60%)	280 A	350 A	460 A
(x=100%)	220 A	270 A	400 A
Duty factor (25°C)			
(x=100%)	280 A	350 A	500 A
Adjustment range I2	6-280 A	6-350 A	6-500 A
Open circuit voltage Uo	81 Vdc	81 Vdc	79 Vdc
IP Protection rating	IP23S	IP23S	IP23S
Insulation class	H	H	H
Dimensions (lxdxh)	620x280x500 mm	620x280x500 mm	620x280x500 mm
Weight	34 Kg.	34 Kg.	42 Kg.
Power supply cable	4x6 mm^2	4x6 mm^2	4x6 mm^2
Manufacturing Standards	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10

Danksagungen...

*Vielen Dank, dass Sie sich für die **QUALITÄT, TECHNOLOGIE und ZUVERLÄSSIGKEIT** der SELCO Produkte entschieden haben.*
Um die Funktionen und Eigenschaften des erworbenen Produktes vorteilhaft zu nutzen, bitten wir Sie, die folgenden Anweisungen aufmerksam zu lesen. Sie werden Ihnen helfen, das Produkt besser kennen zu lernen und die besten Arbeitsergebnisse zu erzielen.

Vor Arbeitsbeginn lesen Sie das Anleitungsheft sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, ob Sie alles richtig verstanden haben. Nehmen Sie keine Änderungen vor und führen Sie keine hier nicht beschriebenen Instandhaltungsarbeiten durch.
Bei Fragen oder Unklarheiten im Umgang mit dem Gerät wenden Sie sich an Fachpersonal.

Dieses Anleitungsheft ist Bestandteil der Anlage und muss daher bei einer Umsetzung oder beim Weiterverkauf derselben immer mitgeliefert werden.
Der Benutzer hat dafür zu sorgen, dass das Anleitungsheft in gutem Zustand aufbewahrt wird.
*Die Firma **SELCO s.r.l.** behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen in dieser Anleitung vorzunehmen.*
*Die Übersetzungs-, Nachdruck- und Bearbeitungsrechte liegen bei der Firma **SELCO s.r.l.**.*
*Reproduktionen ohne schriftliche Genehmigung seitens der Firma **SELCO s.r.l.** sind in jeglicher Form (einschließlich Fotokopien, Filme und Mikrofilme) komplett oder auszugsweise verboten.*

Die hier aufgeführten Vorschriften sind von grundlegender Bedeutung und notwendig, um den Garantieanspruch zu sichern. Im Fall von unsachgemäßem Gebrauch oder Nichteinhaltung der Vorschriften seitens des Benutzers, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE

Die Firma
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-Mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

erklärt, dass das Gerät Typ **GENESIS 284 PSR**
GENESIS 354 PSR
GENESIS 504 PSR

den folgenden EU Richtlinien entspricht:

2006/95/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2004/108/EEC	**EMC DIRECTIVE**
93/68/EEC	**CE MARKING DIRECTIVE**

dass die folgenden harmonisierten Normen angewendet wurden:

EN 60974-1
EN 60974-3
EN 60974-10

Jede von der Firma **SELCO s.r.l.** nicht genehmigte Änderung hebt die Gültigkeit dieser Erklärung auf.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.

Lino Frasson
Chief Executive

INDEX

1 WARNUNG 53
1.1 Arbeitsumgebung 53
1.2 Persönlicher Schutz und Schutz Dritter 53
1.3 Rauch- und Gasschutz 54
1.4 Brand-/Explosionsverhütung 54
1.5 Schutzmaßnahmen im Umgang mit Gasflaschen 54
1.6 Schutz vor Elektrischem Schlag 55
1.7 Elektromagnetische Felder und Störungen 55
1.8 Schutzart IP 56
2 INSTALLATION 56
2.1 Heben, Transportieren und Abladen 56
2.2 Aufstellen der Anlage 56
2.3 Elektrischer Anschluss 56
2.4 Inbetriebnahme 57
3 PRÄSENTATION DER ANLAGE 58
3.1 Allgemeines 58
3.2 Frontbedienfeld 58
3.3 Frontbedienfeld (RC 300) 58
3.4 Startbildschirm 59
3.5 Speicher-Menü 59
3.6 Haupt-Menü 59
3.7 Schnellwahl-Menü 60
3.8 Setup 61
3.9 Programm-Menü 63
3.10 Interface-Personalisierung 64
3.11 Sperren/Entsperren 65
3.12 Verwaltung Externer Steuerungen 66
3.13 Schutzgrenzen 66
3.14 Alarm-Menü 67
3.15 Rückwand 68
3.16 Buchsenfeld 68
4 ZUBEHÖR 68
4.1 Allgemeines 68
4.2 Fernsteuerung RC 100 69
4.3 Fußfernsteller RC 120 für WIG-Schweißen 69
4.4 Fernsteuerung RC 200 69
4.5 Brenner der Serie MT300 69
5 WARTUNG 69
6 FEHLERSUCHE 70
7 THEORETISCHE HINWEISE ZUM SCHWEISSEN 72
7.1 Schweißen mit Mantelelektroden (E-Hand-Schweißen) 72
7.2 WIG-Schweißen (kontinuierlicher Lichtbogen) 73
7.2.1 WIG-Schweißen von Stahlmaterial 73
7.2.2 WIG-Schweißen von Kupfer 74
8 TECHNISCHE DATEN 75

SYMBOLE

Drohende Gefahren, die schwere Verletzungen verursachen und gefährliche Verhaltensweisen, die zu schweren Verletzungen führen können

Verhaltensweisen, die leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen könnten

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Anmerkungen sind technischer Art und erleichtern die Arbeitsschritte

1 WARNUNG

Vor Arbeitsbeginn lesen Sie das Anleitungsheft sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, ob Sie alles richtig verstanden haben. Nehmen Sie keine Änderungen vor und führen Sie keine hier nicht beschriebenen Instandhaltungsarbeiten durch.

Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichteinhaltung der Vorgaben dieser Anleitung seitens des Benutzers verursacht werden.

Bei Fragen oder Unklarheiten im Umgang mit dem Gerät wenden Sie sich an Fachpersonal.

1.1 Arbeitsumgebung

- Die gesamte Anlage darf ausschließlich für den Zweck verwendet werden, für den sie konzipiert wurde, auf die Art und in dem Umfang, der auf dem Leistungsschild und/oder im vorliegenden Handbuch festgelegt ist und gemäß den nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften. Ein anderer Verwendungszweck, als der ausdrücklich vom Hersteller angegebene, ist unsachgemäß und gefährlich. Der Hersteller übernimmt in solchen Fällen keinerlei Haftung.
- Dieses Gerät darf nur für gewerbliche Zwecke im industriellen Umfeld angewendet werden.
  Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch der Anlage im Haushalt verursacht wurden.
- Die Anlage darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -10°C und +40°C (zwischen +14°F und +104°F) benutzt werden.
  Die Anlage darf nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -25°C und +55°C (zwischen -13°F und 131°F) befördert und gelagert werden.
- Die Anlage darf nur in einer Umgebung benutzt werden, die frei von Staub, Säure, Gas und ätzenden Substanzen ist.
- Die Anlage darf nicht in einer Umgebung mit einer relativen Luftfeuchte über 50% bei 40°C (104°F) benutzt werden.
  Die Anlage darf nicht in einer Umgebung mit einer relativen Luftfeuchte über 90% bei 20°C (68°F) benutzt werden.
- Die Anlage darf nicht in einer Höhe von mehr als 2000m über NN (6500 Fuß) benutzt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht, um Rohre aufzutauen.
Verwenden Sie das Gerät nicht, um Batterien und/oder Akkus aufzuladen.
Verwenden Sie das Gerät nicht, um Starthilfe an Motoren zu geben.

1.2 Persönlicher Schutz und Schutz Dritter

Der Schweißvorgang verursacht schädliche Strahlungs-, Lärm-, Hitze- und Gasemissionen.

Schutzkleidung anziehen, um die Haut vor Lichtbogenstrahlung, Funken und glühend heißem Metall zu schützen.
Die getragene Kleidung muss den ganzen Körper bedecken und wie folgt beschaffen sein:
- unversehrt und in gutem Zustand
- feuerfest
- isolierend und trocken
- am Körper anliegend und ohne Aufschläge

Immer normgerechtes, widerstandsfähiges und wasserfestes Schuhwerk tragen.

Immer normgerechte Handschuhe tragen, die die elektrische und thermische Isolierung gewährleisten.

Eine feuerfeste Trennwand aufstellen, um die Umgebung vor Strahlen, Funken und glühender Schlacke zu schützen.
Anwesende dritte Personen darauf hinweisen, nicht in den Lichtbogen oder das glühende Metall zu schauen und sich ausreichend zu schützen.

Masken mit seitlichem Gesichtsschutz und geeignetem Schutzfilter (mindestens Schutzstufe 10 oder höher) für die Augen tragen.

Immer Schutzbrillen mit Seitenschutz aufsetzen, insbesondere beim manuellen oder mechanischen Entfernen der Schweißschlacke.

Keine Kontaktlinsen tragen!!!

Gehörschutz tragen, wenn ein gefährlicher Lärmpegel beim Schweißen erreicht wird.
Wenn der Geräuschpegel die gesetzlich festgelegten Grenzwerte überschreitet, den Arbeitsbereich abgrenzen und prüfen, ob die Personen, die diesen Bereich betreten, Gehörschutz tragen.

Den Kontakt von Händen, Haaren, Kleidung, Werkzeugen usw. mit sich bewegenden Teilen vermeiden, wie:
- Ventilatoren
- Zahnrädern
- Rollen und Wellen
- Drahtspulen

- Die Zahnräder bei laufendem Drahtvorschubgerät nicht berühren.
- Die Anlage darf keiner Änderung unterzogen werden.
  Umgehen/Überbrücken der Schutzvorrichtungen an Drahtvorschubgeräten ist besonders gefährlich und befreit den Hersteller von jeglicher Haftung für Personen- und Sachschäden.
- Die Seitenpaneele beim Schweißen immer geschlossen halten.

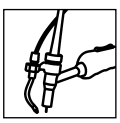

Den Kopf während des Ladens und Vorschubs des Drahts fern vom WIG-Brenner halten. Der austretende Draht kann ernsthafte Verletzungen an Händen, Gesicht und Augen verursachen.

Soeben geschweißte Werkstücke nicht berühren: die Hitze kann schwere Verbrennungen verursachen.

- Alle oben beschriebenen Sicherheitsvorschriften auch bei den Arbeitsschritten nach dem Schweißen berücksichtigen, da sich Zunder von den bearbeiteten und sich abkühlenden Werkstücken ablösen kann.
- Sicherstellen, dass der Brenner abgekühlt ist, bevor daran Arbeiten oder Wartungen ausgeführt werden.

Einen Verbandskasten griffbereit halten.
Verbrennungen oder Verletzungen sind nicht zu unterschätzen.

Vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes muss dieser gesichert werden, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

1.3 Rauch- und Gasschutz

- Rauch, Gas und Staub, die durch das Schweißverfahren entstehen, können gesundheitsschädlich sein.
  Der beim Schweißen entstehende Rauch kann unter bestimmten Umständen Krebs oder bei Schwangeren Auswirkungen auf das Ungeborene verursachen.
- Den Kopf fern von Schweißgasen und Schweißrauch halten.
- lm Arbeitsbereich für eine angemessene natürliche Lüftung bzw. Zwangsbelüftung sorgen.
- Bei ungenügender Belüftung sind Masken mit Atemgerät zu tragen.
- Wenn Schweißarbeiten in engen Räumen durchgeführt werden, sollte der Schweißer von einem außerhalb dieses Raums stehenden Kollegen beaufsichtigt werden.
- Wichtiger Hinweis: Keinen Sauerstoff für die Lüftung verwenden.
- Die Wirksamkeit der Absaugung überprüfen, indem die abgegebene Schadgasmenge regelmäßig mit den laut Sicherheitsvorschriften zulässigen Werten verglichen wird.
- Die Menge und Gefährlichkeit des erzeugten Schweißrauchs hängt vom benutzten Grundmaterial, vom Zusatzmaterial und den Stoffen ab, die man zur Reinigung und Entfettung der Werkstücke benutzt. Die Anweisungen des Herstellers und die entsprechenden technischen Datenblätter genau befolgen.
- Keine Schweißarbeiten in der Nähe von Entfettungs- oder Lackierarbeiten durchführen.
  Die Gasflaschen nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen aufstellen.

1.4 Brand-/Explosionsverhütung

- Das Schweißverfahren kann Feuer und/oder Explosionen verursachen.
- Alle entzündlichen bzw. brennbaren Stoffe oder Gegenstände aus dem Arbeitsbereich und aus dem umliegenden Bereich entfernen.
  Entzündliches Material muss mindestens 11m (35 Fuß) vom Ort, an dem geschweißt wird, entfernt sein oder entsprechend geschützt werden.
  Sprühende Funken und glühende Teilchen können leicht verstreut werden und benachbarte Bereiche auch durch kleine Öffnungen erreichen. Seien Sie beim Schutz von Personen und Gegenständen besonders aufmerksam.
- Keine Schweißarbeiten über oder in der Nähe von Druckbehältern ausführen.
- Keine Schweißarbeiten an geschlossenen Behältern oder Rohren durchführen.
  Beim Schweißen von Rohren oder Behältern besonders aufmerksam sein, auch wenn diese geöffnet, entleert und sorgfältig gereinigt wurden. Rückstände von Gas, Kraftstoff, Öl oder ähnlichen Substanzen können Explosionen verursachen.
- Nicht an Orten schweißen, die explosive Staubteile, Gase oder Dämpfe enthalten.
- Nach dem Schweißen sicherstellen, dass der unter Spannung stehende Kreis nicht zufällig Teile berühren kann, die mit dem Massekreis verbunden sind.
- In der Nähe des Arbeitsbereichs Feuerlöschgerät platzieren.

1.5 Schutzmaßnahmen im Umgang mit Gasflaschen

- Inertgasflaschen enthalten unter Druck stehendes Gas und können explodieren, wenn das Mindestmaß an Sicherheitsanforderungen für Transport, Lagerung und Gebrauch nicht gewährleistet ist.
- Die Gasflaschen müssen senkrecht an der Wand oder in anderen dafür vorgesehenen Vorrichtungen befestigt werden, damit sie nicht umfallen oder etwas anderes beschädigen können.
- Die Schutzkappe festschrauben, um das Ventil beim Transport, der Inbetriebnahme und nach Ende eines jeden Schweißvorgangs zu schützen.
- Gasflaschen keinen direkten Sonnenstrahlen, keinen plötzlichen Temperaturschwankungen und keinen zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aussetzen.
- Die Gasflaschen dürfen nicht mit offenem Feuer, elektrischen Lichtbögen, Brennern oder Schweißzangen und nicht mit beim Schweißen verspritzten glühenden Teilchen in Berührung kommen.
- Die Gasflaschen von Schweiß- und Stromkreisen im Allgemeinen fernhalten.
- Beim Öffnen des Ventils den Kopf fern von der Auslassöffnung des Gases halten.
- Das Ventil der Gasflasche immer schließen, wenn die Schweißarbeiten beendet sind.
- Niemals Schweißarbeiten an einer unter Druck stehenden Gasflasche ausführen.

1.6 Schutz vor Elektrischem Schlag

- Ein Stromschlag kann tödlich sein.
- Üblicherweise unter Spannung stehende Innen- oder Außenteile der gespeisten Schweißanlage nicht berühren (Brenner, Zangen, Massekabel, Elektroden, Draht, Rollen und Spulen sind elektrisch mit dem Schweißstromkreis verbunden).
- Die elektrische Isolierung der Anlage und des Schweißers durch Benutzung trockener und ausreichend vom Erd- und Massepotential isolierter Flächen und Untergestelle sicherstellen.
- Sicherstellen, dass die Anlage an einer Steckdose und einem Stromnetz mit Schutzleiter korrekt angeschlossen wird.
- Achtung: Nie zwei Schweißbrenner oder zwei Schweißzangen gleichzeitig berühren.
  Die Schweißarbeiten sofort abbrechen, wenn das Gefühl eines elektrischen Schlags wahrgenommen wird.

Die Lichtbogenzündungs- und Stabilisierungsvorrichtung ist für manuell oder maschinell ausgeführte Arbeitsprozesse entworfen.

Ein Verlängern der Brenner- oder Schweißkabel um mehr als 8m erhöht das Risiko eines Elektrischen Schlags.

1.7 Elektromagnetische Felder und Störungen

- Der Schweißstrom, der durch die internen und externen Kabel der Anlage fließt, erzeugt in der unmittelbaren Nähe der Schweißkabel und der Anlage selbst ein elektromagnetisches Feld.
- Elektromagnetische Felder können die Gesundheit von Personen angreifen, die diesen langfristig ausgesetzt sind. (genaue Auswirkungen sind bis heute unbekannt)
  Elektromagnetische Felder können Störungen an Geräten wie Schrittmachern oder Hörgeräten verursachen.

Die Träger lebenswichtiger elektronischer Apparaturen (Schrittmacher) müssen die Genehmigung des Arztes einholen, bevor sie sich Verfahren wie Lichtbogenschweißen oder Plasmaschneiden nähern.

EMV Anlagenklassifizierung in Übereinstimmung mit EN/IEC 60974-10 (Siehe Typenschild oder Technische Daten)
Anlagen der Klasse B entsprechen den elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderungen in Mischgebieten, einschließlich Wohngebieten, in denen die elektrische Leistung von dem öffentlichen Niederspannungsversorgungsnetz geliefert wird.
Anlagen der Klasse A sind nicht für die Nutzung in Wohngebieten konzipiert, in denen die elektrische Leistung vom öffentlichen Niederspannungsversorgungsnetz geliefert wird. Es können potenzielle Schwierigkeiten beim Sicherstellen der elektromagnetischen Kompatibilität von Anlagen der Klasse A in diesen Umgebungen auftreten, aufgrund der ausgestrahlten Störgrößen.

Installation, Gebrauch und Bewertung des Bereichs
Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit den Angaben der harmonisierten Norm EN60974-10 hergestellt und als Gerät der "KLASSE A" gekennzeichnet.
Dieses Gerät darf nur für gewerbliche Zwecke im industriellen Umfeld angewendet werden.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch der Anlage im Haushalt verursacht wurden.

Der Benutzer muss ein erfahrener Fachmann auf dem Gebiet sein und ist als solcher für die Installation und den Gebrauch des Geräts gemäß den Herstelleranweisungen verantwortlich.
Wenn elektromagnetische Störungen festgestellt werden, muss der Benutzer des Gerätes das Problem lösen, wenn notwendig mit Hilfe des Kundendienstes des Herstellers.

In jedem Fall müssen die elektromagnetischen Störungen soweit reduziert werden, bis sie keine Belästigung mehr darstellen.

Bevor das Gerät installiert wird, muss der Benutzer die möglichen elektromagnetischen Probleme, die sich im umliegenden Bereich ergeben können, und insbesondere die Gesundheit, der sich in diesem Bereich aufhaltenden Personen - Träger von Schrittmachern und Hörgeräten - prüfen.

Anforderungen an die Netzversorgung (Siehe Technische Daten)
Hochleistungsanlagen können, aufgrund der Stromentnahme des Primärstroms aus der Netzversorgung, die Leistungsqualität des Netzes beeinflussen. Deshalb können Anschlussrichtlinien oder -anforderungen, unter Beachtung der maximal zulässigen Netzimpedanz oder der erforderlichen minimalen Netzkapazität an der Schnittstelle zum öffentlichen Netz (Netzübergabestelle) für einige Anlagentypen angewendet werden (siehe Technische Daten). In diesem Fall liegt es in der Verantwortung des Installateurs oder Betreibers der Anlage sicherzustellen, dass die Anlage angeschlossen werden darf, indem, falls notwendig, der Netzbetreiber konsultiert wird.

Im Falle einer Störung können weitere Vorsichtsmassnahmen notwendig sein; beispielsweise Filterung der Netzversorgung.
Es kann auch notwendig sein, das Versorgungskabel abzuschirmen.

Schweißkabel
Um die Auswirkungen der elektromagnetischen Felder so gering wie möglich zu halten, sind folgende Maßnahmen zu treffen:
- Masse- und Leistungskabel, wo möglich, zusammen verlegen und aneinander befestigen.
- Die Schweißkabel nie um den Körper wickeln.
- Sich nicht zwischen Masse- und Leistungskabel stellen (beide Kabel auf derselben Seite halten).
- Die Kabel müssen so kurz wie möglich sein, so dicht wie möglich beieinander liegen und am bzw. in der Nähe des Bodens verlaufen.
- Die Anlage in einem gewissen Abstand vom Bereich aufstellen, in dem geschweißt wird.
- Die Kabel müssen fern von anderen vorhandenen Kabeln verlegt sein.

Potentialausgleich
Der Erdanschluss aller Metallteile in der Schweißanlage und in der Nähe derselben muss berücksichtigt werden.
Die Vorschriften bezüglich des Potentialausgleiches beachten.

Erdung des Werkstücks
Wenn das Werkstück aus Gründen der elektrischen Sicherheit oder aufgrund seiner Größe und Lage nicht geerdet ist, könnte ein Erdanschluss des Werkstücks die Emissionen reduzieren. Es muss dringend beachtet werden, dass eine Erdung des Werkstücks weder die Unfallgefahr für den Bediener erhöhen noch andere elektrische Geräte beschädigen darf. Die Erdung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.

Abschirmung
Durch die selektive Abschirmung anderer Kabel und Geräte im umliegenden Bereich lassen sich die Probleme durch elektromagnetische Störungen reduzieren. Die Abschirmung der gesamten Schweißanlage kann in besonderen Fällen in Betracht gezogen werden.



1.8 Schutzart IP

IP23S
- Gehäuse mit Schutz gegen Berührung gefährlicher Teile mit den Fingern und vor dem Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer/gleich 12,5 mm.
- Gehäuse mit Schutz gegen Sprühwasser bis zu einem Winkel von 60° in Bezug auf die Senkrechte.
- Gehäuse mit Schutz gegen Schäden durch eindringendes Wasser, wenn die beweglichen Teile der Anlage im Stillstand sind.

2 INSTALLATION

Die Installation darf nur von erfahrenem und vom Hersteller berechtigtem Personal ausgeführt werden.



Stellen Sie sicher, dass während der Installation der Generator vom Versorgungsnetz getrennt ist.

Die Zusammenschaltung mehrerer Generatoren (Reihen- oder Parallelschaltung) ist verboten.



2.1 Heben, Transportieren und Abladen

- Die Anlage ist mit einem Griff zur Beförderung von Hand versehen.
- Einen Gabelstapler einsetzen und dabei sehr vorsichtig sein, um ein Umkippen des Generators zu vermeiden.

Das Gewicht der Anlage ist nicht zu unterschätzen, siehe Technische Daten.

Bewegen oder platzieren Sie die angehängte Last nicht über Personen oder Gegenständen.

Lassen Sie das Gerät/die Anlage nicht fallen und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Anlage aus.

2.2 Aufstellen der Anlage

Folgende Vorschriften beachten:
- Sorgen Sie für freien Zugang zu den Bedienelementen und Anschlüssen.
- Stellen Sie die Anlage nicht in engen Räumen auf.
- Stellen Sie die Anlage nie auf einer Fläche mit einer Neigung von mehr als 10° auf.
- Stellen Sie die Anlage an einem trockenen und sauberen Ort mit ausreichender Belüftung auf.
- Schützen Sie die Anlage vor strömenden Regen und Sonne.



2.3 Elektrischer Anschluss

Der Generator ist mit einem Stromkabel für den Anschluss an das Stromnetz versehen.
Die Anlage kann gespeist werden mit:
- 400V dreiphasig

ACHTUNG: Um Schäden an Personen oder der Anlage zu vermeiden, müssen vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz die gewählte Netzspannung und die Sicherungen kontrolliert werden. Weiterhin ist sicher zu stellen, dass das Kabel an eine Steckdose mit Schutzleiterkontakt angeschlossen wird.

Der Betrieb des Geräts wird für Spannungsabweichungen vom Nennwert bis zu ±15% garantiert.

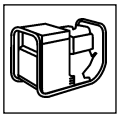

Die Anlage kann mit einem Generatorensatz gespeist werden. Voraussetzung ist, dass dieser unter allen möglichen Betriebsbedingungen und bei vom Generator abgegebener Höchstleistung eine stabile Versorgungsspannung gewährleistet, mit Abweichungen zum vom Hersteller erklärten Spannungswert von ±15%.

Gewöhnlich wird der Gebrauch von Generatorensätzen empfohlen, deren Leistung bei einphasigem Anschluss 2mal und bei dreiphasigem Anschluss 1,5mal so groß wie die Generatorleistung ist.

Der Gebrauch elektronisch gesteuerter Generatorensätze wird empfohlen.



Zum Schutz der Benutzer muss die Anlage korrekt geerdet werden. Das Versorgungskabel ist mit einem gelb-grünen Schutzleiter versehen, der mit einem Stecker mit Schutzleiterkontakt verbunden werden muss.

Der elektrische Anschluss muss gemäß den am Installationsort geltenden Gesetzen von qualifizierten Technikern, die eine spezifische Ausbildung nachweisen können, ausgeführt werden.

Das Netzkabel des Generators wird mit einem gelb/grünen Leiter geliefert, der IMMER an den Erdungsschutzleiter angeschlossen werden muss. Dieser gelb/grüne Leiter darf ausschließlich als Schutzleiter verwendet werden.

Prüfen, ob die verwendete Anlage geerdet ist und ob die Steckdose/n in gutem Zustand sind.

Nur zugelassene Stecker montieren, die den Sicherheitsvorschriften entsprechen.

2.4 Inbetriebnahme

Anschluss für E-Hand-Schweißen

Der Anschluss in der Abbildung ergibt eine Schweißung mit umgekehrter Polung. Um eine Schweißung mit direkter Polung zu erhalten, muss der Anschluss umgekehrt werden.

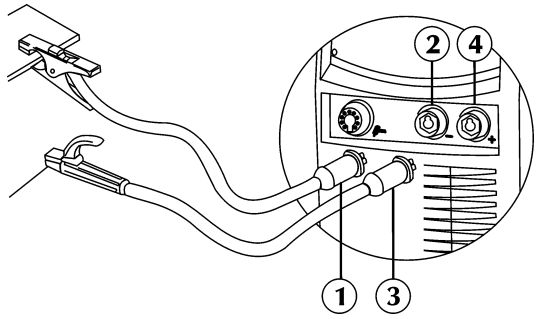

- Den Verbinder (1) der Erdungszange an die Steckdose des Minuskabels (-) (2) des Generators anschließen.
- Den Verbinder (3) der Schweißzange an die Steckdose des Pluskabels (+) (4) des Generators anschließen.

Anschluss für WIG-Schweißen

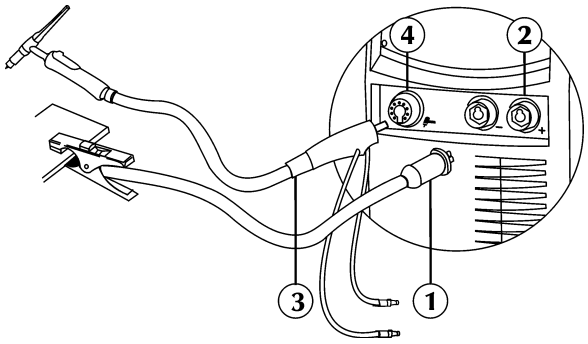

- Den Verbinder (1) der Erdungszange an die Steckdose des Pluskabels (+) (2) des Generators anschließen.
- Den Anschluß der WIG-Schweissbrenner (3) in die Steckdose der Schweissbrenner (4) des Generators stecken.
- Den Gasschlauch, der von der Gasflasche kommt, am hinteren Gasanschluss anschließen.

Anlage für Automatisierung und Roboter

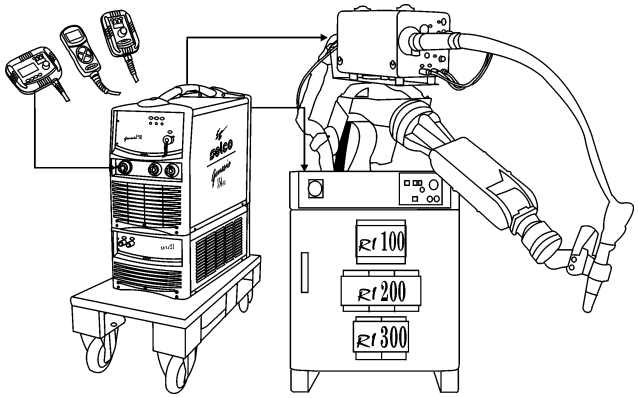

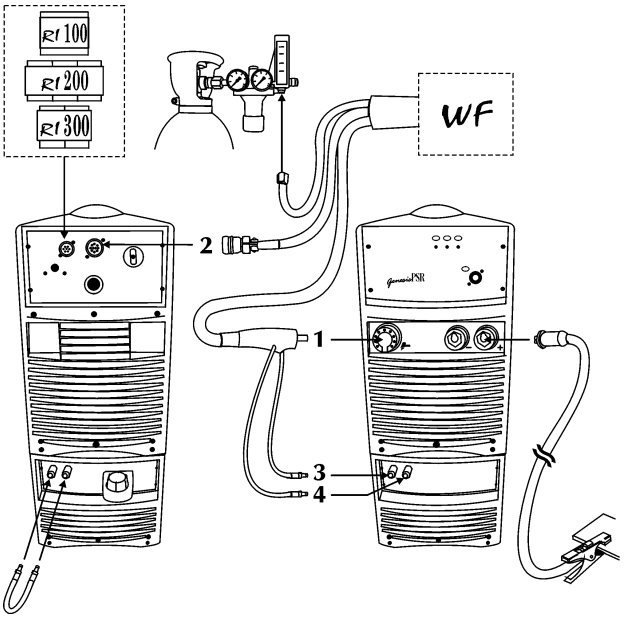

- Das Leistungskabel mit entsprechender Ausgangsbuchse (1) verbinden.
- Das Signalkabel des Schlauchpaketes mit dem entsprechenden Anschluss (2) verbinden.
  Den Stecker einstecken und die Schraubverriegelung im Uhrzeigersinn drehen, bis die Teile ganz fest sind.
- Den Gasschlauch des Schlauchpaketes mit dem Druckminderer der Gasflasche oder dem Anschluss der Gaszuleitung verbinden.
- Den blauen Schlauch des Schlauchpaketes mit dem entsprechenden Schnellverbinder für den Vorlauf der Kühlflüssigkeit (3) (blau - Symbol) verbinden.
- Den roten Schlauch des Schlauchpaketes mit dem entsprechenden Schnellverbinder für den Rücklauf der Kühlflüssigkeit (4) (rot - Symbol) verbinden.

Weld@net Anlage

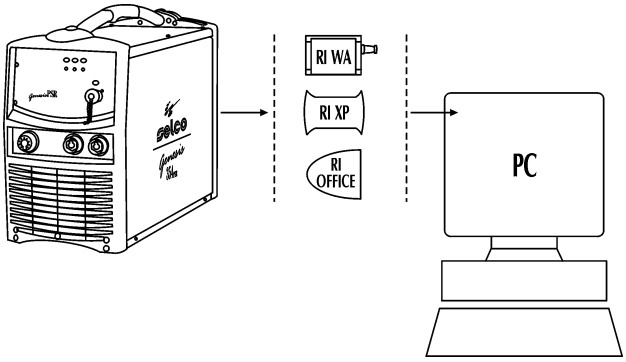

3 PRÄSENTATION DER ANLAGE

3.1 Allgemeines

Die Generatoren Genesis 284-354-504 PSR sind Inverter-Konstantstromquellen, die für Elektroden-Handschweißen (MMA), WIG-DC-Schweißen (Gleichstrom).
Das sind voll digitalisierte Multiprozessoranlagen (Digitale Signalverarbeitung (DSP) und Kommunikation über CAN-BUS), die die verschiedenen Anforderungen der Schweißwelt in bestmöglicher Form erfüllen.
Der Fernsteller RC 300 stellt die Programmiereinheit einer Schweißanlage der PSR-Serie dar. Sie ist kein Zubehör sondern eine zur Bedienung der Anlage notwendige Komponente.
Sie ermöglicht:

- Wahl des Schweißverfahrens
- Einstellen und Korrigieren der Schweißparameter
- Speichern und Abrufen angepasster Anwenderprogramme
- Einstellen der Schutzbegrenzungen
- Anzeige des Ist-Stroms, der Ist-Spannung und der Gasmesswerte
- Anzeige der Warnsignale

3.2 Frontbedienfeld

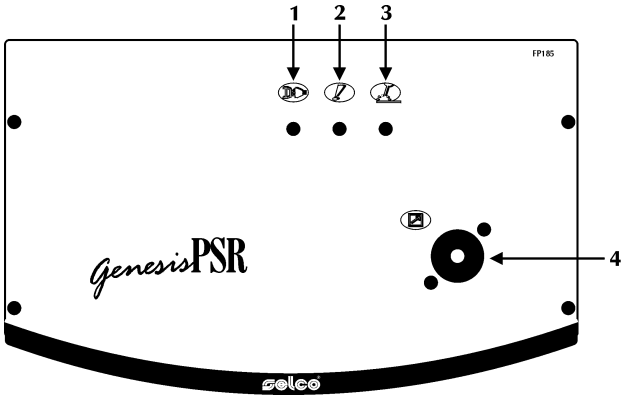

1 **Stromversorgung**
Zeigt an, dass die Anlage an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist.

2 **Allgemeiner Alarm**
Zeigt den möglichen Eingriff von Schutzeinrichtungen an, z. B. Temperaturschutz.

3 **Leistung Ein**
Zeigt an, dass an den Ausgangsklemmen der Anlage Spannung anliegt.

4 **Eingang CAN-BUS-Signalkabel**
Ermöglicht den Anschluss externer Geräte wie RC, RI….
Ermöglicht digitale Kommunikation (CAN-BUS) zwischen dem Generator und dem angeschlossenen Gerät.

3.3 Frontbedienfeld (RC 300)

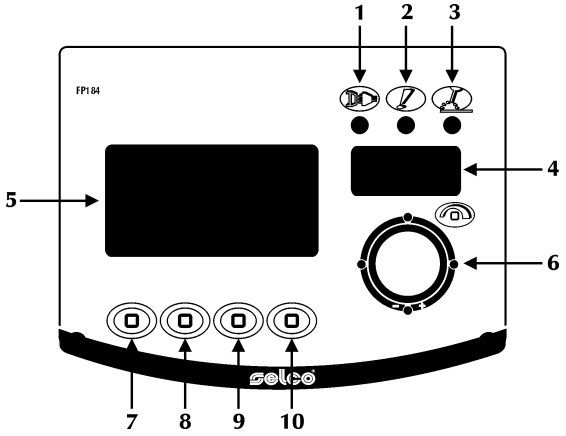

1 **Stromversorgung**
Zeigt an, dass die Anlage an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist.

2 **Allgemeiner Alarm**
Zeigt den möglichen Eingriff von Schutzeinrichtungen an, z. B. Temperaturschutz.

3 **Leistung Ein**
Zeigt an, dass an den Ausgangsklemmen der Anlage Spannung anliegt.

4 **7-Segment-Anzeige**
Ermöglicht die Anzeige allgemeiner Geräteparameter während des Startens; Ablesen von Einstellungen, Strom und Spannung während des Schweißens und die Anzeige von Fehlercodes.

5 **LCD Display**
Ermöglicht die Anzeige der allgemeinen Schweißparameter während des Startens; Ablesen von Einstellungen, Strom und Spannung während des Schweißens und die Anzeige von Fehlercodes.
Ermöglicht die verzögerungsfreie Anzeige aller Vorgänge.

6 **Hauptregler**
Ermöglicht den Zugang zum Setup, die Auswahl und Einstellung der Schweißparameter.

7 **Schnellwahl-Menü**
Ermöglicht den Zugriff auf eine begrenzte Gruppe von Parametern und ermöglicht deren Einstellung.

8 **Schweißverfahren**
Ermöglicht die Wahl des Schweißverfahrens.

Elektroden-Hand-Schweißen (MMA)

WIG-Schweißen

ARC-AIR-Lichtbogenausfugen

9 **Schweißmethoden**
2-Taktbetrieb
Durch Drücken des Tasters beginnt der Gasdurchfluss und der Lichtbogen wird gezündet. Beim Loslassen des Tasters geht der Strom in der Down-Slopezeit auf Null zurück. Wenn der Bogen erloschen ist, beginnt die Gasnachströmzeit.

4-Taktbetrieb

Durch das erste Drücken des Tasters beginnt der Gasdurchfluss (manuelles Gasvorströmen). Beim Loslassen des Tasters wird der Lichtbogen gezündet.
Das erneute Betätigen und anschließende Loslassen des Tasters verursacht den Down-Slope des Stroms und die Gasnachströmzeit beginnt.

BILEVEL

Bei dieser Methode kann der Schweißer mit zwei unterschiedlichen Strömen schweißen, die vorher mit "Setup" eingestellt wurden.
Das erste Drücken des Tasters führt zur Gasvorströmzeit, zum Zünden des Lichtbogens und ermöglicht Schweißen mit Startstrom.
Das erste Loslassen des Tasters führt zum Up-Slope des Stroms auf "I1". Durch kurzes Drücken und Loslassen des Tasters, wechselt der Strom zu "I2". Erneutes kurzes Drücken und Loslassen wechselt zurück auf "I1" und so weiter.
Bei längerem Halten des Tasters startet der Down-Slope des Stroms, was zum Endkraterstrom führt.
Beim Loslassen des Tasters erlischt der Lichtbogen und das Gas fließt für die Dauer der Gasnachströmzeit weiter.

Punktschweißen

Für die Aktivierung des Punktschweißens und das Festlegen der Schweißzeit.

Automatisierungs- und Robotertechnik

Ermöglicht das Einstellen von Schweißparametern durch externe Systeme wie Roboter.

10 Impulsstrom

KONSTANT-Strom

IMPULS-Strom

MITTELFREQUENZ-Strom

3.4 Startbildschirm

Wenn der Generator eingeschaltet wird, führt er eine Abfolge von Überprüfungen durch, um das korrekte Arbeiten der Anlage und aller angeschlossenen Geräte zu gewährleisten.

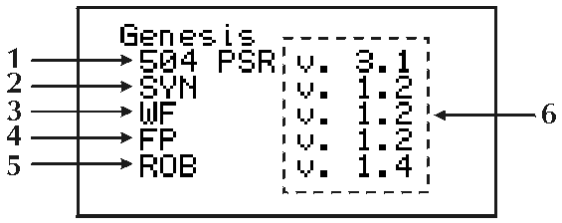

1 Anlagentyp-Modul
2 Synergie-Modul
3 Motor-Modul (WF)
4 Steuerungsmodul (RC 300)
5 Roboter-Interface (RI)
6 Software-Version

Das Fehlen der Software-Version, welches neben einem Gerät angezeigt wird (---) verweist auf mangelnde Kommunikation mit diesem. Eine korrekte Arbeitsweise ist damit nicht gewährleistet (siehe Abschnitt „Fehlersuche").

An dieser Stelle wird auch der Gastest durchgeführt, um den richtigen Anschluss der Gaszufuhr zu prüfen (Anlage für Automatisierung und Roboter).

Mangelnder Gasdurchfluss löst ein hörbares und sichtbares Alarmsignal aus (siehe Abschnitt „Alarm").

3.5 Speicher-Menü

Das System unterstützt automatisches Speichern aller Schweißparameter auf dem Synergie-Modul (im Generator) und auf dem Steuerungsmodul (RC 300).
Jede Abweichung zwischen den gespeicherten Daten auf den 2 Geräten wird mit der folgenden Anzeige gemeldet:

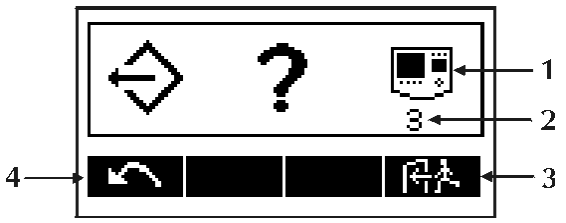

Wählen Sie den Speicherplatz aus, der für zukünftige Schweißarbeiten verwendet werden soll, indem Sie den Encoder drehen.

1 Speicher im Steuerungs-Modul

Speicher im Synergie-Modul

2 Anzahl der Programme im ausgewählten Speicher

3 Speichert die ausgeführten Vorgänge und schaltet zum Haupt-Menü zurück

4 Bricht die ausgeführten Vorgänge ab

Deshalb kann die Fernsteuerung RC 300 als Datenspeichergerät und/oder zum "Klonen" der Eigenschaften einer programmierten Anlage auf eine andere genutzt werden.

3.6 Haupt-Menü

Ermöglicht die Steuerung der Anlage und des Schweißverfahrens und zeigt die Haupteinstellungen an.

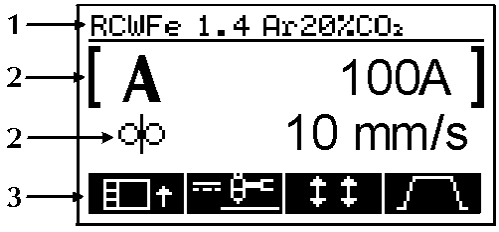

1 Kopfzeile

Ermöglicht die Anzeige bestimmter wichtiger Informationen in Bezug auf das gewählte Verfahren:

- Das abgerufene Programm oder die Synergiekurve

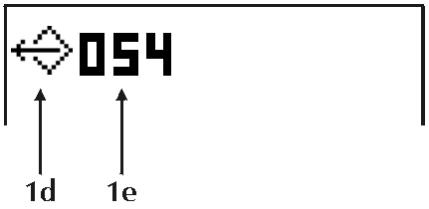

1d

Abgerufenes Programm

Abgerufenes Verfahren

1e Nummer des abgerufenen Programms/der Synergiekurve

- Der Ist-Wert von Strom und Spannung während der Schweißphasen

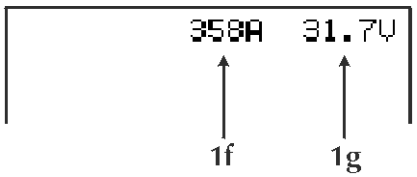

1f Stromanzeige
1g Spannungsanzeige

2 Schweißparameter

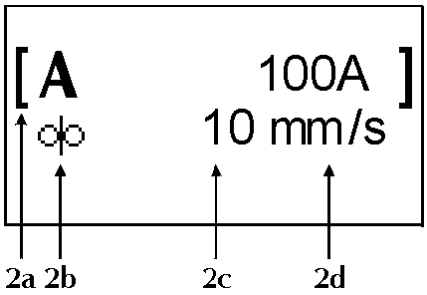

Wählen Sie den gewünschten Parameter aus, indem Sie den Taster Encoder drücken.
Stellen Sie den Wert des gewählten Parameters ein, indem Sie den Encoder drehen.
2a Parameter-Auswahlbalken
2b Symbol des Parameters
2c Wert des Parameters
2d Maßeinheit des Parameters

VERFAHREN	PARAMETER 1	PARAMETER 2
Elektroden-Hand-Schweißen	A	
ARC-AIR-Lichtbogenausfugen	A	V
WIG-Schweißen	A	V

Die Parameter des Haupt-Menüs können personalisiert werden (siehe Abschnitt "Interface-Personalisierung").

3 Funktionen
Ermöglicht das Einstellen der wichtigsten Funktionen des Schweißverfahrens und der Schweißmethoden.

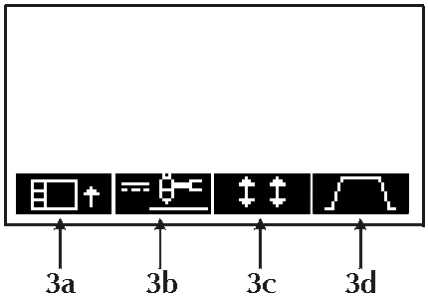

3a

Ermöglicht den Zugriff auf das Schnellwahl-Menü (und dessen Verlassen) - (siehe Abschnitt „Schnellwahl-Menü")

3b Ermöglicht die Auswahl des Schweißverfahrens

Elektroden-Hand-Schweißen

ARC-AIR-Lichtbogenausfugen

WIG-Schweißen

3c Ermöglicht die Auswahl der Schweißmethode

2-Taktbetrieb

4-Taktbetrieb

Bilevel

Punktschweißen

Automatisierung und Roboter

3d

KONSTANT-Strom

IMPULS-Strom

Fast Pulse

3.7 Schnellwahl-Menü

Ermöglicht die Auswahl und Einstellung der am meisten gebrauchten Schweißparameter.

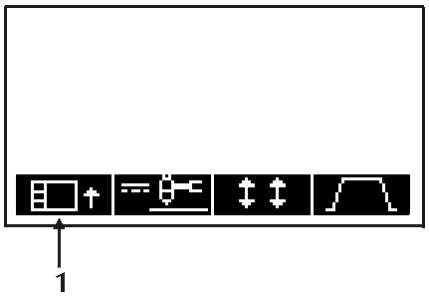

Gehen Sie ins Schnellwahl-Menü hinein, indem Sie die Taste (1) drücken .

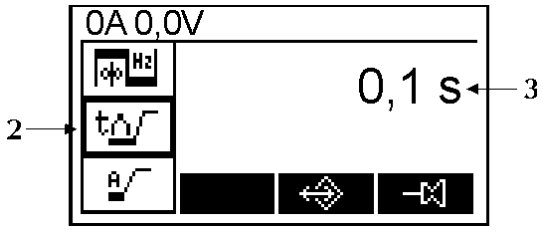

Wählen Sie den gewünschten Parameter, indem Sie den Encoder drehen bis im mittleren Anzeigefeld (2) dessen Symbol erscheint.
Der Wert und die Maßeinheit des gewählten Parameters werden daneben angezeigt (3).

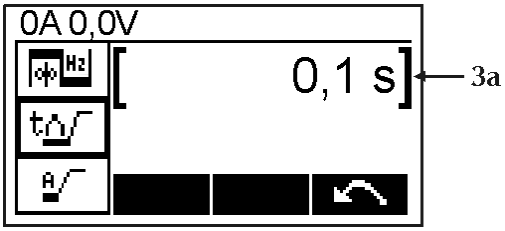

Aktivieren Sie die Einstellung des gewünschten Parameters, indem Sie den Taster Encoder drücken.

3a Parameter-Auswahlbalken

Regulieren Sie den Wert des gewählten Parameters, indem Sie den Encoder drehen.

Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie den Taster Encoder drücken.

Verlassen Sie das Schnellwahl-Menü, indem Sie die Taste (1) drücken.

VERFAHREN	SCHNELLWAHL-MENÜ
Elektroden-Hand-Schweißen	A
ARC-AIR-Lichtbogenausfugen	A
WIG-Schweißen	A

Die Parameter des Schnellwahl-Menüs können personalisiert werden (siehe Abschnitt "Interface-Personalisierung").
Die Aktivierung der Funktionen, die anders als die voreingestellten sind, ändert die Anzahl und Art der Parameter im Schnellwahl-Menü.

3.8 Setup

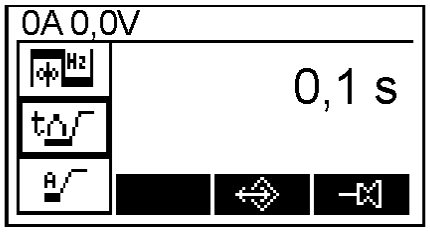

Ermöglicht die Einstellung und Regelung einer Reihe Zusatzparameter, um die Schweißanlage besser und präziser betreiben zu können.
Die im Setup vorhandenen Parameter sind nach dem gewählten Schweißprozess geordnet und haben eine Nummerncodierung.
Zugriff auf Setup: erfolgt, indem 5 Sek. lang auf die Taste Encoder gedrückt wird (die Null in der Mitte der 7-Segment-Anzeige bestätigt den erfolgten Zugriff).
Auswahl und Einstellung des gewünschten Parameters: erfolgt, indem der Encoder gedreht wird, bis zur Anzeige des Nummerncodes des gewünschten Parameters. Durch Drücken der Taste Encoder wird nun der für den gewählten Parameter eingestellte Wert sichtbar und kann reguliert werden.
Verlassen des Setup: Um den Abschnitt „Einstellungen" zu verlassen, erneut auf die Taste Encoder drücken.
Um das Setup zu verlassen, auf Parameter "O" (Speichern und Beenden) gehen und auf die Taste Encoder drücken.

Liste der Setup-Parameter (E-Hand-Schweißen - ARC-AIR-Lichtbogenausfugen)

0 **Speichern und Beenden**
Für das Speichern der Änderungen und Verlassen des Setup.

1 **Reset**
RESET Für die Rücksetzung aller Parameter auf die Standardwerte.

2 **Schweißstrom**
A Für die Einstellung des Schweißstroms.
Parametereingabe in Ampere (A).
Min. 6A, Max. Imax, Standard 100A

3 **Hot-Start**
Für die Einstellung des Hot-Start-Wertes beim E-Hand-Schweißen. Ermöglicht einen verstellbaren Hot-Start-Wert der Zündphasen des Bogens und erleichtert die Startvorgänge.
Parametereingabe in Prozent (%) des Schweißstroms.
Min. Aus, Max. 500%, Standard 80%

4 **Arc-Force**
Für die Einstellung des Arc-Force-Wertes beim E-Hand-Schweißen. Ermöglicht die Dynamikkorrektur des Bogens (plus oder minus) während des Schweißens. Dadurch wird die Arbeit des Schweißers erleichtert.
Ein Anheben des Wertes der Bogenstärke verringert das Risiko des Festklebens der Elektrode.
Parametereingabe in Prozent (%) des Schweißstroms.
Min. Aus, Max. 500%, Standard 30%

40 **Stromanzeige**
Ermöglicht die Anzeige des Ist-Schweißstroms.
Ermöglicht die Einstellung der Methode der Schweißstromanzeige (siehe Abschnitt "Interface-Personalisierung").

41 **Spannungsanzeige**
Ermöglicht die Anzeige der Ist-Schweißspannung.
Ermöglicht die Einstellung der Methode der Schweißspannungsanzeige (siehe Abschnitt "Interface-Personalisierung").

44 **Schrittweite**
Ermöglicht die Regulierung eines Parameters mit einer Schrittweite, die vom Bediener persönlich eingestellt werden kann.
Minimum 1, Maximum Imax, Standard 1

45 **Externer Parameter CH1**
CH1 Ermöglicht die Verwaltung des Externen Parameters 1 (Minimalwert, Maximalwert).
(Siehe Abschnitt "Verwaltung Externe Steuerungen").

46 **Externer Parameter CH2**
CH2 Ermöglicht die Verwaltung des Externen Parameters 2 (Minimalwert, Maximalwert).
(Siehe Abschnitt "Verwaltung Externe Steuerungen").

47 **Sperren/Entsperren**
Ermöglicht das Sperren der Bedienfelder und die Einführung eines Schutzcodes (siehe Abschnitt „Sperren/Entsperren").

48 **Lautstärke der akustischen Warnvorrichtung**
Zur Einstellung der Lautstärke der akustischen Warnvorrichtung.
Min. Aus, Max. 10, Standard 5

49 **Kontrast**
Zur Einstellung des Bildschirmkontrasts.
Min. 0, Max. 50, Standard 25

50 Ermöglicht den Zugang zu höheren Setup Levels:
USER: Bediener
SERV: Wartung
SELCO: Selco

99 **Reset**
RESET Ermöglicht das Rücksetzen aller Parameter auf die Standardwerte.
Ermöglicht das Rücksetzen der gesamten Grafikschnittstelle auf die Herstellereinstellungen.

Liste der Setup-Parameter (WIG-Schweißen)

0 Speichern und Beenden

Für das Speichern der Änderungen und das Verlassen des Setup.

1 Reset

RESET Für die Rücksetzung aller Parameter auf die Standardwerte.

2 Gasvorströmen

Für die Einstellung und Regelung des Gasflusses vor der Bogenzündung.
für das Laden des Gases in den Brenner und die Vorbereitung der Umgebung auf das Schweißen.
Min. 0.0 Sek., Max. 99.9 Sek., Standard 0.1 Sek.

3 Startstrom

Ermöglicht die Einstellung des Start-Schweißstroms.
Ermöglicht das Erhalten eines heißeren oder kühleren Schmelzbades unmittelbar nach der Bogenzündung.
Parametereinstellung: Ampere (A) - Prozent (%).
Min. 3A-1%, Max. Imax-500%, Standard 50%

5 Anstiegsrampe

Für die Eingabe eines stufenweisen Übergangs vom Startstrom auf Schweißstrom. Parametereingabe in Sekunden (s).
Min. Aus, Max. 99.9 Sek., Standard Aus

6 Schweißstrom

Für die Einstellung des Schweißstroms.
Parametereingabe in Ampere (A).
Min. 3A, Max. Imax, Standard 100A

7 Bilevel-Strom

Für die Einstellung des Sekundärstroms in der Schweißmethode Bilevel.
Beim ersten Drücken des Brenner-Druckknopfs erfolgt die Gasvorströmzeit, die Bogenzündung und das Schweißen mit Anfangsstrom.
Beim ersten Loslassen erfolgt die Anstiegsslope zum Schweißstrom "I1". Wenn der Schweißer den Knopf drückt und ihn schnell losläßt, geht man zum zweiten Schweißstrom "I2" über; durch Drücken und schnelles Loslassen des Knopfes geht man wieder auf "I1" usw. über.
Bei längerem Drücken beginnt man die Abstiegsslope des Stroms bis zum Endstrom.
Beim Loslassen des Knopfs schaltet sich der Bogen aus und das Gas fließt für Gasnachströmzeit weiter.
Parametereinstellung: Ampere (A) - Prozent (%).
Min. 3A-1%, Max. Imax-500%, Standard 50%

9 Basisstrom

Für die Einstellung des Basisstroms im „pulsed" und „fast pulse" Modus.
Parametereingabe in Ampere (A).
Min. 3A-1%, Max. Schweißstrom-100%, Standard 50%

11 Impulsfrequenz

Ermöglicht die Aktivierung des Impuls-Modus.
Ermöglicht die Einstellung der Impuls-Frequenz.
Ermöglicht das Erzielen besserer Ergebnisse beim Schweißen von dünnen Materialien und bessere optische Qualität der Raupe.
Parametereinstellung: Hertz (Hz) - KiloHertz (kHz)
Min. 0.1Hz, Max. 250Hz, Standard 0.1Hz

12 Impuls-Einschaltdauer

Ermöglicht die Einstellung der Einschaltdauer beim Impuls-Schweißen.
Ermöglicht das Aufrechterhalten des Spitzenstroms für eine längere oder kürzere Zeit.
Parametereinstellung: Prozent (%).
Min. 1%, Max. 99%, Standard 50%

13 Schnelle Impuls-Frequenz

Ermöglicht die Einstellung der Impuls-Frequenz.
Ermöglicht eine Fokussierung und das Erzielen besserer Stabilität des elektrischen Lichtbogens.
Parametereinstellung: Hertz (Hz).
Min. 20Hz, Max. 500Hz, Standard 100Hz

14 Abstiegsrampe

Für die Eingabe eines stufenweisen Übergangs vom Schweißstrom auf Endkraterstrom.
Parametereingabe in Sekunden (s).
Min. Aus, Max. 99.9 Sek., Standard Aus

15 Endkraterstrom

Für die Einstellung des Endkraterstroms.
Parametereingabe in Ampere (A).
Min. 3A-1%, Max. Imax-500%, Standard 50%

17 Gasnachströmen

Für die Einstellung des Gasflusses bei Schweißende.
Parametereinstellung: Sekunden (s).
Min. 0.0 Sek., Max. 99.9 Sek., Standard 5.0 Sek.

18 WIG Zündung (LIFT)

Ermöglicht die Auswahl der benötigten Bogenzündungsart.
EIN= HF START, AUS= LIFT START , Standard-HF-START

22 Punktschweißen

Für die Aktivierung des Punktschweißens und die Festlegung der Schweißzeit.
Ermöglicht das Takten des Schweißvorgangs.
Parametereinstellung: Sekunden (s).
Min. Aus, Max. 99.9 Sek., Standard 0.1 Sek.

25 Drahtgeschwindigkeit

Ermöglicht die Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit.
Parametereinstellung: (mm/sek.)
Minimum 1 mm/sek., Maximum 200 mm/sek., Standard Aus

26 Draht-Startverzögerung

Parametereinstellung: Sekunden (s).
Min. 0.1 Sek., Max. 99.9 Sek., Standard Aus

27 Draht-Stop-Beschleunigung/Verzögerung

Parametereinstellung: Sekunden (s).
Min. 0.1 Sek., Max. 99.9 Sek., Standard Aus

28 Drahtrückzug

Parametereinstellung: Sekunden (s).
Min. 0.01 Sek., Max. 1.00 Sek., Standard 0.10 Sek.

29 Abstiegsrampe

Parametereinstellung: Sekunden (s).
Min. 0.0 Sek., Max. 10.0 Sek., Standard 0.0 Sek.

30 Draht-Grundgeschwindigkeit

Parametereinstellung: Prozent (%).
Min. 0%, Max. 100%, Standard 0%

100% =

0% = 0

= Drahtrückzug

31 Anstiegsrampe (Drahtgeschwindigkeit)

Parametereinstellung: Sekunden (s).
Min. 0.0 Sek., Max. 10.0 Sek., Standard 0.0 Sek.

32 Impulsfrequenz (Drahtgeschwindigkeit)

Ermöglicht die Aktivierung des Impuls-Modus.
Ermöglicht die Einstellung der Impuls-Frequenz.
Parametereingabe in Hertz (Hz).
Min. 0.1 Hz, Max. 5.0 Hz, Standard Aus

0.1÷5.0Hz Impulsfrequenz (Drahtgeschwindigkeit)
Aus Impulsfrequenz (Drahtgeschwindigkeit) = 0
syn Impulsfrequenz (Drahtgeschwindigkeit) = Impulsfrequenz (Strom)

33 Einschaltdauer (Drahtgeschwindigkeit)

Ermöglicht die Einstellung der Einschaltdauer beim Impuls-Schweißen.
Parametereinstellung: Prozent (%).
Min. 1%, Max. 99%, Standard 50%

34 Unsymmetrie (Drahtgeschwindigkeit)

Parametereinstellung: Prozent (%).
Min. -50%, Max. +50%, Standard 0%

37 Schutzgrenzen

Ermöglicht die Einstellung der Warn- und Schutzgrenzen.
Ermöglicht die genaue Steuerung der verschiedenen Schweißphasen (siehe Abschnitt „Schutzgrenzen“).

38 Startfilter

Ermöglicht die Steuerung der Schutzgrenzen, die nach einer einstellbaren Verzögerung bezüglich der Bogenzündung aktiviert werden.
Ermöglicht es, die Zündungsphase zu filtern (siehe Abschnitt “Schutzgrenzen”).
Min. 0.0s, Max. 10.0s, Standard 0.0s

39 Endfilter

Ermöglicht es, die Steuerung der Schutzgrenzen zu deaktivieren, um das natürliche Schweißende vorteilhaft zu nutzen.
Ermöglicht es, die Phase des Erlöschens des Bogens zu filtern (siehe Abschnitt “Schutzgrenzen”).
Min. 0.0s, Max. 10.0s, Standard 0.0s

40 Stromanzeige

Ermöglicht die Anzeige des Ist-Schweißstroms.
Ermöglicht die Einstellung der Methode der Schweißstromanzeige (siehe Abschnitt “Interface-Personalisierung”).

41 Spannungsanzeige

Ermöglicht die Anzeige der Ist-Schweißspannung.
Ermöglicht die Einstellung der Methode der Schweißspannungsanzeige (siehe Abschnitt “Interface-Personalisierung”).

42 Gasdurchfluss ablesen

44 Schrittweite U/D

Zur Einstellung der Schrittweite der Up/Down-Tasten.
Min. Aus, Max. MAX, Standard 1

45 Externer Parameter CH1

Ermöglicht die Verwaltung des Externen Parameters 1 (Minimalwert, Maximalwert).
(Siehe Abschnitt “Verwaltung Externe Steuerungen”).

46 Externer Parameter CH2

Ermöglicht die Verwaltung des Externen Parameters 1 (Minimalwert, Maximalwert).
(Siehe Abschnitt “Verwaltung Externe Steuerungen”).

47 Sperren/Entsperren

Ermöglicht das Sperren der Bedienfelder und die Einführung eines Schutzcodes (siehe Abschnitt „Sperren/Entsperren“).

48 Lautstärke der akustischen Warnvorrichtung

Zur Einstellung der Lautstärke der akustischen Warnvorrichtung.
Min. Aus, Max. 10, Standard 5

49 Kontrast

Zur Einstellung des Bildschirmkontrasts.
Min. 0, Max. 50, Standard 25

50 Ermöglicht den Zugang zu höheren Setup Levels:
USER: Bediener
SERV: Wartung
SELCO: Selco

99 Reset

RESET Ermöglicht das Rücksetzen aller Parameter auf die Standardwerte.
Ermöglicht das Rücksetzen der gesamten Grafikschnittstelle auf die Herstellereinstellungen.

3.9 Programm-Menü

1 Allgemein

Ermöglicht das Speichern und Verwalten von 50 Schweißprogrammen, die vom Bediener personalisiert werden können.

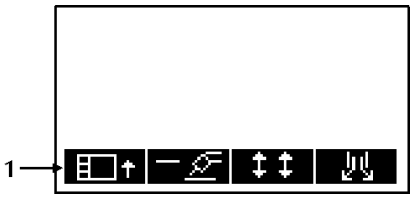

Gehen Sie ins Schnellwahl-Menü hinein, indem Sie die Taste (1) drücken .

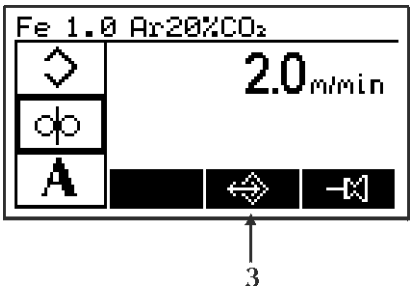

Gehen Sie ins Menü Programmverwaltung hinein, indem Sie die Taste (3) drücken .

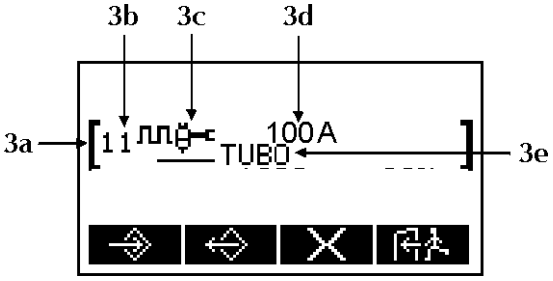

3a Parameter-Auswahlbalken
3b Nummer des gewählten Programms
3c Schweißverfahren des gewählten Programms
3d Hauptparameter des gewählten Programms
3e Benennung des gewählten Programms

2 Programm-Speicher

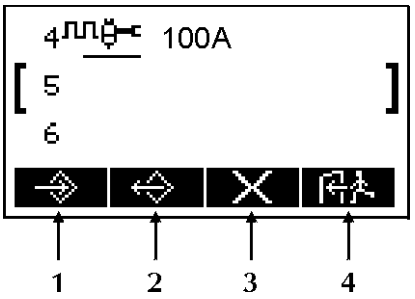

Wählen Sie das gewünschte Programm (oder den freien Speicherplatz), indem Sie den Encoder drehen.

Speichern Sie alle aktuellen Einstellungen im gewählten Programm, indem Sie die Taste (1) drücken .

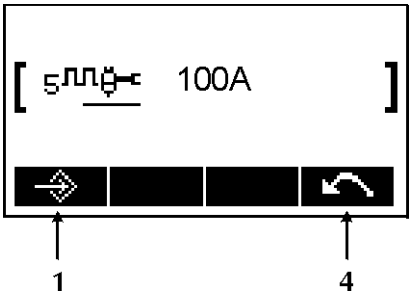

Bestätigen Sie die gemachten Veränderungen, indem Sie die Taste (1) drücken .
Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste (4) drücken .

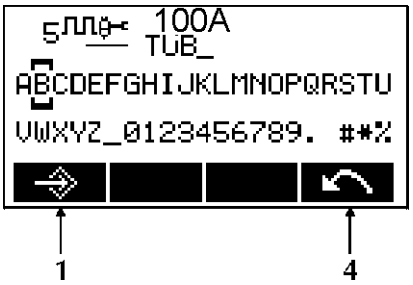

Geben Sie einen Namen für das Programm ein.
- Wählen Sie den gewünschten Buchstaben, indem Sie den Encoder drehen.
- Speichern Sie den gewählten Buchstaben, indem Sie den Taster Encoder drücken.

Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die Taste (1) drücken .
Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste (4) drücken .

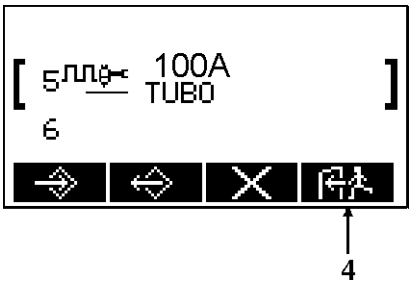

Speichern und verlassen Sie das aktuelle Menü, indem Sie die Taste (4) drück .

3 Programmabruf

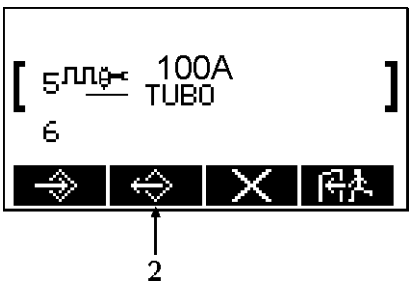

Wählen Sie das gewünschte Programm, indem Sie den Encoder drehen.
Rufen Sie das gewählte Programm ab, indem Sie die Taste (2) drücken .

4 Programm löschen

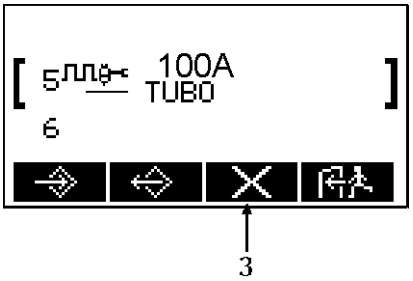

Wählen Sie das gewünschte Programm, indem Sie den Encoder drehen.
Löschen Sie das gewählte Programm, indem Sie die Taste (3) drücken .

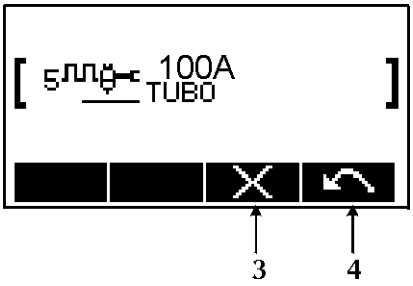

Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie die Taste (3) drücken .
Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste (4) drücken .

3.10 Interface-Personalisierung

Ermöglicht es, die Parameter im Haupt-Menü und Schnellwahl-Menü zu personalisieren.

1 Personalisierung des Haupt-Menüs

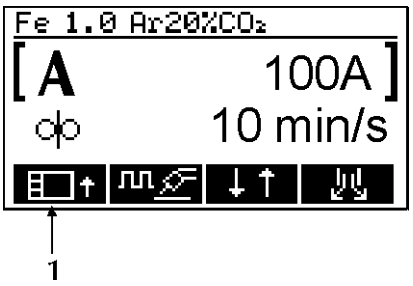

Wählen Sie den Parameter aus, den Sie zu ersetzen wünschen, indem Sie den Taster Encoder drücken.
Gehen Sie ins Schnellwahl-Menü hinein, indem Sie die Taste (1) drücken .

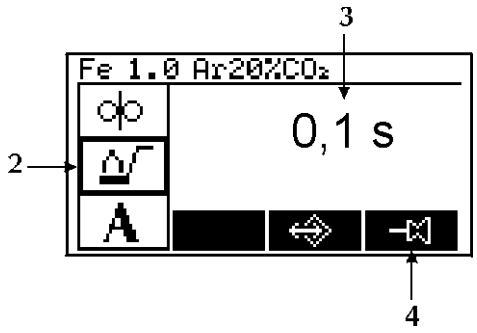

Wählen Sie den gewünschten Parameter, indem Sie den Encoder drehen, bis im mittleren Anzeigefeld (2) dessen Symbol erscheint.
Der Wert und die Maßeinheit des gewählten Parameters werden daneben angezeigt (3).
Speichern Sie den gewählten Parameter im Haupt-Menü, indem Sie die Taste (4) drücken .

2 Personalisierung des Schnellwahl-Menüs

Gehen Sie ins Set-up hinein, indem Sie den Taster Encoder für mindestens 3 Sekunden drücken.
Wählen Sie den gewünschten Parameter, indem Sie den Encoder drehen, bis im mittleren Anzeigefeld (5) dessen Symbol erscheint.
Speichern Sie den gewählten Parameter im Schnellwahl-Menü, indem Sie die Taste (1) drücken .
Löschen Sie den gewählten Parameter aus dem Schnellwahl-Menü, indem Sie die Taste (1) drücken .
Speichern und verlassen Sie das aktuelle Menü, indem Sie die Taste (4) drücken .

3 Personalisierung der 7-Segment-Anzeige

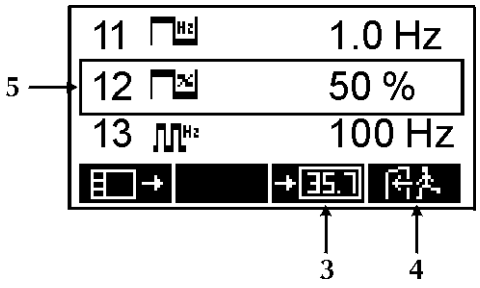

Gehen Sie ins Set-up hinein, indem Sie den Taster Encoder für mindestens 3 Sekunden drücken.
Wählen Sie den gewünschten Parameter, indem Sie den Encoder drehen, bis im mittleren Anzeigefeld (5) dessen Symbol erscheint.
Speichern Sie den gewählten Parameter in der 7-Segment-Anzeige, indem Sie die Taste (3) drücken .
Speichern und verlassen Sie das aktuelle Menü, indem Sie die Taste (4) drücken .

Standard

3.11 Sperren/Entsperren

Ermöglicht es, alle Einstellungen vom Frontbedienfeld mit einem Sicherheitspasswort zu sperren.

Gehen Sie ins Set-up hinein, indem Sie den Taster Encoder für mindestens 5 Sekunden drücken.
Wählen Sie den gewünschten Parameter (47), indem Sie den Encoder drehen, bis im mittleren Anzeigefeld dessen Symbol erscheint.

Wählen Sie den gewünschten Parameter aus (551).

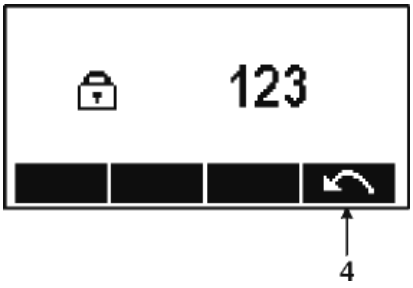

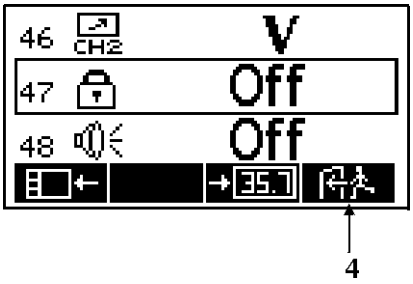

Aktivieren Sie die Einstellung des gewählten Parameters, indem Sie den Taster Encoder drücken.
Stellen Sie einen Nummerncode (Passwort) ein, indem Sie den Encoder drehen.
Bestätigen Sie die gemachten Veränderungen, indem Sie den Taster Encoder drücken.
Speichern und verlassen Sie das aktuelle Menü, indem Sie die Taste (4) drücken .

Jedes Ausführen eines Vorganges an einem gesperrten Bedienfeld ruft diese Anzeige hervor.

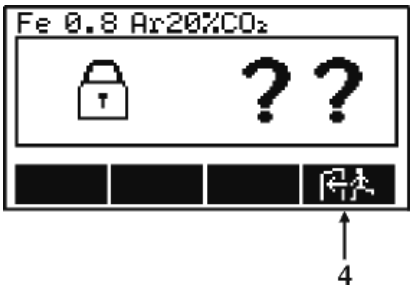

- Entsperren Sie das Bedienfeld zeitweise (für 5 Minuten), indem Sie den Encoder drehen und das richtige Passwort eingeben.

Bestätigen Sie die gemachten Veränderungen, indem Sie die Taste (4) drücken .

- Entsperren Sie das Bedienfeld dauerhaft, indem Sie ins Set-up hineingehen (Befolgen Sie die oben gemachten Anweisungen!) und setzen Sie den Parameter 47 zurück auf "OFF".
  Bestätigen Sie die gemachten Veränderungen, indem Sie die Taste (4) drücken .
  Bestätigen Sie die gemachte Änderung, indem Sie den Taster Encoder drücken.

3.12 Verwaltung Externer Steuerungen

Ermöglicht die Einstellung der Verwaltung der Schweißparameter durch externe Geräte (RC, Brenner…).

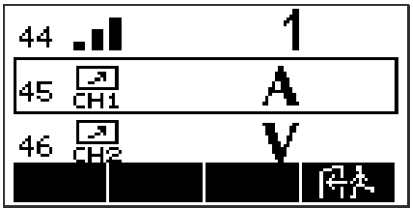

Gehen Sie ins Set-up hinein, indem Sie den Taster Encoder für mindestens 3 Sekunden drücken.
Wählen Sie den gewünschten Parameter (45-46) indem Sie den Encoder drehen, bis im mittleren Anzeigefeld dessen Symbol erscheint.

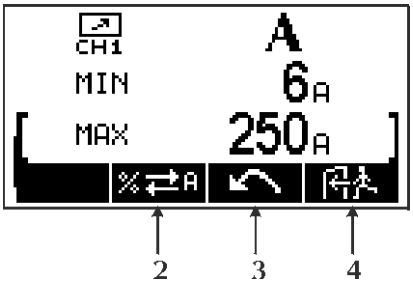

Gehen Sie ins Menü "Verwaltung Externer Steuerungen" hinein, indem Sie den Taster Encoder drücken.
Wählen Sie den gewünschten Parameter (Min-Max), indem Sie den Taster Encoder drücken.
Stellen Sie den gewünschten Parameter (Min-Max) ein, indem Sie den Encoder drehen.
Wählen Sie die Einstellmethode, indem Sie die Taste (2) drücken .

A / V Absoluter Wert

% Prozentwert

Speichern und verlassen Sie das aktuelle Menü, indem Sie die Taste (4) drücken .

Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Taste (3) drücken .

3.13 Schutzgrenzen

Ermöglicht die Steuerung des Schweißverfahrens, indem Warn- und Schutzgrenzen MIN MAX für die messbaren Hauptparameter eingestellt werden MIN MAX :

A Schweißstrom

V Schweißspannung

Gasdurchfluss

Automatischer Vorschub

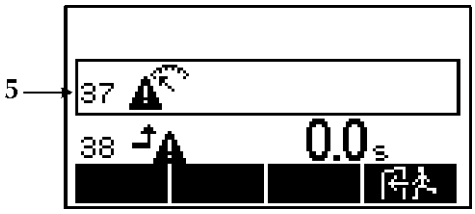

Gehen Sie ins Set-up hinein, indem Sie den Taster Encoder für mindestens 2 Sekunden drücken.
Wählen Sie den gewünschten Parameter (37) indem Sie den Encoder drehen, bis im mittleren Anzeigefeld (5) dessen Symbol erscheint.

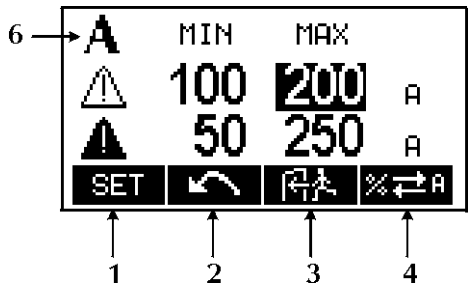

Gehen Sie ins Menü "Schutzgrenzen" hinein, indem Sie den Taster Encoder drücken.
Wählen Sie den gewünschten Parameter, indem Sie die Taste (1) SET drücken (das Symbol des gewählten Parameters erscheint im Kasten 6).
Wählen Sie die Einstellungsmethode der Schutzgrenzen, indem Sie die Taste (4) drücken .

A / V Absoluter Wert

% Prozentwert

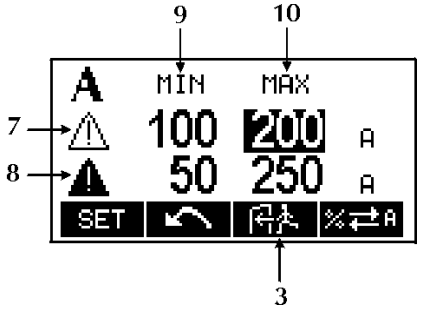

7 Zeile Warngrenzen
8 Zeile Alarmgrenzen
9 Spalte Minimalgrenze
10 Spalte Maximalgrenze

Wählen Sie den gewünschten Kasten, indem Sie den Taster Encoder drücken (der ausgewählte Kasten wird invers dargestellt).
Stellen Sie den Wert der gewählten Grenze ein, indem Sie den Encoder drehen.
Speichern und verlassen Sie das aktuelle Menü, indem Sie die Taste (3) drücken.

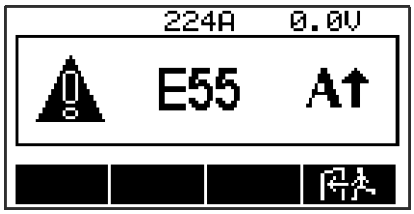

Das Überschreiten einer der Schutzgrenzen lässt ein sichtbares Signal auf dem Bedienfeld erscheinen.

Das Überschreiten einer der Alarmgrenzen lässt ein sichtbares Signal auf dem Bedienfeld erscheinen und löst die sofortige Blockade des Schweißvorgangs aus.

Es ist möglich Anfangs- und Endfilter für das Schweißen einzustellen, um Fehlermeldungen während des Zündens und Erlöschens des Lichtbogens vorzubeugen (siehe Abschnitt "Set-up" - Parameter 38 und 39).

3.14 Alarm-Menü

Ermöglicht den Zugriff auf einen angezeigten Alarm und liefert die wichtigsten Lösungshinweise für jedes auftretende Problem.

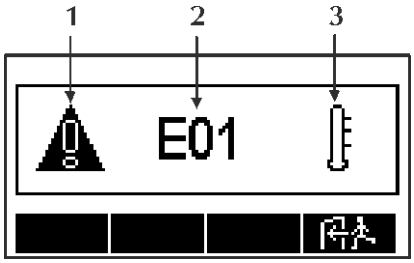

1 Alarmsymbol

2 Alarmcode
E01

3 Alarmart

Alarmcodes

E00 Allgemeiner Alarm

E01 Temperaturalarm

E04 Kommunikationsalarm (PSR)

E05 Alarm Strom zu hoch
A↑

E07 Alarm Versorgung Drahtvorschubmotor
V

E08 Alarm Motor blockiert

E10 Alarm Leistungsmodul

E11 Alarm Systemkonfiguration

E12 Kommunikationsalarm (WF - PSR)

E13 Kommunikationsalarm (RC 300 - PSR)

E14 Alarm Programm ungültig

E16 Kommunikationsalarm (RI)

E20 Alarm Speicherfehler (PSR)

E21 Alarm Datenverlust (PSR)

E22 Alarm LCD Display

E23 Alarm Speicherfehler (RC)

E24 Alarm Datenverlust (RC)

E25 Alarm Speicherfehler (WF)

E26 Alarm Datenverlust (WF)

E40 Alarm Stromversorgung der Anlage

E41 Überspannungsalarm
V↑

E42 Unterspannungsalarm
V↓

E43 Alarm Kühlmittelmangel

E44 Alarm Gasmangel

E49 Alarm Notschalter

E51 Alarm Einstellungen nicht unterstützt

E52 Alarm Anti-Kollision

E53 Alarm Externer Gasdurchflussmesser

Schutzgrenzen-Codes

E54 Stromgrenze überschritten (Alarm)

E62 Stromgrenze überschritten (Warnung)

E55 Stromgrenze überschritten (Alarm)

E63 Stromgrenze überschritten (Warnung)

E56 Spannungsgrenze überschritten (Alarm)

E64 Spannungsgrenze überschritten (Warnung)

E57 Spannungsgrenze überschritten (Alarm)

E65 Spannungsgrenze überschritten (Warnung)

E58 Gasdurchflussgrenze überschritten ↓ (Alarm)

E66 Gasdurchflussgrenze überschritten ↓ (Warnung)

E59 Gasdurchflussgrenze überschritten ↑ (Alarm)

E67 Gasdurchflussgrenze überschritten ↑ (Warnung)

E60 Geschwindigkeitsgrenze überschritten ↓ (Alarm)

E68 Geschwindigkeitsgrenze überschritten ↓ (Warnung)

E61 Geschwindigkeitsgrenze überschritten ↑ (Alarm)

E69 Geschwindigkeitsgrenze überschritten ↑ (Warnung)

3.15 Rückwand

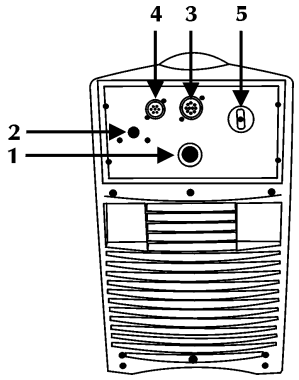

1 Netzkabel
Für den Netzanschluss und die Speisung der Anlage.

2 Gasanschluss

3 Eingang Signalkabel (WF)

4 Eingang Signalkabel RC-RI (CAN BUS)

5 Hauptschalter
Schaltet die elektrische Leistung der Anlage ein.

Er verfügt über zwei Positionen: “O” AUS; “I” EIN.

3.16 Buchsenfeld

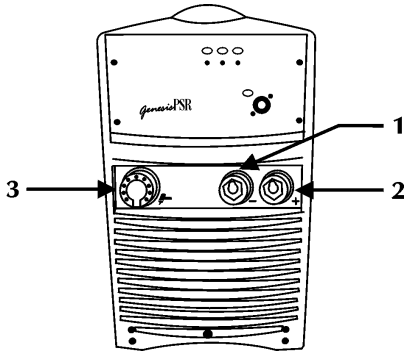

1 Negative Leistungsbuchse
Für den Anschluss des Massekabels beim E-Hand-Schweißen oder des Brenners beim WIG-Schweißen.

2 Positive Leistungsbuchse
Für den Anschluss des Elektrodenhalters beim E-Hand-Schweißen oder des Massekabels beim WIG-Schweißen.

3 Brenneranschluss

4 ZUBEHÖR

4.1 Allgemeines

Durch den Anschluss der Fernsteuerung RC am dazu vorgesehenen Anschluss an den Selco Generatoren wird die Fernsteuerung aktiviert. Dieser Anschluss kann auch bei eingeschalteter Anlage erfolgen.

Wenn die Fernsteuerung RC angeschlossen ist, bleibt das Bedienfeld des Generators aktiviert und Änderungen können beliebig ausgeführt werden. Die am Bedienfeld des Generators ausgeführten Änderungen werden auch an der Fernsteuerung RC angezeigt, und umgekehrt.

4.2 Fernsteuerung RC 100

Bei der RC 100 handelt es sich um eine Fernsteuerung für die Anzeige und Einstellung des Stroms und der Schweißspannung.

"Siehe Bedienungsanleitung".

4.3 Fußfernsteller RC 120 für WIG-Schweißen

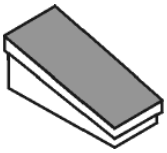

Nachdem der Generator auf den Modus "EXTERNE STEUERUNG" umgeschaltet wurde, kann der Ausgangsstrom zwischen Mindest- und Höchstwert (über SETUP einstellbar) variiert werden, indem das Pedal mit dem Fuß mehr oder weniger stark betätigt wird. Ein Mikroschalter liefert beim geringsten Druck das Signal für den Schweißbeginn.

4.4 Fernsteuerung RC 200

Die Fernsteuerung RC 200 dient der Anzeige und Änderung aller verfügbaren Parameter des Generators, an den sie angeschlossen ist.

"Siehe Bedienungsanleitung".

4.5 Brenner der Serie MT300

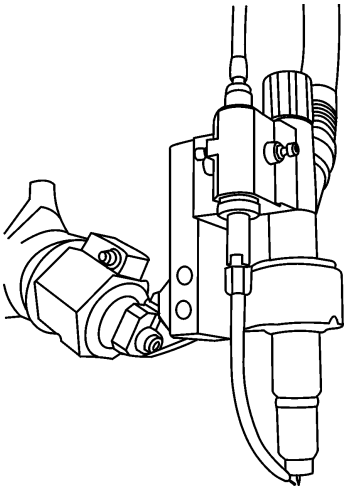

5 WARTUNG

Die regelmäßige Wartung der Anlage muss nach den Angaben des Herstellers erfolgen.

Jeder Wartungseingriff darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
Wenn das Gerät in Betrieb ist, müssen alle Zugangs-, Wartungstüren und Abdeckungen geschlossen und verriegelt sein.
Unautorisierte Eingriffe und Veränderungen an der Anlage sind strengstens verboten.
Vermeiden Sie Ansammlungen von Metallstaub in der Nähe und über den Lüftungsschlitzen.

Trennen Sie die Anlage von der Stromzufuhr vor jedem Wartungseingriff.

Führen Sie folgende regelmäßige Überprüfungen am Generator durch:
- **Das Innere der Anlage mittels Druckluft mit niederem Druck und weichen Pinseln reinigen.**
- **Elektrische Verbindungen und Anschlusskabel prüfen.**

Für die lnstandhaltung oder das Austauschen von Schweißbrennersbestandteilen, der Schweißzange und/oder der Erdungskabel:

Die Temperatur der Teile kontrollieren und sicherstellen, dass sie nicht mehr heiß sind.

lmmer Schutzhandschuhe anziehen, die den Sicherheitsstandards entsprechen.

Geeignete Schlüssel und Werkzeuge verwenden.

Durch Unterlassung der oben genannten Wartung wird jegliche Garantie aufgehoben und der Hersteller wird von jeglicher Haftung befreit.

6 FEHLERSUCHE

Das Reparieren oder Austauschen von Anlageteilen darf ausschließlich von Fachpersonal ausgeführt werden.

Das Reparieren oder Austauschen von Anlageteilen durch unautorisiertes Personal hebt die Produktgarantie auf.
Die Anlage darf keinen Änderungen unterzogen werden.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, falls sich der Benutzer nicht an diese Vorschriften hält.

Anlage lässt sich nicht einschalten (grüne LED aus)

Ursache Keine Netzspannung an Versorgungssteckdose.
Abhilfe Elektrische Anlage überprüfen und ggf. reparieren. Nur Fachpersonal dazu einsetzen.

Ursache Stecker oder Versorgungskabel defekt.
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.
Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Netzsicherung durchgebrannt.
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.

Ursache Hauptschalter defekt.
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.
Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Fehlerhafte oder defekte Verbindung zwischen Drahtvorschubgerät und Generator.
Lösung Überprüfen, ob die verschiedenen Teile der Anlage richtig angeschlossen sind.

Ursache Elektronik defekt.
Abhilfe Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Keine Ausgangsleistung (Anlage schweißt nicht)

Ursache Brennertaste defekt.
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.
Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Anlage überhitzt (Übertemperaturalarm - gelbe LED an).
Abhilfe Warten, bis die Anlage abgekühlt ist, die Anlage aber nicht ausschalten.

Ursache Seitliche Abdeckung geöffnet oder Türschalter defekt.
Abhilfe Aus Gründen der Arbeitssicherheit muss die seitliche Abdeckung beim Schweißen geschlossen sein.
Schadhaftes Teil ersetzen.
Den Brenner bei der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Masseverbindung unkorrekt.
Abhilfe Korrekte Masseverbindung ausführen.
Siehe Kapitel “Inbetriebnahme”.

Ursache Netzspannung außerhalb des Bereiches der zulässigen Betriebsspannung (gelbe LED an).
Abhilfe Netzspannung wieder in den Bereich der zulässigen Betriebsspannung des Generators bringen.
Korrekten Anschluss der Anlage ausführen.
Siehe Kapitel “Anschluss”.

Ursache Elektronik defekt.
Abhilfe Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Falsche Ausgangsleistung

Ursache Falsche Auswahl des Schweißverfahrens oder Wahlschalter defekt.
Abhilfe Korrekte Auswahl des Schweißverfahrens treffen.

Ursache Falsche Einstellungen der Parameter und der Funktionen der Anlage.
Abhilfe Ein Reset der Anlage ausführen und die Schweißparameter neu einstellen.

Ursache Potentiometer/Encoder zur Regulierung des Schweißstroms defekt.
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.
Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Netzspannung außerhalb des Bereiches der zulässigen Betriebsspannung.
Abhilfe Korrekten Anschluss der Anlage ausführen.
Siehe Kapitel “Anschluss”.

Ursache Ausfall einer Phase.
Abhilfe Korrekten Anschluss der Anlage ausführen.
Siehe Kapitel “Anschluss”.

Ursache Elektronik defekt.
Abhilfe Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Drahtvorschub blockiert

Ursache Brennertaste defekt.
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.
Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Rollen nicht korrekt oder abgenutzt.
Abhilfe Rollen ersetzen.

Ursache Getriebemotor defekt.
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.
Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Drahtführungsspirale beschädigt.
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.
Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Drahtvorschub nicht gespeist.
Abhilfe Anschluss am Generator überprüfen.
Siehe Kapitel “Anschluss”.
Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Wicklung des Drahtes auf der Spule unregelmäßig.
Abhilfe Verwickelung des Drahtes beheben oder Spule ersetzen.

Drahtvorschub unregelmäßig
Ursache Brennertaste defekt.
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.
Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Rollen nicht korrekt oder abgenutzt.
Abhilfe Rollen ersetzen.

Ursache Getriebemotor defekt.
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.
Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Drahtführungsspirale beschädigt.
Abhilfe Schadhaftes Teil ersetzen.
Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ursache Fehleinstellung der Spulenbremse oder der Andruckrollen.
Abhilfe Spulenbremse lockern.
Druck auf die Andruckrollen erhöhen.

Unstabiler Lichtbogen
Ursache Schutzgas ungenügend.
Abhilfe Gasfluss korrekt regulieren.
Prüfen, dass Diffusor und Gasdüse am Brenner in gutem Zustand sind.

Ursache Feuchtigkeit im Schweißgas.
Abhilfe Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.
Für den einwandfreien Zustand der Gaszuleitung sorgen.

Ursache Schweißparameter unkorrekt.
Abhilfe Schweißanlage genau kontrollieren.
Anlage von der nächstgelegenen Kundendienststelle reparieren lassen.

Ungenügende Durchstrahlungsdicke
Ursache Durchführung des Schweißens unkorrekt.
Abhilfe Vorschubgeschwindigkeit beim Schweißen herabsetzen.

Ursache Schweißparameter unkorrekt.
Abhilfe Schweißstrom erhöhen.

Ursache Nahtvorbereitung unkorrekt.
Abhilfe Abschrägung vergrößern.

Ursache Masseverbindung unkorrekt.
Abhilfe Korrekte Masseverbindung ausführen.
Siehe Kapitel “Inbetriebnahme”.

Ursache Zu große Werkstücke.
Abhilfe Schweißstrom erhöhen.

Wolfram-Einschlüsse
Ursache Schweißparameter unkorrekt.
Abhilfe Schweißspannung reduzieren.
Elektrode mit größerem Durchmesser benutzen.

Ursache Elektrode unkorrekt.
Abhilfe Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.
Elektrode korrekt schleifen.

Ursache Durchführung des Schweißens unkorrekt.
Abhilfe Kontakte zwischen Elektrode und Schweißbad vermeiden.

Blasen
Ursache Schutzgas ungenügend.
Abhilfe Gasfluss korrekt regulieren.
Prüfen, dass Diffusor und Gasdüse am Brenner in gutem Zustand sind.

Verklebungen
Ursache Bogenlänge unkorrekt.
Abhilfe Abstand zwischen Elektrode und Werkstück vergrößern.

Ursache Schweißparameter unkorrekt.
Abhilfe Schweißstrom erhöhen.

Ursache Durchführung des Schweißens unkorrekt.
Abhilfe Brennerneigung erhöhen.

Ursache Zu große Werkstücke.
Abhilfe Schweißstrom erhöhen.

Einschnitte an den Rändern
Ursache Schweißparameter unkorrekt.
Abhilfe Schweißspannung reduzieren.

Ursache Bogenlänge unkorrekt.
Abhilfe Abstand zwischen Elektrode und Werkstück vergrößern.

Ursache Durchführung des Schweißens unkorrekt.
Abhilfe Seitliche Pendelgeschwindigkeit beim Füllen reduzieren.
Vorschubgeschwindigkeit beim Schweißen herabsetzen.

Ursache Schutzgas ungenügend.
Abhilfe Gas verwenden, das für die zu schweißenden Werkstoffe geeignet ist.

Oxydationen
Ursache Gasschutz ungenügend.
Abhilfe Gasfluss korrekt regulieren.
Prüfen, dass Diffusor und Gasdüse am Brenner in gutem Zustand sind.

Porosität
Ursache Vorhandensein von Fett, Lack, Rost oder Schmutz auf den Werkstücken.
Abhilfe Werkstücke vor dem Schweißen sorgfältig reinigen.

Ursache Vorhandensein von Fett, Lack, Rost oder Schmutz auf dem Zusatzwerkstoff.
Abhilfe Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.
Zusatzwerkstoff immer in einwandfreiem Zustand halten.

Ursache Vorhandensein von Feuchtigkeit im Zusatzwerkstoff.
Abhilfe Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.
Zusatzwerkstoff immer in einwandfreiem Zustand halten

Ursache Bogenlänge unkorrekt.
Abhilfe Abstand zwischen Elektrode und Werkstück reduzieren.

Ursache Feuchtigkeit im Schweißgas.
Abhilfe Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.
Für den einwandfreien Zustand der Gaszuleitung sorgen.

Ursache Schutzgas ungenügend.
Abhilfe Gasfluss korrekt regulieren.
Prüfen, dass Diffusor und Gasdüse am Brenner in gutem Zustand sind.

Ursache Zu schnelles Erstarren des Schweißbads.
Abhilfe Vorschubgeschwindigkeit beim Schweißen herabsetzen.
Werkstücke vorwärmen.
Schweißstrom erhöhen.

Wärmerisse

Ursache Schweißparameter unkorrekt.
Abhilfe Schweißspannung reduzieren.

Ursache Vorhandensein von Fett, Lack, Rost oder Schmutz auf den Werkstücken.
Abhilfe Werkstücke vor dem Schweißen sorgfältig reinigen.

Ursache Vorhandensein von Fett, Lack, Rost oder Schmutz auf dem Zusatzwerkstoff.
Abhilfe Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.
Zusatzwerkstoff immer in einwandfreiem Zustand halten.

Ursache Durchführung des Schweißens unkorrekt.
Abhilfe Den korrekten Arbeitsablauf für die zu schweißende Verbindung ausführen.

Ursache Ungleiche Eigenschaften der Werkstücke.
Abhilfe Vor dem Schweißen ein Puffern ausführen.

Kälterisse

Ursache Vorhandensein von Feuchtigkeit im Zusatzwerkstoff.
Abhilfe Immer Produkte und Materialien hochwertiger Qualität benutzen.
Zusatzwerkstoff immer in einwandfreiem Zustand halten.

Ursache Besondere Form der zu Schweißenden Verbindung.
Abhilfe Werkstücke vorwärmen.
Ein Nachwärmen ausführen.
Den korrekten Arbeitsablauf für die zu Schweißende Verbindung ausführen.

Wenden Sie sich bei jedem Zweifel und/oder bei jedem Problem an die nächstgelegene Technische Kundendienststelle.

7 THEORETISCHE HINWEISE ZUM SCHWEISSEN

7.1 Schweißen mit Mantelelektroden (E-Hand-Schweißen)

Vorbereitung der Schweißkanten
Um gute Schweißergebnisse zu erhalten, ist es in jedem Fall ratsam, an sauberen Teilen zu arbeiten, die frei von Oxidation, Rost oder anderen Schmutzpartikeln sind.

Wahl der Elektrode
Der Durchmesser der Schweißelektrode hängt von der Werkstoffdicke, der Position, dem Nahttyp und von der Vorbereitung des Werkstücks ab. Elektroden mit großem Durchmesser erfordern eine hohe Stromzufuhr woraus eine hohe Wärmezufuhr beim Schweißvorgang resultiert.

Art der Ummantelung	Eigenschaften	Verwendung
rutil	Einfachheit in der Verwendung	alle Positionen
sauer hohe	Schmelzgeschwindigkeit	ebenflächig
basisch	gute mechanische Eigenschaften	alle Positionen

Wahl des Schweißstromes
Der dem Typ der verwendeten Elektrode entsprechende Schweißstrom-Bereich wird von den Elektrodenherstellern auf der Verpackung der Elektroden angegeben.

Zündung und Aufrechterhaltung des Lichtbogens
Der elektrische Lichtbogen wird durch Reibung der Elektrodenspitze am geerdeten Schweißstück und durch rasches Zurückziehen des Stabes bis zum normalen Schweißabstand nach erfolgter Zündung des Lichtbogens hergestellt.
In letzterem Fall wird die Befreiung durch einen seitlichen Ruck herbeigeführt. Um die Bogenzündung zu verbessern, ist es im Allgemeinen von Vorteil, den Strom anfänglich gegenüber dem Grundschweißstrom zu erhöhen (Hot-Start). Nach Herstellung des Lichtbogens beginnt die Schmelzung des Mittelstückes der Elektrode, die sich tropfenförmig auf dem Schweißstück ablagert. Der äußere Mantel der Elektrode wird aufgebraucht und liefert damit das Schutzgas für die Schweißung, die somit eine gute Qualität erreicht. Um zu vermeiden, dass die Tropfen des geschmolzenen Materials, infolge unbeabsichtigten Annäherns der Elektrode an das Schweißbad, einen Kurzschluss hervorrufen und dadurch das Erlöschen des Lichtbogens verursachen, ist es nützlich, den Schweißstrom kurzzeitig, bis zur Beendigung des Kurzschlusses, zu erhöhen (Arc-Force).
Falls die Elektrode am Werkstück kleben bleibt, ist es nützlich, den Kurzschlussstrom auf das Geringste zu reduzieren (Antisticking).

Ausführung der Schweißung
Der Neigewinkel der Elektrode ist je nach der Anzahl der Durchgänge verschieden. Die Bewegung der Elektrode wird normalerweise mit Pendeln und Anhalten an den Seiten der Schweißnaht durchgeführt, wodurch eine übermässige Ansammlung von Schweißgut in der Mitte vermieden werden soll.

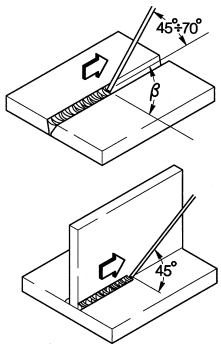

Entfernung der Schlacke
Das Schweißen mit Mantelelektroden erfordert nach jedem Durchgang die Entfernung der Schlacke.
Die Entfernung der Schlacke erfolgt mittels eines kleinen Hammers oder bei leicht bröckelnder Schlacke durch Bürsten.

7.2 WIG-Schweißen (kontinuierlicher Lichtbogen)

Das Prinzip des WIG-Schweißens (Wolfram-Inert-Gas-Schweißen) basiert auf einem elektrischen Lichtbogen, der zwischen einer nichtschmelzenden Elektrode (reines oder legiertes Wolfram mit einer Schmelztemperatur von ungefähr 3370°C) und dem Werkstück gezündet wird. Eine Inertgas-Atmosphäre (Argon) schützt das Schweißbad. Um gefährliche Wolframeinschlüsse in der Schweißnaht zu vermeiden, darf die Elektrode nicht mit dem zu schweißenden Stück in Berührung kommen. Aus diesem Grund wird mittels eines HF-Generators eine Entladung erzeugt, der die Zündung des elektrischen Lichtbogens ermöglicht, ohne dass die Elektrode das Werkstück berührt. Es gibt auch eine weitere Startmöglichkeit mit herabgesetzten Wolframeinschlüssen: der Lift-Start, der keine hohe Frequenz vorsieht, sondern nur eine anfängliche Kurzschlussphase bei Niederstrom zwischen Elektrode und Werkstück. Im Augenblick der Anhebung der Elektrode entsteht der Lichtbogen und die Stromzufuhr erhöht sich bis zur Erreichung des eingestellten Schweißwertes.
Um die Qualität des Schweißnahtendes zu verbessern, ist es äußerst vorteilhaft, das Absinken des Schweißstroms genau kontrollieren zu können und es ist notwendig, dass das Gas auch nach dem Ausgehen des Bogens für einige Sekunden in das Schweißbad strömt.
Unter vielen Arbeitsbedingungen ist es von Vorteil, über 2 voreingestellte Schweißströme zu verfügen, mit der Möglichkeit, von einem auf den anderen übergehen zu können (BILEVEL).

Schweißpolung
D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)
Es handelt sich hierbei um die am meisten gebrauchte Polung (direkte Polung); sie bewirkt eine begrenzte Abnutzung der Elektrode (1), da sich 70% der Wärme auf der Anode (Werkstück) ansammelt. Man erhält ein tiefes und schmales Bad durch hohe Vorschubgeschwindigkeit und daraus resultierender geringer Wärmezufuhr. Die meisten Materialien außer Aluminium (und seine Legierungen) und Magnesium werden mit dieser Polung geschweißt.

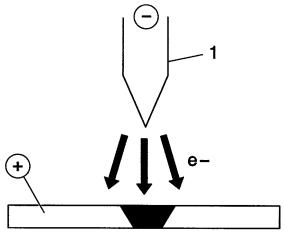

D.C.R.P (Direct Current Reverse Polarity)
Mit der umgekehrten Polung kann man Legierungen mit einer hitzebeständigen Oxid-Beschichtung, deren wesentliche Eigenschaft eine höhere Schmelztemperatur als jene des Metalls ist, schweißen.
Trotzdem dürfen nicht zu hohe Ströme verwendet werden, da diese eine rasche Abnutzung der Elektrode verursachen würden.

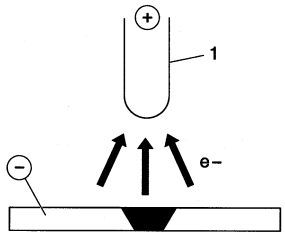

D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed)
Die Anwendung eines Pulsstroms erlaubt in besonderen Betriebssituationen eine bessere Kontrolle des Schweißbads in Breite und Tiefe.
Das Schweißbad wird von den Spitzenimpulsen (Ip) gebildet, während der Basisstrom (Ib) den Bogen gezündet hält. Das erleichtert das Schweißen dünner Materialstärken mit geringeren Verformungen, einen besseren Formfaktor und somit eine geringere Gefahr, dass Wärmerisse und gasförmige Einschlüsse auftreten.
Durch Steigern der Frequenz (Mittelfrequenz) erzielt man einen schmaleren, konzentrierteren und stabileren Bogen, was einer weiteren Verbesserung der Schweißqualität bei dünnen Materialstärken gleichkommt.

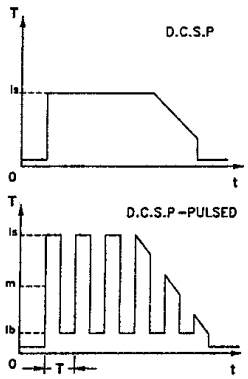

7.2.1 WIG-Schweißen von Stahlmaterial

Das WIG-Verfahren ist für das Schweißen sowohl von unlegiertem als auch von Kohlenstoffstahl, für den ersten Schweißgang von Rohren und für Schweißungen, die ein sehr gutes Aussehen haben müssen, besonders geeignet.
Direktpolung erforderlich (D.C.S.P.).

Vorbereitung der Schweißkanten
Eine sorgfältige Reinigung und Nahtvorbereitung ist erforderlich.

Wahl und Vorbereitung der Elektrode
Der Gebrauch von Thoriumwolframelektroden (2% Thorium - rote Farbe) oder anstelle dessen von Zerium- oder Lanthanwolframelektroden mit folgenden Durchmessern wird empfohlen:

Ø Elektrode (mm)	Strombereich (A)
1.0	15-75
1.6	60-150
2.4	130-240

Die Elektrode muss wie in der Abbildung gezeigt zugespitzt werden.



α (°)	Strombereich (A)
30	0-30
60÷90	30-120
90÷120	120-250

Schweißgut
Die mechanischen Eigenschaften der Schweißstäbe müssen in etwa jenen des Grundmaterials entsprechen.
Aus dem Grundmaterial erhaltene Streifen dürfen nicht verwendet werden, da die von der Verarbeitung herrührenden Unreinheiten die Schweißung wesentlich beeinträchtigen könnten.
Schutzgas
In der Praxis wird fast ausschließlich (99.99 %) reines Argon verwendet.

Schweissstrom (A)	Ø Elektrode (mm)	Gasdüse Anz.	Gasdüse Ø (mm)	Argonstrom (l/min)
6-70	1.0	4/5	6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6	6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7	9.5/11.0	7-8

7.2.2 WIG-Schweißen von Kupfer
Da es sich beim WIG-Schweißen um ein Verfahren mit einer hohen Wärmekonzentration handelt, eignet es sich besonders für das Schweißen von Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit, wie z. B. Kupfer.
Für das WIG-Schweißen von Kupfer die gleichen Anweisungen wie für das WIG-Schweißen von Stahl bzw. spezielle Anweisungen befolgen.

8 TECHNISCHE DATEN

	GENESIS 284 PSR	GENESIS 354 PSR	GENESIS 504 PSR
Versorgungsspannung U1 (50/60 Hz)	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%
Netzsicherung (träge)	25 A	30 A	40 A
Max. Leistungsaufnahme (kVA)	14,5 KVA	19 KVA	29,8 KVA
Max. Leistungsaufnahme (kW)	10,0 Kw	13,7 Kw	23 Kw
Leistungsfaktor PF	0,69	0,72	0,77
Wirkungsgrad (μ)	0,87	0,87	0,87
Max. Stromaufnahme I1max	21 A	27,5 A	43 A
Effektivstrom I1eff	16,2 A	21,3 A	33 A
Nutzungsfaktor (40°C)			
(x=50%)	-	-	500 A
(x=60%)	280 A	350 A	460 A
(x=100%)	220 A	270 A	400 A
Nutzungsfaktor (25°C)			
(x=100%)	280 A	350 A	500 A
Arbeitsbereich I2	6-280 A	6-350 A	6-500 A
Leerlaufspannung Uo	81 Vdc	81 Vdc	79 Vdc
Schutzart IP	IP23S	IP23S	IP23S
Isolationsklasse	H	H	H
Abmessungen (LxBxH)	620x280x500 mm	620x280x500 mm	620x280x500 mm
Gewicht	34 Kg.	34 Kg.	42 Kg.
Versorgungskabel	4x6 mm^2	4x6 mm^2	4x6 mm^2
Konstruktionsnormen	EN 60974-1	EN 60974-1	EN 60974-1
	EN 60974-3	EN 60974-3	EN 60974-3
	EN 60974-10	EN 60974-10	EN 60974-10

Remerciements...

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en choisissant la ***QUALITÉ, la TECHNOLOGIE et la FIABILITÉ*** *des produits SELCO.*
Les indications suivantes, à lire attentivement, vous aideront à mieux connaître le produit acheté, à bien utiliser ses potentialités et ses caractéristiques et à obtenir de très bons résultats.

Avant de commencer toute opération, assurez-vous d'avoir bien lu et bien compris ce manuel. N'apportez pas de modifications et n'effectuez pas d'opérations de maintenance si elles ne sont pas indiquées dans ce manuel.
En cas de doute ou de problème quant à l'utilisation de la machine, même s'ils ne sont pas décrits ici, consultez un personnel qualifié.

Ce manuel fait partie intégrante de l'unité ou de la machine et doit l'accompagner lors de chacun de ses déplacements ou en cas de revente.
L'utilisateur a la charge de le maintenir lisible et en bon état.
SELCO s.r.l. *se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans aucun préavis.*
Les droits de traduction, de reproduction totale ou partielle quels que soient les moyens (y compris les photocopies, les films et les microfilms) sont réservés et interdits sans l'autorisation écrite de ***SELCO s.r.l.***

Ce qui est reporté ci-dessous est très important et donc nécessaire afin que la garantie puisse être valable.
Le fabricant décline toute responsabilité si l'opérateur ne respecte pas les indications.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Société
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALIE
Tél. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail : selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

déclare que l'appareil type : **GENESIS 284 PSR**
GENESIS 354 PSR
GENESIS 504 PSR

est conforme aux directives EU :

2006/95/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2004/108/EEC	**EMC DIRECTIVE**
93/68/EEC	**CE MARKING DIRECTIVE**

et que les normes ci-contre ont été appliquées :

EN 60974-1
EN 60974-3
EN 60974-10

Toute intervention ou modification non autorisée par **SELCO s.r.l.** annulera la validité de cette déclaration.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.

Lino Frasson
Président Directeur Général

INDEX GENERAL

1 AVERTISSEMENT 79
1.1 Environnement d'utilisation 79
1.2 Protection individuelle et de l'entourage 79
1.3 Protection contre les fumées et les gaz 80
1.4 Prévention contre le risque d'incendie et d'explosion 80
1.5 Prévention dans l'emploi de bouteilles de gaz 80
1.6 Protection contre les décharges électriques 80
1.7 Champs électromagnétiques et interférences 81
1.8 Degré de protection IP 82
2 INSTALLATION 82
2.1 Mode de soulèvement, de transport et de déchargement 82
2.2 Installation de l'appareil 82
2.3 Branchement et raccordement 82
2.4 Mise en service 83
3 PRÉSENTATION DE L'APPAREIL 84
3.1 Généralités 84
3.2 Panneau de commande frontal 84
3.3 Panneau de commande frontal (RC 300) 84
3.4 Ecran de démarrage 85
3.5 Ecran de sauvegarde 85
3.6 Ecran principal 85
3.7 Menu de sélection rapide 86
3.8 Menu set up 87
3.9 Ecran de programmes 89
3.10 Personnalisation d'interface 90
3.11 Verrouillage/déverrouillage (Lock/unlock) 91
3.12 Gestion des commandes externes 92
3.13 Limites de sécurité 92
3.14 Ecran d'alarmes 93
3.15 Panneau arrière 94
3.16 Panneau prises 94
4 ACCESSOIRES 94
4.1 Généralités 94
4.2 Commande à distance RC 100 95
4.3 Commande à distance par pédale RC 120 pour soudage TIG 95
4.4 Commande à distance RC 200 95
4.5 Torches série MT300 95
5 ENTRETIEN 95
6 DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS 96
7 INFORMATIONS GENERALES SUR LE SOUDAGE 98
7.1 Soudage à l'électrode enrobée (MMA) 98
7.2 Soudage TIG (arc en soudure continue) 99
7.2.1 Soudage TIG des aciers 99
7.2.2 Soudage TIG du cuivre 100
8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 101

SYMBOLOGIE

Dangers imminents qui causent de graves lésions et comportements risqués qui pourraient causer de graves lésions

Comportements qui pourraient causer des lésions sans gravité ou des dommages aux biens

Les notes précédées par ce symbole sont de caractère technique et facilitent les opérations

1 AVERTISSEMENT

Avant de commencer toute opération, assurez-vous d'avoir bien lu et bien compris ce manuel. N'apportez pas de modification et n'effectuez pas d'opération de maintenance si elles ne sont pas indiquées dans ce manuel.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés aux personnes ou aux objets en cas de non-respect ou de mise en pratique incorrecte des instructions de ce manuel.

Prière de consulter du personnel qualifié en cas de doute ou de problème sur l'utilisation de l'installation, même si elle n'est pas décrite ici.

1.1 Environnement d'utilisation

- Chaque installation ne doit être utilisée que dans le but exclusif pour lequel elle a été conçue, de la façon et dans les limites prévues sur la plaque signalétique et/ou dans ce manuel, selon les directives nationales et internationales relatives à la sécurité. Un usage autre que celui expressément déclaré par le fabricant doit être considéré comme inapproprié et dangereux et décharge ce dernier de toute responsabilité.
- Cet appareil ne doit être utilisé que dans un but professionnel, dans un environnement industriel.
  Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés en cas d'usage domestique.
- L'installation doit être utilisée dans un local dont la température est comprise entre -10 et +40°C (entre +14 et +104°F).
  L'installation doit être transportée et stockée dans un local dont la température est comprise entre -25 et +55°C (entre -13 et 131°F).
- L'installation doit être utilisée dans un local sans poussière, ni acide, ni gaz ou autres substances corrosives.
- L'installation ne doit pas être utilisée dans un local dont le taux d'humidité dépasse 50% à 40°C (104°F).
  L'installation ne doit pas être utilisée dans un local dont le taux d'humidité dépasse 90% à 20°C (68°F).
- L'installation ne doit pas être utilisée à une altitude supérieure à 2000 m au dessus du niveau de la mer (6500 pieds).

Ne pas utiliser cet appareil pour dégeler des tuyaux.
Ne pas utiliser cet appareil pour recharger des batteries et/ou des accumulateurs.
Ne pas utiliser cet appareil pour démarrer des moteurs.

1.2 Protection individuelle et de l'entourage

Le procédé de soudage constitue une source nocive de radiations, de bruit, de chaleur et d'émanations gazeuses.

Porter des vêtements de protection afin de protéger la peau contre les rayons de l'arc, les projections ou contre le métal incandescent.
Les vêtements portés doivent couvrir l'ensemble du corps et :
- être en bon état
- être ignifuges
- être isolants et secs
- coller au corps et ne pas avoir de revers

Toujours porter des chaussures conformes aux normes, résistantes et en mesure de bien isoler de l'eau.

Toujours utiliser des gants conformes aux normes et en mesure de garantir l'isolation électrique et thermique.

Installer une cloison de séparation ignifuge afin de protéger la zone de soudage des rayons, projections et déchets incandescents.
Rappeler aux personnes dans la zone de soudage de ne fixer ni les rayons de l'arc, ni les pièces incandescentes et de porter des vêtements de protection appropriés.

Utiliser un masque avec des protections latérales pour le visage et un filtre de protection adéquat pour les yeux (au moins NR10 ou supérieur).

Toujours porter des lunettes de sécurité avec des coques latérales, particulièrement lors du nettoyage manuel ou mécanique des cordons de soudage.

Ne pas utiliser de lentilles de contact !!!

Utiliser un casque contre le bruit si le procédé de soudage atteint un niveau de bruit dangereux.
Si le niveau de bruit dépasse les limites prescrites par la loi, délimiter la zone de travail et s'assurer que les personnes qui y accèdent portent un casque ou des bouchons de protection.

Veiller à ce que les mains, les cheveux, les vêtements, les outils … ne soient pas en contact avec des pièces en mouvement tels que :
- ventilateurs
- engrenages
- galets et arbres
- bobines de fil

- Ne pas toucher les galets lorsque le dévidage du fil est activé.
- L'installation ne doit absolument pas être modifiée.
  Ôter les dispositifs de protection sur les dévidoirs est extrêmement dangereux et décharge le fabricant de toute responsabilité en cas d'accident ou de dommages sur des personnes ou sur des biens.
- Toujours laisser les panneaux latéraux fermés durant les opérations de soudage.

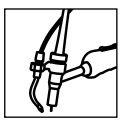

Ne pas approcher la tête de la torche TIG durant le chargement et l'avancement du fil. Le fil en sortant peut provoquer des blessures graves aux mains, au visage et aux yeux.

Éviter de toucher les pièces qui viennent d'être soudées car la forte chaleur pourrait provoquer des brûlures graves.

- Suivre également toutes les précautions indiquées plus haut en fin de soudage car des résidus en cours de refroidissement pourraient se détacher des pièces usinées.
- S'assurer que la torche est froide avant d'intervenir dessus ou d'effectuer une opération d'entretien quelconque.

Avoir à disposition une trousse de secours.
Ne pas sous-estimer les brûlures ou les blessures.

Avant de quitter le poste de travail, sécuriser la zone afin d'empêcher tout risque d'accident ou de dommages aux personnes ou aux biens.

1.3 Protection contre les fumées et les gaz

- Les fumées, les gaz et les poussières produits par le procédé de soudage peuvent être nocifs pour la santé.
  Les fumées qui se dégagent durant le processus de soudage peuvent, dans certaines circonstances, provoquer le cancer ou nuire au fœtus chez les femmes enceintes.
- Veiller à ne pas être en contact avec les gaz et les fumées de soudage.
- Prévoir une ventilation adéquate, naturelle ou forcée, dans la zone de travail.
- En cas d'aération insuffisante, utiliser un masque à gaz spécifique.
- En cas d'opérations de soudage dans des locaux de petites dimensions, il est conseillé de faire surveiller l'opérateur par un collègue situé à l'extérieur.
- Ne pas utiliser d'oxygène pour la ventilation.
- S'assurer que l'aspiration est efficace en contrôlant régulièrement si les gaz nocifs ne dépassent pas les valeurs admises par les normes de sécurité.
- La quantité et le niveau de risque des fumées produites dépendent du métal de base utilisé, du métal d'apport et des substances éventuelles utilisées pour nettoyer et dégraisser les pièces à souder. Suivre attentivement les instructions du fabricant et les fiches techniques correspondantes.
- Ne pas effectuer d'opérations de soudage à proximité d'ateliers de dégraissage ou de peinture.
  Placer les bouteilles de gaz dans des endroits ouverts ou dans un local bien aéré.

1.4 Prévention contre le risque d'incendie et d'explosion

- Le procédé de soudage peut causer des incendies et/ou des explosions.
- Débarrasser la zone de travail et ses abords de tous les matériaux et objets inflammables ou combustibles.
  Les matériaux inflammables doivent se trouver à au moins 11 mètres (35 pieds) de la zone de soudage et être entièrement protégés.
  Les projections et les particules incandescentes peuvent facilement être projetées à distance, même à travers des fissures.
  Veiller à ce que les personnes et les biens soient à une distance suffisante de sécurité.
- Ne pas effectuer de soudures sur ou à proximité de récipients sous pression.
- Ne pas effectuer d'opérations de soudage sur des containers ou des tubes fermés.
  Faire très attention au moment de souder des tuyaux ou des containers, même ouverts, vidés et nettoyés soigneusement.
  Des résidus de gaz, de carburant, d'huile ou autre pourraient provoquer une explosion.
- Ne pas souder dans une atmosphère contenant des poussières, des gaz ou des vapeurs explosives.
- S'assurer, en fin de soudage, que le circuit sous tension ne peut pas toucher accidentellement des pièces connectées au circuit de masse.
- Installer à proximité de la zone de travail un équipement ou un dispositif anti-incendie.

1.5 Prévention dans l'emploi de bouteilles de gaz

- Les bouteilles de gaz inertes contiennent du gaz sous pression et peuvent exploser si les conditions requises en matière de transport, de conservation et d'utilisation ne sont pas garanties.
- Les bouteilles doivent être rangées verticalement contre le mur ou contre un support et être maintenues par des moyens appropriés pour qu'elles ne tombent pas et éviter des chocs mécaniques accidentels.
- Visser le capuchon pour protéger la valve durant le transport ou la mise en service et chaque fois que les opérations de soudage sont terminées.
- Ne pas laisser les bouteilles au soleil et ne pas les exposer aux gros écarts de températures trop élevées ou trop extrêmes. Ne pas exposer les bouteilles à des températures trop basses ou trop élevées.
- Veiller à ce que les bouteilles ne soient pas en contact avec une flamme, avec un arc électrique, avec une torche ou une pince porte-électrodes, ni avec des projections incandescentes produites par le soudage.
- Garder les bouteilles loin des circuits de soudage et des circuits électriques en général.
- Éloigner la tête de l'orifice de sortie du gaz au moment d'ouvrir la valve de la bouteille.
- Toujours refermer la valve de la bouteille quand les opérations de soudage sont terminées.
- Ne jamais souder une bouteille de gaz sous pression.

1.6 Protection contre les décharges électriques

- Une décharge électrique peut être mortelle.
- Éviter de toucher les parties normalement sous tension à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation de soudage quand cette dernière est alimentée (les torches, les pinces, les câbles de masse, les électrodes, les fils, les galets et les bobines sont branchés au circuit de soudage).
- Garantir l'isolation de l'installation et de l'opérateur en utilisant des sols et des plans secs et suffisamment isolés de la terre.
- S'assurer que l'installation soit connectée correctement à une fiche et à un réseau muni d'un conducteur de mise à la terre.
- Ne pas toucher en même temps deux torches ou deux pinces porte-électrodes.
  Interrompre immédiatement les opérations de soudage en cas de sensation de décharge électrique.

Le système d''amorçage et de stabilisation d'arc est conçu pour des opérations manuelles ou guidées mécaniquement.

L'augmentation de la longueur des câbles de soudage ou de torche de plus de 8 m augmentera le risque de choc électrique.

1.7 Champs électromagnétiques et interférences

- Le passage du courant de soudage dans les câbles à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation crée un champ électromagnétique à proximité de cette dernière et des câbles de soudage.
- Les champs électromagnétiques peuvent avoir des effets (jusqu'ici inconnus) sur la santé de ceux qui y sont exposés pendant un certain temps.
  Les champs électromagnétiques peuvent interférer avec d'autres appareils tels que les stimulateurs cardiaques ou les appareils acoustiques.

Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou un appareil auditif doivent consulter le médecin avant d'effectuer des opérations de soudure à l'arc ou de coupage au plasma.

Compatibilité électromagnétique CEM selon la norme EN/ IEC 60974-10 (Se reporter à la plaque signalétique ou aux caractéristiques techniques)
Le matériel de classe B est conforme aux exigences de compatibilité électromagnétique en milieu industriel et résidentiel, y compris en environnement résidentiel où l'alimentaion électrique est distribuée par un réseau public basse tension.
Le matériel de classe A n'est pas conçu pour être utilisé en environnement résidentiel où l'alimentation électrique est distribuée par un réseau public basse tension. Il pourrait être difficile d'assurer la compatibilité électromagnétique d'appareils de classe A dans de tels environnements, en raison de perturbations par rayonnement ou conduction.

Installation, utilisation et évaluation de la zone
Ce matériel a été fabriqué conformément aux dispositions relatives à la norme harmonisée EN60974-10 et est considéré comme faisant partie de la " CLASSE A ".
Cet appareil doit être utilisé exclusivement dans un but professionnel, dans un environnement industriel.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés en cas d'usage domestique.

L'utilisateur, qui doit être un expert dans le domaine, est responsable en tant que tel de l'installation et de l'utilisation de l'appareil selon les instructions du constructeur.
Si des perturbations électromagnétiques apparaissent, il est de la responsabilité de l'utilisateur de résoudre le problème en demandant conseil au service après-vente du constructeur.

Dans tous les cas, les perturbations électromagnétiques doivent être réduites de manière à ne plus représenter une gêne.

Avant l'installation de l'appareil, l'utilisateur devra évaluer les problèmes électromagnétiques potentiels qui pourraient survenir aux abords de la zone de travail et en particulier sur la santé des personnes situées à proximité (personnes portant un pacemaker ou un appareil auditif).

Exigences de l'alimentation de secteur (Se reporter aux caractéristiques techniques)
Le courant primaire peut entraîner des distortions du réseau sur les appareils de forte puissance. Aussi les restrictions et exigences de connexion sur les impédences maximum autorisées du réseau ou sur la capacité d'alimentation minimum requise au point d'interface du réseau public (point de couplage commun, PCC), peuvent s'appliquer à quelques modèles d'appareils (se reporter aux caractéristiques techniques). Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'installateur ou de l'utilisateur de l'appareil de s'assurer, en consultant l'opérateur de réseau de distribution si nécessaire, que l'appareil peut être connecté.
En cas d'interférence, il pourrait être nécessaire de prendre des précautions supplémentaires, telles que le filtrage de l'alimentation de secteur.
Il faut également envisager la possibilité de blinder le câble d'alimentation.

Câbles de soudage
Se conformer aux règles suivantes pour réduire les effets des champs électromagnétiques :
- Enrouler l'un avec l'autre et fixer, quand cela est possible, le câble de masse et le câble de puissance.
- Ne jamais enrouler les câbles de soudage autour du corps.
- Ne pas se placer entre le câble de masse et le câble de puissance (les mettre tous les deux du même côté).
- Les câbles doivent rester les plus courts possible, être placés proche l'un de l'autre à même le sol ou près du niveau du sol.
- Placer l'installation à une certaine distance de la zone de soudage.
- Les câbles ne doivent pas être placés à proximité d'autres câbles.

Branchement equipotentiel
Le branchement à la masse de tous les composants métalliques de l'installation de soudage et adjacents à cette installation doit être envisagé.
Respecter les normes nationales concernant la branchement equipotentiel.

Mise a la terre de la pièce à souder
Quand la pièce à souder n'est pas reliée à la terre, pour des motifs de sécurité électrique ou à cause de son encombrement et de sa position, un branchement reliant la pièce à la terre pourrait réduire les émissions.
Il faut veiller à ce que la mise à la terre de la pièce à souder n'augmente pas le risque d'accident pour les utilisateurs ou de dommages sur d'autres appareils électriques.
Respecter les normes nationales concernant la mise à la terre.

Blindage
Le blindage sélectif d'autres câbles et appareils présents à proximité de la zone peut réduire les problèmes d'interférences. Le blindage de toute l'installation de soudage peut être envisagé pour des applications spéciales.

1.8 Degré de protection IP

IP23S
- Boîtier de protection contre l'accès aux parties dangereuses par un doigt et contre des corps solides étrangers ayant un diamètre supérieur/égal à 12.5 mm.
- Grille de protection contre une pluie tombant à 60°.
- Boîtier protégé contre les effets nuisibles dus à la pénétration d'eau lorsque les parties mobiles de l'appareil ne sont pas encore en fonctionnement.

2 INSTALLATION

L'installation ne peut être effectuée que par du personnel expérimenté et agréé par le constructeur.

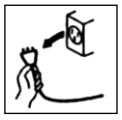

Pendant l'installation, s'assurer que le générateur est déconnecté du réseau.

Il est interdit de connecter, en série ou en parallèle, des générateurs.

2.1 Mode de soulèvement, de transport et de déchargement

- L'appareil est équipé d'une poignée permettant le portage à la main.
- Utiliser un chariot élévateur à fourches en faisant très attention au moment de déplacer le générateur afin d'éviter de le faire basculer.

Ne pas sous-évaluer le poids de l'installation, se reporter aux caractéristiques techniques.

Ne pas faire passer ou arrêter la charge suspendue au-dessus de personnes ou d'objets.

Ne pas laisser tomber le matériel ou ne pas créer de pression inutile sur l'appareil.

2.2 Installation de l'appareil

Observer les règles suivantes :
- Réserver un accès facile aux commandes et aux connexions de l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil dans des locaux de petites dimensions.
- Ne jamais placer la machine sur un plan incliné de plus de 10° par rapport à l'horizontale.
- Installer le matériel dans un endroit sec, propre et avec une aération appropriée.
- Mettre l'installation à l'abri de la pluie battante et ne pas l'exposer aux rayons du soleil.

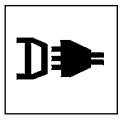

2.3 Branchement et raccordement

Le générateur est doté d'un câble d'alimentation pour le branchement au réseau.
L'appareil peut être alimenté en :
- 400V triphasé

ATTENTION : contrôler la tension sélectionnée et les fusibles AVANT de brancher la machine au réseau pour éviter des dommages aux personnes ou à l'installation. Contrôler également si le câble est branché à une prise munie d'un contact de terre.

Le fonctionnement de l'appareil est garanti pour des tensions avec une tolérance de ±15% par rapport à la valeur nominale.



L'appareil peut être alimenté par groupe électrogène à condition que celui-ci garantisse une tension d'alimentation stable entre ±15% par rapport à la valeur de tension nominale déclarée par le fabricant, dans toutes les conditions de fonctionnement possibles et à la puissance maximale pouvant être fournie par le générateur.

Il est généralement conseillé d'utiliser un groupe électrogène dont la puissance est égale à 2 fois celle du générateur s'il est monophasé et à 1.5 fois s'il est triphasé.

Il est conseillé d'utiliser un groupe électrogène à contrôle électronique.

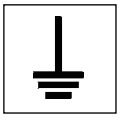

L'installation doit être branchée correctement à la terre pour garantir la sécurité des utilisateurs. Le conducteur (jaune - vert) fourni pour la mise à la terre du câble d'alimentation doit être branché à une fiche munie d'un contact de terre.

L'installation électrique doit être réalisée par un personnel technique qualifié, et conformément aux lois du pays dans lequel est effectuée cette opération.

Le câble d'alimentation du générateur est muni d'un fil jaune/vert qui doit TOUJOURS être branché à la terre.
Ce fil jaune/vert ne doit JAMAIS être utilisé avec d'autres conducteurs de tension.

S'assurer que la mise à la terre est bien présente dans l'installation utilisée et vérifier le bon état des prises de courant.

Utiliser exclusivement des fiches homologuées conformes aux normes de sécurité.

2.4 Mise en service

Raccordement pour le soudage MMA

Le branchement décrit ci-dessous donne comme résultat une soudure avec une polarité inverse. Inverser le branchement pour obtenir une soudure avec une polarité directe.

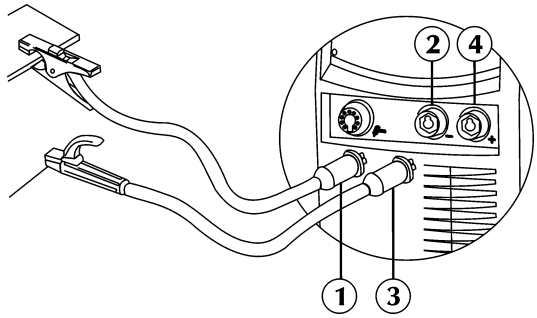

- Brancher le connecteur (1) du câble de la pince de masse à la prise négative (-) (2) du générateur.
- Brancher le connecteur (3) du câble de la pince porte-électrode à la prise positive (+) (4) du générateur.

Raccordement pour le soudage TIG

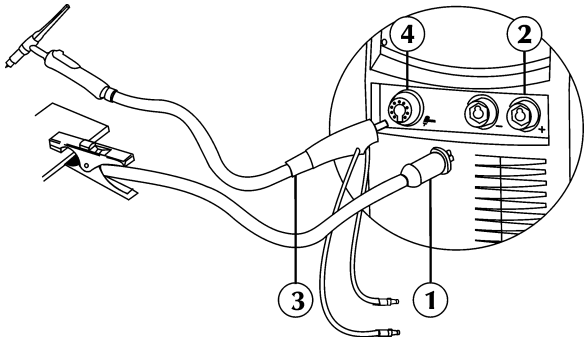

- Brancher le connecteur (1) de câble de la pince de masse à la prise positive (+) (2) du générateur.
- Brancher le raccord de la torche TIG (3) à la prise de la torche (4) du générateur.
- Relier le tuyau du gaz provenant de la bouteille au raccord arrière du gaz.

Equipement pour l'automatisation et la robotique

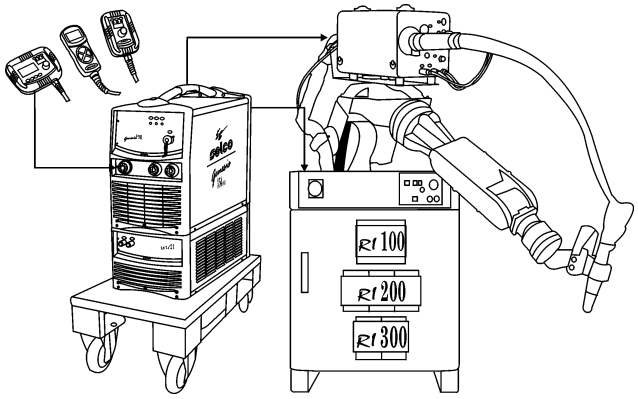

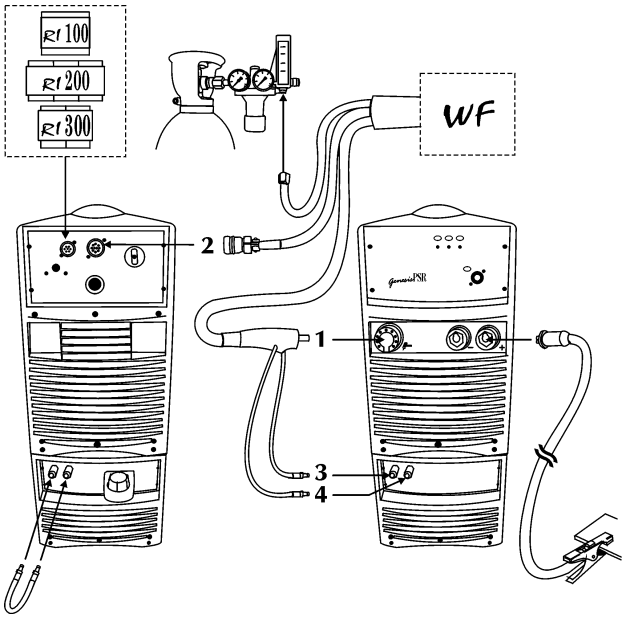

- Brancher le câble de puissance au connecteur correspondant (1).
- Brancher le câble d'interface au connecteur correspondant (2). Insérer le connecteur et serrer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les parties soient bien fixées.
- Relier le tuyau de gaz au réducteur de pression de la bouteille ou au raccord d'alimentation du gaz.
- Relier le tuyau du liquide de refroidissement (3) (symbole bleu) au raccord rapide de sortie du refroidisseur.
- Relier le tuyau du liquide de refroidissement (4) (symbole rouge) au raccord rapide d'entrée du refroidisseur.

Equipement pour Weld@net

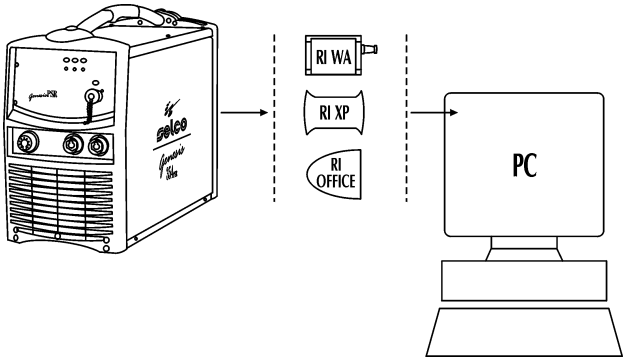

3 PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

3.1 Généralités

Les appareils Genesis 284-354-504 PSR sont des sources de puissances de type onduleurs à courant constant développées pour le soudage électrode (MMA), TIG DC (courant continu).
Ce sont des systèmes multiprocesseurs entièrement digitaux (données gérées sur DPS et communication par CAN-BUS), capables de répondre au mieux à une multitude d'exigences du monde du soudage.
La commande à distance RC 300 représente le panneau de commande des appareils de soudage de la gamme PSR. Il ne s'agit pas d'un accessoire mais d'un composant essentiel pour l'utilisation du matériel.
Il permet :
- la sélection du procédé de soudage
- le réglage et la correction des paramètres de soudage
- l'enregistrement et la recherche des programmes spécifiques
- le réglage des limites de sécurité (gaz/intensité/tension)
- l'affichage du courant réel, de la tension, des mesures de gaz …
- l'affichage des messages défauts

3.2 Panneau de commande frontal

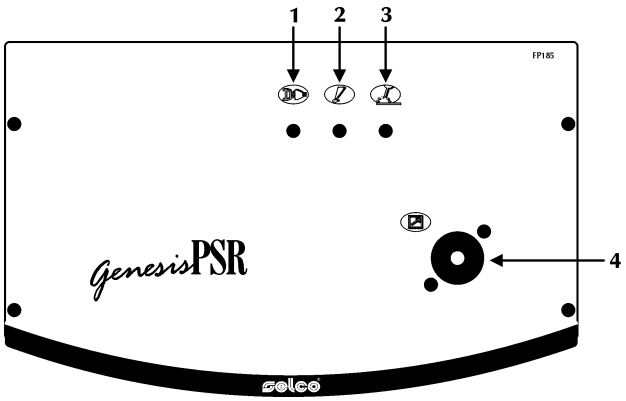

1 **Indicateur générateur**
Indique que le générateur est connecté au réseau et qu'il est sous tension.

2 **Indicateur de défaut général**
Indique l'intervention possible des systèmes de protection, tels que la protection thermique.

3 **Indicateur de mise sous tension**
Indique la présence de tension sur les connexions de sortie du générateur.

4 **Entrée du câble d'interface (CAN-BUS)**
Permet la connexion de commandes externes, tels que RC, RI ...
Permet la communication digitale (CAN-BUS) entre le générateur et le dispositif connecté.

3.3 Panneau de commande frontal (RC 300)

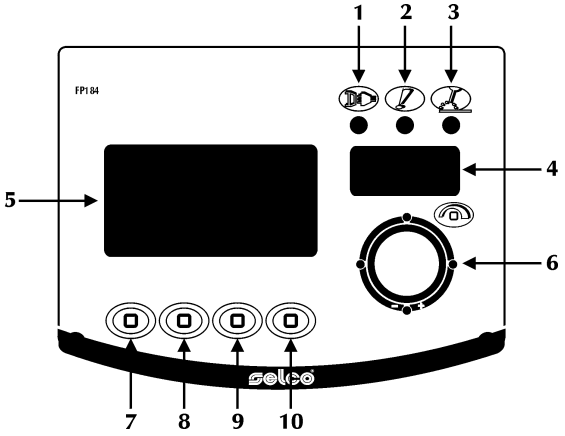

1 **Indicateur générateur**
Indique que le générateur est connecté au réseau et qu'il est sous tension.

2 **Indicateur de défaut général**
Indique l'intervention possible des systèmes de protection, tels que la protection thermique.

3 **Indicateur de mise sous tension**
Indique la présence de tension sur les connexions de sortie du générateur.

4 **7-affichage des données**
Permet l'affichage des différents paramètres de soudage lors de la mise en route, des réglages, la lecture de l'intensité et de la tension pendant le soudage, ainsi que la codification des défauts.

5 **LCD display**
Permet l'affichage des différents paramètres de soudage lors de la mise en route et des réglages, la lecture de l'intensité et de la tension pendant le soudage, ainsi que la codification des défauts.
Permet l'affichage instantané de toutes les opérations.

6 **Bouton de réglage principal**
Permet l'accès au menu et la sélection et le réglage des paramètres de soudage.

7 **Menu de sélection rapide**
Permet l'accès et le réglage d'un groupe limité de paramètres.

8 **Procédé de soudage**
Permet la sélection de programmes de soudage.

Soudage électrode (MMA)

Soudage TIG

ARC AIR

9 **Procédures de soudage**
En mode **2 temps**, une action sur la gâchette permet au gaz de se libérer et à l'arc de s'amorcer. Relâcher la gâchette permet au courant de revenir à 0 pendant le temps d'évanouissement. L'arc s'éteint ensuite et le gaz est maintenu pendant le temps de post-gaz.
En mode **4 temps** une première pression sur la gâchette libère le gaz pendant le temps de pré-gaz manuel. Relâcher la gâchette permet à l'arc de s'amorcer. La pression suivante et la dernière pression engagent l'évanouissement et le démarrage du temps de post-gaz.

En mode **BILEVEL** (4 temps spécial à 2 niveaux), le soudeur peut souder avec 2 courants différents réglés préalablement avec la touche “set up”.
La première pression sur la gâchette démarre le temps de pré gaz, l’amorçage de l’arc et le soudage du courant initial.
Relâcher la gâchette démarre le temps de montée “I1”.
Si le soudeur appuie et relâche rapidement la gâchette, le programme change en mode “I2”. S’il appuie et relâche la gâchette une nouvelle fois, le programme repasse en mode “I1” et ainsi de suite.
Maintenir la gâchette enfoncée pendant un long moment permet de démarrer l’évanouissement et d’arriver au courant de fin de soudage.
Relâcher la gâchette permet à l’arc de s’éteindre alors que le gaz est maintenu pendant le temps de post-gaz.

Soudage par point

Permet l’accès au mode « soudage par point » et le réglage de la durée du point.

Automatisation et robotique

Permet le réglage des paramètres de soudage sur un système externe tel que robots.

10 Courant de pulsation

Courant CONSTANT

Courant PULSE

Courant FREQUENCE MOYENNE

3.4 Ecran de démarrage

Dès sa mise en route, le générateur va procéder à une série de tests afin de garantir le fonctionnement correct de l’appareil et des dispositifs connectés.

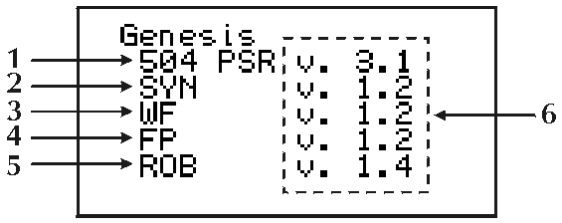

1 Contrôle logique/type du générateur
2 Contrôle synergie
3 Contrôle moteur (WF)
4 Contrôle commande à distance (RC 300)
5 Contrôle interface robot (RI)
6 Version du software

L’absence de la version software indiquée par le code (---) signifie qu’il n’y a pas de communication avec le générateur. Le fonctionnement correct n’est alors plus garanti (consulter le paragraphe « Diagnostics et solutions »).

A ce stade, le test gaz est également activé pour vérifier la connexion correcte du système d’alimentation gaz (installation pour l’automatisation et la robotique).

Tout manque de gaz déclenche un signal d’alarme visuel et audible (consulter le paragraphe « Alarmes).

3.5 Ecran de sauvegarde

L’appareil permet l’enregistrement automatique de tous les paramètres de soudage sur la platine de synergie (à l’intérieur du générateur) et sur la commande à distance (RC 300).
Toute différence entre les données sauvegardées sur les 2 dispositifs est indiquée sur l’écran suivant :

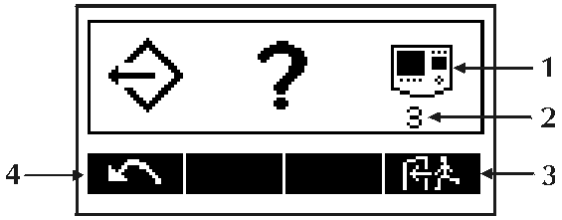

Tourner le potentiomètre pour sélectionner la mémoire à utiliser pour les futures opérations de soudage.

1 Mémoire commande à distance

Mémoire synergie

2 Nombre de programmes présents dans la mémoire sélectionnée

3 Enregistrement des opérations utilisées et retour à l’écran principal

4 Annulation des opérations utilisées

La commande à distance RC 300 peut ainsi être utilisée comme dispositif de sauvegarde des données et/ou pour « cloner » les caractéristiques d’un dispositif programmé sur d’autres dispositifs.

3.6 Ecran principal

Permet la gestion de l’équipement et du procédé de soudage, en affichant les réglages principaux.

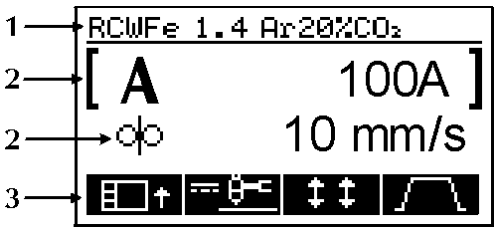

1 En-tête

Permet l’affichage de certaines informations importantes relatives au procédé sélectionné :

- Le rappel du programme ou de la courbe synergique

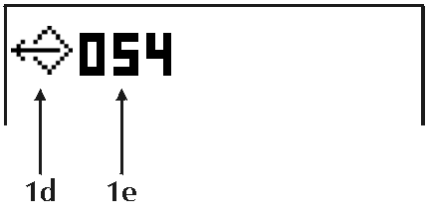

1d

Programme rappelé

Procédé rappelé

1e Numéro de programme/courbe synergique rappelé

- Valeurs réelles du courant et de la tension pendant les différentes phases de soudage

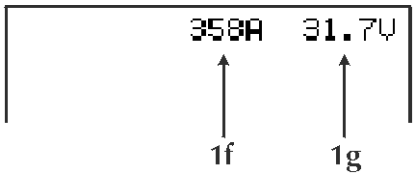

1f Lecture du courant
1g Lecture de la tension

2 Paramètres de soudage

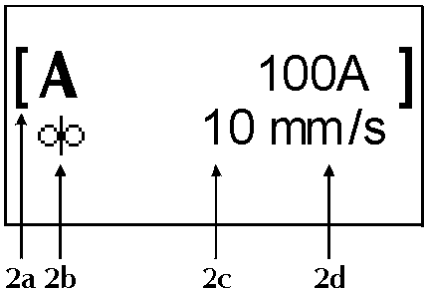

Sélectionner le paramètre choisi en appuyant sur le bouton de réglage.
Régler la valeur du paramètre sélectionné en tournant le potentiomètre.
2a Barres de sélection des paramètres
2b Icône d'identification du paramètre
2c Valeur du paramètre
2d Unité de mesure du paramètre

PROCEDE	PARAMETRE 1	PARAMETRE 2
MMA	A	
ARC AIR	A	V
TIG	A	V

Les paramètres de l'écran principal peuvent être personnalisés (consulter le paragraphe « Personnalisation d'interface »).

3 Fonctions

Permet la sélection des plus importantes fonctions de procédé et de mode de soudage.

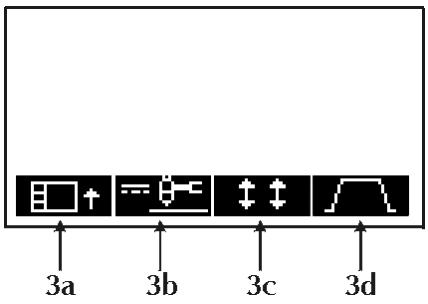

3a

Permet l'accès au menu de sélection rapide (et la sortie du menu) – (consulter le paragraphe « Menu de sélection rapide »).

3b Permet la sélection du procédé de soudage

MMA

ARC AIR

TIG

3c Permet la sélection du mode de soudage

2 temps

4 temps

Bilevel

Soudage par point

Automatisation et robotique

3d

Courant CONSTANT

Courant PULSE

Fast Pulse

3.7 Menu de sélection rapide

Permet la sélection et le réglage des paramètres de soudage les plus utilisés.

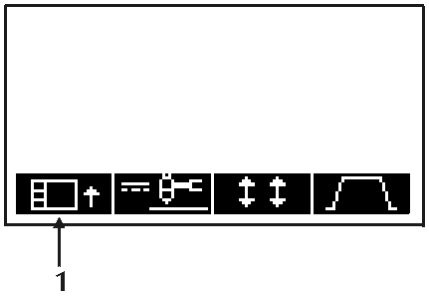

Entrer dans le menu de sélection rapide par une pression sur la touche (1) .

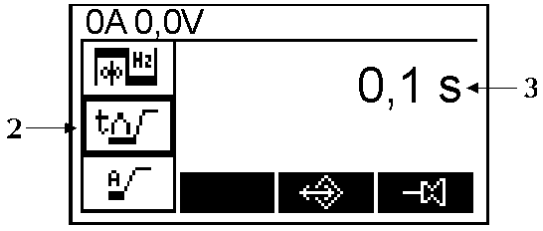

Sélectionner le paramètre souhaité en tournant le potentiomètre jusqu'à le voir apparaître dans le cadran central (2).
La valeur et l'unité de mesure du paramètre sélectionné sont affichées sur le côté (3).

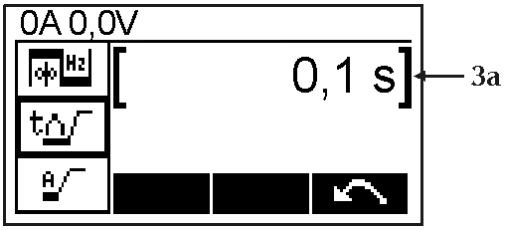

Activer le réglage du paramètre sélectionné par une pression sur le bouton de réglage.

3a Barres de sélection des paramètres

Régler la valeur du paramètre sélectionné en tournant le potentiomètre.

Confirmer le changement par une pression sur le bouton de réglage.

Sortir du menu de sélection rapide par une pression sur la touche (1).

PROCEDE	MENU DE SÉLECTION RAPIDE
MMA	A
ARC AIR	A
TIG	A

Les paramètres du menu de sélection rapide peuvent être personnalisés (consulter le paragraphe « Personnalisation d'interface »).
L'activation de fonctions différentes des fonctions par défaut change le numéro et le type des paramètres du menu de sélection rapide.

3.8 Menu set up

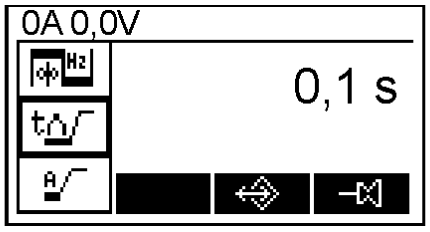

Il permet de saisir et de régler toute une série de paramètres supplémentaires pour une gestion plus précise du système de soudage.
Les paramètres présents dans le menu set up sont organisés en fonction du processus de soudage sélectionné et possèdent un code numérique.
Entrée dans le menu set up : il suffit d'appuyer pendant 5 s sur potentiomètre (le zéro au centre sur l'afficheur digital à 7 segments confirme l'entrée dans le menu).
Sélection et réglage du paramètre désiré : il suffit de tourner le potentiomètre pour afficher le code numérique relatif à ce paramètre. Le fait d'appuyer sur le potentiomètre permet alors d'afficher la valeur saisie pour le paramètre sélectionné et le réglage correspondant.
Sortie du menu set up : appuyer de nouveau sur le potentiomètre pour quitter la section "réglage".
Pour quitter le menu set up, se déplacer sur le paramètre "O" (mémoriser et quitter) et appuyer sur le potentiomètre.

Liste des paramètres du menu set up (MMA - ARC AIR)

0 **Mémoriser et quitter**
Cette touche permet de mémoriser les modifications et de quitter le menu set up.

1 **Réinitialisation (reset)**
RESET
Cette touche permet de ramener tous les paramètres à la valeur par défaut.

2 **Courant de soudage**
A
Il permet de régler le courant de soudage.
Paramètre réglé en Ampères (A).
Minimum 6A, Maximum Imax, Par défaut 100A

3 **Hot start (surintensité)**
Il permet de régler la valeur de hot start en MMA afin d'avoir un démarrage plus ou moins "chaud" durant les phases d'amorçage de l'arc, ce qui facilite en fait les opérations de démarrage.
Paramètre réglé en pourcentage (%) sur le courant de soudage.
Minimum Off, Maximum 500%, Par défaut 80%

4 **Arc force (dynamique d'arc)**
Il permet de régler la valeur de l'Arc force en MMA afin d'avoir une réponse dynamique plus ou moins énergétique durant le soudage, ce qui facilite en fait le travail du soudeur.
Augmenter la valeur de l'arc force pour réduire les risques de collage de l'électrode.
Paramètre réglé en pourcentage (%) sur le courant de soudage.
Minimum Off, Maximum 500%, Par défaut 30%

40 **Lecture du courant**
Permet l'affichage de la valeur réelle du courant de soudage.
Permet la sélection du mode d'affichage du courant de soudage (consulter le paragraphe « personnalisation d'interface »).

41 **Lecture de la tension**
Permet l'affichage de la valeur réelle de la tension de soudage.
Permet la sélection du mode d'affichage de la tension de soudage (consulter le paragraphe « personnalisation d'interface »).

44 **Réglage graduel**
Permet le réglage graduel d'un paramètre qui peut être personnalisé par l'opérateur.
Minimum 1, Maximum Imax, Par défaut 1

45 **Paramètre externe CH1**
CH1
Permet la gestion d'un paramètre externe 1 (valeur minimum, valeur maximum).
(Consulter le paragraphe « Gestion des commandes externes »).

46 **Paramètre externe CH2**
CH2
Permet la gestion du paramètre externe 2 (valeur minimum, valeur maximum).
(Consulter le paragraphe « Gestion des commandes externes »).

47 **Verrouillage/déverrouillage**
Permet le blocage d'accès au panneau de commandes et la possibilité d'insérer un code de protection (consulter le paragraphe « Verrouillage/déverrouillage »).

48 **Tonalité du vibreur sonore**
Pour régler la tonalité du vibreur sonore.
Minimum Off, Maximum 10, Par défaut 5

49 **Contraste**
Pour régler le contraste de l'écran.
Minimum 0, Maximum 50, Par défaut 25

50 Permet l'accès aux niveaux les plus hauts du set-up (sélection):
USER : utilisateur
SERV : service
SELCO : Selco

99 **Réinitialisation (reset)**
RESET
Permet le retour de tous les paramètres aux valeurs par défaut.
Permet le retour de toute l'interface graphique par rapport aux réglages du constructeur.

Liste des paramètres du menu set up (TIG)

0 Mémoriser et quitter

Cette touche permet de mémoriser les modifications et de quitter le menu set up.

1 Réinitialisation (reset)

RESET

Cette touche permet de ramener tous les paramètres à la valeur par défaut.

2 Pré-gaz

Cette touche permet de sélectionner et de régler l'arrivée du gaz avant l'amorçage de l'arc.
Elle permet d'alimenter le gaz dans la torche et de préparer la soudure.
Minimum 0.0s., Maximum 99.9s., Par défaut 0.1s.

3 Courant initial

Permet le réglage du courant de départ de la soudure.
Permet d'obtenir un bain de soudage plus chaud ou plus froid immédiatement après l'amorçage de l'arc.
Réglages des paramètres : Ampères (A) – Pourcentages (%).
Minimum 3A-1%, Maximum Imax-500%, Par défaut 50%

5 Rampe de montée

Elle permet de passer graduellement du courant initial au courant de soudage.
Paramètre réglé en secondes (s).
Minimum off, Maximum 99.9s, Par défaut off

6 Courant de soudage

A

Il permet de régler le courant de soudage.
Paramètre réglé en Ampères (A).
Minimum 3A, Maximum Imax, Par défaut 100A

7 Courant de bilevel

A_2

Il permet de régler le courant secondaire dans le mode de soudage bilevel.
Quand on appuie une première fois sur le bouton-poussoir de la torche, on obtient la sortie du gaz avant l'amorçage de l'arc, l'amorçage de l'arc et le soudage en courant de départ.
Au premier relâchement, on passe au niveau du courant "I1". En appuiant sur la gachette et puis en la relâchart rapidement, on passe au niveau "I2". Chaque fois qu'on repète cette opèration on change le niveau du courant de "I1" à "I2" et vice versa.
Si on appuie plus longtemps, la rampe de diminution du courant démarre et on atteint le courant évanouissement. Si on relâche le bouton-poussoir, l'arc s'éteint et le gaz continue à s'écouler pendant le temps d'émission du gaz post-allumage.
Réglages des paramètres : Ampères (A) – Pourcentages (%).
Minimum 3A-1%, Maximum Imax-500%, Par défaut 50%

9 Courant de base

Il permet de régler le courant de base en mode pulsé et double pulsation.
Paramètre réglé en Ampères (A).
Minimum 3A-1%, Courant de soudage maximum -100%, Par défaut 50%

11 Fréquence de pulsation

Permet le réglage de la fréquence de pulsation.
Permet d'obtenir de meilleurs résultats de soudage sur de fines épaisseurs et un meilleur aspect du cordon de soudure.
Réglages des paramètres : Hertz (Hz) - KiloHertz (kHz)
Minimum 0.1Hz, Maximum 250Hz, Par défaut 1.0Hz

12 Facteur de marche de pulsation

Permet le réglage du facteur de marche en soudage pulsé.
Permet de maintenir le courant de crête pendant un temps plus ou moins long.
Réglage des paramètres : pourcentage (%).
Minimum 1%, Maximum 99%, Par défaut 50%

13 Fréquence de pulsation rapide

Permet le réglage de la fréquence de pulsation.
Permet de focaliser l'action et d'obtenir une meilleure stabilité de l'arc électrique.
Réglage des paramètres : Hertz (Hz).
Minimum 20Hz, Maximum 500Hz, Par défaut 100Hz

14 Evanouissement

Elle permet de passer graduellement du courant de soudage au courant final.
Paramètre réglé en secondes (s).
Minimum off, Maximum 99.9s, Par défaut off

15 Courant final

Il permet de régler le courant final.
Paramètre réglé en Ampères (A).
Minimum 3A-1%, Maximum Imax-500%, Par défaut 50%

17 Post gaz

Il permet de régler l'arrivée du gaz en fin de soudage.
Paramètre réglé en secondes (s).
Minimum 0.0s, Maximum 99.9s, Par défaut 5.0s

18 Amorçage TIG (LIFT)

Permet la sélection des modes d'amorçage de l'arc : On= HF START (amorçage HF), Off= LIFT START (lift arc), Default HF START (défaut amorçage HF).

22 Par points

Cette touche permet d'activer le mode "par points" et d'établir le temps de soudage.
Permet le minutage du procédé de soudage.
Réglage des paramètres : secondes (s).
Minimum off, Maximum 99.9s, Par défaut 1.0s

25 Vitesse de fil

Permet le réglage de la vitesse d'avance de fil.
Réglage des paramètres : (mm/s).
Minimum 1 mm/s, Maximum 200 mm/s, Par défaut off

26 Retard d'avance fil

Réglage des paramètres : secondes (s).
Minimum 0.1s, Maximum 99.9s, Par défaut off

27 Retard d'arrêt fil

Réglage des paramètres : secondes (s).
Minimum 0.1s, Maximum 99.9s, Par défaut off

28 Retrait de fil

Réglage des paramètres : secondes (s).
Minimum 0.01s, Maximum 1.00s, Par défaut 0.10s

29 Evanouissement

Réglage des paramètres : secondes (s).
Minimum 0.0s, Maximum 10.0s, Par défaut 0.0s

30 Vitesse de fil de base

Réglages des paramètres : Pourcentages (%).
Minimum 0%, Maximum 100%, Par défaut 0%

100% $v_b = v$

0% $v_b = 0$

v v_b = retrait de fil

31 Rampe de montée (vitesse de fil)

Réglage des paramètres : secondes (s).
Minimum 0.0s, Maximum 10.0s, Par défaut 0.0s

32 Fréquence de pulsation (vitesse de fil)

Permet la mise en route du mode pulsé.
Permet le réglage de la fréquence de pulsation.
Réglages des paramètres : Hertz (Hz).
Minimum 0.1Hz, Maximum 5.0Hz, Par défaut off

0.1÷5.0Hz fréquence de pulsation (vitesse de fil)
off fréquence de pulsation (vitesse de fil) = 0
syn fréquence de pulsation (vitesse de fil) = fréquence de pulsation (courant)

33 **Facteur de marche (vitesse de fil)**

Permet le réglage du facteur de marche en soudage pulsé.
Réglage des paramètres : pourcentage (%).
Minimum 1%, Maximum 99%, Par défaut 50%

34 **Balance (vitesse de fil)**

Réglage des paramètres : pourcentage (%).
Minimum -50%, Maximum +50%, Par défaut 0%

37 **Limites de sécurité**

Permet la sélection des limites d'avertissement et de sécurité.
Permet le contrôle précis des différentes phases de soudage (consulter le paragraphe « Limites de sécurité »).

38 **Filtre de démarrage**

Permet le contrôle des limites de sécurité par un délai ajustable par rapport à l'amorçage de l'arc.
Permet le filtrage de la phase d'amorçage de l'arc (consulter le paragraphe « Limites de sécurité »).
Minimum 0.0s, Maximum 10.0s, Par défaut 0.0s

39 **Filtre de sortie**

Permet d'avancer le contrôle des limites de sécurité de la fin de soudure.
Permet de filtrer la phase de désamorçage de l'arc (consulter le paragraphe « Limites de sécurité »).
Minimum 0.0s, Maximum 10.0s, Par défaut 0.0s

40 **Lecture du courant**

Permet l'affichage de la valeur réelle du courant de soudage.
Permet la sélection du mode d'affichage du courant de soudage (consulter le paragraphe « personnalisation d'interface »).

41 **Lecture de la tension**

Permet l'affichage de la valeur réelle de la tension de soudage.
Permet la sélection du mode d'affichage de la tension de soudage (consulter le paragraphe « personnalisation d'interface »).

42 **Lecture débit gaz**

44 **Réglage graduel (U/D)**

Pour régler le réglage graduel sur les touches montée-descente (up-down).
Minimum Off, Maximum MAX, Par défaut 1

45 **Paramètre externe CH1**

Permet la gestion d'un paramètre externe 1 (valeur minimum, valeur maximum).
(Consulter le paragraphe « Gestion des commandes externes »).

46 **Paramètre externe CH2**

Permet la gestion d'un paramètre externe 1 (valeur minimum, valeur maximum).
(Consulter le paragraphe « Gestion des commandes externes »).

47 **Verrouillage/déverrouillage**

Permet le blocage d'accès au panneau de commandes et la possibilité d'insérer un code de protection (consulter le paragraphe « Verrouillage/déverrouillage »).

48 **Tonalité du vibreur sonore**

Pour régler la tonalité du vibreur sonore.
Minimum Off, Maximum 10, Par défaut 5

49 **Contraste**

Pour régler le contraste de l'écran.
Minimum 0, Maximum 50, Par défaut 25

50 Permet l'accès aux niveaux les plus hauts du set-up (sélection):
USER : utilisateur
SERV : service
SELCO : Selco

99 **Réinitialisation (reset)**

RESET Permet le retour de tous les paramètres aux valeurs par défaut.
Permet le retour de toute l'interface graphique par rapport aux réglages du constructeur.

3.9 Ecran de programmes

1 **Généralités**

Permet l'enregistrement et la gestion de 50 programmes de soudage qui peuvent être personnalisés par l'opérateur.

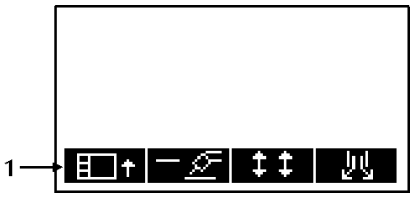

Entrer dans le menu de sélection rapide par une pression sur la touche (1) .

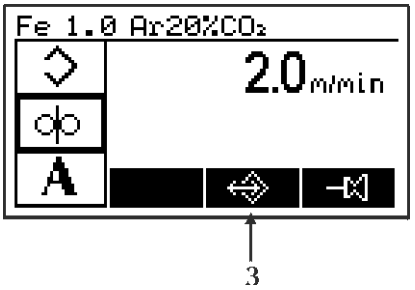

Entrer dans l'écran de gestion de programmes par une pression sur la touche (3) .

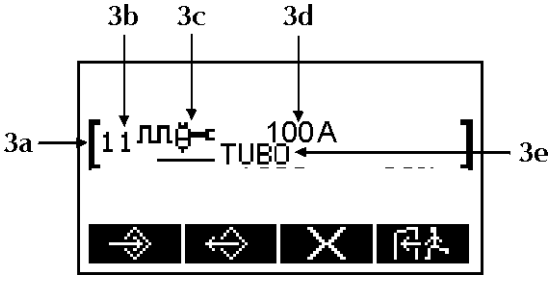

3a Barres de sélection des paramètres
3b Numéro du programme sélectionné
3c Procédé de programme sélectionné
3d Principaux paramètres du programme sélectionné
3e Description of du programme sélectionné

2 **Programmation**

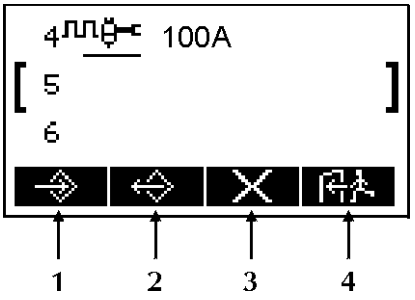

Sélectionner le programme choisi (ou la mémoire vide) en tournant le potentiomètre.

Enregistrer tous les réglages sur le programme sélectionné par une pression sur la touche (1) .

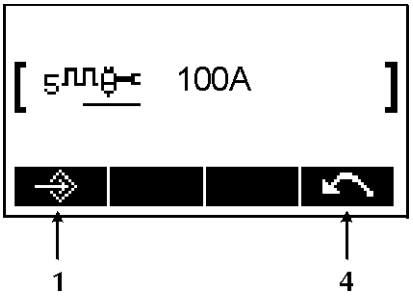

Confirmer la modification par une pression sur la touche (1) .
Annuler l'opération par une pression sur la touche (4) .

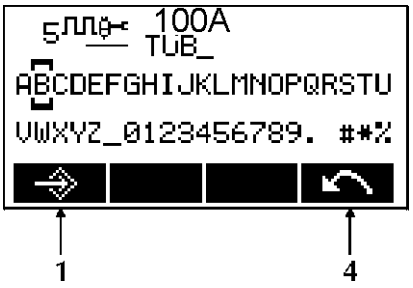

Inscrire la description du programme.
- Sélectionner la lettre souhaitée en tournant le potentiomètre.
- Enregistrer la lettre sélectionnée par une pression sur le bouton de réglage.

Confirmer l'opération par une pression sur la touche (1) .
Annuler l'opération par une pression sur la touche (4) .

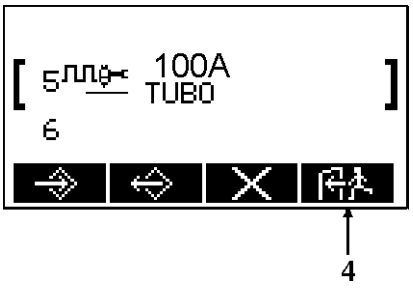

Sauvegarder et quitter l'écran par une pression sur la touche (4) .

3 Rappel de programme

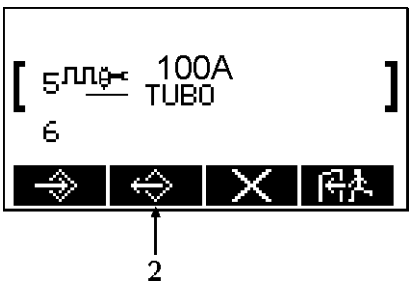

Sélectionner le programme souhaité en tournant le potentiomètre.
Rappeler le programme sélectionné par une pression sur la touche (2) .

4 Annulation d'un programme

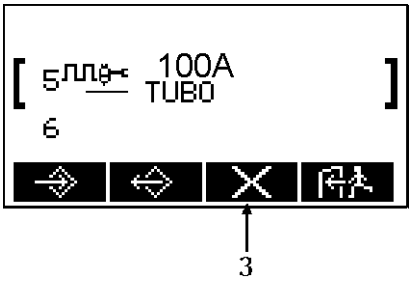

Sélectionner le programme souhaité en tournant le potentiomètre.
Supprimer le programme sélectionné par une pression sur la touche (3) .

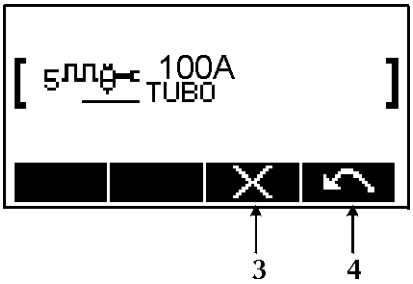

Confirmer l'opération par une pression sur la touche (3) .
Annuler l'opération par une pression sur la touche (4) .

3.10 Personnalisation d'interface

Permet la personnalisation des paramètres sur l'écran principal et dans le menu de sélection rapide.

1 Personnalisation de l'écran principal

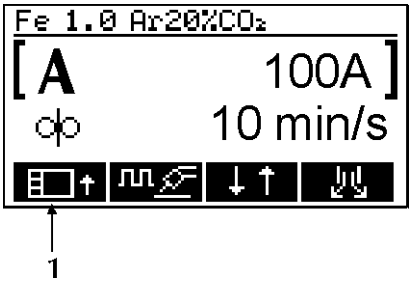

Sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier par une pression sur le bouton de réglage.
Entrer dans le menu de sélection rapide par une pression sur la touche (1) .

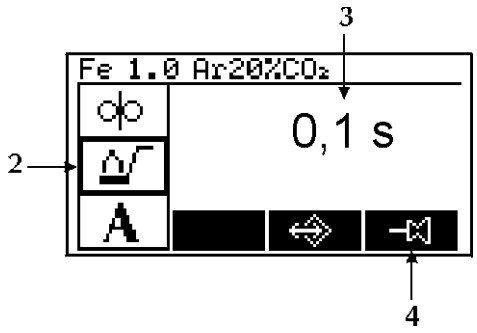

Sélectionner le paramètre souhaité en tournant le potentiomètre jusqu'à l'amener à l'intérieur du cadran central (2).
La valeur et l'unité de mesure du paramètre sélectionné sont affichées sur le côté (3).
Enregistrer le paramètre sélectionné sur l'écran principal par une pression sur la touche (4) .

2 Personnalisation du menu de sélection rapide

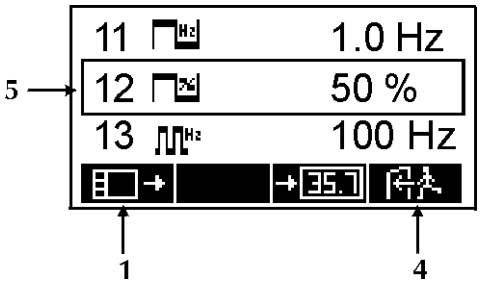

Entrer dans le menu de sélection (Set-up) par une pression d'au moins 3 secondes sur le bouton de réglage.
Sélectionner le paramètre souhaité en tournant le potentiomètre jusqu'à le voir apparaître dans le cadran central (5).
Enregistrer le paramètre sélectionné dans le menu de sélection rapide par une pression sur la touche (1) .
Annuler le paramètre sélectionné dans le menu de sélection rapide par une pression sur la touche (1) .
Sauvegarder et sortir de l'écran principal par une pression sur la touche (4) .

3 Personnalisation de l'écran à 7 segments

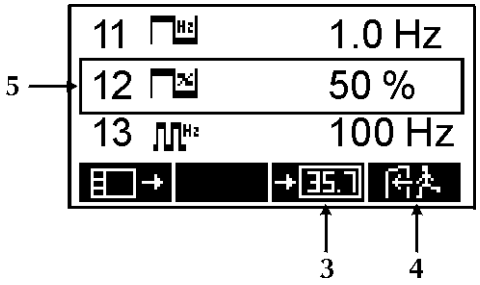

Entrer dans le menu de sélection (Set-up) par une pression d'au moins 3 secondes sur le bouton de réglage.
Sélectionner le paramètre souhaité en tournant le potentiomètre jusqu'à le voir apparaître dans le cadran central (5).

Enregistrer le paramètre sélectionné dans l'écran à 7 segments par une pression sur la touche (3) .

Sauvegarder et sortir de l'écran en cours par une pression sur la touche (4) .

Default

3.11 Verrouillage/déverrouillage (Lock/unlock)

Permet le blocage d'accès à tous les réglages du panneau de commandes grâce à un code de sécurité.

Entrer dans le menu de sélection (Set-up) par une pression d'au moins 5 secondes sur le bouton de réglage.
Sélectionner le paramètre souhaité (47) en tournant le potentiomètre jusqu'à le voir apparaître dans le cadran central.

Sélectionner le paramètre désiré (551).

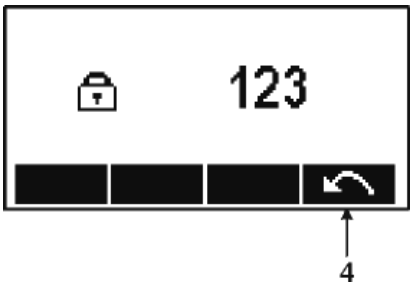

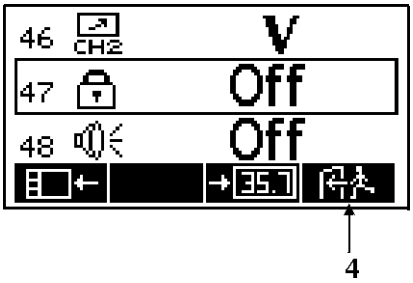

Activer le réglage du paramètre sélectionné par une pression sur le bouton de réglage.
Sélectionner un code numérique (mot de passe) en tournant le potentiomètre.
Confirmer la modification par une pression sur le bouton de réglage.
Sauvegarder et sortir du programme en cours par une pression sur la touche (4) .

La poursuite de toute opération sur un panneau de contrôle bloqué fait apparaître un écran spécial.

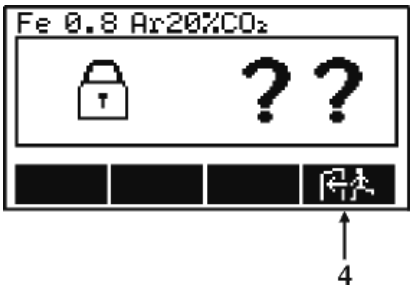

- Accéder temporairement (5 minutes) aux fonctionnalités du panneau en tournant le potentiomètre et en entrant le mot de passe correct.
  Confirmer la modification par une pression sur la touche (4) .
- Déverrouiller définitivement le panneau de commande en entrant dans le menu de sélection (Set-up) (suivre les instructions décrites ci-dessus) et ramener le paramètre 47 en position « off.
  Confirmer les modifications apportées par une pression sur la touche (4) .
  Confirmer le changement par une pression sur le bouton de réglage.

3.12 Gestion des commandes externes

Permet la sélection du mode de gestion des paramètres de soudage par des commandes externes (RC, torches …).

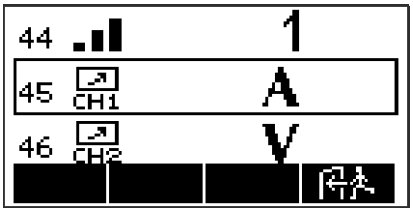

Entrer dans le menu de sélection (Set-pu) par une pression d'au moins 3 secondes sur le bouton de réglage.
Sélectionner le paramètre souhaité (45-46) en tournant le potentiomètre jusqu'à le voir apparaître sur le cadran central.

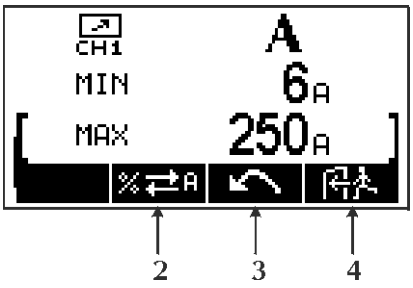

Entrer dans l'écran de « Gestion des commandes externes » par une pression sur le bouton de réglage.
Sélectionner le paramètre souhaité (Min-Max) par une pression sur le bouton de réglage.
Régler le paramètre souhaité (Min-Max) en tournant le potentiomètre.
Sélectionner le mode de sélection par une pression sur la touche (2) %⇄A.

A / V Valeur absolue

% Valeur en pourcentage

Sauvegarder et sortir de l'écran en cours par une pression sur la touche (4).

Annuler l'opération par une pression sur la touche (3).

3.13 Limites de sécurité

Permet de contrôler le procédé de soudage en mettant des limites de sécurité ⚠MIN ⚠MAX et d'avertissement sur les principaux paramètres de soudage mesurables ⚠MIN ⚠MAX :

A Courant de soudage

V Tension de soudage

Débit gaz

Mouvement d'automatisation

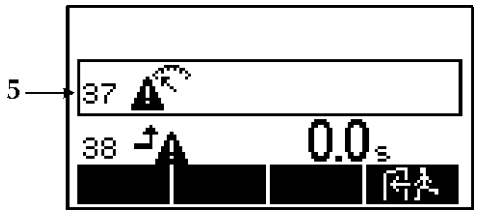

Entrer dans le menu de sélection (Set-up) par une pression d'au moins 2 secondes sur le bouton de réglage.
Sélectionner le paramètre souhaité (37) en tournant le potentiomètre jusqu'à le voir apparaître sur le cadran central (5).

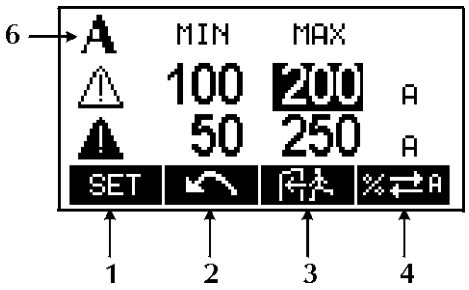

Entrer sur l'écran « Limites de sécurité » par une pression sur le bouton de réglage.
Sélectionner le paramètre souhaité par une pression sur la touche (1) SET (l'icône du paramètre sélectionné apparaît dans la case 6).
Sélectionner le mode de sélection des limites de sécurité par une pression sur la touche (4) %⇄A.

A / V Valeur absolue

% Valeur en pourcentage

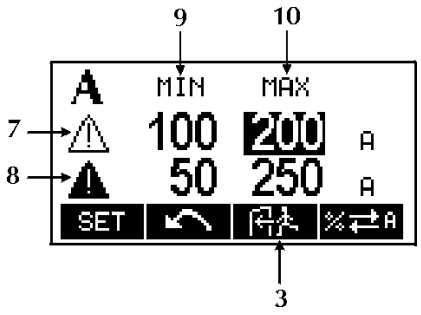

7 Ligne de limite d'avertissement
8 Ligne de limites d'alarmes
9 Colonne de niveaux minimums
10 Colonne de niveaux maximums

Sélectionner la case souhaitée par une pression sur le bouton de réglage (la case sélectionnée apparaît en surbrillance).
Régler le niveau de la limite sélectionnée en tournant le potentiomètre.
Sauvegarder et sortir de d'écran en cours par une pression sur la touche (3).

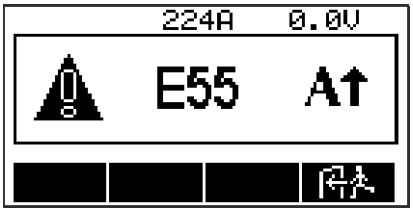

Dépasser une des limites d'avertissement déclenche un signal visuel sur le panneau de commandes.

Dépasser une des limites d'alarme déclenche un signal visuel sur le panneau de commandes et le blocage immédiat des opérations de soudage.

Il est possible de mettre des filtres de début et de fin de soudure afin d'éviter des messages d'erreur durant l'amorçage et l'extinction de l'arc (consulter le paragraphe « Set up » - Paramètres 38 et 39).

3.14 Ecran d'alarmes

Permet le déclenchement et l'affichage d'un signal d'alarme et fournit les indications les plus importantes pour solutionner d'éventuels problèmes occasionnés.

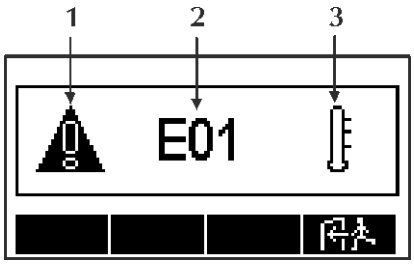

1 Icône d'alarme

2 Code d'alarme

E01

3 Type d'alarme

Codes d'alarmes

E00 Alarme générale

E01 Alarme thermique

E04 Alarme communication (PSR)

E05 Alarme courant trop élevé

A↑

E07 Alarme alimentation moteur dévidoir

V

E08 Alarme moteur bloqué

E10 Alarme module de puissance

E11 Alarme système de configuration

E12 Alarme communication (WF - PSR)

E13 Alarme communication (RC 300 - PSR)

E14 Alarme programme non valide

E16 Alarme communication (RI)

E20 Alarme défaut mémoire (PSR)

E21 Alarme perte de données (PSR)

E22 Alarme afficheur LCD

E23 Alarme défaut mémoire (RC)

E24 Alarme perte de données (RC)

E25 Alarme défaut mémoire (WF)

E26 Alarme perte de données (WF)

E40 Alarme alimentation générateur

E41 Alarme surtension

V↑

E42 Alarme sous-tension

V↓

E43 Alarme manque de liquide de refroidissement

E44 Alarme de manque de gaz

E49 Alarme interrupteur d'urgence

E51 Alarme réglages incompatibles

E52 Alarme anti-collision

E53 Alarme touche débit externe

Codes de limites de sécurité

E54 Niveau de courant dépassé (Alarme)

A↓

E62 Niveau de courant dépassé (Attention)

A↓

E55 Niveau de courant dépassé (Alarme)

A↑

E63 Niveau de courant dépassé (Attention)

A↑

E56 Niveau de tension dépassé (Alarme)

V↓

E64 Niveau de tension dépassé (Attention)

V↓

E57 Niveau de tension (Alarme)

V↑

E65 Niveau de tension dépassé (Attention)

V↑

E58 Niveau débit gaz dépassé ↓ (Alarme)

E66 Niveau débit gaz dépassé ↓ (Attention)

E59 Niveau débit gaz dépassé ↑ (Alarme)

E67 Niveau débit gaz dépassé ↑ (Attention)

E60 Limite de vitesse dépassée ↓ (Alarme)

E68 Limite de vitesse dépassée ↓ (Attention)

E61 Limite de vitesse dépassée ↑ (Alarme)

E69 Limite de vitesse dépassée ↑ (Attention)

3.15 Panneau arrière

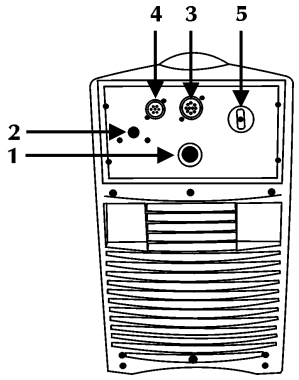

1 **Câble d'alimentation**
Il permet d'alimenter l'installation en la branchant au secteur.

2 **Raccord gaz**

3 **Entrée câble d'interface (WF)**

4 **Entrée câble d'interface RC-RI (CAN BUS)**

5 **Interrupteur Marche/arrêt**
Il commande l'allumage électrique du générateur en deux positions, "O" éteint, "I" allumé.

3.16 Panneau prises

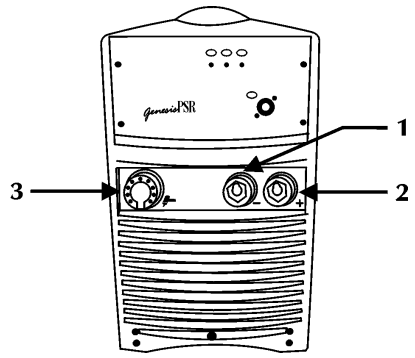

1 **Raccord de puissance négative**
Elle permet la connexion du câble de masse en soudage électrode ou de la torche en TIG.

2 **Raccord de puissance positive**
Elle permet la connexion de la pince porte-électrode en MMA ou du câble de masse en TIG.

3 **Raccord torche**

4 ACCESSOIRES

4.1 Généralités

Le fonctionnement de la commande à distance est activé dès son branchement sur les générateurs Selco. Ce branchement est également possible sur une installation en marche
Lorsque la commande RC est branchée, le panneau de commande du générateur reste activé pour toute modification. Les modifications sur le panneau de commande du générateur sont reportées sur la commande RC et inversement.

4.2 Commande à distance RC 100

Le dispositif RC100 est une commande à distance permettant l'affichage et le réglage du courant et de la tension de soudage.

"Consulter le manuel d'instructions".

4.3 Commande à distance par pédale RC 120 pour soudage TIG

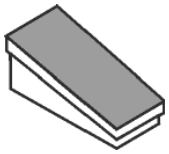

Dès que le générateur est connecté sur le mode "CONTROLE EXTERNE", le courant de sortie peut être ajusté d'une valeur minimale à une valeur maximale par une pression avec le pied sur la pédale. Un micro-contact fournit le signal de début de soudure dès que l'opérateur appuie sur la pédale.

4.4 Commande à distance RC 200

Le dispositif RC 200 est une commande à distance qui permet d'afficher et de modifier tous les paramètres disponibles sur le panneau de commande du générateur auquel il est relié.

"Consulter le manuel d'instructions".

4.5 Torches série MT300

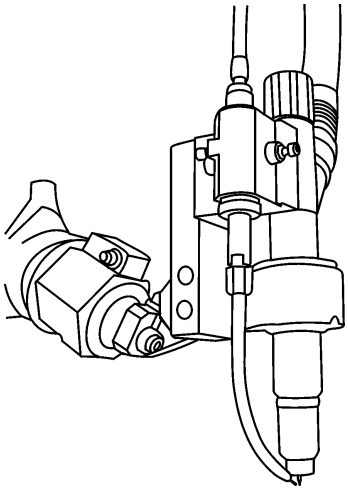

5 ENTRETIEN

Effectuer l'entretien courant de l'installation selon les indications du constructeur.

Toute opération éventuelle de maintenance doit exclusivement être effectuée par du personnel qualifié.
Toutes les portes d'accès et de service et les couvercles doivent être fermés et bien fixés lorsque l'appareil est en marche.
L'installation ne doit subir aucun type de modification.
Eviter l'accumulation de poussière métallique à proximité et sur les grilles d'aération.

Couper l'alimentation électrique de l'installation avant toute intervention !

Contrôles périodiques sur le générateur :
- **Effectuer le nettoyage interne avec de l'air com-primé à basse pression et des brosses souples.**
- **Contrôler les connexions électriques et tous les câbles de branchement.**

Pour la maintenance ou le remplacement des composants des torches, de la pince porte-électrode et/ou des câbles de masse :

Contrôler la température des composants et s'assurer qu'ils ne sont pas trop chauds.

Toujours porter des gants conformes aux normes.

Utiliser des clefs et des outils adéquats.

Le constructeur décline toute responsabilité si l'opérateur ne respecte pas ces instructions.

6 DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS

La réparation ou le remplacement de pièces doit exclusivement être effectué par du personnel technique qualifié.

La réparation ou le remplacement de pièces de la part de personnel non autorisé implique l'annulation immédiate de la garantie du produit.
L'installation ne doit être soumise à aucun type de modification.

Le constructeur décline toute responsabilité si l'opérateur ne respecte pas ces instructions.

L'installation ne s'allume pas (le voyant vert est éteint)

Cause Pas de tension de réseau au niveau de la prise d'alimentation.
Solution Effectuer une vérification et procéder à la réparation de l'installation électrique.
S'adresser à un personnel spécialisé.

Cause Connecteur ou câble d'alimentation défectueux.
Solution Remplacer le composant endommagé.
S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Fusible grillé.
Solution Remplacer le composant endommagé.

Cause Interrupteur marche/arrêt défectueux.
Solution Remplacer le composant endommagé.
S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Connexion entre le dévidoir et le générateur incorrect ou défectueux.
Solution Vérifier que les différentes parties du système sont correctement connectées.

Cause Installation électronique défectueuse.
Solution S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Absence de puissance à la sortie (l'installation ne soude pas)

Cause gâchette de torche défectueux.
Solution Remplacer le composant endommagé.
S'adresser service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Installation a surchauffé (défaut thermique - voyant jaune allumé).
Solution Attendre que le système refroidisse sans éteindre l'installation.

Cause Panneau latéral ouvert ou contact de la porte défectueux.
Solution Pour la sécurité de l'opérateur, le panneau latéral doit être fermé pendant les phases de soudage.
Remplacer le composant endommagé.
S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de la torche.

Cause Connexion à la masse incorrecte.
Solution Procéder à la connexion correcte à la masse.
Consulter le paragraphe "Mise en service".

Cause Tension de réseau hors plage (voyant jaune allumé).
Solution Ramener la tension de réseau dans la plage d'alimentation du générateur
Effectuer le raccordement correct de l'installation.
Consulter le paragraphe "Raccordement".

Cause Installation électronique défectueuse.
Solution S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Courant de sortie incorrect

Cause Sélection erronée du mode de soudage ou sélecteur défectueux.
Solution Procéder à la sélection correcte du mode de soudage.

Cause Réglages erronés des paramètres et des fonctions de l'installation.
Solution Réinitialiser l'installation et régler de nouveau les paramètres de soudagee.

Cause Potentiomètre d'interface du réglage du courrant de soudage défectueux.
Solution Remplacer le composant endommagé.
S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Tension de réseau hors plage.
Solution Effectuer le raccordement correct de l'installation.
Consulter le paragraphe "Raccordement".

Cause Phase manquante.
Solution Effectuer le raccordement correct de l'installation.
Consulter le paragraphe "Raccordement".

Cause Installation électronique défectueuse.
Solution S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Dévidage du fil bloqué

Cause Gâchette de torche défectueuse.
Solution Remplacer le composant endommagé.
S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Galets non adaptés ou usés.
Solution Remplacer les galets.

Cause Moto réducteur défectueux.
Solution Remplacer le composant endommagé.
S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Gaine de la torche endommagée.
Solution Remplacer le composant endommagé.
S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Dévidoir non alimenté
Solution Vérifier la connexion au générateur.
Consulter le paragraphe "Raccordement".
S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Enroulement du fil sur la bobine irrégulier.
Solution Réajuster le fil ou remplacer la bobine.

Dévidage du fil irrégulier

Cause Gâchette de la torche défectueuse.
Solution Remplacer le composant endommagé.
S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Galets non adaptés ou usés.
Solution Remplacer les galets.

Cause Moto réducteur défectueux.
Solution Remplacer le composant endommagé.
S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Gaine de la torche endommagée.
Solution Remplacer le composant endommagé.
S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Cause Embrayage d'axe dur ou dispositifs de blocage des galets mal réglés.
Solution Desserrer levier de frein.
Augmenter la pression sur les galet**s.**

Instabilité de l'arc

Cause Gaz de protection insuffisant.
Solution Régler le débit de gaz.
Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz de la torche.

Cause Présence d'humidité dans le gaz de soudage.
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.
Veiller à maintenir l'installation d'alimentation du gaz en parfaites conditions.

Cause Paramètres de soudage incorrects.
Solution Effectuer un contrôle de l'installation de soudage.
S'adresser au service après-vente le plus proche pour la réparation de l'installation.

Pénétration insuffisante

Cause Mode de soudage incorrect.
Solution Réduire la vitesse de progression du soudage.

Cause Paramètres de soudage incorrects.
Solution Augmenter l'intensité de soudage.

Cause Préparation incorrecte des bords.
Solution Augmenter le chanfrein.

Cause Connexion à la masse incorrecte.
Solution Procéder à la connexion correcte à la masse.
Consulter le paragraphe "Mise en service".

Cause Dimension des pièces à souder trop importante.
Solution Augmenter l'intensité de soudage.

Inclusions de tungstène

Cause Paramètres de soudage incorrects.
Solution Réduire la tension de soudage.
Utiliser une électrode de diamètre supérieur.

Cause Electrode inadaptée.
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.
Affûter correctement l'électrode.

Cause Mode de soudage incorrect.
Solution Eviter les contacts entre l'électrode et le bain de soudure.

Soufflures

Cause Gaz de protection insuffisant.
Solution Régler le débit de gaz.
Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz de la torche.

Collages

Cause Longueur de l'arc incorrecte.
Solution Augmenter la distance entre l'électrode et la pièce.

Cause Paramètres de soudage incorrects.
Solution Augmenter l'intensité de soudage.

Cause Mode de soudage incorrect.
Solution Augmenter l'inclinaison de la torche.

Cause Dimension des pièces à souder trop importantes.
Solution Augmenter l'intensité de soudage.

Effondrement du métal

Cause Paramètres de soudage incorrects.
Solution Réduire la tension de soudage.

Cause Longueur de l'arc incorrecte.
Solution Réduire la distance entre l'électrode et la pièce.

Cause Mode de soudage incorrect.
Solution Réduire la vitesse d'oscillation latérale de remplissage.
Réduire la vitesse de progression du soudage.

Cause Gaz de protection insuffisant.
Solution Utiliser des gaz adaptés aux matériaux à souder.

Oxydations

Cause Gaz de protecion insuffisant.
Solution Régler le débit de gaz.
Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz de la torche.

Porosité

Cause Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de saleté sur les pièces à souder.
Solution Effectuer un nettoyage des pièces avant de souder.

Cause Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de saleté sur métal d'apport.
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.
Toujours conserver le d'apport en parfaites conditions.

Cause Présence d'humidité dans le métal d'apport.
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.
Toujours conserver le métal d'apport en parfaites conditions.

Cause Longueur de l'arc incorrecte.
Solution Réduire la distance entre l'électrode et la pièce.

Cause Présence d'humidité dans le gaz de soudage.
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.
Veiller à maintenir l'installation d'alimentation du gaz en parfaites conditions.

Cause Gaz de protection insuffisant.
Solution Régler le débit de gaz.
Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz de la torche.

Cause Solidification du bain de soudure trop rapide.
Solution Réduire la vitesse de progression du soudage.
Préchauffer les pièces à souder.
Augmenter l'intensité de soudage.

Faissures chaudes

Cause Paramètres de soudage incorrects.
Solution Réduire la tension de soudage.

Cause Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de saleté sur les pièces à souder.
Solution Effectuer un nettoyage des pièces avant d'effectuer le soudage.

Cause Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de saleté sur le métal d'apport.
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.
Toujours conserver le métal d'apport en parfaites conditions.

Cause Mode de soudage incorrect.
Solution Suivre les étapes correctes pour le type de joint à souder.

Cause Pièces à souder présentant des caractéristiques différentes.
Solution Effectuer un beurrage avant de procéder au soudage.

Faissures froides

Cause Présence d'humidité dans le métal d'apport.
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de qualité.
Toujours conserver le métal d'apport en parfaites conditions.

Cause Géométrie spéciale du joint à souder.
Solution Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de saleté sur le métal d'apport.
Préchauffer les pièces à souder.
Suivre les étapes correctes pour le type de joint à souder.

En cas de doute et/ou de problème, n'hésitez pas à consulter le dépanneur agréé le plus proche.

7 INFORMATIONS GENERALES SUR LE SOUDAGE

7.1 Soudage à l'électrode enrobée (MMA)

Préparation des bords

Pour obtenir une bonne soudure, il est toujours conseillé de travailler sur des pièces propres, sans oxydation, ni rouille ou autre agent contaminant.

Choix de l'électrode

Le diamètre de l'électrode à utiliser dépend de l'épaisseur de la pièce, de la position, du type de joint et du type de préparation de la pièce à souder.
Les électrodes de gros diamètre ont besoin d'intensité et de températures plus élevées pendant le soudage.

Type d'enrobage	Propriétés	Utilisation
Rutile	Facilité d'emploi	Toutes positions
Acide	Vitesse de fusion élevée	Plat
Basique	Caract. mécaniques	Toutes positions

Choix du courant de soudage

La gamme du courant de soudage relative au type d'électrode utilisé est spécifiée sur le boîtier des électrodes.

Amorçage et maintien de l'arc

On amorce l'arc électrique en frottant la pointe de l'électrode sur la pièce à souder connectée à un câble de masse, et une fois que l'arc a jailli, retirer la baguette rapidement jusqu'à la distance de soudage normale.
En général une surintensité de l'intensité par rapport l'intensité initiale du soudage (Hot-Start) est utile pour améliorer l'amorçage de l'arc.
Après l'amorçage de l'arc, la fusion de la partie centrale de l'électrode commence; celle-ci se dépose sur la pièce à souder sous forme de gouttes. L'enrobage extérieur de l'électrode consumée fournit le gaz de protection pour la soudure, assurant ainsi une bonne qualité de soudure.
Pour éviter que les gouttes fondues éteignent l'arc en court-circuitant et collant l'électrode sur le cordon, par un rapprochement accidentel entre les deux éléments, une augmentation momentanée de l'intensité de soudage est produite jusqu'à la fin du court-circuit (Arc Force).
Réduire le courant de court-circuit au minimum (anti-collage) si l'électrode reste collée à la pièce à souder.

Exécution de la soudure

L'angle d'inclinaison de l'électrode varie en fonction du nombre de passes, le mouvement de l'électrode est normalement exécuté par oscillations et arrêts sur les bords du cordon de façon à éviter une accumulation excessive de dépôt au centre.

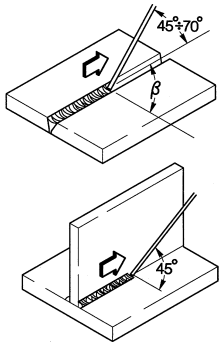

Nettoyage des scories
Le soudage par électrodes enrobées implique obligatoirement le prélèvement des scories après chaque passe.
Le nettoyage se fait à l'aide d'un petit marteau ou d'une brosse métallique en cas de scories friables.

7.2 Soudage TIG (arc en soudure continue)

Les principes du mode de soudage TIG (Tungsten Inert Gas) est basé sur un arc électrique qui jaillit entre une électrode infusible (tungstène pur ou alliage, température de fusion à environ 3370°C) et la pièce. Une atmosphère de gaz inerte (argon) protège le bain. Afin d'éviter des inclusions de tungstène dangereuses dans la soudure, l'électrode ne doit jamais toucher la pièce à souder, et c'est pour cela qu'on génère une décharge à l'aide d'un générateur HF, ce qui permet d'amorcer l'arc électrique à distance.
Il existe un autre type d'amorçage, avec des inclusions de tungstène en faible quantité : l'amorçage au contact (lift arc) qui ne prévoit pas une haute fréquence mais seulement un court-circuit à faible intensité entre l'électrode et la pièce ; en éloignant l'électrode l'arc s'amorcera et l'intensité augmentera jusqu'à atteindre la valeur de soudage programmée.
Pour améliorer la qualité de la fin du cordon de soudure, il est utile de pouvoir vérifier avec précision l'évanouissement de l'intensité. Le gaz doit continuer à sortir sur le bain de soudure pendant quelques secondes après l'extinction de l'arc.
Dans de nombreuses conditions opérationnelles, il est utile de disposer de 2 intensités de soudage préprogrammées et de pouvoir passer facilement de l'une à l'autre (BILEVEL, 4 temps à 2 niveaux).

Polarité du soudage
D.C.S.P (Direct Current Straight Polarity)
Il s'agit de la polarité la plus utilisée (polarité directe ou normale), permettant une usure limitée de l' électrode (1) du fait que 70% de la chaleur se concentre sur l'anode (pièce).
On obtient des bains étroits et profonds avec de grandes vitesses d'avance et donc un apport thermique peu élevé.
On soude, avec cette polarité, la plus grande partie des matériaux sauf l'aluminium (et ses alliages) et le magnésium.

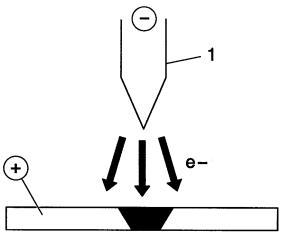

D.C.R.P (Direct Current Reverse Polarity)
La polarité est inverse et cela permet de souder des alliages recouverts par une couche d'oxyde réfractaire avec une température de fusion supérieure à celle du métal.
On ne peut cependant pas employer des courants élevés car ils seraient la cause d'une usure importante de l'électrode.

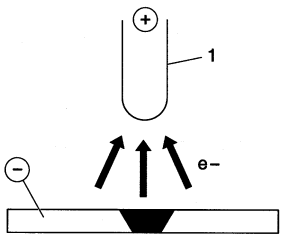

D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed)
L'adoption d'un courant continu pulsé permet de mieux contrôler le bain de soudure, en des conditions d'exploitation spéciales.
Le bain de soudure se forme suite aux impulsions de crête (Ip), tandis que le courant de base (Ib) maintient l'arc allumé. Ce procédé facilite le soudage des faibles épaisseurs en obtenant des résultats de soudure avec moindres déformations, un meilleur facteur de marche et par conséquent un danger de fissures chaudes et d'inclusions gazeuses réduit.
Quand on augmente la fréquence (moyenne fréquence), on obtient un arc plus étroit, plus concentré et plus stable, et par la suite une plus grande qualité de la soudure des épaisseurs faibles.

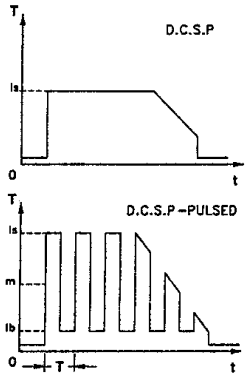

7.2.1 Soudage TIG des aciers

Le procédé TIG est très efficace pour souder de l'acier au carbone ou des alliages, pour la première passe sur les tubes et pour les soudures qui doivent avoir un aspect esthétique parfait.
La polarité directe (D.C.S.P.) est nécessaire dans ce cas.

Préparation des bords
Le procédé impose un nettoyage parfait des bords et une préparation soignée.

Choix et préparation de l'électrode
Il est conseillé d'utiliser des électrodes en tungstène au thorium (2% de thorium couleur rouge) ou bien des électrodes au cérium ou au lanthane avec les diamètres suivants :

Ø électrode (mm)	gamme de courant (A)
1.0	15÷75
1.6	60÷150
2.4	130÷240

L'électrode doit être affûtée comme indiqué sur le schéma.



α (°)	gamme de courant (A)
30	0÷30
60÷90	30÷120
90÷120	120÷250

Métal d'apport
Les baguettes d'apport doivent avoir des propriétés mécaniques identiques à celles du matériau de base.
Il est déconseillé d'utiliser des chutes provenant pièce à souder car elles peuvent contenir des impuretés dues à la manipulation et compromettre le soudage.

Gaz de protection
On utilise presque toujours l'Argon pur (99,99%).

Courant de soudage (A)	Ø électrode (mm)	Buse n° Ø (mm)	Débit argon (l/min)
6-70	1.0	4/5 6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6 6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7 9.5/11.0	7-8

7.2.2 Soudage TIG du cuivre
Le TIG étant un procédé à forte concentration thermique, il est particulièrement indiqué pour le soudage de matériaux à haute conduction thermique comme le cuivre.
Pour la soudure TIG du cuivre, suivre les mêmes indications que pour la soudure TIG de l'acier ou les textes spécifiques.

8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GENESIS 284 PSR	GENESIS 354 PSR	GENESIS 504 PSR
Tension d'alimentation U1 (50/60 Hz)	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%
Fusible retardé	25 A	30 A	40 A
Puissance maximum absorbée (kVA)	14,5 KVA	19 KVA	29,8 KVA
Puissance maximum absorbée (kW)	10,0 Kw	13,7 Kw	23 Kw
Facteur de puissance PF	0,69	0,72	0,77
Rendement (μ)	0,87	0,87	0,87
Courant maximum absorbé I1max	21 A	27,5 A	43 A
Courant effectif I1eff	16,2 A	21,3 A	33 A
Facteur d'utilisation (40°C)			
(x=50%)	-	-	500 A
(x=60%)	280 A	350 A	460 A
(x=100%)	220 A	270 A	400 A
Facteur d'utilisation (25°C)			
(x=100%)	280 A	350 A	500 A
Gamme de réglage I2	6-280 A	6-350 A	6-500 A
Tension du moteur de dévidoir Uo	81 Vdc	81 Vdc	79 Vdc
Degré de protection IP	IP23S	IP23S	IP23S
Classe d'isolation	H	H	H
Dimensions (lxdxh)	620x280x500 mm	620x280x500 mm	620x280x500 mm
Poids	34 Kg.	34 Kg.	42 Kg.
Câble d'alimentation	4x6 mm^2	4x6 mm^2	4x6 mm^2
Normes de construction	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10

Agradecimientos.....

*Le agradecemos la confianza que nos brinda eligiendo la **CALIDAD, la TECNOLOGÍA y la FIABILIDAD** de los productos SELCO.*
Para aprovechar las potencialidades y las características del producto que acaba de adquirir, le invitamos a leer detenidamente las siguientes instrucciones que le ayudarán a conocer mejor el producto y obtener los mejores resultados.

Antes de comenzar cualquier tipo de operación, tiene que haber comprendido el contenido del presente manual.
No efectúe modificaciones ni mantenimientos no descritos en este manual.
En caso de dudas o problemas relativos al uso de la máquina, aunque si no se indiquen aquí, consulte a un especialista.

El presente manual forma parte de la unidad o máquina y debe adjuntarlo en caso de reubicación o reventa.
El usuario tiene que conservar el manual completo y en buenas condiciones.
***SELCO s.r.l.** se reserva el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento y sin aviso previo.*
*Reservados todos los derechos de traducción, reproducción y adaptación total o parcial con cualquier medio (incluidas las copias foto-estáticas, películas y microfilms), sin la autorización escrita por parte de **SELCO s.r.l.***

Los temas tratados en este manual son de vital importancia, y por tanto imprescindibles para poder aplicar las garantías.
Si el operador no se atiende a lo descrito, el fabricante declina cualquier tipo de responsabilidad.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

La empresa
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

declara que el aparato tipo: **GENESIS 284 PSR**
GENESIS 354 PSR
GENESIS 504 PSR

es conforme a las directivas EU:

2006/95/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2004/108/EEC	**EMC DIRECTIVE**
93/68/EEC	**CE MARKING DIRECTIVE**

que se han aplicado las normas:

EN 60974-1
EN 60974-3
EN 60974-10

Toda reparación, o modificación, no autorizada por **SELCO s.r.l.** hará decaer la validez invalidará esta declaración.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.

Lino Frasson
Chief executive

INDICE

1 ADVERTENCIA 105
1.1 Entorno de utilización 105
1.2 Protección personal y de terceros 105
1.3 Protección contra los humos y gases 106
1.4 Prevención contra incendios/explosiónes 106
1.5 Prevención durante el uso de las botellas de gas 106
1.6 Protección contra descargaseléctricas 106
1.7 Campos electromagnéticos y interferencias 107
1.8 Grado de protección IP 108
2 INSTALACIÓN 108
2.1 Elevación, transporte y descarga 108
2.2 Colocación del equipo 108
2.3 Conexión 108
2.4 Instalación 109
3 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA 110
3.1 Generalidades 110
3.2 Panel de mandos frontal 110
3.4 Pantalla de inicio 111
3.5 Pantalla de salvaguardia 111
3.6 Pantalla principal 111
3.7 Menú de selección rápida 112
3.8 Configuración 113
3.9 Pantalla de programas 115
3.10 Personalizar el interfaz 116
3.11 Bloquear/desbloquear 117
3.12 Gestión de comandos externos 118
3.13 Límites de seguridad 118
3.14 Pantalla de alarmas 119
3.15 Panel posterior 120
3.16 Panel de las tomas 120
4 ACCESORIOS 121
4.1 Generalidades 121
4.2 Control remoto RC 100 121
4.3 Pedal de mando a distancia RC 120 para soldadura TIG 121
4.4 Control remoto RC 200 121
4.5 Antorchas de la serie MT300 121
5 MANTENIMIENTO 121
6 DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 122
7 NOCIONES TEÓRICAS SOBRE LA SOLDADURA 124
7.1 Soldaduras con electrodo recubierto (MMA) 124
7.2 Soldadura TIG (arco continuo) 125
7.2.1 Soldaduras TIG de los acero 125
7.2.2 Soldadura TIG de cobre 126
8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 126

SÍMBOLOS

Peligros inminentes que causan lesiones graves y comportamientos peligrosos que podrían causar lesiones graves.

Comportamientos que podrían causar lesiones no leves, o daños a las cosas.

Las notas antecedidas precedidas de este símbolo son de carácter técnico y facilitan las operaciones.

1 ADVERTENCIA

Antes de comenzar cualquier tipo de operación, tiene que haber comprendido el contenido del presente manual.
No efectúe modificaciones ni mantenimientos no descritos en este manual.
El fabricante no es responsable por daños a personas o cosas causados por una lectura, o una puesta en aplicación negligente de cuanto escrito del contenido de este manual.

En caso de dudas o problemas sobre la utilización del equipo, aunque no se indiquen aquí, consulte con personal cualificado.

1.1 Entorno de utilización

- El equipo debe utilizarse exclusivamente para las operaciones para las cuales ha sido diseñado, en los modos y dentro de los campos previstos en la placa de identificación y/o en este manual, según las directivas nacionales e internacionales sobre la seguridad. Un uso diferente del declarado por el fabricante se considera inadecuado y peligroso; en dicho caso, el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad.
- Este equipo tiene que ser debe utilizarse sólo para fines profesionales en un local industrial.
  El fabricante no responde de daños provocados por un uso del equipo en entornos domésticos.
- El equipo debe utilizarse en locales con una temperatura comprendida entre -10°C y +40°C (entre +14°F y +104°F).
  El equipo debe transportarse y almacenarse en locales con una temperatura comprendida entre -25°C y +55°C (entre -13°F y 131°F).
- El equipo debe utilizarse en locales sin polvo, ácidos, gases ni otras substancias corrosivas.
- El equipo debe utilizarse en locales con una humedad relativa no superior al 50% a 40°C (104°F).
  El equipo debe utilizarse en locales con una humedad relativa no superior al 90% a 20°C (68°F)
- El equipo debe utilizarse a una altitud máxima sobre el nivel del mar de 2000 m (6500 pies).

No utilizar dicho aparato para descongelar tubos.
No utilice el equipo para cargar baterías ni acumuladores.
No utilice el equipo para hacer arrancar motores.

1.2 Protección personal y de terceros

El proceso de soldadura es una fuente nociva de radiaciones, ruido, calor y emanaciones gaseosas.

Póngase prendas de protección para proteger la piel de los rayos del arco y de las chispas, o del metal incandescente.
La indumentaria utilizada debecubrir todo el cuerpo y debe ser:
- íntegra y en buenas condiciones
- ignífuga
- aislante y seca
- ceñida al cuerpo y sin dobleces

Utilice siempre zapatos resistentes y herméticos al agua.

Utilice siempre guantes que garanticen el aislamiento eléctrico y térmico.

Coloque una pared divisoria ignífuga para proteger la zona de soldadura de los rayos, chispas y escorias incandescentes.
Advierta a las demás personas que se protejan de los rayos del arco, o del metal incandescente y que no los fijamente.

Use máscaras con protecciones laterales para la cara y filtro de protección adecuado para los ojos (al menos NR10 o mayor).

Utilice siempre gafas de seguridad con aletas laterales, especialmente cuando tenga que deba retirar manual o mecánicamente las escorias de soldadura.

¡¡¡No use lentes de contacto!!!

Use auriculares si el proceso de soldadura es muy ruidoso.
Si el nivel de ruido supera los límites indicados por la ley, delimite la zona de trabajo y cerciórese de que las personas que entren en la misma estén protegidas con auriculares.

Evite el contacto entre manos, cabellos, ropas, herramientas, etc. y piezas móviles, a saber:
- ventiladores
- ruedas dentadas
- rodillos y ejes
- bobinas de hilo

- No trabaje sobre las ruedas dentadas cuando el alimentador de alambre está funcionando.
- El equipo no debe ser modificado.
  La desactivación de los dispositivos de protección en las unidades de avance del alambre es muy peligrosa y el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los daños provocados a personas y bienes.
- Mantenga siempre las tapas laterales cerradas durante los trabajos de soldadura.

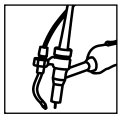

Mantenga la cabeza lejos de la antorcha TIG durante la carga y el avance del alambre. El alambre que sale puede provocar lesiones graves en las manos, el rostro y los ojos.

No toque las piezas recién soldadas, el calor excesivo podría provocar graves quemaduras.

- Tome todas las medidas de precaución anteriores incluso durante los trabajos de post-soldadura, puesto que de las piezas que se están enfriando podrían saltar escorias.
- Compruebe que la antorcha se haya enfriado antes de efectuar trabajos o mantenimientos.

Tenga a mano un equipo de primeros auxilios.
No subestime quemaduras o heridas.

Antes de abandonar el puesto de trabajo, tome todas las medidas de seguridad para dejar la zona de trabajo segura y así impedir accidentes graves a personas o bienes.

1.3 Protección contra los humos y gases

- Los humos, gases y polvos producidos por la soldadura pueden ser perjudiciales para la salud.
  El humo producido durante la soldadura, en determinadas circunstancias, puede provocar cáncer o daños al feto en las mujeres embarazadas.
- Mantenga la cabeza lejos de los gases y del humo de soldadura.
- Proporcione una ventilación adecuada, natural o forzada, en la zona de trabajo.
- En el caso de ventilación insuficiente, utilice mascarillas con respiradores.
- En el caso de soldaduras en lugares angostos, se aconseja que una persona controle al operador desde el exterior.
- No use oxígeno para la ventilación.
- Compruebe la eficacia de la aspiración, comparando periódicamente las emisiones de gases nocivos con los valores admitidos por las normas de seguridad.
- La cantidad y el peligro de los humos producidos dependen del material utilizado, del material de soldadura y de las sustancias utilizadas para la limpieza y el desengrase de las piezas a soldar. Respete escrupulosamente las indicaciones del fabricante y las fichas técnicas.
- No suelde en lugares donde se efectúen desengrases o donde se pinte.
  Coloque las botellas de gas en espacios abiertos, o con una buena circulación de aire.

1.4 Prevención contra incendios/explosiónes

- El proceso de soldadura puede originar incendios y/o explosiones.
- Retire de la zona de trabajo y de aquélla la circundante los materiales, o u objetos inflamables o combustibles. Los materiales inflamables deben estar a 11 metros (35 pies) como mínimo del local de soldadura o deben estar protegidos perfectamente.
  Las proyecciones de chispas y partículas incandescentes pueden llegar fácilmente a las zonas de circundantes, incluso a través de pequeñas aberturas. Observe escrupulosamente la seguridad de las personas y de los bienes.
- No suelde encima o cerca de recipientes bajo presión.
- No suelde ni corte recipientes o tubos cerrados.
  Tenga mucho cuidado durante la soldadura de tubos o recipientes, incluso si éstos están abiertos, vacíos y bien limpios. Los residuos de gas, combustible, aceite o similares podrían provocar explosiones.
- No suelde en lugares donde haya polvos, gas, o vapores explosivos.
- Al final de la soldadura, compruebe que el circuito bajo tensión no puede tocar accidentalmente piezas conectadas al circuito de masa.
- Coloque en la cerca de la zona de trabajo un equipo o dispositivo antiincendio.

1.5 Prevención durante el uso de las botellas de gas

- Las botellas de gas inerte contienen gas bajo presión y pueden explotar si no se respetan las condiciones mínimas de transporte, mantenimiento y uso.
- Las botellas deben estar sujetas verticalmente a paredes o a otros soportes con elementos adecuados para que no se caigan ni se choquen contra otros objetos.
- Enrosque la tapa de protección de la válvula durante el transporte, la puesta en servicio y cuando concluyan las operaciones de soldadura.
- No exponga las botellas directamente a los rayos solares, a cambios bruscos de temperatura, a temperaturas muy altas o muy bajas. No exponga las botellas a temperaturas muy rígidas ni demasiado altas o bajas.
- Las botellas no deben tener contacto con llamas libres, con arcos eléctricos, antorchas, pinzas portaelectrodos, ni con las proyecciones incandescentes producidas por la soldadura.
- Mantenga las botellas lejos de los circuitos de soldadura y de los circuitos de corriente eléctricos en general.
- Mantenga la cabeza lejos del punto de salida del gas cuando abra la válvula de la botella.
- Cierre la válvula de la botella cuando haya terminado de soldar.
- Nunca suelde sobre una botella de gas bajo presión.

1.6 Protección contra descargaseléctricas

- Las descargas eléctricas suponen un peligro de muerte.
- No toque las piezas internas ni externas bajo tensión del equipo de soldadura mientras el equipo éste se encuentre activado (antorchas, pinzas, cables de masa, electrodos, alambres, rodillos y bobinas están conectados eléctricamente al circuito de soldadura).
- Compruebe el aislamiento eléctrico del equipo y del soldador, utilizando superficies y bases secas y aisladas perfectamente del potencia de tierra y de masa de la tierra.
- Compruebe que el equipo esté conectado correctamente a una toma y a una fuente de alimentación dotada de conductor de protección de tierra.
- No toque simultáneamente dos antorchas, o dos pinzas portaelectrodos.
  Interrumpa inmediatamente la soldadura si nota una descarga eléctrica.

El dispositivo de inicio y estabilización del arco se proyecta para el funcionamiento con guía manual o mecánica.

El aumento de la longitud de la antorcha o de los cables de soldadura de más de 8 m aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

1.7 Campos electromagnéticos y interferencias

- El paso de la corriente de soldadura a través de los cables internos y externos del equipo crea un campo electromagnético cerca de los cables de soldadura y del mismo equipo.
- Los campos electromagnéticos pueden ser perjudiciales (desconocen los efectos exactos) para la salud de una persona expuesta durante mucho tiempo.
  Los campos electromagnéticos pueden interferir con otros equipos tales como marcapasos o aparatos acústicos.

Las personas con aparatos electrónicos vitales (marcapasos) deberían consultar al médico antes de acercarse al área donde se están efectuando soldaduras por arco, o corte por plasma.

Clasificación EMC de dispositivos de acuerdo con la Normativa EN/IEC 60974-10 (Consulte la tarjeta de datos o las características técnicas)
Los dispositivos de clase B cumplen con los requisitos de compatibilidad electromagnética en entornos industriales y residenciales, incluyendo las áreas residenciales en las que la energía eléctrica se suministra desde un sistema público de baja tensión.
Los dispositivos de clase A no están destinados al uso en áreas residenciales en las que la energía eléctrica se suministra desde un sistema público de baja tensión. Puede ser potencialmente difícil asegurar la compatibilidad electromagnética de los dispositivos de clase A en estas áreas, a causa de las perturbaciones irradiadas y conducidas.

Instalación, uso y evaluación del área
Este equipo responde a las indicaciones especificaciones de la norma armonizada EN60974-10 y se identifica como de "CLASE A".
Este equipo tiene que debe utilizarse sólo para fines profesionales en un local industrial.
El fabricante no responde de daños provocados por un uso del equipo en entornos domésticos.

El usuario debe ser un experto del sector y como tal es responsable de la instalación y del uso del aparato según las indicaciones del fabricante.
Si se detectasen perturbaciones electromagnéticas, el usuario del equipo tendrá que resolver la situación sirviéndose de la asistencia técnica del fabricante.

Debe procurar reducir las perturbaciones electromagnéticas hasta un nivel que no resulte molesto.

Antes de instalar este equipo, el usuario tiene que evaluar los potenciales problemas electro-magnéticos que podrían producirse en la zona circundante y, en particular, la salud de las personas expuestas, por ejemplo: personas con marcapasos y aparatos acústicos.

Requisitos de alimentación de red (Consulte las características técnicas)
Los dispositivos de elevada potencia pueden influir en la calidad de la energía de la red de distribución a causa de la corriente absorbida. Consiguientemente, para algunos tipos de dispositivos (consulte los datos técnicos) pueden aplicarse algunas restricciones de conexión o algunos requisitos en relación con la máxima impedancia de red admitida o la mínima potencia de instalación disponible en el punto de interactuación con la red pública (punto de acoplamiento común - "Point of Commom Coupling" PCC). En este caso, es responsabilidad del instalador o del usuario, consultando al gestor de la red si es necesario, asegurarse de que el dispositivo se puede conectar.

En caso de interferencia, podría ser necesario tomar adicionales, como por ejemplo colocar filtros en la alimentación de la red.
Además, considere la posibilidad de blindar el cable de alimentación.

Cables de soldadura
Para minimizar los efectos de los campos electromagnéticos, respete las siguientes reglas:
- Enrolle juntos y fije, cuando sea posible, el cable de masa y el cable de potencia.
- No se enrolle los cables de soldadura alrededor del cuerpo.
- No se coloque entre el cable de masa y el cable de potencia (mantenga ambos cables del mismo lado).
- Los cables tienen que ser lo más cortos posible, estar situarse cerca el uno del otro y pasar por encima o cerca del nivel del suelo.
- Coloque el equipo a una cierta distancia de la zona de soldadura.
- Los cables deben estar apartados de otros cables.

Conexión equipotencial
Tenga en cuenta que todos los componentes metálicos de la instalación del equipo de soldadura y aquéllos los que se encuentran cerca tienen que estar conectados a tierra.
Respete las normativas nacionales referentes a la conexión equipotencial.

Puesta a tierra de la pieza de trabajo
Cuando la pieza de trabajo no está conectada a tierra por motivos de seguridad eléctrica, o a debido a sus dimensiones y posición, la conexión a tierra entre la pieza y la tierra de la pieza podría reducir las emisiones.
Es importante procurar en que la conexión a tierra de la pieza de trabajo no aumente el riesgo de accidente de los operadores, y que no dañe otros aparatos eléctricos.
Respete las normativas nacionales referentes a la conexión a tierra.

Blindaje
El blindaje selectivo de otros cables y aparatos presentes en la zona circundante puede reducir los problemas de interferencia. En caso de aplicaciones especiales, también puede considerarse el blindaje de todo el equipo de soldadura.

1.8 Grado de protección IP

IP23S
- Para evitar el contacto de los dedos con partes peligrosas y la entrada de cuerpos sólidos extraños de diámetro mayor/igual a 12.5 mm.
- Envoltura protegida contra la lluvia a 60° sobre la vertical.
- Envoltura protegida contra los efectos perjudiciales debidos a la entrada de agua, cuando las partes móviles del aparato no están en movimiento.

2 INSTALACIÓN

La instalación debe efectuarla solamente personal experto y habilitado por el fabricante.

Durante la instalación compruebe que el la fuente de alimentación esté desconectada de la toma de corriente.

La conexión de los fuentes de alimentación en serie o en paralelo está prohibida.

2.1 Elevación, transporte y descarga

- El equipo incorpora un asa que permite desplazarlo a mano.
- Utilice una carretilla elevadora de horquillas, desplazándose con cuidado a fin de evitar que el generador pueda volcarse.

No subestime el peso del equipo, consulte las características técnicas.

No traslade ni detenga la carga encima de personas u objetos.

No aplique una presión excesiva sobre el equipo.

2.2 Colocación del equipo

Observe las siguientes normas:
- El acceso a los mandos y conexiones tiene que ser fácil.
- No coloque el equipo en lugares estrechos.
- No coloque nunca el equipo sobre una superficie con una inclinación superior a 10° respecto del plano horizontal.
- Coloque el equipo en un lugar seco, limpio y con ventilación apropiada.
- Proteja la instalación de la lluvia y del sol.



2.3 Conexión

El equipo incluye un cable de alimentación para la conexión a la red.
El equipo puede alimentarse con:
- 400V trifásica

ATENCIÓN: para evitar daños a las personas o a la instalación, es necesario controlar la tensión de red seleccionada y los fusibles ANTES de conectar la máquina a la red. Compruebe también que el cable esté conectado a una toma con contacto de tierra.

El funcionamiento del equipo está garantizado para tensiones que se alejan de hasta el ±15% del valor nominal.

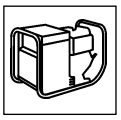

Es posible alimentar el equipo mediante un grupo electrógeno, siempre que garantice una tensión de alimentación estable entre el ±15% respecto del valor de la tensión nominal declarado por el fabricante, en todas las condiciones de funcionamiento posibles y con la máxima potencia suministrable por el generador nominal.

Por lo general, se aconseja utilizar grupos electrógenos de potencia con el doble de potencia de la fuente de alimentación si es monofásica, y equivalente a 1,5 veces si es trifásica.

Se aconseja la utilización de grupos electrógenos con controlador electrónico.

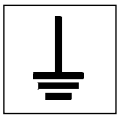

Para la protección de los usuarios, el equipo debe estar correctamente conectado a tierra. El cable de alimentación cuenta con un conductor (amarillo - verde) para la puesta a tierra, que debe ser conectarse a una clavija con contacto de tierra.

La instalación eléctrica debe efectuarla personal técnico con requisitos técnico profesionales específicos y de conformidad con las leyes del país en el cual se efectúa la instalación.

De la fuente de alimentación dispone de un cable amarillo/verde que SIEMPRE debe estar conectado al conductor de protección de tierra. NUNCA use el cable amarillo/verde junto con otro cable para tomar la corriente.

Compruebe que el equipo disponga de conexión a tierra y que las tomas de corriente estén en buenas condiciones.

Instale sólo enchufes homologados de acuerdo con las normativas de seguridad.

2.4 Instalación

Conexión para la soldadura MMA

La conexión que muestra la figura da como resultado una soldadura con polaridad invertida. Para obtener una soldadura con polaridad directa, invierta la conexión.

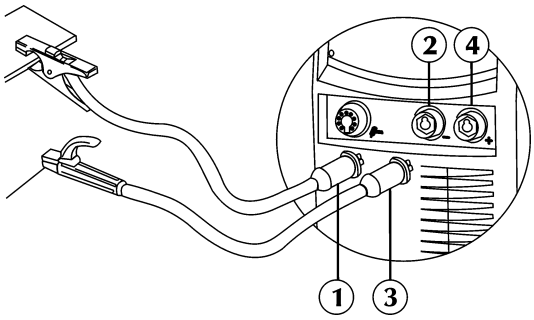

- Conecte el conector (1) del cable de la pinza de masa a la toma negativa (-) (2) del generador.
- Conecte el conector (3) del cable de la pinza portaelectrodo a la toma positiva (+) (4) del generador.

Conexión para la soldadura TIG

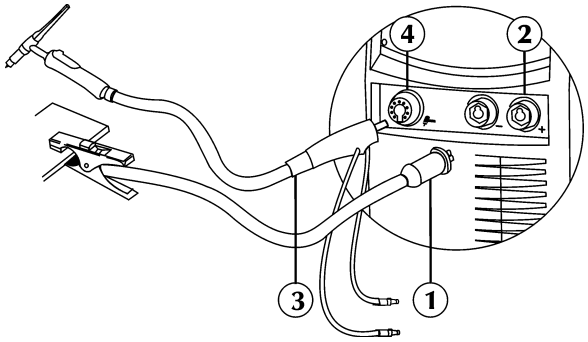

- Conecte el conector (1) del cable de la pinza de masa a la toma positiva (+) (2) del generador.
- Conecte la unión de la antorcha TIG (3) a la toma de la antorcha (4) del generador.
- Conecte el tubo de gas que proviene de la botella al racor de gas posterior.

Equipo para automatización y robótica

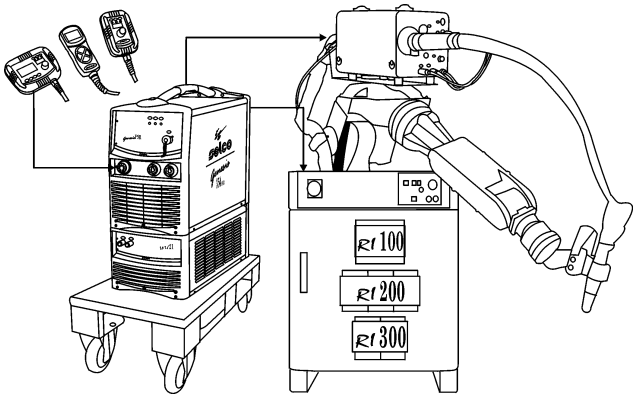

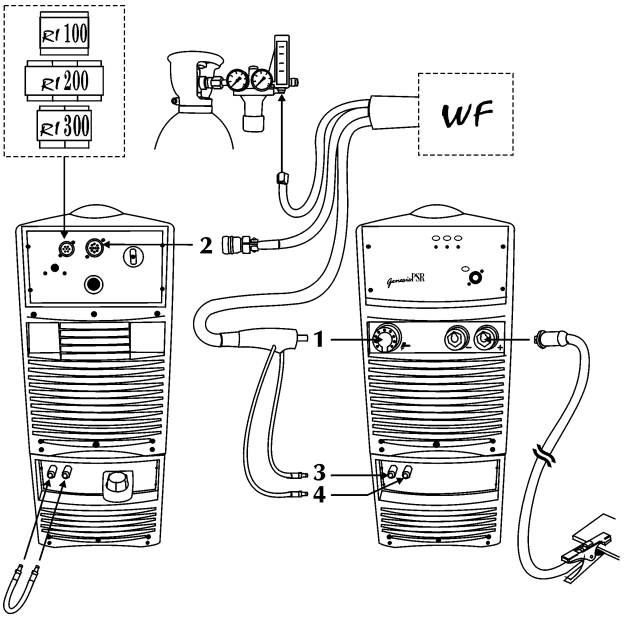

- Conecte el cable de potencia a del haz de cables en la toma correspondiente (1).
- Inserte el cable de señal al del haz de cables en el conector correspondiente (2).
  Conecte el conector y gire la tuerca hacia la derecha que todas las piezas queden fijadas.
- Conecte el tubo de gas al reductor de presión de la botella o al racor de suministro del gas.
- Conecte el tubo de alimentación del líquido refrigerante agua del haz de cables (color azul) al conector de salida de la unidad de refrigeración (3) (color azul - símbolo).
- Conecte el tubo de retorno del líquido refrigerante agua del haz de cables (color rojo) al conector de entrada de la unidad de refrigeración (4) (color rojo - símbolo).

Equipo Weld@net

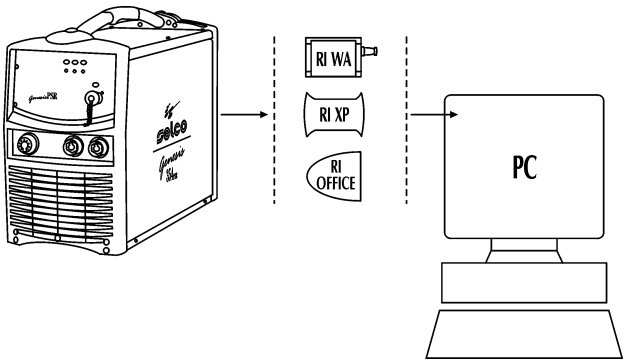

3 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA

3.1 Generalidades

Los Genesis 284-354-504 PSR son generadores inverter de corriente constante desarrollados para la soldadura con electrodo (MMA), TIG CC (en corriente continua).
Son sistemas multiprocesadores, completamente digitales (elaboración de datos en el DSP y comunicación a través de CAN-BUS) capaces de cumplir en todo momento con las distintas exigencias del ámbito de la soldadura.
El mando a distancia del RC 300 constituye el panel de programación de un sistema de soldadura de la serie PSR. No se trata de un accesorio, sino de un componente esencial para el funcionamiento del equipo.
Permite:

- selección del proceso de soldadura
- configuración y corrección de los parámetros de la soldadura
- almacenamiento y recuperación de programas hechos a medida
- configuración de los límites de la protección
- visualización de la corriente real, de la tensión, de las mediciones de gas…
- visualización de las señales de alarma

3.2 Panel de mandos frontal

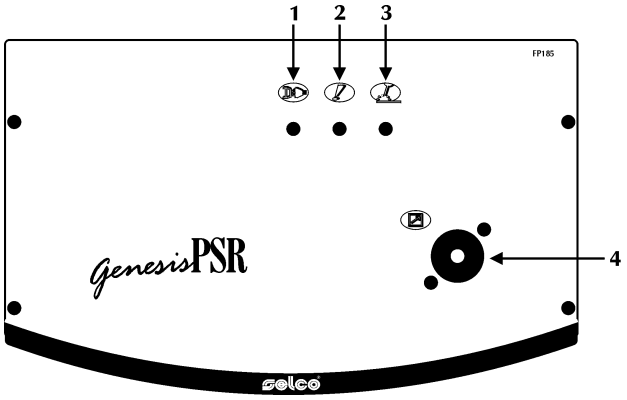

1 **Alimentación**
Indica que el equipo está conectado a la red y está activado.

2 **Alarma general**
Indica la posible intervención de dispositivos de protección como la protección de temperatura.

3 **Activación**
Indica la presencia de tensión en las conexiones de la toma del equipo.

4 **Entrada de cable de señal (CAN-BUS)**
Permite la conexión de dispositivos externos como RC, RI...
Permite la comunicación digital (CAN-BUS) entre el generador y el dispositivo conectado.

3.3 Panel de mandos frontal (RC 300)

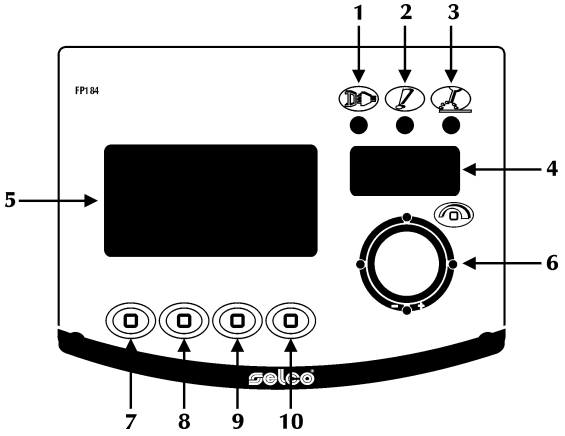

1 **Alimentación**
Indica que el equipo está conectado a la red y está activado.

2 **Alarma general**
Indica la posible intervención de dispositivos de protección como la protección de temperatura.

3 **Activación**
Indica la presencia de tensión en las conexiones de la toma del equipo.

4 **Pantalla de 7 segmentos**
Permite que se visualicen los parámetros generales de soldadura de la máquina durante el arranque, los ajustes, las lecturas de corriente y tensión, durante la soldadura, y en la codificación de las alarmas.

5 **Pantalla LCD**
Permite que se visualicen los parámetros generales de soldadura de la máquina durante el arranque, los ajustes, las lecturas de corriente y tensión, durante la soldadura, y en la codificación de las alarmas.
Permite visualizar instantáneamente todas las operaciones.

6 **Encoder**
Permite que la entrada se configure, así como la selección y la configuración de los parámetros de soldadura.

7 **Menú de selección rápida**
Permite el acceso a un grupo limitado de parámetros y posibilita su regulación.

8 **Proceso de soldadura**
Permite la selección del procedimiento de soldadura.

Soldadura de electrodos (MMA)

Soldadura TIG

ARC AIR

9 **Sequencia del micro interruptor**
En **2 tiempos,** al pulsar el botón el gas fluye y ceba el arco; al soltar el botón, la corriente vuelve a cero en el tiempo de bajada de la rampa; una vez extinguido el arco, el gas fluye durante el tiempo de post-gas.
En **4 tiempos,** la primera presión del botón hace que fluya el gas, realizando un pre-gas manual; cuando se suelta, se ceba el arco.
La siguiente presión del botón hace que, al soltarlo, baje la rampa de corriente y se inicie el tiempo de post-gas.

En **Bilevel** el soldador puede soldar con 2 corrientes diferentes previamente ajustadas con “Configuración”.
La primera presión del botón conlleva el tiempo de pre-gas, el cebado del arco y la soldadura con la corriente inicial.
Al soltar el botón por primera vez pasamos a la rampa de subida de corriente “I1”. Si el soldador pulsa y suelta el botón rápidamente, se produce un cambio en “I2”; si pulsa y suelta el botón rápidamente vuelve a “I1”, etcétera.
Si lo pulsa durante más tiempo se inicia la rampa de bajada de corriente, que lleva a la corriente final.
Si suelta el botón se extingue el arco, mientras que el gas continúa fluyendo durante el tiempo de post-gas.

Soldadura por puntos

Permite activar el proceso de “soldadura por puntos” y establecer el tiempo de soldadura.

Automatización y robótica

Permite configurar parámetros de soldadura de sistemas externos como robots.

10 Tipos de corriente

Corriente CONSTANTE

Corriente DE IMPULSOS

Corriente de MEDIA FRECUENCIA

3.4 Pantalla de inicio

Durante el arranque, el generador realiza una serie de verificaciones para garantizar el correcto funcionamiento del equipo y de todos los dispositivos conectados al mismo.

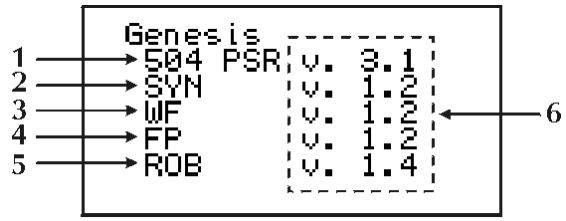

1 Tarjeta lógica/tipo de equipo
2 Tarjeta sinérgica
3 Tarjeta del motor (WF)
4 Tarjeta de comando (RC 300)
5 Tarjeta de interfaz robot (RI)
6 Versión del software

Si no aparece la versión del software junto al dispositivo (---), significa que no hay comunicación con el mismo y, por lo tanto, no se garantiza el correcto funcionamiento (consulte la sección “Diagnóstico y soluciones”).

En esta fase también se realiza la prueba de gas para establecer la correcta conexión con el sistema de alimentación del gas (equipo para automatización y robótica).

La falta de flujo de gas provoca un aviso acústico y visualiza una alarma específica (consulte la sección “Alarmas”).

3.5 Pantalla de salvaguardia

El equipo incluye la salvaguardia automática de todos los parámetros de soldadura en la tarjeta sinérgica (dentro del generador) y en la tarjeta de comando (RC 300).
Una diferencia entre los datos guardados en los 2 dispositivos se señala con la siguiente pantalla:

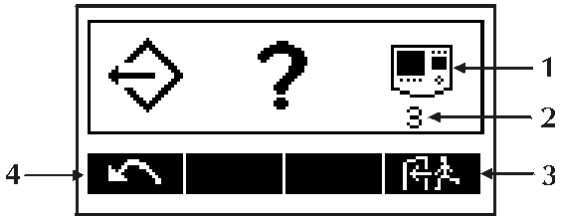

Seleccione la memoria que se utilizará para las futuras operaciones de soldadura girando el encoder.

1 Memoria en tarjeta de comando

Memoria en tarjeta sinérgica

2 Número de programas presentes en la memoria seleccionada

3 Salva las operaciones realizadas y vuelve a la pantalla principal

4 Anula las operaciones realizadas

Por lo tanto, el comando remoto RC 300, puede utilizarse como dispositivo de almacenamiento de datos y/o para “clonar” las características de un equipo programado, a otros equipos.

3.6 Pantalla principal

Permite la gestión del equipo y del proceso de soldadura, mostrando los ajustes principales.

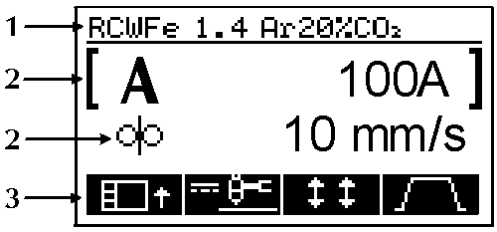

1 Título

Permite visualizar la información más importante relativa al proceso seleccionado:

- El programa o la curva sinérgica recuperados

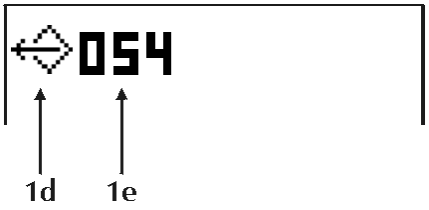

1d

Programa recuperado

Proceso recuperado

1e Número de programa/curva sinérgica recuperados

- Los valores reales de corriente y tensión durante las fases de soldadura

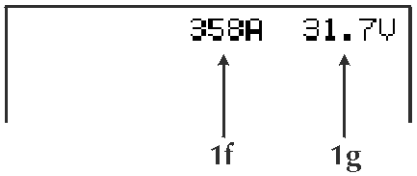

1f Lectura de corriente
1g Lectura de tensión

2 Parámetros de soldadura

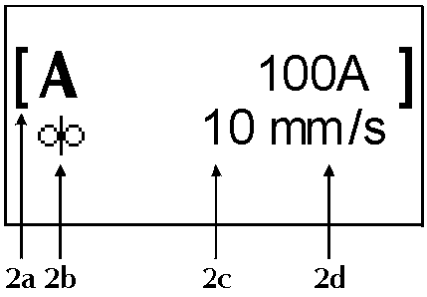

Seleccione el parámetro deseado pulsando la tecla encoder.
Regule el valor del parámetro seleccionado girando el encoder.
2a Barras de selección de parámetro
2b Icono del parámetro
2c Valor del parámetro
2d Unidad de medida del parámetro

PROCESO	PARÁMETRO 1	PARÁMETRO 2
MMA	A	
ARC AIR	A	
TIG	A	

Los parámetros de la pantalla principal se pueden personalizar (consulte la sección "Personalizar el interfaz").

3 Funciones

Permiten el ajuste de las funciones de proceso y del modo de soldadura más importantes.

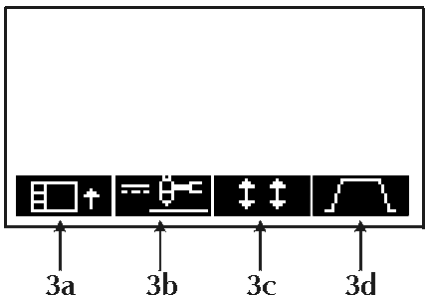

3a

Permite acceder al menú de selección rápida (y salir) - (consulte la sección "Menú de selección rápida")

3b Permite seleccionar el proceso de soldadura

MMA

ARC AIR

TIG

3c Permite seleccionar el modo de soldadura

2 tiempos

4 tiempos

Bilevel

Soldadura por puntos

Automatización y robótica

3d

Corriente CONSTANTE

Corriente DE IMPULSOS

Fast Pulse

3.7 Menú de selección rápida

Permite seleccionar y regular los parámetros de soldadura de uso más común.

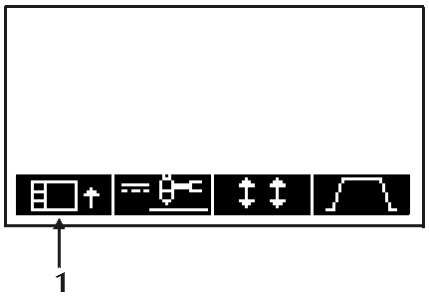

Entre en el menú de selección rápida pulsando la tecla (1) .

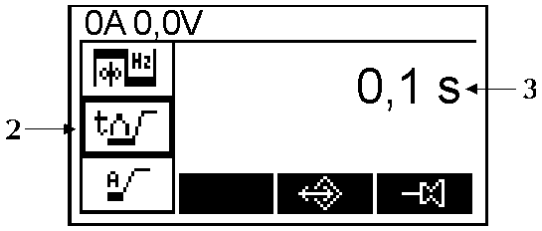

Seleccione el parámetro deseado girando el encoder hasta que se sitúe dentro del cuadro central (2).
El valor y la unidad de medida del parámetro seleccionado se especifican al lado (3).

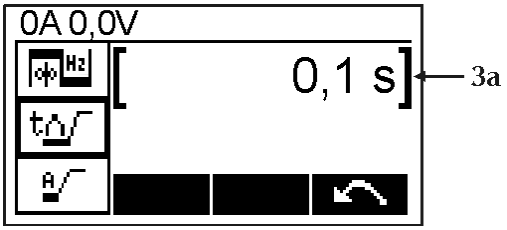

Active la regulación del parámetro seleccionado pulsando la tecla encoder.

3a Barras de selección del parámetro

Regule el valor del parámetro seleccionado girando el encoder.

Confirme la modificación realizada pulsando la tecla encoder.

Salga del menú de selección rápida pulsando la tecla (1).

PROCESO	MENÚ DE SELECCIÓN RÁPIDA
MMA	A
ARC AIR	A
TIG	A

Los parámetros del menú de selección rápida se pueden personalizar (consulte la sección “Personalizar el interfaz”).
Al activar funciones diferentes de las definidas por defecto se modifica el número y el tipo de parámetros del menú de selección rápida.

3.8 Configuración

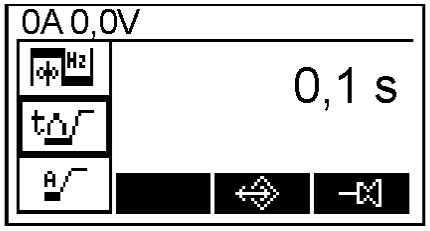

Permite la configuración y el ajuste de una serie de parámetros adicionales para garantizar un mejor y más preciso control del sistema de soldadura.
Los parámetros presentes en la configuración están organizados según el proceso de soldadura seleccionado y tienen una codificación numérica.
Entrada a la configuración: se produce pulsando durante 5 segundos la tecla encoder (el cero central en el display de 7 segmentos confirma la entrada).
Selección y ajuste del parámetro deseado: se produce girando el encoder hasta visualizar el código numérico relacionado con dicho parámetro. Si pulsa la tecla encoder en este momento, podrá ver y ajustar el valor definido para el parámetro seleccionado.
Salida de la configuración: para salir de la sección “ajuste”, pulse nuevamente el encoder.
Para salir de la configuración pase al parámetro "O" (guardar y salir) y pulse el encoder.

Lista de los parámetros de la configuración (MMA - ARC AIR)

0 **Guardar y salir**
Permite guardar las modificaciones y salir de la configuración.

1 **Reset**
RESET Permite recuperar los valores por defecto de todos los parámetros.

2 **Corriente de soldadura**
A Permite ajustar la corriente de soldadura.
Parámetro ajustado en Amperios (A).
Mínimo 6A, Máximo Imax, Por defecto 100A

3 **Hot start**
Permite ajustar el valor de hot start en MMA. Permite un arranque más o menos "caliente" durante el cebado del arco, facilitando las operaciones de comienzo de la soldadura.
Parámetro expresado en forma de porcentaje (%) sobre la corriente de soldadura.
Mínimo Off, Máximo 500%, Por defecto 80%

4 **Arc force**
Permite ajustar el valor del Arc force en MMA. Permite una respuesta dinámica, más o menos energética, durante la soldadura facilitando el trabajo del soldador.
Aumentar el valor del Arc force para reducir los riesgos de adhesión del electrodo.
Parámetro expresado en forma de porcentaje (%) sobre la corriente de soldadura.
Mínimo Off, Máximo 500%, Por defecto 30%

40 **Lectura de corriente**
Permite visualizar el valor real de la corriente de soldadura.
Permite ajustar el modo de visualización de la corriente de soldadura (consulte la sección “Personalizar el interfaz”).

41 **Lectura de tensión**
Permite visualizar el valor real de la tensión de soldadura.
Permite ajustar el modo de visualización de la tensión de soldadura (consulte la sección “Personalizar el interfaz”).

44 **Paso de regulación**
Permite regular un parámetro con paso personalizable del operario.
Mínimo 1, Máximo Imax, Por defecto 1

45 **Parámetro externo CH1**
CH1 Permite la gestión del parámetro externo 1 (valor mínimo, valor máximo).
(Consulte la sección “Gestión de comandos externos”).

46 **Parámetro externo CH2**
CH2 Permite la gestión del parámetro externo 2 (valor mínimo, valor máximo).
(Consulte la sección “Gestión de comandos externos”).

47 **Bloquear/desbloquear**
Permite bloquear los comandos del panel e introducir un código de protección (consulte la sección “Bloquear/desbloquear”).

48 **Tono zumbador**
Permite ajustar el tono del zumbador.
Mínimo Off, Máximo 10, Por defecto5

49 **Contraste**
Permite ajustar el contraste de la pantalla.
Mínimo 0, Máximo 50, Por defecto 25

50 Permite acceder a los niveles superiores de la configuración:
USER: usuario
SERV: servicio
SELCO: Selco

99 **Reset**
RESET Permite recuperar los valores por defecto de todos los parámetros.
Permite recuperar la visualización grafica según los parametros de serie del constructor.

Lista de los parámetros de la configuración (TIG)

0 **Guardar y salir**
Permite guardar las modificaciones y salir de la configuración.

1 **Reset**
RESET Permite recuperar los valores por defecto de todos los parámetros.

2 Pre gas

Permite ajustar y regular el flujo de gas antes del cebado del arco.
Permite la salida del gas en la antorcha y la preparación del ambiente entorno para la soldadura.
Mínimo 0.0seg., Máximo 99.9seg., Por defecto 0.1seg.

3 Corriente inicial

Permite regular la corriente de inicio de soldadura.
Permite obtener un baño de soldadura con algo de calor en las fases inmediatamente posteriores al inicio.
Parámetro ajustado en amperios (A) - Porcentual (%).
Mínimo 3A-1%, Máximo Imax-500%, Por defecto 50%

5 Rampa de subida

Permite configurar un paso gradual entre la corriente inicial y la corriente de soldadura.
Parámetro ajustado en segundos (s).
Mínimo off, Máximo 99.9s, Por defecto off

6 Corriente de soldadura

Permite ajustar la corriente de soldadura.
Parámetro ajustado en Amperios (A).
Mínimo 3A, Máximo Imax, Por defecto 100A

7 Corriente Bilevel (dos niveles)

Permite ajustar la corriente secundaria en el modo de soldadura Bilevel.
A la primera presión del pulsador portaelectrodos se obtiene el pre-gas, el cebado del arco y la soldadura con corriente inicial.
Cuando se suelta por primera vez, se obtiene la rampa de subida hasta la corriente "I1". Si el soldador aprieta y suelta rápidamente el pulsador se pasa a "I2"; volviendo a apretar y soltar rápidamente el pulsador, se pasa a "I1" y así sucesivamente.
Si se aprieta durante un tiempo más largo, inicia la rampa de descenso de la corriente hasta la corriente final.
Soltando el pulsador se obtiene el apagado del arco y el gas sigue fluyendo durante el tiempo de post-gas.
Parámetro ajustado en amperios (A) - Porcentual (%).
Mínimo 3A-1%, Máximo Imax-500%, Por defecto 50%

9 Corriente de base

Permite ajustar la corriente de base en modo de impulsos y "fast pulse".
Parámetro ajustado en Amperios (A).
Mínimo 3A-1%, Máximo Weld current-100%, Por defecto 50%

11 Frecuencia de impulsos

Permite activar la pulsación.
Permite regular la frecuencia de pulsación.
Permite obtener mejores resultados en la soldadura de grosores reducidos y una calidad estética superior del cordón.
Parámetro ajustado en hercios (Hz) - Kilohercios (KHz).
Mínimo 0.1Hz, Máximo 250Hz, Por defecto 1.0Hz

12 Ciclo de trabajo de impulsos

Permite regular el duty cycle en pulsado.
Permite el mantenimiento de la corriente de pico durante un tiempo considerable.
Parámetro ajustado en porcentaje (%).
Mínimo 1%, Máximo 99%, Por defecto 50%

13 Frecuencia Fast Pulse

Permite regular la frecuencia de pulsación.
Permite obtener una mayor concentración y una mejor estabilidad del arco eléctrico.
Parámetro ajustado en hercios (Hz).
Mínimo 20Hz, Máximo 500Hz, Por defecto 100Hz

14 Rampa bajada

Permite configurar un paso gradual entre la corriente de soldadura y la corriente final.
Parámetro ajustado en segundos (s).
Mínimo off, Máximo 99.9s, Por defecto off

15 Corriente final

Permite ajustar la corriente final.
Parámetro ajustado en Amperios (A).
Mínimo 3A-1%, Máximo Imax-500%, Por defecto 50%

17 Post-gas

Permite ajustar el flujo de gas al final de la soldadura.
Parámetro ajustado en segundos (s).
Mínimo 0.0s, Máximo 99.9s, Por defecto 5.0s

18 Inicio TIG (LIFT)

Permite la selección del modo de inicio deseado.
On=HF START, Off= LIFT START, Por defecto HF START

22 Soldadura por puntos

Permite habilitar el proceso de "soldadura por puntos" y establecer el tiempo de soldadura.
Permite la temporización del proceso de soldadura.
Parámetro ajustado en segundos (s).
Mínimo off, Máximo 99.9s, Por defecto 1.0s

25 Velocidad del alambre

Permite regular la velocidad de avance del hilo.
Parámetro ajustado en mm/s.
Mínimo 1 mm/s, Máximo 200 mm/s, Por defecto Off

26 Retraso en el inicio del alambre

Parámetro ajustado en segundos (s).
Mínimo 0.1s, Máximo 99.9s, Por defecto Off

27 Avance/retraso en la detención del alambre

Parámetro ajustado en segundos (s).
Mínimo 0.1s, Máximo 99.9s, Por defecto Off

28 Retraso alambre

Parámetro ajustado en segundos (s).
Mínimo 0.01s, Máximo 1.00s, Por defecto 0.10s

29 Rampa bajada

Parámetro ajustado en segundos (s).
Mínimo 0.0s, Máximo 10.0s, Por defecto 0.0s

30 Velocidad básica del alambre

Parámetro ajustado en porcentaje (%).
Mínimo 0%, Máximo 100%, Por defecto 0%

100% =

0% = 0

= retraso alambre

31 Rampa de subida (velocidad del alambre)

Parámetro ajustado en segundos (s).
Mínimo 0.0s, Máximo 10.0s, Por defecto 0.0s

32 Frecuencia de impulsos (velocidad del alambre)

Permite activar la pulsación.
Permite ajustar la frecuencia de pulsación.
Parámetro ajustado en Hertzios (Hz).
Mínimo 0.1Hz, Máximo 5.0Hz, Por defecto Off

0.1÷5.0Hz	Frecuencia de impulsos (velocidad del alambre)
off	Frecuencia de impulsos (velocidad del alambre) = 0
syn	Frecuencia de impulsos (velocidad del alambre) = Frecuencia de impulsos (corriente)

33 Ciclo de trabajo (velocidad del alambre)

Permite regular el duty cycle en pulsado.
Parámetro ajustado en porcentaje (%).
Mínimo 1%, Máximo 99%, Por defecto 50%

34 **Correccion sincronizado alambre (velocidad del alambre)**
Parámetro ajustado en porcentaje (%).
Mínimo -50%, Máximo +50%, Por defecto 0%

37 **Límites de seguridad**
Permite ajustar los límites de atención y los límites de seguridad.
Permite un control preciso de las distintas fases de soldadura (consulte la sección “Límites de seguridad”).

38 **Filtro de arranque**
Permite activar el control de los límites de seguridad con un retardo regulable respecto al inicio del arco.
Permite filtrar la fase de inicio (consulte la sección “Límites de seguridad”).
Mínimo 0.0s, Máximo 10.0s, Por defecto 0.0s

39 **Filtro de salida**
Permite desactivar el control de los límites de seguridad con anticipación respecto a la finalización natural de la soldadura.
Permite filtrar la fase de extinción (consulte la sección “Límites de seguridad”).
Mínimo 0.0s, Máximo 10.0s, Por defecto 0.0s

40 **Lectura de corriente**
Permite visualizar el valor real de la corriente de soldadura.
Permite ajustar el modo de visualización de la corriente de soldadura (consulte la sección “Personalizar el interfaz”).

41 **Lectura de tensión**
Permite visualizar el valor real de la tensión de soldadura.
Permite ajustar el modo de visualización de la tensión de soldadura (consulte la sección “Personalizar el interfaz”).

42 **Lectura del caudal de gas**

44 **Paso de regulación U/D**
Permite ajustar el paso de variación en las teclas up-down.
Mínimo Off, Máximo MAX, Por defecto 1

45 **Parámetro externo CH1**
Permite la gestión del parámetro externo 1 (valor mínimo, valor máximo).
(Consulte la sección “Gestión de comandos externos”).

46 **Parámetro externo CH2**
Permite la gestión del parámetro externo 1 (valor mínimo, valor máximo).
(Consulte la sección “Gestión de comandos externos”).

47 **Bloquear/desbloquear**
Permite bloquear los comandos del panel e introducir un código de protección (consulte la sección “Bloquear/desbloquear”).

48 **Tono zumbador**
Permite ajustar el tono del zumbador.
Mínimo Off, Máximo 10, Por defecto 5

49 **Contraste**
Permite ajustar el contraste de la pantalla.
Mínimo 0, Máximo 50, Por defecto 25

50 Permite acceder a los niveles superiores de la configuración:
USER: usuario
SERV: servicio
SELCO: Selco

99 **Reset**
Permite recuperar los valores por defecto de todos los parámetros.
Permite recuperar la visualización grafica según los parametros de serie del constructor.

3.9 Pantalla de programas

1 **Generalidades**
Permite memorizar y gestionar 50 programas de soldadura personalizables por el usuario.

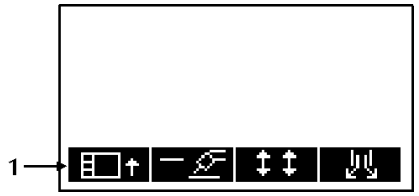

Entre en el menú de selección rápida pulsando la tecla (1) .

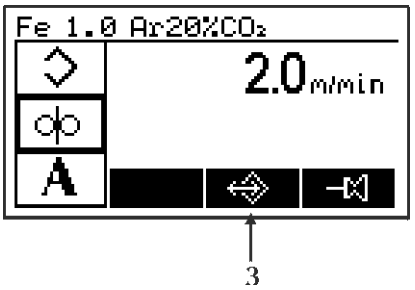

Entre en la pantalla de gestión de programas pulsando la tecla (3) .

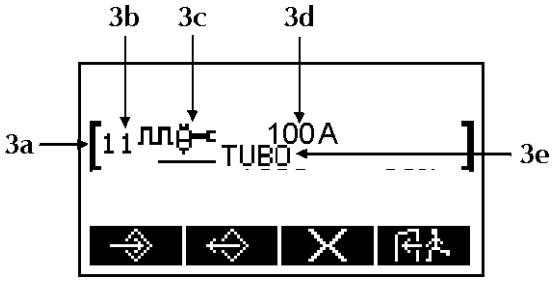

3a Barras de selección de parámetro
3b Número del programa seleccionado
3c Proceso del programa seleccionado
3d Parámetros principales del programa seleccionado
3e Descripción del programa seleccionado

2 **Memorizar programas**

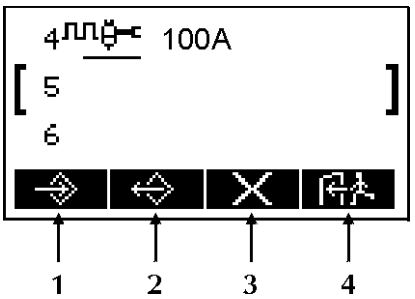

Seleccione el programa (o la memoria vacía) deseado girando el encoder.

Guarde todos los ajustes actuales en el programa seleccionado pulsando la tecla (1) .

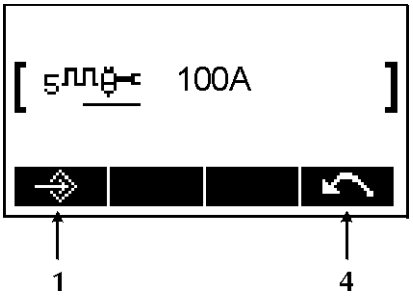

Confirme la modificación realizada pulsando la tecla (1) .
Anule la operación pulsando la tecla (4) .

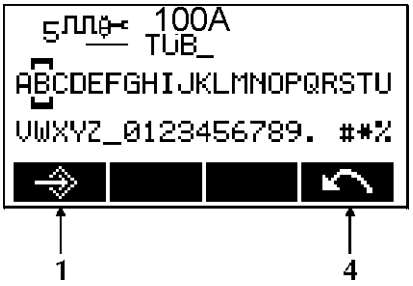

Introduzca una descripción del programa.
- Seleccione la letra deseada girando el encoder.
- Memorice la letra seleccionada pulsando el encoder.

Confirme la operación pulsando la tecla (1) .
Anule la operación pulsando la tecla (4) .

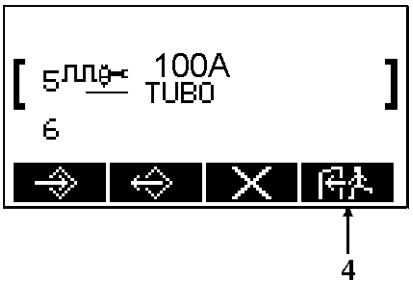

Guarde y salga de la pantalla actual pulsando la tecla (4) .

3 Recuperar programas

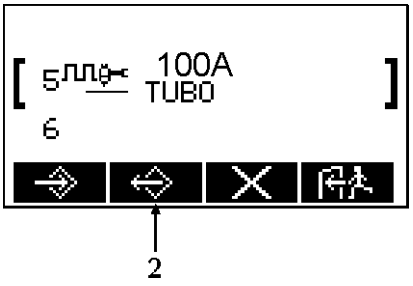

Seleccione el programa deseado girando el encoder.
Recupere el programa seleccionado pulsando la tecla (2) .

4 Cancelar programa

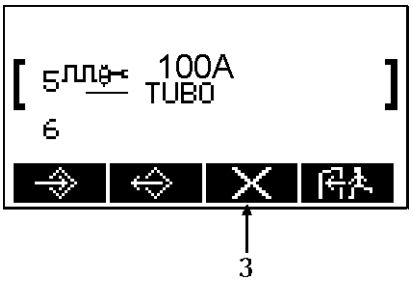

Seleccione el programa deseado girando el encoder.
Elimine el programa seleccionado pulsando la tecla (3) .

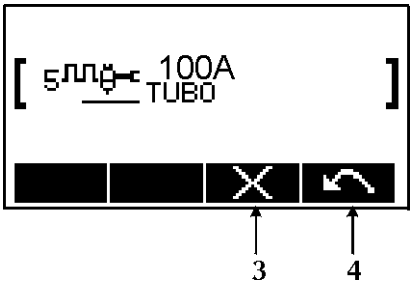

Confirme la operación pulsando la tecla (3) .
Anule la operación pulsando la tecla (4) .

3.10 Personalizar el interfaz

Permite personalizar los parámetros de la pantalla principal y del menú de selección rápida.

1 Personalizar la pantalla principal

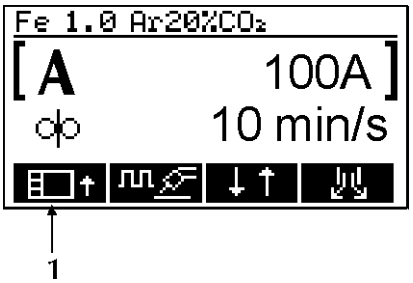

Seleccione el parámetro que desea sustituir pulsando la tecla encoder.
Entre en el menú de selección rápida pulsando la tecla (1) .

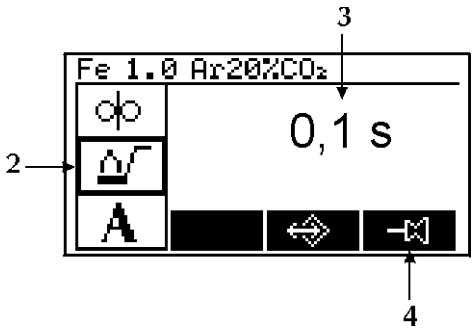

Seleccione el parámetro deseado girando el encoder hasta que se sitúe dentro del cuadro central (2).
El valor y la unidad de medida del parámetro seleccionado se especifican al lado (3).

Memorice el parámetro seleccionado en la pantalla principal pulsando la tecla (4) .

2 Personalizar el menú de selección rápida

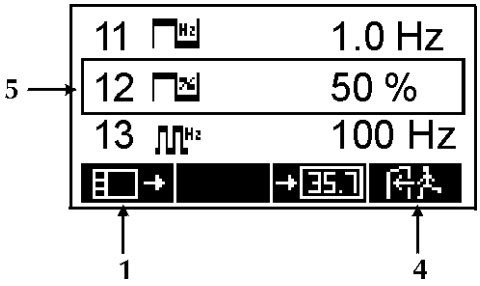

Entre en la configuración pulsando la tecla encoder durante al menos 3 segundos.
Seleccione el parámetro deseado girando el encoder hasta que aparezca dentro del cuadro central (5).
Memorice el parámetro seleccionado en el menú de selección rápida pulsando la tecla (1) .
Cancele el parámetro seleccionado en el menú de selección rápida pulsando la tecla (1) .
Guarde y salga de la pantalla actual pulsando la tecla (4) .

3 Personalizar pantalla 7 segmentos

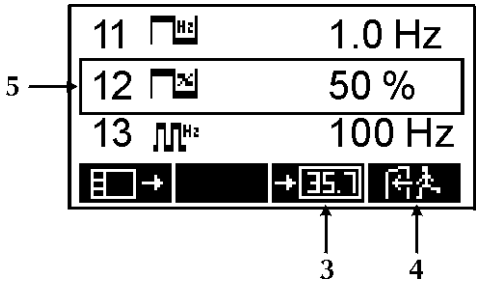

Entre en la configuración pulsando la tecla encoder durante al menos 3 segundos.
Seleccione el parámetro deseado girando el encoder hasta que aparezca dentro del cuadro central (5).
Memorice el parámetro seleccionado en la pantalla de 7 segmentos pulsando la tecla (3) .
Guarde y salga de la pantalla actual pulsando la tecla (4) .

Por defecto

3.11 Bloquear/desbloquear

Permite bloquear todos los ajustes del panel de comandos con contraseñas de seguridad.

Entre en la configuración pulsando la tecla encoder durante al menos 5 segundos.
Seleccione el parámetro deseado (47) girando el encoder hasta que aparezca dentro del cuadro central.

Seleccione el parámetro deseado (551).

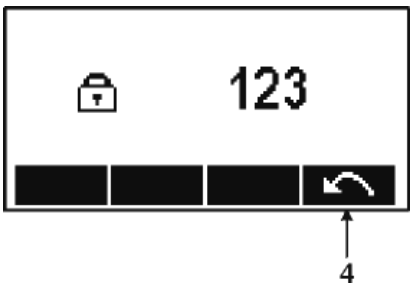

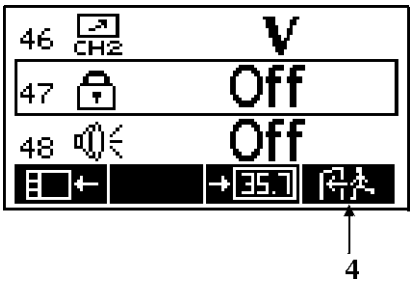

Active la regulación del parámetro seleccionado pulsando la tecla encoder.
Ajuste una codificación numérica (contraseña) girando el encoder.
Confirme la modificación realizada pulsando la tecla encoder.
Guarde y salga de la pantalla actual pulsando la tecla (4) .

Al ejecutar cualquier operación en un panel de comandos bloqueado, aparecerá una pantalla especial.

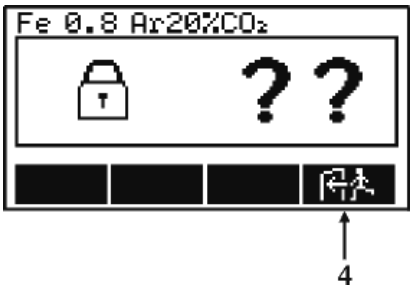

- Acceda temporalmente (5 minutos) a las funciones del panel girando el encoder e introduciendo el código numérico correcto.
  Confirme la modificación realizada pulsando la tecla (4) .
- Puede desbloquear definitivamente el panel de comandos entrando en la configuración (siga las indicaciones descritas anteriormente) y reajustando el parámetro 47 a “off”.
  Confirme las modificaciones realizadas pulsando la tecla (4) .
  Confirme la modificación realizada pulsando el encoder.

3.12 Gestión de comandos externos

Permite ajustar el modo de gestión de los parámetros de soldadura desde dispositivos externos (RC, antorcha...).

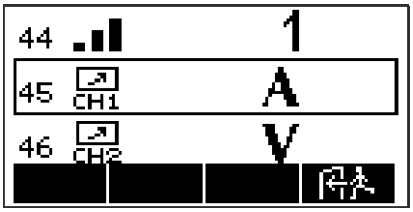

Entre en la configuración pulsando la tecla encoder durante al menos 3 segundos.
Seleccione el parámetro deseado (45-46) girando el encoder hasta que aparezca dentro del cuadro central.

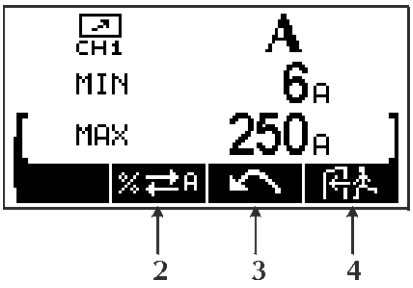

Entre en la pantalla "Gestión de comandos externos" pulsando la tecla encoder.
Seleccione el parámetro deseado (Mín.-Máx.) pulsando la tecla encoder.
Regule el parámetro deseado (Mín.-Máx.) girando el encoder.
Seleccione el modo de ajuste pulsando la tecla (2) %⇄A.

A / V Valor absoluto

% Valor porcentual

Guarde y salga de la pantalla actual pulsando la tecla (4).
Anule la operación pulsando la tecla (3).

3.13 Límites de seguridad

Permite controlar el proceso de soldadura ajustando en los principales parámetros mensurables límites de atención MIN MAX y limites de seguridad MIN MAX :

A Corriente de soldadura

V Tensión de soldadura

Flujo de gas

Movimiento de automatización

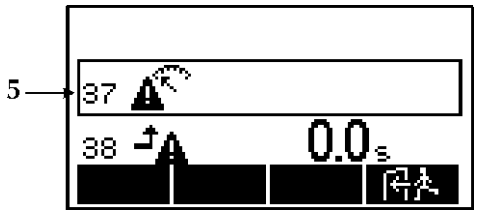

Entre en la configuración pulsando la tecla encoder durante al menos 2 segundos.
Seleccione el parámetro deseado (37) girando el encoder hasta que aparezca dentro del cuadro central (5).

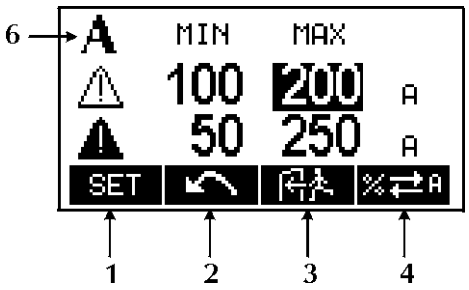

Entre en la pantalla "Límites de seguridad" pulsando la tecla encoder.
Seleccione el parámetro deseado pulsando la tecla (1) SET (el icono del parámetro seleccionado aparecerá en la casilla 6).
Seleccione el modo de ajuste de los límites de seguridad pulsando la tecla (4) %⇄A.

A / V Valor absoluto

% Valor porcentual

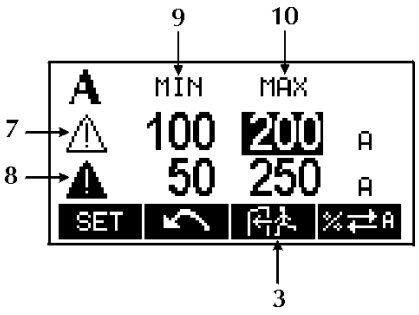

7 Línea de los límites de atención
8 Línea de los límites de alarma
9 Columna de los niveles mínimos
10 Columna de los niveles máximos

Seleccione la casilla deseada pulsando la tecla encoder (la casilla seleccionada se visualiza con contraste invertido).
Regule el nivel del límite seleccionado girando el encoder.
Guarde y salga de la pantalla actual pulsando la tecla (3).

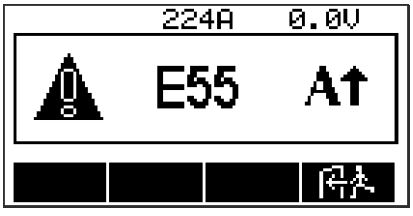

Si supera uno de los límites de atención, se visualizará una señal en el panel de comandos.

Si supera uno de los límites de alarma, se visualizará una señal en el panel de comandos y se bloquearán inmediatamente las operaciones de soldadura.

Es posible ajustar los filtros de inicio y finalización de la soldadura para evitar señales de error en las fases de inicio y fin del arco (consulte la sección “Configuración” - Parámetros 38 y 39).

3.14 Pantalla de alarmas

Permite la señalización de la intervención de una alarma y proporciona las indicaciones más importantes para solucionar el eventual problema detectado.

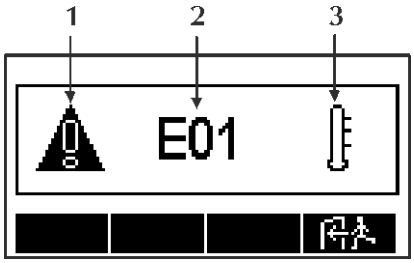

1 Icono de alarma

2 Codificación de alarma

E01

3 Tipo de alarma

Codificación de alarmas

E00 Alarma general

E01 Alarma térmica

E04 Alarma de comunicación (PSR)

E05 Alarma de corriente demasiado elevada

E07 Alarma de alimentación del motor de la bobinadora de hilo

E08 Alarma de motor bloqueado

E10 Alarma de módulo de potencia

E11 Alarma de configuración del equipo

E12 Alarma de comunicación (WF - PSR)

E13 Alarma de comunicación (RC 300 - PSR)

E14 Alarma de programa no válido

E16 Alarma de comunicación (RI)

E20 Alarma de memoria dañada (PSR)

E21 Alarma de pérdida de datos (PSR)

E22 Alarma de pantalla LCD

E23 Alarma de memoria dañada (RC)

E24 Alarma de pérdida de datos (RC)

E25 Alarma de memoria dañada (WF)

E26 Alarma de pérdida de datos (WF)

E40 Alarma de alimentación del equipo

E41 Alarma de sobretensión

E42 Alarma de subtensión

E43 Alarma de falta de líquido refrigerante

E44 Alarma de falta de gas

E49 Alarma de interruptor de emergencia

E51 Alarma de ajustes no permitidos

E52 Alarma anticolisión

E53 Alarma de flujostato externo

Codificación de límites de seguridad

E54 Nivel de corriente superado (Alarma)

A↓

E62 Nivel de corriente superado (Atención)

A↓

E55 Nivel de corriente superado (Alarma)

A↑

E63 Nivel de corriente superado (Atención)

A↑

E56 Nivel de tensión superada (Alarma)

V↓

E64 Nivel de tensión superada (Atención)

V↓

E57 Nivel de tensión superada (Alarma)

V↑

E65 Nivel de tensión superada (Atención)

V↑

E58 Nivel de flujo de gas superado ↓ (Alarma)

E66 Nivel de flujo de gas superado ↓ (Atención)

E59 Nivel de flujo de gas superado ↑ (Alarma)

E67 Nivel de flujo de gas superado ↑ (Atención)

E60 Límite de velocidad superado ↓ (Alarma)

E68 Límite de velocidad superado ↓ (Atención)

E61 Límite de velocidad superado ↑ (Alarma)

E69 Límite de velocidad superado ↑ (Atención)

3.15 Panel posterior

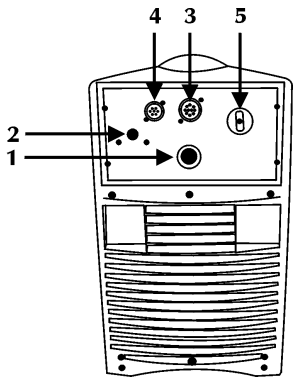

1 Cable de alimentación
Conecta el sistema a la red.

2 Conexión de gas

3 Entrada del cable de señal (WF)

4 Entrada del cable de señal RC-RI (CAN BUS)

5 Conmutador de activación

Activa la soldadora.

Tiene dos posiciones "O" desactivado; "I" activado.

3.16 Panel de las tomas

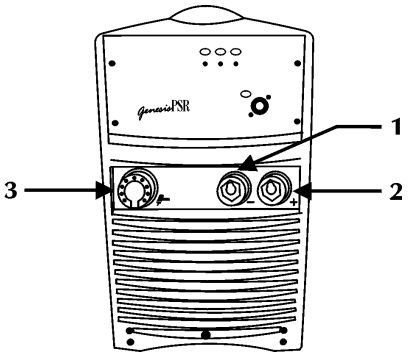

1 Toma negativa de potencia
Permite la conexión del cable de masa en electrodo o de la antorcha en TIG.

2 Toma positiva de potencia
Permite la conexión de la antorcha electrodo en MMA o del cable de masa en TIG.

3 Conexión de la antorcha

4 ACCESORIOS

4.1 Generalidades

El control remoto se activa al conectarlo a las fuentes de alimentación Selco. Dicha conexión se puede realizar incluso con el sistema activado.
Con el mando RC conectado, el panel de control de la fuente de alimentación queda habilitado para efectuar cualquier modificación. Las modificaciones en el panel de control de la fuente de alimentación se producen también en el mando RC y viceversa.

4.2 Control remoto RC 100

El dispositivo RC 100 es un control remoto diseñado para gestionar la visualización y el ajuste de la tensión y la corriente de soldadura.

"Consulte el manual del usuario".

4.3 Pedal de mando a distancia RC 120 para soldadura TIG

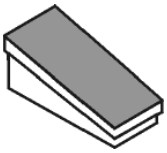

Conmutada la fuente de alimentación al modo "CONTROL EXTERIOR", la corriente de salida oscila entre un valor mínimo y un valor máximo (configurables desde SETUP) variando la presión del pie sobre la superficie del pedal. Un microinterruptor suministra la señal de comienzo de soldadura al presionar mínimamente el pedal.

4.4 Control remoto RC 200

El dispositivo RC 200 es un control remoto diseñado para gestionar la visualización y el ajuste de todos los parámetros disponibles en el panel de mando de la fuente de alimentación conectada.

"Consulte el manual del usuario".

4.5 Antorchas de la serie MT300

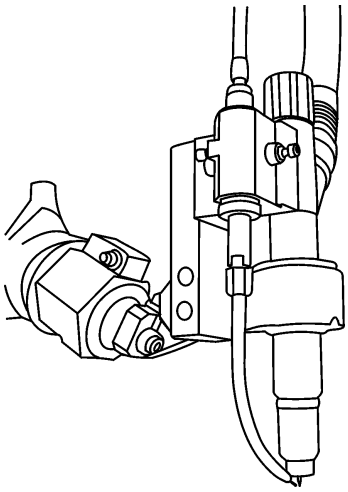

5 MANTENIMIENTO

Efectúe el mantenimiento ordinario del equipo según las indicaciones del fabricante.

El mantenimiento debe efectuarlo personal cualificado.
Cuando el equipo esté funcionando, todas las puertas de acceso y de servicio y las tapas tienen que estar cerradas y fijadas perfectamente.
El equipo no debe modificarse.
Procure que no se forme polvo metálico en proximidad y cerca o encima de las aletas de ventilación.

¡Antes de cada operación, desconecte el equipo!

Controles periódicos de la fuente de alimentación:
- **Limpie el interior con aire comprimido a baja presión y con pinceles de cerdas suaves.**
- **Compruebe las conexiones eléctricas y todos los cables de conexión.**

Para el mantenimiento o la sustitución de los componentes de las antorchas, de la pinza portaelectrodo y/o de los cables de masa:

Controle la temperatura de los componentes y compruebe que no estén sobrecalentados.

Utilice siempre guantes conformes a las normativas.

Use llaves y herramientas adecuadas.

La carencia de este mantenimiento, provocará la caducidad de todas las garantías y el fabricante se considerará exento de toda responsabilidad.

6 DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La reparación o sustitución de componentes del equipo debe ser hecha realizarla personal técnico cualificado.

La reparación o la sustitución de componentes del sistema por parte de personal no autorizado provoca la caducidad inmediata de la garantía del producto.
No debe hacerse ningún tipo de modificación en el equipo.

Si el operador no respetara las instrucciones descritas, el fabricante declina cualquier responsabilidad.

El sistema no se activa (led verde apagado)

Causa No hay tensión de red en la toma de alimentación.
Solución Compruebe y repare la instalación eléctrica.
Consulte con personal experto.

Causa Enchufe o cable de alimentación averiado.
Solución Sustituya el componente averiado.
Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Causa Fusible de línea quemado.
Solución Sustituya el componente averiado.

Causa Conmutador de alimentación averiado.
Solución Sustituya el componente averiado.
Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Causa Conexión tras el carro de la bobina y generador no correcto o defectuoso.
Solución Verificar las correctas conexiones de los distintos elementos del equipo.

Causa Electrónica averiada.
Solución Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Falta de potencia de salida (el sistema no suelda)

Causa Botón de la antorcha averiado.
Solución Sustituya el componente averiado.
Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Causa Equipo sobrecalentado (alarma de temperatura - led amarillo iluminado).
Solución Espere a que se enfríe el sistema desactivarlo.

Causa Tapa lateral abierta o conmutador de la puerta averiado.
Solución Para la seguridad del operador la tapa lateral debe estar cerrada durante la soldadura.
Sustituya el componente averiado.
Contactar con el centro de asistencia más cercano para la reparación de la antorcha.

Causa Conexión de masa incorrecta.
Solución Conecte correctamente la masa.
Consulte el párrafo "Instalación".

Causa Tensión de red fuera de rango (led amarillo iluminado).
Solución Restablezca la tensión de red dentro del campo de la fuente de alimentación.
Conecte correctamente el equipo.
Consulte el párrafo "Conexiones".

Causa Electrónica averiada.
Solución Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Suministro de potencia incorrecto

Causa Selección incorrecta del proceso de soldadura o selector averiado.
Solución Seleccione correctamente el proceso de soldadura.

Causa Configuraciones incorrectas de los parámetros y de las funciones de la instalación.
Solución Reinicie el sistema y vuelva a configurar los parámetros de soldadura.

Causa Potenciómetro/encoder para el ajuste de la corriente de soldadura averiado.
Solución Sustituya el componente averiado.
Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Causa Tensión de red fuera de rango.
Solución Conecte correctamente el sistema.
Consulte el párrafo “Conexiones”.

Causa Falta una fase.
Solución Conecte correctamente el sistema.
Consulte el párrafo “Conexiones”.

Causa Electrónica averiada.
Solución Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Alimentación del alambre bloqueada

Causa Botón de la antorcha averiado.
Solución Sustituya el componente averiado.
Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Causa Rodillos inadecuados o gastados.
Solución Sustituya los rodillos.

Causa Alimentador del alambre averiado.
Solución Sustituya el componente averiado.
Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Causa Recubrimiento de la antorcha dañado.
Solución Sustituya el componente averiado.
Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Causa El alimentador del alambre no recibe corriente.
Solución Compruebe la conexión a la fuente de alimentación.
Consulte el párrafo “Conexiones”.
Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Causa Alambre enredado en la bobina.
Solución Desenrede el alambre o sustituya la bobina.

Alimentación de alambre irregular

Causa Botón de la antorcha averiado.
Solución Sustituya el componente averiado.
Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Causa Rodillos inadecuados o gastados.
Solución Sustituya los rodillos.

Causa Alimentador del alambre averiado.
Solución Sustituya el componente averiado.
Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Causa Recubrimiento de la antorcha dañado.
Solución Sustituya el componente averiado.
Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Causa Embrague enrollador o dispositivos de bloqueo de los rodillos mal regulados.
Solución Afloje el embrague.
Aumente la presión en los rodillos.

Inestabilidad del arco

Causa Protección de gas insuficiente.
Solución Ajuste el flujo de gas.
Compruebe que el difusor y la boquilla de gas de la antorcha estén en buenas condiciones.

Causa Presencia de humedad en el gas de soldadura.
Solución Utilice siempre productos y materiales de calidad.
Mantenga en perfectas condiciones el sistema de suministro del gas.

Causa Parámetros de soldadura incorrectos.
Solución Compruebe cuidadosamente el sistema de soldadura.
Contacte con el centro de asistencia más cercano para la reparación del sistema.

Insuficiente penetración

Causa Modo de la soldadura incorrecto.
Solución Reduzca la velocidad de avance en soldadura.

Causa Parámetros de soldadura incorrectos.
Solución Aumente la corriente de soldadura.

Causa Preparación incorrecta de los bordes.
Solución Aumente la apertura del achaflanado.

Causa Conexión de masa incorrecta.
Solución Conecte correctamente la masa.
Consulte el párrafo “Instalación”.

Causa Las piezas a soldar son demasiado grandes.
Solución Aumente la corriente de soldadura.

Inclusiones de tungsteno

Causa Parámetros de soldadura incorrectos.
Solución Reduzca la tensión de soldadura.
Utilice un electrodo de diámetro superior.

Causa Electrodo inadecuado.
Solución Utilice siempre productos y materiales de calidad.
Afile correctamente el electrodo.

Causa Modo de soldadura incorrecto.
Solución Evite los contactos entre electrodo y soldadura de inserción.

Sopladuras

Causa Protección de gas insuficiente.
Solución Ajuste el flujo de gas.
Compruebe que el difusor y la boquilla de gas de la antorcha estén en buenas condiciones.

Encoladura

Causa Longitud de arco incorrecta.
Solución Aumente la distancia entre electrodo y pieza.

Causa Parámetros de soldadura incorrectos.
Solución Aumente la corriente de soldadura.

Causa Modo de soldadura incorrecto.
Solución Aumente el ángulo de inclinación de la antorcha.

Causa Las piezas a soldar son demasiado grandes.
Solución Aumente la corriente de soldadura.

Incisiones marginales

Causa Parámetros de soldadura incorrectos.
Solución Reduzca la tensión de soldadura.

Causa Longitud de arco incorrecta.
Solución Aumente la distancia entre electrodo y pieza.

Causa Modo de soldadura incorrecto.
Solución Reduzca la velocidad de oscilación lateral en el llenado.
Reduzca la velocidad de avance durante la soldadura.

Causa Protección de gas insuficiente.
Solución Utilice gases adecuados para los materiales a soldar.

Oxidaciones

Causa Protección de gas insuficiente.
Solución Ajuste el flujo de gas.
Compruebe que el difusor y la boquilla de gas de la antorcha estén en buenas condiciones.

Porosidades

Causa Presencia de grasa, pintura, óxido o suciedad en las piezas a soldar.
Solución Limpie perfectamente las piezas antes de la soldadura.

Causa Presencia de grasa, pintura, óxido o suciedad en el material de aportación.
Solución Utilice siempre productos y materiales de calidad.
Mantenga siempre en perfectas condiciones el material de aportación.

Causa Presencia de humedad en el material de aportación.
Solución Utilice siempre productos y materiales de calidad.
Mantenga siempre en perfectas condiciones el material de aportación.

Causa Longitud de arco incorrecta.
Solución Reduzca la distancia entre electrodo y pieza.

Causa Presencia de humedad en el gas de soldadura.
Solución Utilice siempre productos y materiales de calidad. Mantenga en perfectas condiciones el sistema de suministro del gas.

Causa Protección de gas insuficiente.
Solución Ajuste el flujo de gas.
Compruebe que el difusor y la boquilla de gas de la antorcha estén en buenas condiciones.

Causa Solidificación muy rápida de la soldadura de inserción.
Solución Reduzca la velocidad de avance en soldadura.
Precaliente las piezas a soldar.
Aumente la corriente de soldadura.

Grietas en caliente
Causa Parámetros de soldadura incorrectos.
Solución Reduzca la tensión de soldadura.

Causa Presencia de grasa, pintura, óxido o suciedad en las piezas a soldar.
Solución Limpie perfectamente las piezas antes de la soldadura.

Causa Presencia de grasa, pintura, óxido o suciedad en el material de aportación.
Solución Utilice siempre productos y materiales de calidad. Mantenga siempre en perfectas condiciones el material de aportación.

Causa Modo de soldadura incorrecto.
Solución Siga las secuencias operativas correctas para el tipo de unión a soldar.

Causa Piezas a soldar con características diferentes.
Solución Aplique un depósito superficial preliminar antes de la soldadura.

Grietas en frío
Causa Presencia de humedad en el material de aportación.
Solución Utilice siempre productos y materiales de calidad. Mantenga siempre en perfectas condiciones el material de aportación.

Causa Forma especial de la unión a soldar.
Solución Precaliente las piezas a soldar.
Haga un postcalentamiento.
Siga las secuencias operativas correctas para el tipo de unión a soldarr.

Si tuviera dudas y/o problemas no dude en consultar al centro de asistencia técnica más cercano.

7 NOCIONES TEÓRICAS SOBRE LA SOLDADURA

7.1 Soldaduras con electrodo recubierto (MMA)

Preparación de los bordes
Para obtener buenas soldaduras es recomendable trabajar sobre piezas limpias, no oxidadas, sin herrumbre ni otros agentes contaminadores.

Elección del electrodo
El diámetro del electrodo que se ha de emplear depende del espesor del material, de la posición, del tipo de unión y del tipo de preparación de la pieza a soldar.
Los electrodos de mayor díametro requieren corrientes muy elevadas y en consecuencia una mayor aportación térmica en la soldadura.

Tipo de revestimiento	Propiedades	Uso
Rútilo	Facilidad de uso	Todas las posiciones
Ácido	Alta velocidad de fusión	Plano
Básico	Alta calidad de la unión	Todas las posiciones

Elección de la corriente de soldadura
La gama de la corriente de soldadura relativa al tipo de electrodo utilizado está especificada por el fabricante en el mismo embalaje de los electrodos.

Encendido y mantenimiento del arco
El arco eléctrico se produce al frotar la punta del electrodo sobre la pieza a soldar conectada al cable de masa y, una vez encendido el arco, retirando rápidamente el electrodo hasta situarlo en la distancia de soldadura normal.
Para mejorar el encendido del arco es útil, en general, un incremento inicial de corriente respecto a la corriente base de soldadura (Hot Start). Una vez que se ha producido el arco eléctrico, empieza la fusión de la parte central del electrodo que se deposita en forma de gotas en la pieza a soldar. El revestimiento externo del electrodo se consume, suministrando así el gas de protección para la soldadura y garantizando su buena calidad.
Para evitar que las gotas de material fundido, apaguen el arco al provocar un cortocircuito y pegarse el electrodo al baño de soldadura, debido a su proximidad, se produce un aumento provisional de la corriente de soldadura para fundir el cortocircuito (Arc Force).
Si el electrodo quedara pegado a la pieza por a soldar es útil reducir al mínimo la corriente de cortocircuito (antisticking).

Ejecución de la soldadura
El ángulo de inclinación del electrodo cambia según el número de pasadas; el movimiento del electrodo se realiza normalmente con oscilaciones y paradas a los lados del cordón para evitar la excesiva acumulación del material de aportación en la parte central.

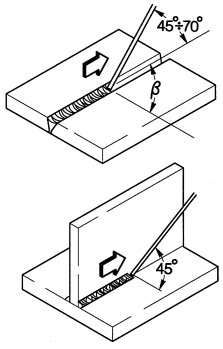

Retirar la escoria
La soldadura mediante electrodos recubiertos obliga a retirar la escoria tras cada pasada.
La limpieza se efectua mediante un pequeño martillo o mediante cepillo en caso de escoria fria.

7.2 Soldadura TIG (arco continuo)

El proceso de soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) se basa en la presencia de un arco eléctrico que se forma entre un electrodo infusible (de tungsteno puro o en aleación, con una temperatura de fusión de aproximadamente 3370°C) y la pieza; una atmósfera de gas inerte (argón) asegura la protección del baño.

Para evitar inserciones peligrosas de tungsteno en la unión, el electrodo jamás tiene que entrar en contacto con la pieza a soldar; por ello, la fuente de alimentación de soldadura dispone normalmente de un dispositivo de encendido del arco que genera una descarga de alta frecuencia y alta tensión entre la punta del electrodo y la pieza a soldar. Así, gracias a la chispa eléctrica, al ionizarse la atmósfera del gas se enciende el arco de soldadura sin que haya contacto entre el electrodo y la pieza a soldar.

Existe también otro tipo de inicio, con menos inclusiones de tungsteno: el inicio en lift que no necesita alta frecuencia, sino sólo de una situación inicial de un cortocircuito de baja corriente entre el electrodo y la pieza; en el momento en que se levanta el electrodo se establece el arco, y la corriente aumenta hasta el valor de soldadura introducido.

Para mejorar la calidad de la parte final del cordón de soldadura es útil poder controlar con exactitud el descenso de la corriente de soldadura y es necesario que el gas fluya en el baño de soldadura durante unos segundos después de la extinción del arco.

En muchas condiciones de trabajo es útil poder disponer de 2 corrientes de soldadura programadas previamente y poder pasar fácilmente de una a otra (Bilevel).

Polaridad de soldadura

D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)

Es la polaridad más utilizada (polaridad directa), permite un reducido desgaste del electrodo (1) puesto que el 70% del calor se concentra sobre el ánodo (es decir, sobre la pieza).

Se obtienen baños estrechos y hondos con elevada velocidad de avance y, en consecuencia, con baja aportación térmica. Con esta polaridad se suele soldar la mayoría de los materiales, excepto el aluminio (y sus aleaciones) y el magnesio.

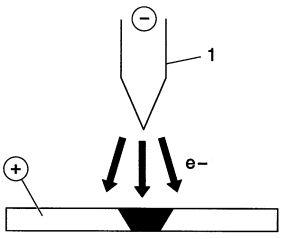

D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity)

La polaridad invertida permite la soldadura de aleaciones recubiertas por una capa de óxido refractario con temperatura de fusión superior a la del metal.

No se pueden utilizar corrientes elevadas, puesto que éstas producirían un elevado desgaste del electrodo.

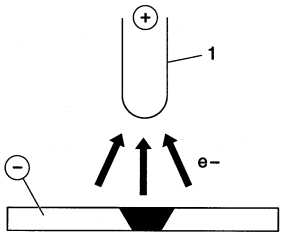

D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed)

La utilización de una corriente directa intermitente permite un mejor control del baño de soldadura en determinadas condiciones de trabajo.

El baño de soldadura se forma por los impulsos de punta (Ip), mientras que la corriente de base (Ib) mantiene el arco encendido.

Esta solución facilita la soldadura de pequeños espesores con menores deformaciones, un mejor factor de forma y consiguiente menor peligro de agrietamiento en caliente y de inclusiones gaseosas.

Al aumentar la frecuencia (media frecuencia) se obtiene un arco más estrecho, más concentrado y más estable y una ulterior mejora de la calidad de la soldadura de espesores delgados.

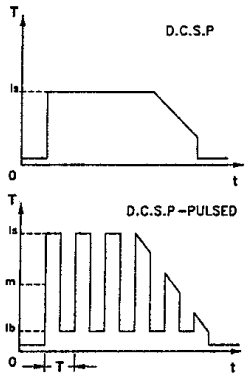

7.2.1 Soldaduras TIG de los acero

El procedimiento TIG es muy eficaz en la soldadura de aceros, tanto al carbono como aleaciones, para la primera pasada sobre tubos y en las soldaduras que deben presentar un aspecto estético excelente. Se requiere la polaridad directa (D.C.S.P.).

Preparación de los bordes

El procedimiento requiere una cuidadosa limpieza y preparación de los bordes.

Elección y preparación del electrodo

Se aconseja usar electrodos de tungsteno de torio (2% de toriocolor rojo) o, como alternativa, electrodos de cerio o de lantano con los siguientes diámetros:

Ø electrodo (mm)	gama de corriente (A)
1.0	15÷75
1.6	60÷150
2.4	130÷240

El electrodo debe estar afilado de la forma mostrada en la figura.



α (°)	gama de corriente (A)
30	0÷30
60÷90	30÷120
90÷120	120÷250

Material de aportación

Las varillas de aportación deben tener unas propiedades mecánicas similares a las del material de base.

No utilice trozos extraídos del material de base, puesto que pueden afectar negativamente a las soldaduras mismas.

Gas de protección
Prácticamente se utiliza siempre el argón puro (99.99%).

Corriente de soldadura (A)	Ø electrodo (mm)	Surtidor gas n° Ø (mm)	Flujo argón (l/min)
6-70	1.0	4/5 6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6 6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7 9.5/11.0	7-8

7.2.2 Soldadura TIG de cobre
Puesto que es un procedimiento de elevada concentración térmica, el TIG es especialmente indicado en la soldadura de materiales con elevada conductividad térmica, como es el cobre.
Para la soldadura TIG del cobre siga las mismas indicaciones que para la soldadura TIG de los acero o textos específicos.

8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	GENESIS 284 PSR	GENESIS 354 PSR	GENESIS 504 PSR
Tensión de alimentación U1 (50/60 Hz)	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%
Fusible de línea retardado	25 A	30 A	40 A
Potencia máxima absorbida (kVA)	14,5 kVA	19 kVA	29,8 kVA
Potencia máxima absorbida (kW)	10,0 kW	13,7 kW	23 kW
Factor de potencia PF	0,69	0,72	0,77
Rendimiento (μ)	0,87	0,87	0,87
Corriente máxima absorbida I1max	21 A	27,5 A	43 A
Corriente efectiva I1eff	16,2 A	21,3 A	33 A
Ciclo de trabajo (40°C)			
(x=50%)	-	-	500 A
(x=60%)	280 A	350 A	460 A
(x=100%)	220 A	270 A	400 A
Ciclo de trabajo (25°C)			
(x=100%)	280 A	350 A	500 A
Gama de ajuste I2	6-280 A	6-350 A	6-500 A
Tensión en vacío Uo	81 Vdc	81 Vdc	79 Vdc
Clase de protección IP	IP23S	IP23S	IP23S
Clase de aislamiento	H	H	H
Dimensiones (lxwxh)	620x280x500 mm	620x280x500 mm	620x280x500 mm
Peso	34 Kg.	34 Kg.	42 Kg.
Cable de alimentación	4x6 mm^2	4x6 mm^2	4x6 mm^2
Normas de fabricación	EN 60974-1	EN 60974-1	EN 60974-1
	EN 60974-3	EN 60974-3	EN 60974-3
	EN 60974-10	EN 60974-10	EN 60974-10

Agradecimentos...

*Agradecemos-lhe a confiança que nos concedeu ao escolher a **QUALIDADE, a TECNOLOGIA e a FIABILIDADE** dos produtos da SELCO.*
Para usufruir das potencialidades e das características do produto que acabou de comprar, convidamo-lo a ler com atenção as seguintes instruções que o irão ajudar a conhecer melhor o produto e a obter os melhores resultados.

Antes de iniciar qualquer tipo de operação na máquina, é necessário ler cuidadosamente e compreender o conteúdo deste manual.
Não efectuar modificações ou operações de manutenção que não estejam previstas.
Em caso de dúvida ou problema relacionados com a utilização da máquina, que não estejam referidos neste manual, consultar um técnico qualificado.

O presente manual é parte integrante do equipamento e deve acompanhá-lo sempre que o mesmo seja deslocado ou vendido.
O operador é responsável pela conservação deste manual, que deve permanecer sempre em boas condições e legível.
*A **SELCO s.r.l** tem o direito de modificar o conteúdo deste manual em qualquer altura, sem aviso prévio.*
*São reservados todos os direitos de tradução, reprodução e adaptação parcial ou total, seja por que meio for (incluindo fotocópia, filme e microfilme) e é proibida a reprodução sem autorização prévia, por escrito, da **SELCO s.r.l**.*

O exposto neste manual é de importância vital e, portanto, necessário para assegurar as garantias. Caso o operador não respeite o prescrito, o fabricante declina toda e qualquer responsabilidade.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

A empresa
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

declara que o aparelho tipo

GENESIS 284 PSR
GENESIS 354 PSR
GENESIS 504 PSR

está conforme as directivas UE:

2006/95/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2004/108/EEC	**EMC DIRECTIVE**
93/68/EEC	**CE MARKING DIRECTIVE**

e que foram aplicadas as normas:

EN 60974-1
EN 60974-3
EN 60974-10

Qualquer operação ou modificação não autorizada, previamente, pela **SELCO s.r.l.** anulará a validade desta declaração.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.

Lino Frasson
Chief Executive

ÍNDICE GERAL

1 ATENÇÃO 129
1.1 Condições de utilização 129
1.2 Protecção do operador e de outros indivíduos 129
1.3 Protecção contra fumos e gases 130
1.4 Prevenção contra incêndios/explosões 130
1.5 Precauções na utilização das botijas de gás 130
1.6 Protecção contra choques eléctricos 130
1.7 Campos electromagnéticos e interferências 131
1.8 Grau de protecção IP 132
2 INSTALAÇÃO 132
2.1 Elevação, transporte e descarga 132
2.2 Posicionamento do equipamento 132
2.3 Ligações 132
2.4 Instalação 133
3 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 134
3.1 Generalidades 134
3.2 Painel de comandos frontal 134
3.3 Painel de comandos frontal (RC 300) 134
3.4 Ecrã inicial 135
3.5 Ecrã de salvaguarda 135
3.7 Menu rápido 136
3.8 Definições 137
3.9 Ecrã de programas 139
3.10 Personalização da interface 140
3.11 Bloquear/desbloquear 141
3.12 Gestão de controlos externos 142
3.13 Limites de segurança 142
3.14 Ecrã de alarmes 143
3.15 Painel traseiro 144
3.16 Painel de tomadas 144
4 ACESSÓRIOS 144
4.1 Generalidades 144
4.2 Comando à distância RC 100 145
4.3 Pedal de comando à distância RC120 para soldadura TIG 145
4.4 Comando à distância RC 200 145
4.5 Tochas da série MT300 145
5 MANUTENÇÃO 145
6 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 146
7 NOÇÕES TEÓRICAS SOBRE A SOLDADURA 148
7.1 Soldadura manual por arco voltaico (MMA) 148
7.2 Soldadura TIG (arco contínuo) 149
7.2.1 Soldadura TIG de aço 149
7.2.2 Soldadura TIG de cobre 150
8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 150

SIMBOLOS

Perigo iminente de lesões corporais graves e de comportamentos perigosos que podem provocar lesões corporais graves

Informação importante a seguir de modo a evitar lesões menos graves ou danos em bens

Todas as notas precedidas deste símbolo são sobretudo de carácter técnico e facilitam as operações

1 ATENÇÃO

Antes de iniciar qualquer tipo de operação na máquina, é necessário ler cuidadosamente e compreender o conteúdo deste manual. Não efectuar modificações ou operações de manutenção que não estejam previstas.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados em pessoas ou bens, resultantes da utilização incorrecta ou da não-aplicação do conteúdo deste manual.

Para quaisquer dúvidas ou problemas relativos à utilização do equipamento, ainda que não se encontrem aqui descritos, consultar pessoal qualificado.

1.1 Condições de utilização

- Cada instalação deve ser utilizada exclusivamente para as operações para que foi projectada, nos modos e nos âmbitos previstos na chapa de características e/ou neste manual, de acordo com as directivas nacionais e internacionais relativas à segurança. Uma utilização diferente da expressamente declarada pelo construtor deve ser considerada completamente inadequada e perigosa e, neste caso, o construtor declina toda e qualquer responsabilidade.
- Esta unidade deverá ser apenas utilizada com fins profissionais, numa instalação industrial.
  O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela utilização da instalação em ambientes domésticos.
- O equipamento deve ser utilizado em ambientes cujas temperaturas estejam compreendidas entre -10°C e +40°C (entre +14°F e +104°F).
  O equipamento deve ser transportado e armazenado em ambientes cujas temperaturas estejam compreendidas entre -25°C e +55°C (entre -13°F e 131°F).
- O equipamento deve ser utilizado em ambientes sem poeira, ácidos, gases ou outras substâncias corrosivas.
- O equipamento deve ser utilizado em ambientes com humidade relativa não superior a 50%, a 40°C (104°F).
  O equipamento deve ser utilizado em ambientes com humidade relativa não superior a 90%, a 20°C (68°F).
- O equipamento deve ser utilizado a uma altitude máxima, acima do nível do mar, não superior a 2000 m (6500 pés).

Não utilizar o aparelho para descongelar tubos.
Não utilizar este equipamento para carregar baterias e/ou acumuladores.
Não utilizar este equipamento para fazer arrancar motores.

1.2 Protecção do operador e de outros indivíduos

O processo de soldadura é uma fonte nociva de radiações, ruído, calor e gases.

Utilizar vestuário de protecção, para proteger a pele dos raios do arco, das faíscas ou do metal incandescente.
O vestuário utilizado deve cobrir todo o corpo e deve:
- estar intacto e em bom estado
- ser à prova de fogo
- ser isolante e estar seco
- estar justo ao corpo e não ter dobras

Utilizar sempre calçado conforme às normas, resistentes e que garantam isolamento contra a água.

Utilizar sempre luvas conformes às normas, que garantam isolamento eléctrico e térmico.

Colocar um ecrã de protecção retardador de fogo, para proteger a área de soldadura de raios, faíscas e escórias incandescentes.
Avisar todos os indivíduos nas proximidades que não devem olhar para o arco ou metal incandescente e que devem utilizar protecção adequada.

Usar máscaras com protectores laterais da cara e filtros de protecção adequados para os olhos (pelo menos NR10 ou superior).

Utilizar sempre óculos de protecção, com protectores laterais, especialmente durante a remoção manual ou mecânica das escórias da soldadura.

Não utilizar lentes de contacto!!!

Utilizar protectores auriculares se, durante o processo de soldadura, forem atingidos níveis de ruído perigosos.
Se o nível de ruído exceder os limites previstos pela lei, delimitar a área de trabalho e assegurar que todos os indivíduos que se encontram nas proximidades dispõem de protectores auriculares.

Evitar que mãos, cabelo, vestuário, ferramentas, etc. entrem em contacto com partes móveis, tais como:
- ventiladores
- rodas dentadas
- rolos e eixos
- bobinas de fio

- Não tocar nas engrenagens enquanto o mecanismo de avanço do fio estiver em funcionamento.
- Os sistemas não devem ser submetidos a qualquer tipo de modificação.
  A desactivação dos dispositivos de protecção nos mecanismos de avanço do fio é extremamente perigosa e isenta o construtor de toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais ou pessoais.
- Durante as operações de soldadura, manter os painéis laterais sempre fechados.

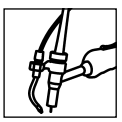

Manter a cabeça longe da tocha TIG durante o carregamento e avanço do fio. O fio em saída pode provocar danos graves nas mãos, cara e olhos.

Evitar tocar em peças acabadas de soldar, pois o elevado calor das mesmas pode causar queimaduras graves.

- Respeitar todas as precauções descritas anteriormente também no que diz respeito a operações posteriores à soldadura pois podem desprender-se escórias das peças que estão a arrefecer.

- Verificar se a tocha arrefeceu antes de executar trabalhos ou operações de manutenção.

Manter perto de si um estojo de primeiros socorros, pronto a utilizar.
Não subestimar qualquer queimadura ou ferida.

Antes de abandonar o posto de trabalho, deixar a área de trabalho em boas condições de segurança, de maneira a evitar danos materiais e pessoais acidentais.

1.3 Protecção contra fumos e gases

- Os fumos, gases e poeiras produzidos durante o processo de soldadura podem ser nocivos para a saúde.
  Os fumos produzidos durante o processo de soldadura podem, em determinadas circunstâncias, provocar cancro ou danos no feto de mulheres grávidas.
- Manter a cabeça afastada dos gases e fumos de soldadura.
- Providenciar uma ventilação adequada, natural ou artificial, da zona de trabalho.
- Caso a ventilação seja inadequada, utilizar máscaras e dispositivos respiratórios.
- No caso da operação de soldadura ser efectuada numa área extremamente reduzida, o operador deverá ser observado por um colega, que deve manter-se no exterior durante todo o processo.
- Não utilizar oxigénio para a ventilação.
- Verificar a eficiência da exaustão comparando regularmente as quantidades de emissões de gases nocivos com os valores admitidos pelas normas de segurança.
- A quantidade e a periculosidade dos fumos produzidos está ligada ao material base utilizado, ao material de adição e às eventuais substâncias utilizadas para a limpeza e desengorduramento das peças a soldar. Seguir com atenção as indicações do construtor, bem como as instruções constantes das fichas técnicas.
- Não efectuar operações de soldadura perto de zonas de desengorduramento ou de pintura.
  Colocar as botijas de gás em espaços abertos ou em locais com boa ventilação.

1.4 Prevenção contra incêndios/explosões

- O processo de soldadura pode provocar incêndios e/ou explosões.
- Retirar da área de trabalho e das áreas vizinhas todos os materiais ou objectos inflamáveis ou combustíveis.
  Os materiais inflamáveis devem estar a pelo menos 11 metros (35 pés) da área de soldadura ou devem estar adequadamente protegidos.
  A projecção de faíscas e de partículas incandescentes pode atingir, facilmente, as zonas circundantes, mesmo através de pequenas aberturas. Prestar especial atenção às condições de segurança de objectos e pessoas.
- Não efectuar operações de soldadura sobre ou perto de contentores sob pressão.
- Não efectuar operações de soldadura ou de corte em contentores fechados ou tubos.
  Prestar especial atenção à soldadura de tubos ou recipientes, ainda que esses tenham sido abertos, esvaziados e cuidadosamente limpos. Resíduos de gás, combustível, óleo ou semelhantes poderiam causar explosões.
- Não efectuar operações de soldadura em locais onde haja poeiras, gases ou vapores explosivos.
- Verificar, no fim da soldadura, que o circuito sob tensão não pode entrar em contacto, acidentalmente, com partes ligadas ao circuito de terra.
- Colocar nas proximidades da área de trabalho um equipamento ou dispositivo de combate a incêndios.

1.5 Precauções na utilização das botijas de gás

- As botijas de gás inerte contêm gás sob pressão e podem explodir se não estiverem garantidas as condições mínimas de segurança de transporte, de manutenção e de utilização.
- As botijas devem estar fixas verticalmente a paredes ou outros apoios, com meios adequados, para evitar quedas e choques mecânicos acidentais.
- Enroscar o capuz para a protecção da válvula, durante o transporte, a colocação em funcionamento e sempre que se concluam as operações de soldadura.
- Evitar a exposição das botijas aos raios solares, a mudanças bruscas de temperatura ou a temperaturas demasiado altas. Não expor as botijas a temperaturas demasiado altas ou baixas.
- Evitar que as botijas entrem em contacto com chamas livres, arcos eléctricos, tochas ou alicates porta-eléctrodos e materiais incandescentes projectados pela soldadura.
- Manter as botijas afastadas dos circuitos de soldadura e dos circuitos de corrente em geral.
- Ao abrir a válvula da botija, manter a cabeça afastada do ponto de saída do gás.
- Ao terminar as operações de soldadura, deve fechar-se sempre a válvula da botija.
- Nunca efectuar soldaduras sobre uma botija de gás sob pressão.

1.6 Protecção contra choques eléctricos

- Um choque de descarga eléctrica pode ser mortal.
- Evitar tocar nas zonas normalmente sob tensão, no interior ou no exterior da máquina de soldar, enquanto a própria instalação estiver alimentada (tochas, pistolas, cabos de terra, fios, rolos e bobinas estão electricamente ligados ao circuito de soldadura).
- Efectuar o isolamento eléctrico da instalação e do operador de soldadura, utilizando planos e bases secos e suficientemente isolados da terra.
- Assegurar-se de que o sistema está correctamente ligado a uma tomada e a uma fonte de alimentação equipada com condutor de terra.
- Não tocar simultaneamente em duas tochas ou em dois porta-eléctrodos.

Se sentir um choque eléctrico, interrompa de imediato as operações de soldadura.

O dispositivo de escorvamento e estabilização do arco foi concebido para uma utilização manual ou mecânica.

Se o comprimento do maçarico ou dos cabos de soldadura for superior a 8 m, o risco de choque eléctrico é maior.

1.7 Campos electromagnéticos e interferências

- A passagem da corrente de soldadura, através dos cabos internos e externos da máquina, cria um campo electromagnético nas proximidades dos cabos de soldadura e do próprio equipamento.
- Os campos electromagnéticos podem ter efeitos (até hoje desconhecidos) sobre a saúde de quem está sujeito a exposição prolongada.
  Os campos electromagnéticos podem interferir com outros equipamentos tais como "pacemakers" ou aparelhos auditivos.

Os portadores de aparelhos electrónicos vitais ("pacemakers") devem consultar o médico antes de procederem a operações de soldadura por arco ou de corte de plasma.

Classificação do equipamento (CEM), em conformidade com a norma EN/IEC 60974-10 (Consultar a placa sinalética ou os dados técnicos)
O equipamento Classe B cumpre os requisitos de compatibilidade electromagnética em ambientes industriais e residenciais, incluindo zonas residenciais em que o fornecimento de energia eléctrica é efectuado pela rede pública de baixa tensão.
O equipamento Classe A não deve ser utilizado em zonas residenciais em que o fornecimento de energia eléctrica é efectuado pela rede pública de baixa tensão, dado que eventuais perturbações de condutividade e radiação poderão dificultar a compatibilidade electromagnética do equipamento classe A nessas zonas.

Instalação, utilização e estudo da área
Este equipamento foi construído em conformidade com as indicações contidas na norma harmonizada EN60974-10 e está identificado como pertencente à "CLASSE A".
Esta máquina só deve ser utilizada com fins profissionais, numa instalação industrial.
O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela utilização da instalação em ambientes domésticos.

O utilizador deve ser especializado na actividade, sendo, por isso, responsável pela instalação e pela utilização do equipamento de acordo com as indicações do fabricante. Caso se detectem perturbações electromagnéticas, o operador do equipamento terá de resolver o problema, se necessário em conjunto com a assistência técnica do fabricante.

As perturbações electromagnéticas têm sempre que ser reduzidas até deixarem de constituir um problema.

Antes de instalar este equipamento, o utilizador deverá avaliar potenciais problemas electromagnéticos que poderão ocorrer nas zonas circundantes e, particularmente, os relativos às condições de saúde das pessoas expostas, por exemplo, das pessoas que possuam "pacemakers" ou aparelhos auditivos.

Requisitos da rede de energia eléctrica (Consultar os dados técnicos)
O equipamento de alta potência pode, em virtude da corrente primária distribuída pela rede de energia eléctrica, influenciar a qualidade da potência da rede. Por conseguinte, os requisitos ou restrições de ligação referentes à impedância da energia eléctrica máxima permitida ou à capacidade mínima de fornecimento exigida no ponto de ligação à rede pública (Ponto de Acoplamento Comum à rede pública (PAC)) podem aplicar-se a alguns tipos de equipamento (consultar os dados técnicos). Neste caso, compete ao instalador ou utilizador do equipamento garantir a ligação do equipamento, consultando o fornecedor da rede de distribuição, se necessário.

Em caso de interferência, poderá ser necessário tomar precauções adicionais tais como a colocação de filtros na rede de alimentação.
É também necessário considerar a possibilidade de blindar o cabo de alimentação.

Cabos de soldadura
Para minimizar os efeitos dos campos electromagnéticos, respeitar as seguintes instruções:
- Enrolar juntos e fixar, quando possível, o cabo de terra e o cabo de potência.
- Evitar enrolar os cabos de soldadura à volta do corpo.
- Evitar colocar-se entre o cabo de terra e o cabo de potência (manter os dois cabos do mesmo lado).
- Os cabos deverão ser mantidos tão curtos quanto possível, colocados juntos entre si e mantidos ao nível do chão.
- Colocar o equipamento a uma certa distância da zona de soldadura.
- Os cabos devem ser colocados longe de outros cabos eventualmente presentes.

Ligação à terra
Deve ter-se em consideração que todos os componentes metálicos da instalação de soldadura e dos que se encontram nas suas proximidades devem ser ligados à terra.
A ligação à terra deverá ser feita de acordo com as normas nacionais.

Ligação da peça de trabalho à terra
Quando a peça de trabalho não está ligada à terra, por razões de segurança eléctrica ou devido às suas dimensões e posição, uma ligação entre a peça e a terra poderá reduzir as emissões.
É necessário ter em consideração que a ligação à terra da peça de trabalho não aumenta o risco de acidente para o operador nem danifica outros equipamentos eléctricos.
A ligação à terra deverá ser feita de acordo com as normas nacionais.

Blindagem
A blindagem selectiva de outros cabos e equipamentos presentes na zona circundante pode reduzir os problemas provocados por interferência electromagnética. A blindagem de toda a máquina de soldar pode ser ponderada para aplicações especiais.

1.8 Grau de protecção IP

IP23S
- Invólucro protegido contra o acesso de dedos a partes perigosas e contra objectos sólidos com diâmetro superior/ igual a 12,5 mm.
- Invólucro protegido contra chuva que caia num ângulo até 60°.
- Invólucro protegido contra os efeitos danosos devidos à entrada de água, quando as partes móveis do equipamento não estão em movimento.

2 INSTALAÇÃO



A instalação só pode ser executada por pessoal experiente e autorizado pelo fabricante.



Para executar a instalação, assegurar-se de que o gerador está desligado da rede de alimentação.

É proibida a ligação dos geradores em série ou em paralelo.

2.1 Elevação, transporte e descarga

- O equipamento é fornecido com uma pega, para transporte à mão.
- Utilizar um empilhador, prestando a maior atenção durante a deslocação, para evitar a queda do gerador.

Nunca subestimar o peso do equipamento, (ver características técnicas).

Nunca deslocar, ou posicionar, a carga suspensa sobre pessoas ou bens.

Não deixar cair o equipamento, nem exercer pressão desnecessária sobre ele.

2.2 Posicionamento do equipamento

Observar as seguintes regras:
- Fácil acesso aos comandos e ligações do equipamento.
- Não colocar o equipamento em espaços reduzidos.
- Nunca colocar o equipamento num plano com inclinação superior a 10° em relação ao plano horizontal.
- Ligar o equipamento num lugar seco, limpo e com ventilação apropriada.
- Proteger o equipamento da chuva e do sol.



2.3 Ligações

O equipamento dispõe de um cabo de alimentação para ligação à rede.
A instalação pode ser alimentada com:
-400 V trifásico

ATENÇÃO: para evitar danos em pessoas ou no equipamento, é necessário controlar a tensão de rede seleccionada e os fusíveis ANTES de ligar a máquina à rede de alimentação. Além disso, é necessário assegurar-se de que o cabo é ligado a uma tomada que disponha de ligação à terra.

O funcionamento do equipamento está garantido para tolerâncias de tensão variáveis entre ±15% do valor nominal.



É possível alimentar a instalação por meio de um grupo electrogéneo, na condição deste garantir uma tensão de alimentação estável de ±15% relativamente ao valor de tensão nominal declarado pelo fabricante, em todas as condições de funcionamento possíveis e à máxima potência nominal.

Normalmente, é aconselhável a utilização de grupos electrogéneos de potência nominal igual a 2 vezes a de uma fonte de alimentação monofásica ou de potência nominal igual a 1,5 vezes a de uma fonte de alimentação trifásica.

É aconselhável o uso de grupos electrogéneos com controlo electrónico.

Para protecção dos utilizadores, o equipamento deve ser correctamente ligado à terra. O cabo de alimentação dispõe de um condutor (amarelo - verde) para ligação à terra, que deve ser ligado a uma ficha com ligação à terra.

A instalação eléctrica deve ser executada por pessoal técnico especializado, com os requisitos técnico-profissionais específicos e em conformidade com a legislação do país em que se efectua a instalação.

O cabo de alimentação do gerador dispõe de um fio amarelo/verde, que deverá estar SEMPRE ligado à terra. Este fio amarelo/verde NUNCA deve ser utilizado com outros condutores de corrente.

Assegurar-se de que o local de instalação possui ligação à terra e de que as tomadas de corrente se encontram em perfeitas condições.

Instalar somente fichas homologadas conformes às normas de segurança.

2.4 Instalação

Ligação para a soldadura MMA

A ligação ilustrada na figura tem como resultado uma soldadura com polaridade inversa. Para obter uma soldadura com polaridade directa, inverta a ligação.

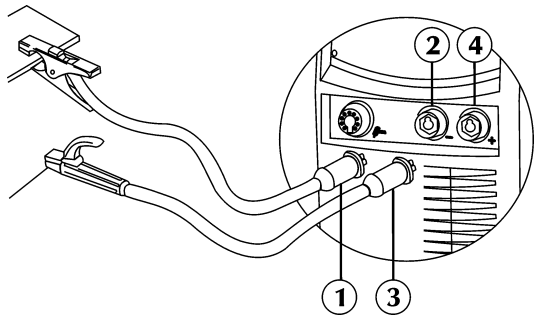

- Ligar (1) o grampo de massa à tomada negativa (-) (2) da fonte de alimentação.
- Ligar (3) o porta-eléctrodo à tomada positiva (+) (4) da fonte de alimentação.

Ligação para a soldadura TIG

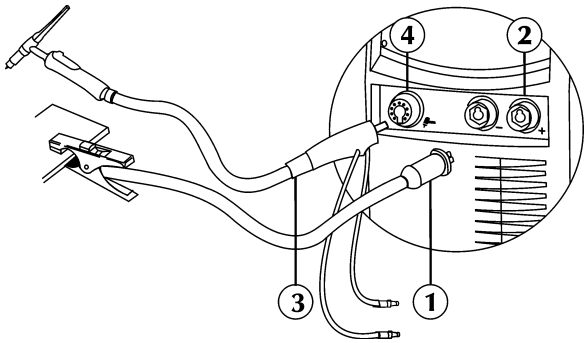

- Ligar (1) o grampo de massa à tomada positiva (+) (2) da fonte de alimentação.
- Ligar a tocha TIG (3) à tomada da tocha (4) da fonte de alimentação.
- Ligar o tubo de gás proveniente da botija ao conector de gás posterior.

Sistema para automatização e robótica

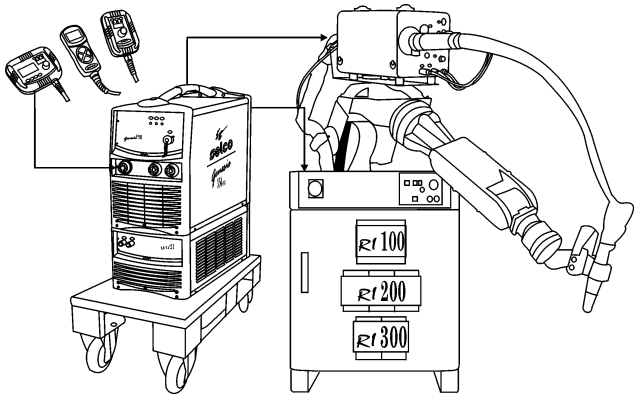

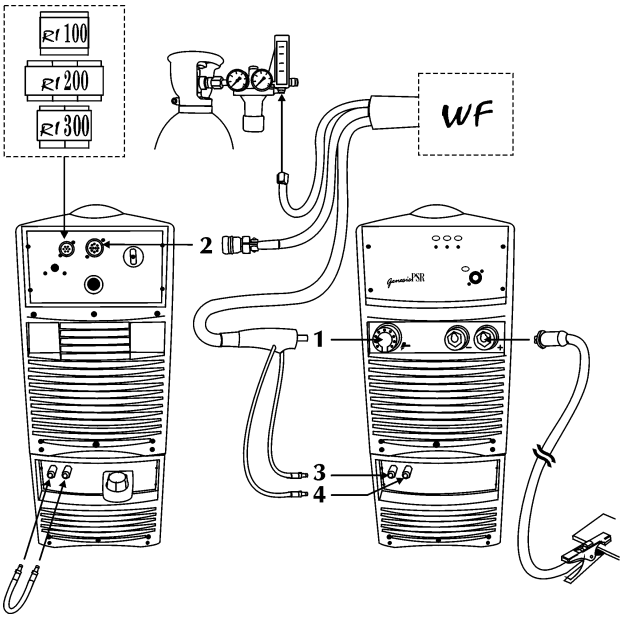

- Ligar o cabo de alimentação à saída específica (1).
- Ligar o cabo de sinal ao conector específico (2).
  Inserir o conector e apertar a porca no sentido dos ponteiros do relógio até fixar.
- Ligar o tubo de gás à válvula redutora de pressão da botija ou à ligação de alimentação do gás.
- Ligar o tubo de água (azul escuro) ao conector rápido de saída da unidade de refrigeração (3).
- Ligar o tubo de água (vermelho) ao conector rápido de entrada da unidade de refrigeração (4).

Sistema Weld@net

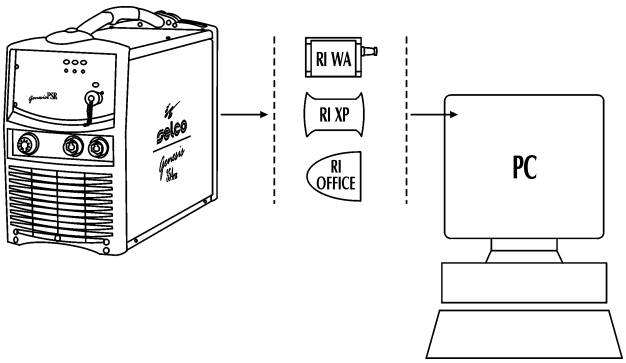

3 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

3.1 Generalidades

Os equipamentos Genesis 284-354-504 PSR são fontes de alimentação inversoras de corrente constante, desenvolvidas para soldadura por eléctrodo (MMA), TIG CC (corrente contínua).
São sistemas multiprocessadores totalmente digitais (processamento de dados em DSP e comunicação via CAN-BUS), aptos a responder da melhor forma às múltiplas exigências do mundo da soldadura.
O comando à distância RC 300 é o painel de programação do sistema de soldadura da série PSR. Não se trata de um acessório, mas sim de um componente essencial para o funcionamento do equipamento.
Possibilita:

- selecção do processo de soldadura
- definição e correcção dos parâmetros de soldadura
- armazenamento e recuperação de programas por medida
- definição dos limites de segurança
- apresentação dos valores reais de corrente, potência, medições de gases, etc.
- apresentação dos sinais de alarme

3.2 Painel de comandos frontal

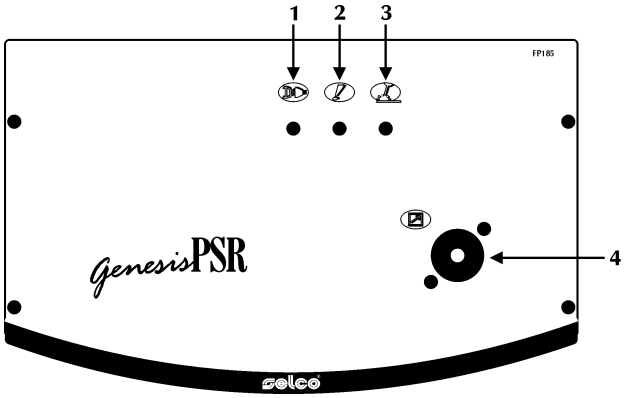

1 **Alimentação**
Indica que o equipamento está ligado à fonte de alimentação e se encontra activo.

2 **Alarme geral**
Indica a eventual intervenção de dispositivos de protecção, como a protecção de temperatura.

3 **Alimentação activa**
Indica a presença de potência nas ligações de saída do equipamento.

4 **Entrada do (CAN-BUS) cabo de sinal**
Permite a ligação de dispositivos externos, como RC, RI, etc.
Permite a comunicação digital (CAN-BUS) entre o gerador e o dispositivo ligado.

3.3 Painel de comandos frontal (RC 300)

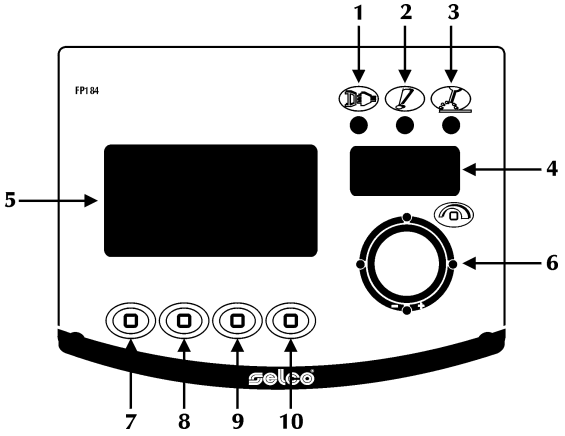

1 **Alimentação**
Indica que o equipamento está ligado à fonte de alimentação e se encontra activo.

2 **Alarme geral**
Indica a eventual intervenção de dispositivos de protecção, como a protecção de temperatura.

3 **Alimentação activa**
Indica a presença de potência nas ligações de saída do equipamento.

4 **Visor de 7 segmentos**
Permite que sejam apresentados os parâmetros gerais da máquina de soldar, durante a inicialização, a definição, a leitura da corrente e da potência, bem como durante a soldadura e codificação dos alarmes.

5 **Visor LCD**
Permite que sejam apresentados os parâmetros gerais da máquina de soldar, durante a inicialização, a definição, a leitura da corrente e da potência, bem como durante a soldadura e codificação dos alarmes.
Permite que todas as operações sejam apresentadas instantaneamente.

6 **Manípulo de regulação principal**
Permite a acesso à configuração, selecção e definição dos parâmetros de soldadura.

7 **Menu rápido**
Permite o acesso a um grupo de parâmetros limitado e a respectiva regulação.

8 **Processo de soldadura**
Permite a selecção do tipo de soldadura.

Soldadura por eléctrodo (MMA)

Soldadura TIG

ARC AIR

9 **Métodos de soldadura**
Em **2 Fases,** carregar no botão provoca o fluxo de gás, fazendo com que atinja o arco; quando o botão é solto, a corrente regressa a zero na descida de declive; quando o arco é desactivado, o gás passa ao período pós-gás.
Em **4 Fases** a primeira vez que se carrega no botão provoca o fluxo de gás, executando o pré-gás manual; quando é solto, o arco é atingido.

Carregar no botão uma segunda vez e soltá-lo no final, provoca a descida de declive da corrente e o início do período pós-gás.

Em **BILEVEL** o soldador pode soldar com 2 correntes diferentes, previamente definidas com "definições".
A primeira vez que se carrega no botão provoca o início do período pré-gás, o atingir do arco e a soldadura com a corrente inicial.
A primeira vez que se solta o botão provoca a subida de declive da corrente "I1". Se o soldador carregar e soltar o botão rapidamente, muda para "I2"; carregar e soltar o botão rapidamente provoca o regresso a "I1" e assim sucessivamente.
Carregar no botão durante mais tempo provoca a descida de declive da corrente, que origina a corrente final.
Soltar o botão provoca a desactivação do arco, enquanto o gás continua o fluxo para o período pós-gás.

Soldadura por pontos

Permite a activação do processo de "soldadura por pontos" e definir o tempo de soldadura.

Automatização e robótic

Permite a definição dos parâmetros de soldadura por sistemas externos, como robôs.

10 Pulsação de corrente

Corrente CONSTANTE

Corrente PULSADA

Corrente de FREQUÊNCIA MÉDIA

3.4 Ecrã inicial

Ao ser ligado, o gerador executa uma série de verificações, para garantir que o sistema e todos os dispositivos que lhe estão ligados funcionam correctamente.

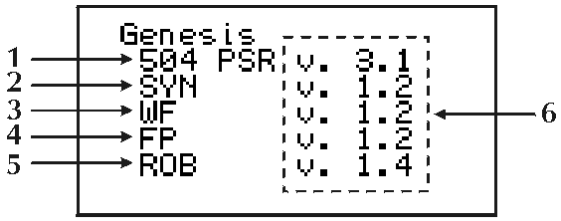

1 Placa lógica/tipo de sistema
2 Placa sinérgica
3 Placa de motor (WF)
4 Placa de controlo (RC 300)
5 Placa de interface de robô (RI)
6 Versão de software

A não-apresentação da versão de software ao lado de um dispositivo (---) indica a ausência de comunicação com este, o que significa que o correcto funcionamento não está garantido (consultar a secção "Diagnósticos e soluções").

Nesta fase, o teste de gás também é executado para verificar a correcta ligação ao sistema de alimentação de gás (sistema para automatização e robótica).

Perante a ausência de alimentação de gás, é accionado um sinal de alarme, visual e sonoro, dedicado (consultar a secção "Alarmes").

3.5 Ecrã de salvaguarda

O sistema proporciona a salvaguarda automática de todos os parâmetros de soldadura na placa sinérgica (no interior do gerador) e na placa de controlo (RC 300).
Qualquer diferença entre os dados salvaguardados nos 2 dispositivos é indicada através do seguinte ecrã:

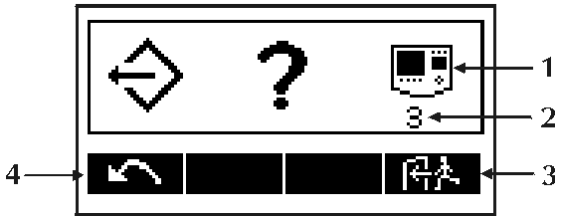

Rodar a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar a memória a utilizar em operações de soldadura futuras.

1 Memória da placa de controlo

Memória da placa sinérgica

2 Número de programas presentes na memória seleccionada

3 Salvaguardar as operações executadas e regressar ao ecrã principal

4 Cancelar as operações executadas

Desta forma, o comando à distância RC 300 pode ser utilizado como um dispositivo de salvaguarda de dados e/ou para copiar as características de um sistema programado, para outros sistemas.

3.6 Ecrã principal

Permite o controlo do sistema e do processo de soldadura, apresentando as definições principais.

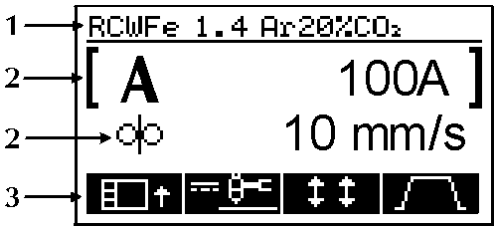

1 Cabeçalho

Permite a apresentação de determinados elementos de informação importantes, relativos ao processo seleccionado:

- Programa ou curva sinérgica recuperada

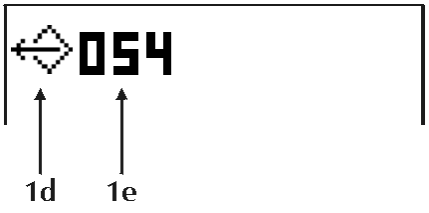

1d

Programa recuperado

Processo recuperado

1e Número do programa/curva sinérgica recuperada

- Valores reais de corrente e de tensão durante as fases de soldadura

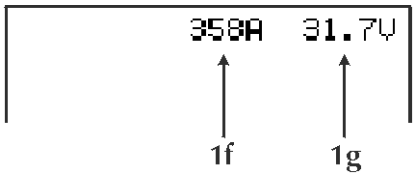

1f Leitura de corrente
1g Leitura de tensão

2 Parâmetros de soldadura

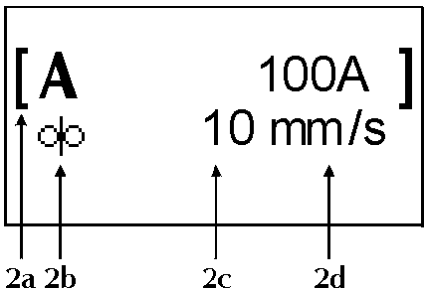

Premir a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar o parâmetro pretendido.
Rodar a tecla de codificação ("encoder"), para regular o valor do parâmetro seleccionado.
2a Barras de selecção de parâmetro
2b Ícone de parâmetro
2c Valor de parâmetro
2d Unidade de medida do parâmetro

PROCESSO	PARÂMETRO 1	PARÂMETRO 2
MMA	A	
ARC AIR	A	
TIG	A	

Os parâmetros do ecrã principal podem ser personalizados (consultar a secção "Personalização da Interface").

3 Funções
Permite a definição das funções de processo e métodos de soldadura mais importantes.

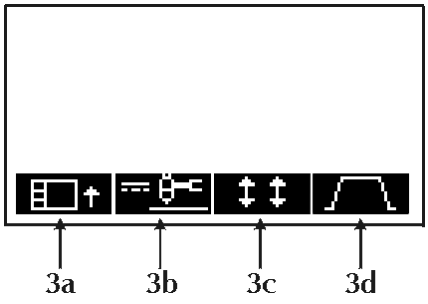

3a
Permite o acesso ao menu rápido (e respectiva saída) - (consultar a secção "Menu rápido")

3b Permite a selecção do processo de soldadura
MMA
ARC AIR
TIG

3c Permite a selecção do método de soldadura
2 Fases
4 Fases
Bilevel
Soldadura por pontos
Automatização e robótica

3d
Corrente CONSTANTE
Corrente PULSADA
Fast Pulse

3.7 Menu rápido

Permite a selecção e regulação dos parâmetros de soldadura mais utilizados.

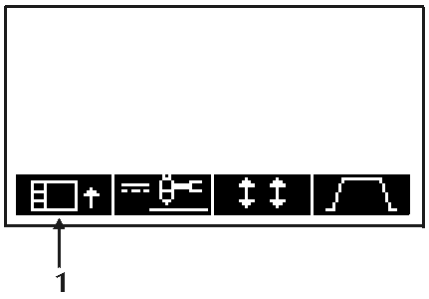

Carregar no botão (1), para aceder ao menu rápido .

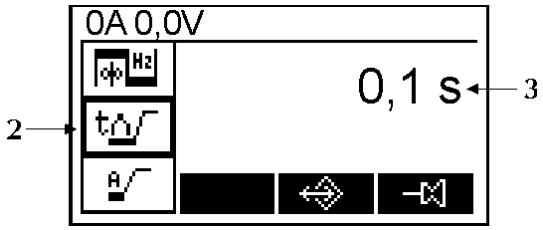

Rodar a tecla de codificação ("encoder"), de forma a posicionar o parâmetro pretendido no quadrante central (2), seleccionando-o. O valor e unidade de medida do parâmetro seleccionado são apresentados ao lado (3).

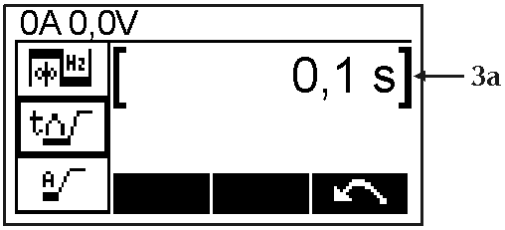

Premir a tecla de codificação (“encoder”), para activar a regulação do parâmetro seleccionado.

3a Barras de selecção de parâmetro

Rodar a tecla de codificação (“encoder”), para regular o valor do parâmetro seleccionado.

Premir a tecla de codificação (“encoder”), para confirmar a alteração.

Carregar no botão (1), para sair do menu rápido.

PROCESSO	MENU RÁPIDO
MMA	A
ARC AIR	A
TIG	A

Os parâmetros do menu rápido podem ser personalizados (consultar a secção “Personalização da interface”).
A activação de funções diferentes das predefinidas altera o número e o tipo de parâmetros presentes no menu rápido.

3.8 Definições

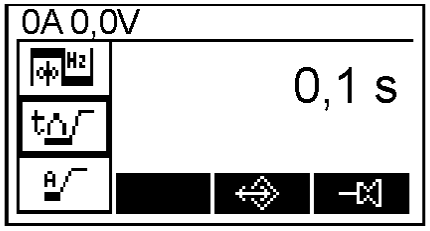

Permite a definição e a regulação de uma série de parâmetros adicionais para um controlo melhorado e mais preciso do sistema de soldadura.
Os parâmetros presentes nas definições estão organizados em função do processo de soldadura seleccionado e possuem um código numérico.
Acesso a definições: carregar durante 5 seg. na tecla de codificação (o zero central no visor de 7 segmentos confirma o acesso).
Selecção e regulação do parâmetro desejado: rodar a tecla de codificação (“encoder”) até visualizar o código numérico relativo ao parâmetro. Neste momento, carregar na tecla de codificação permite a visualização do valor definido para o parâmetro seleccionado e a respectiva regulação.
Saída de definições: para sair da secção “regulação” premir novamente a tecla de codificação.
Para sair de definições, aceder ao parâmetro “O” (guardar e sair) e premir a tecla de codificação.

Lista dos parâmetros de definições (MMA - ARC AIR)

0 **Guardar e sair**
Permite guardar as modificações e sair de definições.

1 **Reset**
RESET
Permite redefinir todos os parâmetros para os valores predefinidos.

2 **Corrente de soldadura**
A
Permite regular a corrente de soldadura.
Parâmetro definido em Amperes (A).
Mínimo 6 A, Máximo Imax, Predefinido 100 A

3 **“Hot start”**
Permite regular o valor de “hot start” em MMA. Permite um início mais ou menos quente nas fases de ignição do arco, facilitando as operações iniciais.
Parâmetro definido em percentagem (%) da corrente de soldadura.
Mínimo “Off”, Máximo 500%, Predefinido 80%

4 **“Arc force”**
Permite regular o valor do “Arc force” em MMA. Permite uma resposta dinâmica mais ou menos energética em soldadura, facilitando as operações realizadas pelo soldador.
Aumentar o valor da força do arco para reduzir o risco de colagem do eléctrodo.
Parâmetro definido em percentagem (%) da corrente de soldadura.
Mínimo “Off”, Máximo 500%, Predefinido 30%

40 **Leitura de corrente**
Permite a apresentação do valor real da corrente de soldadura.
Permite a definição do método de apresentação da corrente de soldadura (consultar a secção “Personalização da Interface”).

41 **Leitura de tensão**
Permite a apresentação do valor real da tensão de soldadura.
Permite a definição do método de apresentação da tensão de soldadura (consultar a secção “Personalização da Interface).

44 **Passo de regulação**
Permite a regulação de um parâmetro, com um passo que pode ser personalizado pelo operador.
Mínimo 1, Máximo “Imax”, Predefinido 1

45 **Parâmetro externo CH1**
CH1
Permite a gestão do parâmetro externo 1 (valor mínimo, valor máximo).
(Consultar a secção “Gestão de controlos externos”).

46 **Parâmetro externo CH2**
CH2
Permite a gestão do parâmetro externo 2 (valor mínimo, valor máximo).
(Consultar a secção “Gestão de controlos externos).

47 **Bloquear/desbloquear**
Permite o bloqueio dos controlos do painel e a introdução de um código de protecção (consultar a secção “Bloquear/desbloquear”).

48 **Tom avisador sonoro**
Permite a regulação do tom avisador sonoro.
Mínimo “Off”, Máximo 10, Predefinido 5

49 **Contraste**
Permite a regulação do contraste do visor.
Mínimo 0, Máximo 50, Predefinido 25

50 Permite aceder aos níveis de definição superiores:
USER: utilizador
SERV: serviço
SELCO: Selco

99 **Reset**
RESET
Permite a redefinição de todos os parâmetros para os valores predefinidos.
Permite a redefinição de toda a interface gráfica, de acordo com as definições do fabricante.

Lista de parâmetros nas definições (TIG)

0 Guardar e sair

Permite guardar as modificações e sair de definições.

1 Reset

Permite redefinir todos os parâmetros para os valores predefinidos.

2 Pré-gás

Permite definir e regular o fluxo de gás antes da ignição do arco.
Permite o carregamento do gás na tocha e a preparação do ambiente para a soldadura.
Mínimo 0.0 seg., Máximo 99.9 seg., Predefinido 0.1 seg.

3 Corrente inicial

Permite regular a corrente inicial de soldadura.
Permite obter um banho de fusão mais ou menos quente, imediatamente após a ignição do arco.
Definição de parâmetro: Amperes (A) - Percentagem (%).
Mínimo 3A-1%, Máximo Imax-500%, Predefinido 50%

5 Rampa de subida

Permite definir uma passagem gradual entre a corrente inicial e a corrente de soldadura. Parâmetro definido em segundos (s).
Mínimo "off", Máximo 99.9 seg., Predefinido "off"

6 Corrente de soldadura

Permite regular a corrente de soldadura.
Parâmetro definido em Amperes (A).
Mínimo 3 A, Máximo Imax, Predefinido 100 A

7 Corrente de duplo nível

Permite regular a corrente secundária na modalidade de soldadura de duplo nível.
À primeira pressão do botão da tocha obtém-se a pré-vazão do gás, a ignição do arco e a soldadura com corrente inicial.
À primeira libertação do botão obtém-se a rampa de subida à corrente "I1". Se o soldador pressiona e solta rapidamente o botão passa-se a "I2";pressionando e soltando rapidamente o botão passa-se novamente a "I1" e assim adiante.
Pressionando por um período de tempo mais longo, inicia a rampa de descida da corrente que conduz à corrente final.
Soltando o botão produz-se o desligamento do arco enquanto que o gás continua a fluir pelo tempo de pós-vazão.
Definição de parâmetro: Amperes (A) - Percentagem (%).
Mínimo 3A-1%, Máximo Imax-500%, Predefinido 50%

9 Corrente de base

Permite regular a corrente de base nos modos pulsado e pulsado rápido.
Parâmetro definido em Amperes (A).
Mínimo 3A-1%, Corrente de soldadura máxima-100%, Predefinido 50%

11 Frequência de pulsação

Permite activar o modo de pulsação.
Permite regular a frequência de pulsação.
Permite obter melhores resultados na soldadura de materiais finos, bem como uma melhor qualidade estética do rebordo.
Definição de parâmetro: Hertz (Hz) - KiloHertz (kHz)
Mínimo 0.1Hz, Máximo 250Hz, Predefinido 1.0Hz

12 Ciclo de funcionamento de pulsação

Permite regular o ciclo de funcionamento na soldadura por pulsação.
Permite que o pico de corrente seja mantido por um período de tempo mais ou menos longo.
Definição de parâmetro: percentagem (%).
Mínimo 1%, Máximo 99%, Predefinido 50%

13 Frequência de pulsação rápida

Permite regular a frequência de pulsação.
Permite uma acção de concentração e a obtenção de uma melhor estabilidade do arco eléctrico.
Definição de parâmetro: Hertz (Hz).
Mínimo 20Hz, Máximo 500Hz, Predefinido 100Hz

14 Rampa de descida

Permite definir uma passagem gradual entre a corrente de soldadura e a corrente final.
Parâmetro definido em segundos (s).
Mínimo "off", Máximo 99.9 seg., Predefinido "off"

15 Corrente final

Permite regular a corrente final.
Parâmetro definido em Amperes (A).
Mínimo 3A-1%, Máximo Imax-500%, Predefinido 50%

17 Pós-gás

Permite regular o fluxo de gás no fim da soldadura.
Definição de parâmetro: segundos (s).
Mínimo 0.0 seg., Máximo 99.9 seg., Predefinido 5.0seg.

18 Ignição TIG (LIFT)

Permite seleccionar os modos de ignição do arco.
On= HF START, Off= LIFT START, Predefinido HF START

22 Soldadura por pontos

Permite activar o processo "soldadura por pontos" e estabelecer o tempo de soldadura.
Permite a temporização do processo de soldadura.
Definição de parâmetro: segundos (s).
Mínimo "off", Máximo 99.9 seg., Predefinido 1.0 seg.

25 Velocidade do fio

Permite a regulação da velocidade de avanço do fio.
Definição de parâmetro: mm/s.
Mínimo 1 mm/seg., Máximo 200 mm/seg., Predefinido Off

26 Temporização no avanço do fio

Definição de parâmetro: segundos (s).
Mínimo 0.1 seg., Máximo 99.9 seg., Predefinido Off

27 Temporização no avanço/paragem do fio

Definição de parâmetro: segundos (s).
Mínimo 0.1 seg., Máximo 99.9 seg., Predefinido Off

28 Remoção do fio

Definição de parâmetro: segundos (s).
Mínimo 0.01 seg., Máximo 1.00 seg., Predefinido 0.10 seg.

29 Rampa de descida

Parâmetro definido em segundos (s).
Mínimo 0.0 seg., Máximo 10.0 seg., Predefinido 0.0 seg.

30 Velocidade básica do fio

Definição de parâmetro: percentagem (%).
Mínimo 0%, Máximo 100%, Predefinido 0%

100% =

0% = 0

= remoção do fio

31 Rampa de subida (velocidade do fio)

Parâmetro definido em segundos (s).
Mínimo 0.0 seg., Máximo 10.0 seg., Predefinido 0.0 seg.

32 Frequência de pulsação (velocidade do fio)

Permite activar o modo de pulsação.
Permite regular a frequência de pulsação em pulsação rápida.
Parâmetro definido em Hertz (Hz).
Mínimo 0.1Hz, Máximo 5.0Hz, Predefinido Off

	0.1÷5.0Hz	frequência de pulsação (velocidade do fio)
	off	frequência de pulsação (velocidade do fio) = 0
	syn	frequência de pulsação (velocidade do fio) = frequência de pulsação (corrente)

33 Ciclo de funcionamento (velocidade do fio)

Permite regular o ciclo de funcionamento na soldadura por pulsação.
Definição de parâmetro: percentagem (%).
Mínimo 1%, Máximo 99%, Predefinido 50%

34 Desequilíbrio (velocidade do fio)

Definição de parâmetro: percentagem (%).
Mínimo -50%, Máximo +50%, Predefinido 0%

37 Limites de segurança

Permite a definição dos limites de aviso e dos limites de segurança.
Permite o controlo preciso das várias fases de soldadura (consultar a secção "Limites de segurança").

38 Filtro inicial

Permite que o controlo dos limites de segurança seja activado com uma temporização regulável relativamente à ignição do arco.
Possibilita a filtragem da fase de ignição (consultar a secção "Limites de segurança").
Mínimo 0.0 seg., Máximo 10.0 seg., Predefinido 0.0 seg.

39 Filtro final

Possibilita a desactivação do controlo dos limites de segurança, antecipando a conclusão natural da soldadura.
Possibilita a filtragem da fase de extinção (consultar a secção "Limites de segurança").
Mínimo 0.0 seg., Máximo 10.0 seg., Predefinido 0.0 seg.

40 Leitura de corrente

Permite a apresentação do valor real da corrente de soldadura.
Permite a definição do método de apresentação da corrente de soldadura (consultar a secção "Personalização da Interface").

41 Leitura de tensão

Permite a apresentação do valor real da tensão de soldadura.
Permite a definição do método de apresentação da tensão de soldadura (consultar a secção "Personalização da Interface).

42 Leitura de fluxo de gás

44 Passo de regulação U/D

Permite a regulação de um parâmetro, com um passo que pode ser personalizado pelo operador.
Mínimo Off, Máximo MAX, Predefinido 1

45 Parâmetro externo CH1

Permite a gestão do parâmetro externo 1 (valor mínimo, valor máximo).
(Consultar a secção "Gestão de controlos externos").

46 Parâmetro externo CH2

Permite a gestão do parâmetro externo 1 (valor mínimo, valor máximo).
(Consultar a secção "Gestão de controlos externos").

47 Bloquear/desbloquear

Permite o bloqueio dos controlos do painel e a introdução de um código de protecção (consultar a secção "Bloquear/desbloquear").

48 Tom avisador sonoro

Permite a regulação do tom avisador sonoro.
Mínimo "Off", Máximo 10, Predefinido 5

49 Contraste

Permite a regulação do contraste do visor.
Mínimo 0, Máximo 50, Predefinido 25

50 Permite aceder aos níveis de definição superiores:
USER: utilizador
SERV: serviço
SELCO: Selco

99 Reset

RESET Permite a redefinição de todos os parâmetros para os valores predefinidos.
Permite a redefinição de toda a interface gráfica, de acordo com as definições do fabricante.

3.9 Ecrã de programas

1 Generalidades

Permite o armazenamento e gestão de 50 programas de soldadura, que podem ser personalizados pelo operador.

Carregar no botão (1), para aceder ao menu rápido .

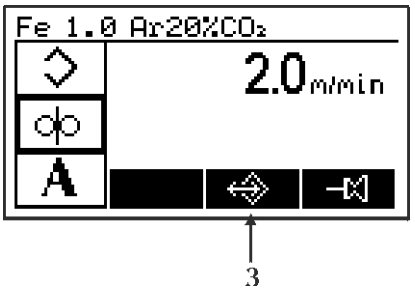

Carregar no botão (3), para aceder ao ecrã de gestão de programas .

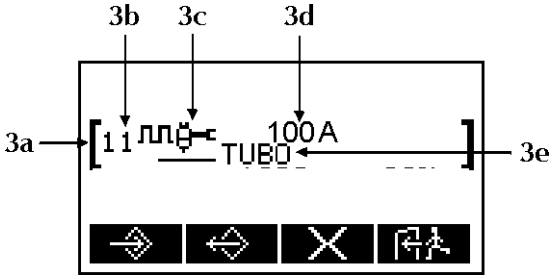

3a Barras de selecção de parâmetro
3b Número do programa seleccionado
3c Processo do programa seleccionado
3d Parâmetros principais do programa seleccionado
3e Descrição do programa seleccionado

2 Armazenamento de programas

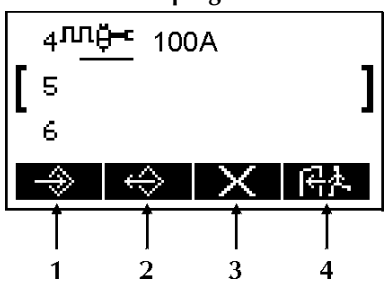

Rodar a tecla de codificação ("encoder"), para seleccionar o programa pretendido (ou a memória vazia).

Carregar no botão (1), para salvaguardar todas as definições actuais no programa seleccionado .

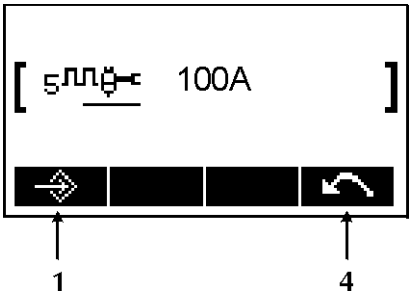

Carregar no botão (1), para confirmar a alteração efectuada .
Carregar no botão (4), para cancelar a operação .

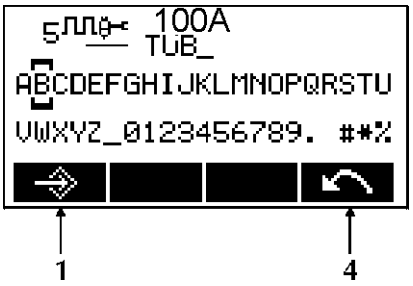

Introduzir uma descrição do programa.
- Rodar a tecla de codificação (“encoder”), para seleccionar a letra pretendida.
- Premir a tecla de codificação (“encoder”), para armazenar a letra pretendida.

Carregar no botão (1), para confirmar a operação .
Carregar no botão (4), para cancelar a operação .

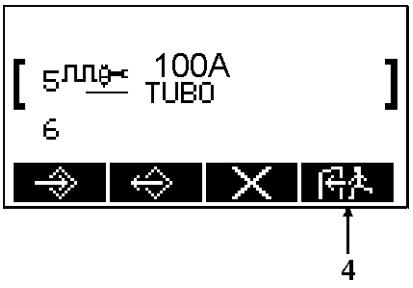

Carregar no botão (4), para salvaguardar e sair do ecrã actual .

3 Recuperação de programas

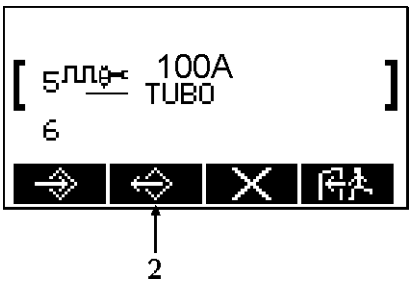

Rodar a tecla de codificação (“encoder”), para seleccionar o programa pretendido.

Carregar no botão (2), para recuperar o programa seleccionado .

4 Cancelamento de programas

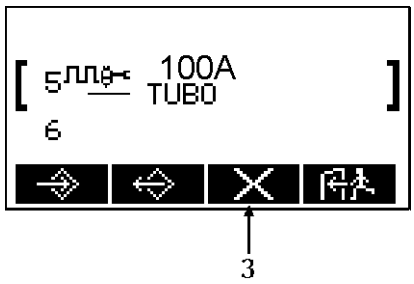

Rodar a tecla de codificação (“encoder”), para seleccionar o programa pretendido.
Carregar no botão (3), para apagar o programa seleccionado .

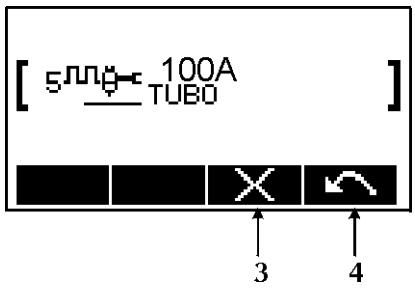

Carregar no botão (3), para confirmar a operação .
Carregar no botão (4), para cancelar a operação .

3.10 Personalização da interface

Permite a personalização dos parâmetros no ecrã principal e no menu rápido.

1 Personalização do ecrã principal

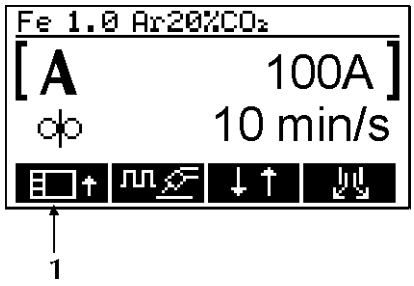

Premir a tecla de codificação (“encoder”), para seleccionar o parâmetro que se pretende substituir.
Carregar no botão (1), para aceder ao menu rápido .

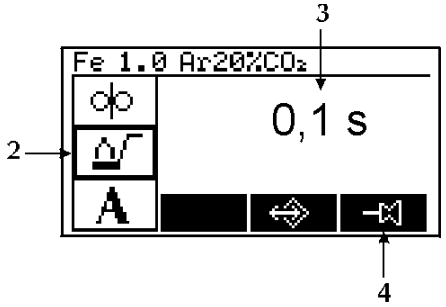

Rodar a tecla de codificação (“encoder”), de forma a posicionar o parâmetro pretendido no quadrante central (2), seleccionando-o.
O valor e unidade de medida do parâmetro seleccionado são apresentados ao lado (3).
Carregar no botão (4), para armazenar o parâmetro seleccionado no ecrã principal .

2 Personalização do menu rápido

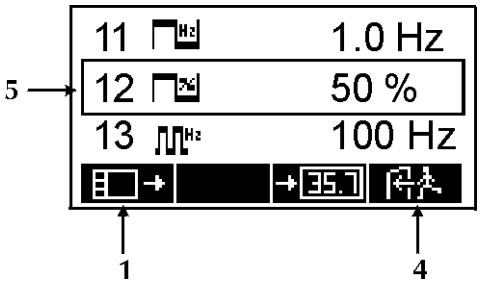

Premir a tecla de codificação (“encoder”) durante, pelo menos, 3 segundos, para aceder às definições.
Rodar a tecla de codificação (“encoder”), de forma a posicionar o parâmetro pretendido no quadrante central (5), seleccionando-o.
Carregar no botão (1), para armazenar o parâmetro seleccionado no menu rápido .
Carregar no botão (1), para cancelar o parâmetro seleccionado do menu rápido .
Carregar no botão (4), para salvaguardar e sair do ecrã actual .

3 Personalização do visor de 7 segmentos

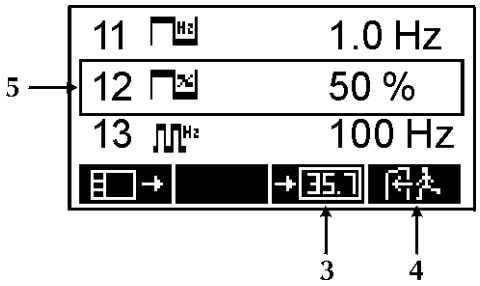

Premir a tecla de codificação (“encoder”) durante, pelo menos, 3 segundos, para aceder às definições.
Rodar a tecla de codificação (“encoder”), de forma a posicionar o parâmetro pretendido no quadrante central (5), seleccionando-o.

Carregar no botão (3), para armazenar o parâmetro seleccionado no visor de 7 segmentos .
Carregar no botão (4), para salvaguardar e sair do ecrã actual .

Predefinido A

3.11 Bloquear/desbloquear

Permite o bloqueamento de todas as definições do painel de controlo, com uma palavra-passe de segurança.

Premir a tecla de codificação (“encoder”) durante, pelo menos, 5 segundos, para aceder às definições.
Rodar a tecla de codificação (“encoder”), de forma a posicionar o parâmetro pretendido (47) no quadrante central, seleccionando-o.
Seleccionar o parâmetro pretendido (551).

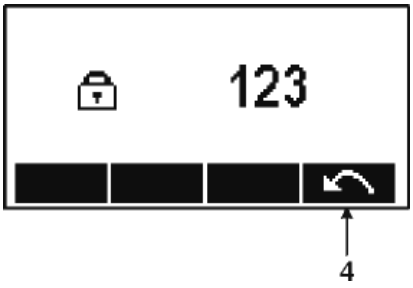

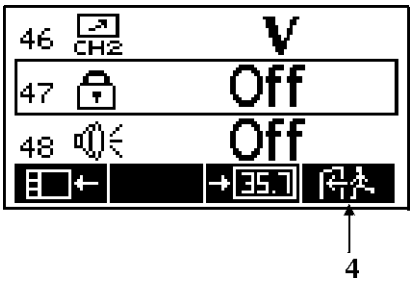

Premir a tecla de codificação (“encoder”), para activar a regulação do parâmetro seleccionado.
Rodar a tecla de codificação (“encoder”), para definir um código numérico (palavra-passe).
Premir a tecla de codificação (“encoder”), para confirmar a alteração efectuada.
Carregar no botão (4), para salvaguardar e sair do ecrã actual .

A execução de qualquer operação num painel de controlo bloqueado faz surgir um ecrã especial.

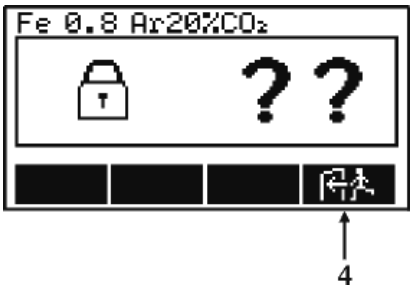

- Rodar a tecla de codificação (“encoder”) e introduzir a palavra-passe correcta, para aceder temporariamente às funcionalidades do painel (5 minutos).
  Carregar no botão (4), para confirmar a alteração efectuada .
- Aceder às definições (seguir as instruções dadas acima) e repor o parâmetro 47 em “off”, para desbloquear definitivamente o painel de controlo.
  Carregar no botão (4), para confirmar as alterações efectuadas .

  Pressionar o “encoder”, para confirmar a alteração efectuada.

3.12 Gestão de controlos externos

Permite que dispositivos externos definam o método de gestão dos parâmetros de soldadura (RC, tocha, etc.).

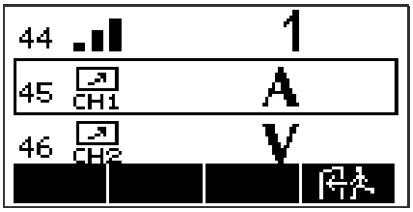

Premir a tecla de codificação (“encoder”) durante, pelo menos, 3 segundos, para aceder às definições.
Rodar a tecla de codificação (“encoder”), de forma a posicionar o parâmetro pretendido (45-46) no quadrante central, seleccionando-o.

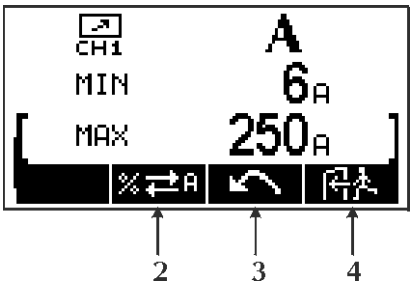

Premir a tecla de codificação (“encoder”), para aceder ao ecrã “Gestão de controlos externos”.
Premir a tecla de codificação (“encoder”), para seleccionar o parâmetro pretendido (Mín.-Máx.).
Rodar a tecla de codificação (“encoder”), para regular o parâmetro pretendido (Mín.-Máx.).
Carregar no botão (2), para seleccionar o método de definição %⇄A.

A / V Valor absoluto

% Valor percentual

Carregar no botão (4), para salvaguardar e sair do ecrã actual .

Carregar no botão (3), para cancelar a operação .

3.13 Limites de segurança

Permite o controlo do processo de soldadura, através da definição de limites de aviso e limites de segurança, MIN MAX MIN MAX aplicáveis aos principais parâmetros mensuráveis :

A Corrente de soldadura

V Tensão de soldadura

Fluxo de gás

Movimento automatizado

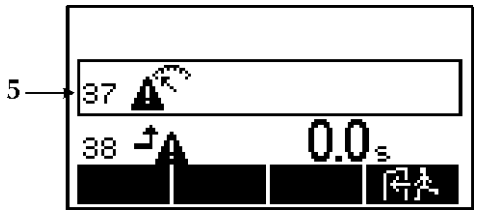

Premir a tecla de codificação (“encoder”) durante, pelo menos, 2 segundos, para aceder às definições.
Rodar a tecla de codificação (“encoder”), de forma a posicionar o parâmetro pretendido (37) no quadrante central (5), seleccionando-o.

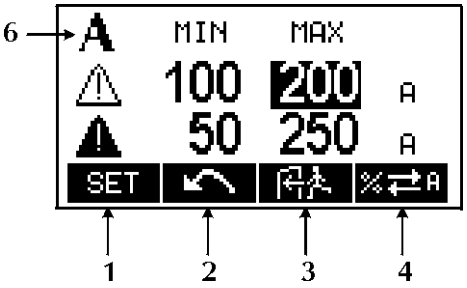

Premir a tecla de codificação (“encoder”), para aceder ao ecrã “Limites de segurança”.
Carregar no botão (1) SET para seleccionar o parâmetro pretendido (o ícone do parâmetro seleccionado aparece na caixa 6).
Carregar no botão (4) %⇄A, para seleccionar o método de definição dos limites de segurança.

A / V Valor absoluto

% Valor percentual

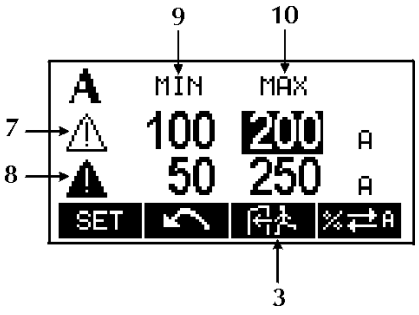

7 Linha dos limites de aviso
8 Linha dos limites de alarme
9 Coluna de níveis mínimos
10 Coluna de níveis máximos

Premir a tecla de codificação (“encoder”), para seleccionar a caixa pretendida (a caixa seleccionada é apresentada com inversão de contraste).
Rodar a tecla de codificação (“encoder”), para regular o nível do limite seleccionado.
Carregar no botão (3) , para salvaguardar e sair do ecrã actual.

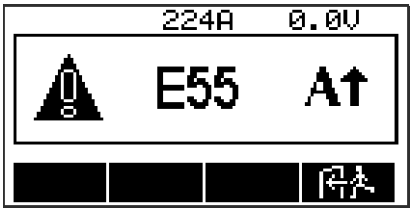

Ultrapassar um dos limites de aviso faz surgir um sinal visual no painel de controlo.

Ultrapassar um dos limites de alarme faz surgir um sinal visual no painel de controlo e provoca o bloqueio imediato das operações de soldadura.

É possível definir filtros de soldadura iniciais e finais, para evitar sinais de erro na ignição e extinção do arco (consultar a secção "Definições" - Parâmetros 38 e 39).

3.14 Ecrã de alarmes

Permite indicar a intervenção de um alarme e proporciona as indicações mais importantes para a resolução de qualquer problema encontrado.

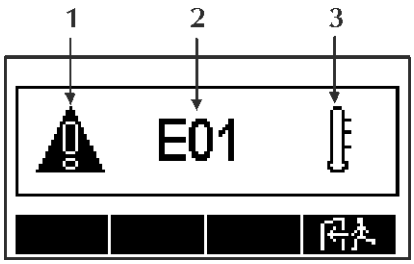

1 Ícone do alarme

2 Código do alarme

E01

3 Tipo do alarme

Códigos de alarme

E00 Alarme geral

E01 Alarme de temperatura

E04 Alarme de comunicação (PSR)

E05 Alarme de corrente excessivamente elevada

E07 Alarme de motor de avanço de fio

E08 Alarme de motor bloqueado

E10 Alarme de módulo de alimentação

E11 Alarme de configuração do sistema

E12 Alarme de comunicação (WF - PSR)

E13 Alarme de comunicação (RC 300 - PSR)

E14 Alarme de programa não-válido

E16 Alarme de comunicação (RI)

E20 Alarme de falha de memória (PSR)

E21 Alarme de perda de dados (PSR)

E22 Alarme de visor LCD

E23 Alarme de falha de memória (RC)

E24 Alarme de perda de dados (RC)

E25 Alarme de falha de memória (WF)

E26 Alarme de perda de dados (WF)

E40 Alarme de alimentação do sistema

E41 Alarme de sobretensão

E42 Alarme de subtensão

E43 Alarme de insuficiência de líquido de refrigeração

E44 Alarme de insuficiência de gás

E49 Alarme de interruptor de emergência

E51 Alarme de definições não-suportadas

E52 Alarme anticolisão

E53 Alarme de interruptor de fluxo externo

Códigos de limites de segurança

E54 Nível de corrente excedido (Alarme)

A↓

E62 Nível de corrente excedido (Aviso)

A↓

E55 Nível de corrente excedido (Alarme)

A↑

E63 Nível de corrente excedido (Aviso)

A↑

E56 Nível de tensão excedido (Alarme)

V↓

E64 Nível de tensão excedido (Aviso)

V↓

E57 Nível de tensão excedido (Alarme)

V↑

E65 Nível de tensão excedido (Aviso)

V↑

E58 Nível de fluxo de gás excedido ↓ (Alarme)

E66 Nível de fluxo de gás excedido ↓ (Aviso)

E59 Nível de fluxo de gás excedido ↑ (Alarme)

E67 Nível de fluxo de gás excedido ↑ (Aviso)

E60 Limite de velocidade excedido ↓ (Alarme)

E68 Limite de velocidade excedido ↓ (Aviso)

E61 Limite de velocidade excedido ↑ (Alarme)

E69 Limite de velocidade excedido ↑ (Aviso)

3.15 Painel traseiro

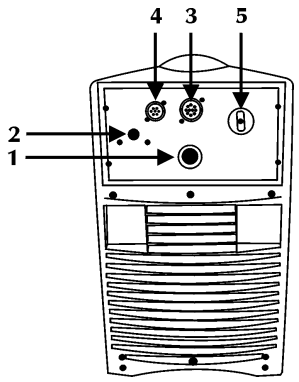

1 Cabo de alimentação
Liga o sistema à rede eléctrica.

2 Conexão do gás

3 Entrada cabo de sinal (WF)

4 Entrada cabo de sinal RC-RI (CAN BUS)

5 Interruptor para ligar e desligar a máquina
Activa a energia eléctrica na máquina.

Tem duas posições, "O" desligada e "I" ligada.

3.16 Painel de tomadas

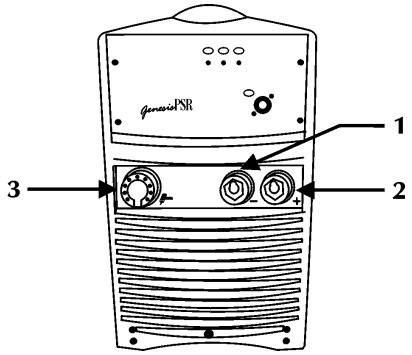

1 Tomada negativa de potência
Consente a conexão do cabo de massa em eléctrodo ou da tocha em TIG.

2 Tomada positiva de potência
Consente a conexão da tocha em MMA ou do cabo de massa em TIG.

3 Conexão da tocha

4 ACESSÓRIOS

4.1 Generalidades

O comando à distância fica operacional ao ser ligado a um gerador Selco. Esta ligação pode ser efectuada com o equipamento activado.

Com o comando RC ligado, o painel de comandos do gerador fica com a capacidade para efectuar qualquer modificação. As modificações no painel de comandos do gerador também são indicadas no comando RC e vice-versa.

4.2 Comando à distância RC 100

O dispositivo RC 100 é um comando à distância para visualização e regulação da corrente e da tensão de soldadura.

"Consultar o manual de instruções".

4.3 Pedal de comando à distância RC120 para soldadura TIG

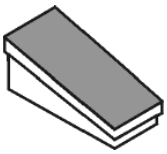

Uma vez comutado o gerador para a modalidade CONTROLO EXTERNO, a corrente de saída é modificada de um valor mínimo para um valor máximo (podem ser ajustados a partir de DEFINIÇÕES) através da pressão exercida pelo pé na superfície do pedal. Um microinterruptor fornece, à mínima pressão, o sinal de início da soldadura.

4.4 Comando à distância RC 200

O dispositivo RC 200 é um comando à distância que permite visualizar e alterar todos os parâmetros disponíveis no painel de comandos do gerador ao qual está ligado.

"Consultar o manual de instruções".

4.5 Tochas da série MT300

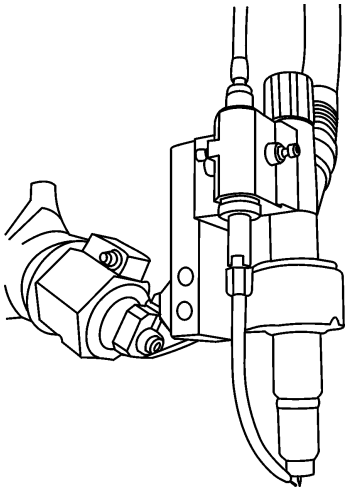

5 MANUTENÇÃO

A instalação deve ser submetida a operações de manutenção de rotina, de acordo com as indicações do fabricante.

As operações de manutenção deverão ser efectuadas exclusivamente por pessoal especializado.
Quando o equipamento está em funcionamento, todas as portas e tampas de acesso e de serviço deverão estar fechadas e trancadas.
São rigorosamente proibidas quaisquer alterações não-autorizadas do sistema.
Evitar a acumulação de poeiras condutoras de electricidade perto das aletas de ventilação e sobre as mesmas.

Antes da qualquer operação de manutenção, desligar o equipamento da corrente eléctrica!

Efectuar periodicamente as seguintes operações:
- **Limpar o interior do gerador com ar comprimido a baixa pressão e com escovas de cerdas suaves.**
- **Verificar as ligações eléctricas e todos os cabos de ligação.**

Para a manutenção ou substituição de componentes da tocha, do porta-eléctrodos e/ou dos cabos de terra:

Verificar a temperatura dos componentes e assegurar-se de que não estão sobreaquecidos.

Utilizar sempre luvas conformes às normas de segurança.

Utilizar chaves inglesas e ferramentas adequadas.

Caso a referida manutenção não seja executada, todas as garantias serão anuladas, isentando o fabricante de toda e qualquer responsabilidade.

6 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A eventual reparação ou substituição de componentes do sistema tem de ser executada exclusivamente por pessoal técnico qualificado.

A reparação ou substituição de componentes do sistema que seja executada por pessoal não-autorizado implica a imediata anulação da garantia do produto.
O sistema não deve ser submetido a nenhum tipo de modificação.

O incumprimento destas instruções isentará o fabricante de toda e qualquer responsabilidade.

A instalação não é activada (LED verde apagado)

Causa Tomada de alimentação sem tensão.
Solução Verificar e reparar o sistema eléctrico, conforme necessário.
Recorrer a pessoal especializado.

Causa Ficha ou cabo de alimentação danificado.
Solução Substituir o componente danificado.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Causa Fusível geral queimado.
Solução Substituir o componente danificado.

Causa Interruptor de funcionamento danificado.
Solução Substituir o componente danificado.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Causa Ligação incorrecta ou defeituosa entre o dispositivo de alimentação do fio e o gerador.
Solução Verifique se os vários componentes do sistema estão correctamente ligados.

Causa Sistema electrónico danificado.
Solução Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Não há potência na saída (a máquina não solda)

Causa Botão de accionamento da tocha danificado.
Solução Substituir o componente danificado.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Causa Instalação em sobreaquecimento (alarme de temperatura - LED amarelo aceso).
Solução Aguardar que o sistema arrefeça, sem o desligar.

Causa Tampa lateral aberta ou interruptor da porta danificado.
Solução Por motivos de segurança operacional é necessário que, durante a soldadura, a tampa lateral esteja fechada.
Substituir o componente danificado.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação da tocha.

Causa Ligação à terra incorrecta.
Solução Executar correctamente a ligação de terra.
Consultar a secção “Instalação”.

Causa Tensão de rede fora dos limites (LED amarelo aceso).
Solução Colocar a tensão de rede dentro dos limites de alimentação do gerador.

Executar correctamente a ligação da instalação.
Consultar a secção “Ligações”.

Causa Sistema electrónico danificado.
Solução Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Potência de saída incorrecta

Causa Selecção incorrecta do processo de soldadura ou comutador de selecção defeituoso.
Solução Seleccionar correctamente o processo de soldadura.

Causa Definição incorrecta dos parâmetros ou funções do sistema.
Solução Efectuar a reposição aos valores originais e redefinir os parâmetros de soldadura.

Causa Potenciómetro/”encoder” para regulação da corrente de soldadura danificado.
Solução Substituir o componente danificado.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Causa Tensão de rede fora dos limites.
Solução Ligar o sistema correctamente.
Consultar a secção “Ligações”.

Causa Ausência de uma fase de entrada.
Solução Ligar o sistema correctamente.
Consultar a secção “Ligações”.

Causa Sistema electrónico danificado.
Solução Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Mecanismo de avanço do fio bloqueado

Causa Botão de accionamento da tocha danificado.
Solução Substituir o componente danificado.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Causa Rolos incorrectos ou gastos.
Solução Substituir os rolos.

Causa Mecanismo de avanço de fio danificado.
Solução Substituir o componente danificado.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Causa Bainha da tocha danificada.
Solução Substituir o componente danificado.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Causa Mecanismo de avanço de fio não alimentado.
Solução Verificar a ligação à fonte de alimentação.
Consultar a secção “Ligações”.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Causa Enrolamento irregular na bobina.
Solução Restabelecer as condições normais de enrolamento da bobina ou substituí-la.

Avanço do fio irregular
Causa Botão de accionamento da tocha danificado.
Solução Substituir o componente danificado.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Causa Rolos incorrectos ou gastos.
Solução Substituir os rolos.

Causa Mecanismo de avanço de fio danificado.
Solução Substituir o componente danificado.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Causa Bainha da tocha danificada.
Solução Substituir o componente danificado.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Causa Engrenagem do carretel ou dispositivos de bloqueio dos rolos mal regulados.
Solução Desapertar a engrenagem.
Aumentar a pressão nos rolos.

Instabilidade do arco
Causa Gás de protecção insuficiente.
Solução Regular correctamente o fluxo do gás.
Verificar se o difusor e o bico de gás da tocha se encontram em boas condições.

Causa Presença de humidade no gás de soldadura.
Solução Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade.
Manter sempre o sistema de alimentação do gás em perfeitas condições.

Causa Parâmetros de soldadura incorrectos.
Solução Verificar cuidadosamente a instalação de soldadura.
Contactar o centro de assistência mais próximo para a reparação do sistema.

Penetração insuficiente
Causa Modo de execução da soldadura incorrecto.
Solução Reduzir a velocidade de avanço em soldadura.

Causa Parâmetros de soldadura incorrectos.
Solução Aumentar a corrente de soldadura.

Causa Preparação incorrecta dos bordos.
Solução Aumentar a abertura do chanfro.

Causa Ligação à terra incorrecta.
Solução Executar correctamente a ligação à terra.
Consultar a secção “Instalação”.

Causa Peças a soldar demasiado grandes.
Solução Aumentar a corrente de soldadura.

Inclusões de tungsténio
Causa Parâmetros de soldadura incorrectos.
Solução Reduzir a tensão de soldadura.
Utilizar um eléctrodo com diâmetro superior.

Causa Eléctrodo incorrecto.
Solução Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade.
Afiar cuidadosamente o eléctrodo.

Causa Modo de execução da soldadura incorrecto.
Solução Evitar o contacto entre o eléctrodo e o banho de fusão.

Poros
Causa Gás de protecção insuficiente.
Solução Regular correctamente o fluxo de gás.
Verificar se o difusor e o bico de gás da tocha se encontram em boas condições.

Colagem
Causa Comprimento do arco incorrecto.
Solução Aumentar a distância entre o eléctrodo e a peça.

Causa Parâmetros de soldadura incorrectos.
Solução Aumentar a corrente de soldadura.

Causa Modo de execução da soldadura incorrecto.
Solução Aumentar o ângulo de inclinação da tocha.

Causa Peças a soldar demasiado grandes.
Solução Aumentar a corrente de soldadura.

Bordos queimados
Causa Parâmetros de soldadura incorrectos.
Solução Reduzir a tensão de soldadura.

Causa Comprimento incorrecto do arco.
Solução Reduzir a distância entre o eléctrodo e a peça.

Causa Modo de execução da soldadura incorrecto.
Solução Reduzir a velocidade de oscilação lateral no enchimento.
Reduzir a velocidade de avanço em soldadura.

Causa Gás de protecção insuficiente.
Solução Utilizar gases adequados aos materiais a soldar.

Oxidações
Causa Protecção de gás insuficiente.
Solução Regular correctamente o fluxo do gás.
Verificar se o difusor e o bico de gás da tocha se encontram em boas condições.

Porosidade
Causa Presença de gordura, tinta, ferrugem ou sujidade nas peças a soldar.
Solução Limpar as peças cuidadosamente antes de executar a soldadura.

Causa Presença de gordura, tinta, ferrugem ou sujidade no material de adição.
Solução Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade.
Manter sempre o material de adição em perfeitas condições.

Causa Presença de humidade no material de adição.
Solução Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade. Manter sempre o material de adição em perfeitas condições.

Causa Comprimento incorrecto do arco.
Solução Reduzir a distância entre o eléctrodo e a peça.

Causa Presença de humidade no gás de soldadura.
Solução Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade. Manter sempre o sistema de alimentação do gás em perfeitas condições.

Causa Gás de protecção insuficiente.
Solução Regular correctamente o fluxo de gás. Verificar se o difusor e o bico de gás da tocha se encontram em boas condições.

Causa Solidificação demasiado rápida do banho de fusão.
Solução Reduzir a velocidade de avanço em soldadura. Executar um pré-aquecimento das peças a soldar. Aumentar a corrente de soldadura.

Fissuras a quente

Causa Parâmetros de soldadura incorrectos.
Solução Reduzir a tensão de soldadura.

Causa Presença de gordura, tinta, ferrugem ou sujidade nas peças a soldar.
Solução Limpar as peças cuidadosamente, antes de executar a soldadura.

Causa Presença de gordura, tinta, ferrugem ou sujidade no material de adição.
Solução Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade. Manter sempre o material de adição em perfeitas condições.

Causa Modo de execução da soldadura incorrecto.
Solução Executar a sequência correcta de operações para o tipo de junta a soldar.

Causa Peças a soldar com características diferentes.
Solução Executar um amanteigamento antes de executar a soldadura.

Fissuras a frio

Causa Presença de humidade no material de adição.
Solução Utilizar sempre produtos e materiais de qualidade. Manter sempre o material de adição em perfeitas condições.

Causa Geometria particular da junta a soldar.
Solução Executar um pré-aquecimento das peças a soldar. Executar um pós-aquecimento. Executar a sequência correcta de operações para o tipo de junta a soldar.

Se tiver quaisquer dúvidas e/ou problemas, não hesite em contactar o centro de assistência técnica mais perto de si.

7 NOÇÕES TEÓRICAS SOBRE A SOLDADURA

7.1 Soldadura manual por arco voltaico (MMA)

Preparação dos bordos

Para obter boas soldaduras é sempre recomendável trabalhar peças limpas, não oxidadas, sem ferrugem nem outros agentes contaminadores.

Escolha do eléctrodo

O diâmetro do eléctrodo a utilizar depende da espessura do material, da posição, do tipo de junção e do tipo de preparação a que a peça a soldar tenha sido sujeita.
Eléctrodos com maior diâmetro exigem, como é lógico, correntes muito elevadas, com um consequente fornecimento de calor muito intenso durante a soldadura.

Tipo de revestimento	Propriedades	Utilização
Rutilo	Facil. de utilização	Todas as posições
Ácido	Alta velocid. de fusão	Plano
Básico	Caract. Mecânicas	Todas as posições

Escolha da corrente de soldadura

Os valores da corrente de soldadura, relativamente ao tipo de eléctrodo utilizado, são especificados pelo fabricante na embalagem do eléctrodo.

Acender e manter o arco

O arco eléctrico é produzido por fricção da ponta do eléctrodo na peça de trabalho ligada ao cabo de terra e, logo que o arco estiver aceso, afastando rapidamente a vareta para a distância normal de soldadura.
Normalmente, para melhorar a ignição do arco, é fornecida uma corrente inicial superior, de modo a provocar um aquecimento súbito da extremidade do eléctrodo, para melhorar o estabelecimento do arco (“Hot Start”).
Uma vez o arco aceso, inicia-se a fusão da parte central do eléctrodo que se deposita em forma de gotas no banho de fusão da peça a soldar. O revestimento externo do eléctrodo é consumido, fornecendo o gás de protecção para a soldadura, assegurando assim que a mesma será de boa qualidade.
Para evitar que as gotas de material fundido apaguem o arco, por curto-circuito, e colem o eléctrodo ao banho de fusão, devido a uma aproximação acidental entre ambos, é disponibilizado um aumento temporário da corrente de soldadura, de forma a neutralizar o curto-circuito (Arc Force).
Caso o eléctrodo permaneça colado à peça a soldar, a corrente de curto-circuito deve ser reduzida para o valor mínimo (“antisticking”).

Execução da soldadura

O ângulo de inclinação do eléctrodo varia consoante o número de passagens; o movimento do eléctrodo é, normalmente, efectuado com oscilações e paragens nos lados do rebordo, de modo a evitar uma acumulação excessiva de material de adição no centro.

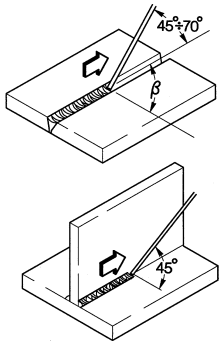

Remoção da escória
A soldadura por eléctrodos revestidos obriga à remoção da escória após cada passagem.
A escória é removida com um pequeno martelo ou com uma escova, se estiver fria.

7.2 Soldadura TIG (arco contínuo)

O processo de soldadura TIG ("Tungsten Inert Gas" - Tungsténio Gás Inerte) baseia-se na presença de um arco eléctrico aceso entre um eléctrodo não consumível (tungsténio puro ou em liga, com uma temperatura de fusão de cerca de 3370° C) e a peça de trabalho; uma atmosfera de gás inerte (árgon) assegura a protecção do banho de fusão.
O eléctrodo nunca deve tocar na peça de trabalho, para evitar o perigo representado pela entrada de tungsténio na junta; por esse motivo, a fonte de alimentação de soldadura dispõe, normalmente, de um dispositivo de início do arco que gera uma descarga de alta frequência e alta tensão, entre a extremidade do eléctrodo e a peça de trabalho. Assim, devido à faísca eléctrica que ioniza a atmosfera gasosa, o arco de soldadura começa sem que haja contacto entre o eléctrodo e a peça de trabalho.
Existe ainda outro tipo de arranque com introduções reduzidas de tungsténio: o arranque em "lift" (elevação) que não requer alta frequência mas apenas um curto-circuito inicial, a baixa corrente, entre o eléctrodo e a peça a soldar; o arco inicia-se quando o eléctrodo sobe e a corrente aumenta até atingir o valor de soldadura previamente estabelecido.
Para melhorar a qualidade da parte final do cordão de soldadura é importante verificar com precisão a descida da corrente de soldadura e é necessário que o gás flua no banho de fusão por alguns segundos, após a finalização do arco.
Em muitas condições operativas é útil poder dispor de 2 correntes de soldadura predefinidas e poder passar facilmente de uma para outra (BILEVEL).

Polaridade de soldadura
D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity - Polaridade Directa de Corrente Contínua)
Esta é a polaridade mais utilizada e assegura um desgaste limitado do eléctrodo (1), uma vez que 70 % do calor se concentra no ânodo (ou seja, na peça).
Com altas velocidades de avanço e baixo fornecimento de calor obtêm-se banhos de solda estreitos e fundos.
Os materiais são, maioritariamente, soldados com esta polaridade, à excepção do alumínio (e respectivas ligas) e ao magnésio.

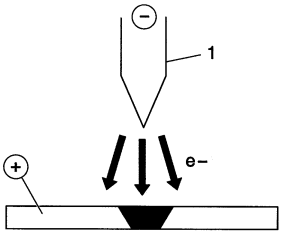

D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity - Polaridade Inversa de Corrente Contínua)
A polaridade inversa é utilizada na soldadura de ligas cobertas com uma camada de óxido refractário, com uma temperatura de fusão superior à dos metais.
Não se podem utilizar correntes elevadas, uma vez que estas provocariam um desgaste excessivo do eléctrodo.

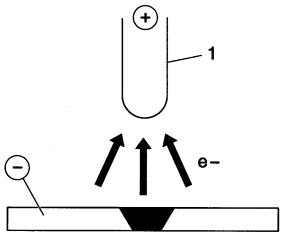

D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed – Pulsação de Polaridade Directa de Corrente Contínua)
A adopção de uma corrente contínua pulsada permite controlar melhor o banho de fusão, em condições operacionais específicas. O banho de fusão é formado pelos impulsos de pico (Ip), enquanto a corrente de base (Ib) mantém o arco aceso; isto facilita a soldadura de pequenas espessuras, com menos deformações, melhor factor de forma e consequente menor perigo de formação de fendas a quente e de introduções gasosas.
Com o aumento da frequência (média frequência) obtém-se um arco mais estreito, mais concentrado e mais estável, o que permite uma melhor qualidade de soldadura de espessuras finas.

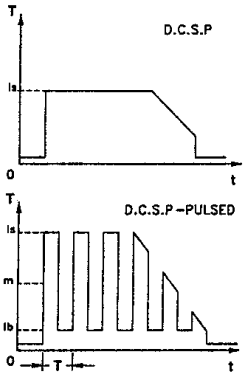

7.2.1 Soldadura TIG de aço

O procedimento TIG é muito eficaz na soldadura dos aços, quer sejam de carbono ou resultem de ligas, para a primeira passagem sobre os tubos e nas soldaduras que devam apresentar bom aspecto estético. É necessária polaridade directa (D.C.S.P.).

Preparação dos bordos
Torna-se necessário efectuar uma limpeza cuidadosa bem como uma correcta preparação dos bordos.

Escolha e preparação do eléctrodo
Aconselhamos o uso de eléctrodos de tungsténio toriado (2% de tório-coloração vermelha) ou, em alternativa, eléctrodos de cério ou lantânio com os seguintes diâmetros:

Ø eléctrodo (mm)	limites de corrente (A)
1.0	15÷75
1.6	60÷150
2.4	130÷240

O eléctrodo deverá ser afiado conforme indica a figura.



α (°)	limites de corrente (A)
30	0÷30
60÷90	30÷120
90÷120	120÷250

Material de adição
As barras de adição deverão ter características mecânicas semelhantes às do material base.
Não utilizar tiras retiradas do material base, uma vez que estas podem conter impurezas resultantes da manipulação, que poderão afectar negativamente a qualidade da soldadura.

Gás de protecção
Normalmente, é utilizado árgon puro (99,99 %).

Corrente de soldadura (A)	Ø do eléctrodo (mm)	Bocal de gás n°	Bocal de gás Ø (mm)	Fluxo de árgon (l/min)
6-70	1.0	4/5	6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6	6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7	9.5/11.0	7-8

7.2.2 Soldadura TIG de cobre
Uma vez que a soldadura TIG é um processo que se caracteriza por uma elevada concentração de calor, é especialmente indicada para materiais de soldadura com condutividade térmica elevada, tais como o cobre.
Para a soldadura TIG do cobre siga as mesmas indicações da soldadura TIG dos aços ou consulte textos específicos.

8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	GENESIS 284 PSR	GENESIS 354 PSR	GENESIS 504 PSR
Tensão de alimentação U1 (50/60 Hz)	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%
Fusível geral atrasado	25 A	30 A	40 A
Potência máxima de entrada (kVA)	14,5 kVA	19 kVA	29,8 kVA
Potência máxima de entrada (kW)	10,0 kW	13,7 kW	23 kW
Factor de potência PF	0,69	0,72	0,77
Eficiência (μ)	0,87	0,87	0,87
Corrente máxima de entrada I1max	21 A	27,5 A	43 A
Corrente efectiva I1eff	16,2 A	21,3 A	33 A
Factor de utilização (40°C)			
(x=50%)	-	-	500 A
(x=60%)	280 A	350 A	460 A
(x=100%)	220 A	270 A	400 A
Factor de utilização (25°C)			
(x=100%)	280 A	350 A	500 A
Gama de regulação I2	6-280 A	6-350 A	6-500 A
Tensão em vazio Uo	81 Vdc	81 Vdc	79 Vdc
Grau de protecção IP	IP23S	IP23S	IP23S
Classe de isolamento	H	H	H
Dimensões (lxdxh)	620x280x500 mm	620x280x500 mm	620x280x500 mm
Peso	34 Kg.	34 Kg.	42 Kg.
Cabo de alimentação	4x6 mm^2	4x6 mm^2	4x6 mm^2
Normas de construção	EN 60974-1	EN 60974-1	EN 60974-1
	EN 60974-3	EN 60974-3	EN 60974-3
	EN 60974-10	EN 60974-10	EN 60974-10

Dank u wel...

Wij willen u ervoor bedanken dat u heeft gekozen voor ***de KWALITEIT, de TECHNOLOGIE en de BETROUWBAARHEID*** *van de SELCO producten.*
Om zoveel mogelijk profijt te hebben van de capaciteiten en mogelijkheden van het product dat u heeft gekocht adviseren wij u de volgende instructies zorgvuldig te lezen.

Hierdoor zult u meer inzicht krijgen in de werking van het product en daardoor betere resultaten behalen.
Voordat u ook maar iets met de machine doet dient u zich ervan te vergewissen dat u de inhoud van deze handleiding goed heeft gelezen en begrepen. Breng geen veranderingen aan en voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet zijn vermeld in de handleiding.
Twijfelt u aan de werking van de machine neemt dan contact op met uw leverancier.

Deze handleiding maakt integraal deel uit van de machine en dient daarom steeds bij de machine te blijven, ook als deze opnieuw wordt verkocht.
De gebruiker moet er zorg voor dragen dat de handleiding compleet en leesbaar blijft.
SELCO s.r.l. *behoudt zich het recht voor deze handleiding te allen tijde te kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.*
Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ***SELCO s.r.l.*** *deze handleiding te vertalen of geheel of gedeeltelijk te kopiëren (hierbij inbegrepen zijn fotokopieën, film of microfilm).*

Deze richtlijnen zijn van vitaal belang en dienen strikt te worden opgevolgd om aanspraak te kunnen maken op garantie.
De fabrikant accepteert geen enkele aansprakelijkheid als de gebruiker zich niet heeft gehouden aan deze richtlijnen.

GELIJKVORMIGHEIDS VERKLARING CE

De firma
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

Verklaart dat het apparaat type

GENESIS 284 PSR
GENESIS 354 PSR
GENESIS 504 PSR

Conform is met de normen EU:

2006/95/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2004/108/EEC	**EMC DIRECTIVE**
93/68/EEC	**CE MARKING DIRECTIVE**

En dat de volgende normen werden toegepast:

EN 60974-1
EN 60974-3
EN 60974-10

Iedere ingreep of modificatie die niet vooraf door **SELCO s.r.l.** is goedgekeurd maakt dit certificaat ongeldig.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.

Lino Frasson
Directeur

INHOUDSOPGAVE

1 WAARSCHUWING....153
1.1 Gebruiksomgeving....153
1.2 Bescherming voor de lasser en anderen....153
1.3 Bescherming tegen rook en gassen....154
1.4 Brand en explosie preventie....154
1.5 Voorzorgmaatregelen voor het gebruik van gasflessen....154
1.6 Beveiliging tegen elektrische schokken....154
1.7 Elektromagnetische velden en storingen....155
1.8 IP Beveiligingsgraad....156
2 HET INSTALLEREN....156
2.1 Procedure voor het laden, vervoeren en lossen....156
2.2 Plaatsen van de installatie....156
2.3 Aansluiting....156
2.4 Installeren....157
3 PRESENTATIE VAN DE INSTALLATIE....158
3.1 Algemene informatie....158
3.2 Voorpaneel....158
3.2 Voorpaneel (RC 300)....158
3.4 Start scherm....159
3.5 Veiligheids scherm....159
3.6 Hoofd scherm....159
3.7 Snel keuze menu....160
3.8 Set up....161
3.9 Programma's scherm....163
3.10 Interface personificatie....164
3.11 Sluit af/open....165
3.12 Beheer van externe controle....166
3.13 Bewaken van limieten....166
3.14 Alarm scherm....167
3.15 Achter paneel....168
3.16 Paneel met contactpunten....168
4 ACCESSOIRES....168
4.1 Algemene informatie....168
4.2 RC 100 afstandbediening....169
4.3 RC120 pedaal afstandbediening voor het TIG lassen....169
4.4 RC 200 afstandbediening....169
4.5 MT300 serie toortsen....169
5 ONDERHOUD....169
6 MEEST VOORKOMENDE VRAGEN EN OPLOSSINGEN....170
7 ALGEMENE INFORMATIE OVER LASSEN....172
7.1 Handleiding lassen met beklede elektroden (MMA)....172
7.2 Lassen met ononderbroken vlamboog....172
7.2.1 TIG lassen van staal....173
7.2.2 TIG lassen van koper....173
8 TECHNISCHE KENMERKEN....174

SYMBOLEN

Ernstig gevaar op zware verwondingen en waarbij onvoorzichtig gedrag zwaar letsel kan veroorzaken.

Belangrijke aanwijzingen die moeten opgevolgd worden om lichte persoonlijke letsels en beschadigingen aan voorwerpen te vermijden.

De opmerkingen die na dit symbool komen zijn van technische aard en ergemakkelijken de bewerkingen.

1 WAARSCHUWING

Voor het gebruik van de machine dient u zich ervan te overtuigen dat u de handleiding goed heeft gelezen en begrepen.
Breng geen veranderingen aan en voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze handleiding vermeld staan.
De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor lichamelijke schade of schade aan eigendommen die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik van de machine of het onjuist interpreteren van de handleiding.

In geval van twijfel of problemen bij het gebruik, zelfs als het niet staat vermeldt, raadpleeg uw leverancier.

1.1 Gebruiksomgeving

- Iedere machine mag alleen worden gebruikt voor de werkzaamheden waarvoor hij is ontworpen, op de manier zoals is voorschreven op de gegevensplaat en/of deze handleiding, in overeenstemming met de nationale en internationale veiligheidsvoorschriften. Oneigenlijk gebruik zal worden gezien als absoluut ongepast en gevaarlijk en in een dergelijk geval zal de fabrikant iedere verantwoordelijkheid afwijzen.
- De machine dient uitsluitend professioneel gebruikt te worden in een industriële omgeving.
  De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de machine in een huiselijke omgeving.
- De omgevingstemperatuur voor gebruik van de machine moet liggen tussen -10° C en +40° C (Tussen +14°F en +104°F).
  Voor transport en opslag moet de temperatuur liggen tussen -25°C en +55°C (tussen -13°F en +131°F).
- De machine moet worden gebruikt in een stofvrije omgeving zonder zuren, gas of andere corrosieve stoffen.
- De vochtigheidsgraad van de werkomgeving van de machine mag niet hoger zijn dan 50% bij 40°C (104°F).
- De machine kan worden gebruikt tot op een hoogte van 2000 meter boven de zeespiegel (6500 voet).

Gebruik de machine niet om pijpen te ontdooien.
Gebruik de machine niet om batterijen en/of accu's op te laden.
Gebruik de machine niet om motoren mee te starten.

1.2 Bescherming voor de lasser en anderen

Bij het lasproces ontstaan schadelijke stoffen zoals straling, lawaai, hitte en gasuitstoot.

Draag beschermende kleding om uw huid te beschermen tegen straling vonken en gloeiende metaalsplinters. De kleding moet het gehele lichaam bedekkenen:
- heel en van goede kwaliteit zijn
- vuurvast
- isolerend en droog
- goed passend en zonder manchetten en omslagen

Draag altijd goed, stevig waterdicht schoeisel.

Draag altijd goede hitte- en stroombestendige handschoenen.

Plaats een vuurvast scherm ter bescherming tegen straling, vonken en gloeiend afval.
Adviseer iedereen in de nabijheid niet rechtstreeks in de lasboog of het gloeiende metaal te kijken en om een laskap te gebruiken.

Draag een laskap met zijflappen en met een geschikte lasruit (minimale sterkte nr. 10 of hoger) voor de ogen.

Draag altijd een veiligheids bril met zijbescherming vooral tijdens het handmatig of mechanisch verwijderen van las afval.

Draag geen contactlenzen.

Gebruik gehoorbescherming als tijdens het lassen het geluidsniveau te hoog wordt.
Als het geluidsniveau de wettelijk vastgestelde waarde overschrijdt moet de werkplek worden afgeschermd en moet iedereen die in de nabijheid komt gehoorbescherming dragen.

Zorg ervoor dat uw handen, haar, kleding, gereedschap niet in aanraking kunnen komen met bewegende onderdelen zoals:
- ventilatoren
- Tandwielen
- rollen en assen
- draadspoelen

- Raak tandwielen niet aan wanneer de draadtoevoer ingeschakeld is.
- De installatie mag op geen enkele manier worden gewijzigd. Het buitenwerking stellen van het beveiligingsmechanisme op de draadaanvoer unit is buitengewoon gevaarlijk en ontheft de fabrikant van alle verantwoordelijkheid voor letsel en schade aan personen en hun eigendommen.
- Laat de zijpanelen tijdens het lassen altijd gesloten.



Houdt tijdens het tijdens het laden en toevoeren van de draad uw hoofd weg van de TIG toorts. De uitgaande draad kan ernstig letsel veroorzaken aan handen, gezicht en ogen.

Raak zojuist gelaste voorwerpen niet aan, de grote hitte kan brandwonden veroorzaken.

- Volg alle veiligheids voorschriften op, ook tijdens bewerkingen na het lassen. Er kunnen tijdens het afkoelen van het werkstuk nog slakken loslaten.
- Controleer vooraf of de toorts koud is voor u begint met lassen of met onderhoud begint.

Houd een verbanddoos binnen handbereik.
Onderschat brandwonden of andere verwondingen nooit.

Overtuigt u er voor dat u vertrekt van dat de werkplek goed is opgeruimd, zo voorkomt u ongevallen.

1.3 Bescherming tegen rook en gassen

- Rook, gassen en stoffen die tijdens het lassen vrijkomen, kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
  Onder bepaalde omstandigheden kan de lasrook kanker veroorzaken en bij zwangerschap de foetus schaden.
- Houdt u hoofd ver van de lasrook en gassen.
- Zorg voor goede ventilatie, natuurlijke of mechanische, op de werkplek.
- Gebruik bij slechte ventilatie maskers of verse lucht helmen.
- Bij het lassen in extreem kleine ruimten verdient het aanbeveling de lasser door een collega buiten de ruimte scherp in de gaten te laten houden.
- Gebruik geen zuurstof om te ventileren.
- Controleer of de afzuiging goed werkt door regelmatig na te gaan of schadelijke gassen in de luchtmonsters onder de norm blijven.
- De hoeveelheid en de mate van gevaar van de rook hangt af van het materiaal dat gelast wordt, het lasmateriaal en het schoonmaakmiddel dat is gebruikt om het werkstuk schoon en vetvrij te maken. Volg de aanwijzingen van de fabrikant en de bijgeleverde technische gegevens.
- Las niet direct naast plaatsen waar ontvet of geverfd wordt.
- Plaats gasflessen buiten of in goed geventileerde ruimten.

1.4 Brand en explosie preventie

- Het las proces kan brand en/of explosies veroorzaken.
- Verwijder alle brandbare en lichtontvlambare producten van de werkplek en omgeving.
  Brandbare materialen moeten minstens op 11 meter (35 voet) van de lasplaats worden opgeslagen of ze moeten goed afgeschermd zijn. Vonken en gloeiende deeltjes kunnen makkelijk ver weg springen, zelfs door kleine openingen.
  Geef veel aandacht aan de veiligheid van mens en werkplaats.
- Las nooit boven of bij containers die onder druk staan.
- Las nooit in gesloten containers of buizen. Let goed op bij het lassen van pijpen of containers, zelfs als deze open, leeg en goed schoongemaakt zijn. Resten van gas, brandstof, olie of soortgelijke stoffen kunnen explosies veroorzaken.
- Las niet op plaatsen waar explosieve stoffen, gassen of dampen zijn.
- Controleer na het lassen of de stroomtoevoer niet per ongeluk contact maakt met de aardkabel.
- Installeer brandblusapparatuur in de omgeving van de werkplek.

1.5 Voorzorgmaatregelen voor het gebruik van gasflessen

- Gasflessen zijn onder druk gevuld en kunnen exploderen als de veiligheidsvoorschriften niet in worden nageleefd bij vervoer, opslag en gebruik.
- De flessen moeten rechtop verankerd staan aan een muur of een andere stevige constructie zodat ze niet per ongeluk kunnen omvallen of tegen iets aanstoten.
- Draai de beschermdop van het ventiel goed vast tijdens transport, bij het aansluiten en bij het lassen.
- Stel de gasflessen niet bloot aan zonlicht, plotselinge schommelingen in temperatuur, te hoge of te lage temperaturen.
- Laat de gasflessen niet in aanraking komen met open vuur, elektrische stroom, lastoortsen of elektrische klemmen of met wegspringende vonken en splinters.
- Houdt de gasflessen altijd uit de buurt van las- en stroomcircuits.
- Draai uw gezicht af wanneer u het ventiel van de gasfles open draait.
- Draai het ventiel van de gasfles na het werk altijd dicht.
- Las nooit aan gasflessen die onder druk staan.

1.6 Beveiliging tegen elektrische schokken

- Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn.
- Raak geen onderdelen aan noch aan de binnen noch aan de buitenkant van de machine terwijl die is ingeschakeld. (toortsen, klemmen, aardkabels, elektroden, snoeren, rollen en spoelen kunnen onder stroom staan.)
- Overtuigt u ervan dat zowel de lasmachine als de lasser goed geïsoleerd zijn door voor een droge ondergrond te zorgen die goed geïsoleerd is.
- Overtuigt u ervan dat de machine goed is aangesloten aan de contactdoos en dat de krachtbron voorzien is van een aardkabel.
- Raak nooit twee toortsen of elektrodehouders tegelijk aan.
  Stop direct met lassen als u een elektrische schok voelt.

Het instrument om de boog te ontsteken en te stabiliseren is ontworpen voor handmatig of mechanisch gestuurd gebruik.

Door de lengte van de toorts of de laskabels met meer dan 8 m te vergroten zal het risico op een elektrische schok verhogen.

1.7 Elektromagnetische velden en storingen

- De stroom die intern en extern door de kabels van de machine gaat veroorzaakt een elektromagnetisch veld rondom de kabels en de machine.
- Deze elektromagnetische velden zouden een negatief effect kunnen hebben op mensen die er langere tijd aan bloot gesteld zijn.(de juiste effecten zijn nog onbekend)
  Elektromagnetische velden kunnen storingen veroorzaken bij hulpmiddelen zoals pacemakers en gehoorapparaten.

Personen die een pacemaker hebben moeten eerst hun arts raadplegen voor zij las- of plasma snij werkzaamheden gaan uitoefenen.

EMC classificatie van apparatuur in overeenstemming met EN/IEC 60974-10 (Zie het kwalificatie plaatje of de technische informatie)
Klasse B apparatuur voldoet aan de elektromagnetische eisen van aansluiting zowel wat betreft de industriële omgeving als de woonomgeving, inclusief de woonomgeving waar de stroomvoorziening wordt betrokken van het netwerk en dus met een lage spanning.
Klasse A apparatuur is niet bedoeld om te gebruiken in de woonomgeving waar de stroom geleverd wordt via het normale netwerk met lage spanning.
In een dergelijke omgeving kunnen zich potentiële moeilijkheden voordoen bij het veilig stellen van de elektromagnetische aansluiting van klasse A apparatuur veroorzaakt door geleiding of storing door straling.

Installatie, gebruik en evaluatie van de werkplek
Deze apparatuur is gebouwd volgens de aanwijzingen in de geharmoniseerde norm EN60974-10 en wordt gerekend tot de Klasse A.
Deze apparatuur dient uitsluitend voor professionele doeleinde te worden gebruikt in een industriële omgeving.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebruik van de apparatuur in een huishoudelijke omgeving.

De gebruiker moet een vakkundig iemand zijn die zich verantwoordelijk voelt voor de apparatuur en er gebruik van maakt volgens de richtlijnen van de fabrikant.
Wanneer zich elektromagnetische storingen voordoen moet de lasser de problemen oplossen zonodig met de technische assistentie van de fabrikant.

In ieder geval dient de elektromagnetische storing zodanig gereduceerd te worden dat het geen hinder meer vormt.

Voor de installatie dient de gebruiker de risico's te evalueren die elektromagnetische storingen zouden kunnen opleveren voor de directe omgeving, hierbij in het bijzonder lettend op de gezondheidsrisico's voor personen op en in de omgeving van de werkplek, bij voorbeeld mensen die een pacemaker of een gehoorapparaat hebben.

Eisen voor het leidingnet (Zie de technische informatie)
Apparatuur op hoogspanning kan, ten gevolge van de eerste stroom die wordt betrokken van het gewone netwerk, de kwaliteit beïnvloeden van de stroom van het hoogspanningsnet. Daarom zijn aansluitingsbeperkingen of eisen ten aanzien van de maximaal toelaatbare stroomsterkte van wisselstroom of de noodzakelijke minimale toevoer capaciteit op de interface van het normale hoogspanning netwerk (punt van normale koppeling,PCC) kan van toepassing zijn bij sommige typen apparatuur. (zie de technische informatie). In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de installateur of van de gebruiker van de apparatuur om zich ervan te vergewissen, zonodig door de netwerkbeheerder te raadplegen, dat de apparatuur mag worden aangesloten.

In het geval er storingen optreden kan het aanbeveling verdienen om verdere voorzorgmaatregelen te nemen zoals het filteren van de stroomtoevoer.
Het is ook noodzakelijk om de mogelijkheid te overwegen de stroomkabel af te schermen.

Las kabels
Om de effecten van de elektromagnetische velden zo klein mogelijk te houden dient u de hieronder staande richtlijnen te volgen:
- Houdt de laskabel en de aardkabel zoveel mogelijk bij elkaar opgerold.
- Vermijdt dat de laskabels rond uw lichaam draaien.
- Vermijdt dat u tussen de aard- en de laskabel in staat, (houdt beide aan één kant).
- De kabels moeten zo kort mogelijk gehouden worden, bij elkaar gehouden op of zo dicht mogelijk bij de grond.
- Plaats de apparatuur op enige afstand van de werkplek.
- Houdt de kabels ver verwijderd van andere kabels.

Geaarde verbinding van de installatie
Het wordt aanbevolen alle verbindingen van alle metalen onderdelen in de lasmachine en in de omgeving ervan te aarden.
Deze verbindingen dienen te zijn gemaakt volgens de plaatselijk geldende veiligheids regels.

Het werkstuk aarden
Wanneer het werkstuk niet geaard is vanwege elektrische veiligheid , de afmeting of de plaats waar het staat kan het aarden van het werkstuk de straling verminderen. Het is belangrijk er aan te denken dat het aarden van het werkstuk zowel het gevaar voor de lasser op ongelukken als schade aan andere apparatuur niet mag vergroten.
Het aarden moet volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften gebeuren.

Afscherming
Door het selectief afschermen van andere kabels en apparatuur in de directe omgeving kunnen de storingsproblemen afnemen. Bij speciale toepassingen kan het worden overwogen de gehele lasplaats af te schermen.

1.8 IP Beveiligingsgraad

IP23S
- Kast voorkomt dat gevaarlijke onderdelen met de vingers of voorwerpen met een diameter tot 12.5mm kunnen worden aangeraakt.
- De kast beschermt tegen inregenen tot een hoek van 60° in verticale stand.
- De kast beschermt tegen de gevolgen van binnen druppelend water als de machine niet aanstaat.

2 HET INSTALLEREN



Het installeren dient te worden gedaan door vakkundig personeel met instemming van de fabrikant.



Overtuigt u ervan dat de stroom is uitgeschakeld voordat u gaat installeren.

Het is verboden om stroombronen in serie of in parallel te schakelen.



2.1 Procedure voor het laden, vervoeren en lossen

- De machine is uitgerust met een handgreep voor transport.
- Gebruik een vorkheftruck maar let op dat de machine niet kantelt.

Onderschat het gewicht van de apparatuur niet, zie de technische specificatie.

Beweeg of hang het apparaat nooit boven personen of voorwerpen.

Laat het apparaat niet vallen of botsen.

2.2 Plaatsen van de installatie

Houdt u aan onderstaande regels:
- Zorg ervoor dat de installatie en de aansluitingen goed toegankelijk zijn.
- Plaats het apparaat niet in een te kleine ruimte.
- Plaats het apparaat niet op een schuin aflopende ondergrond van meer dan 10° waterpas.
- Plaats het apparaat in een droge, schone en goed geventileerde ruimte.
- Bescherm het apparaat tegen hevige regen en tegen de zon.



2.3 Aansluiting

De stroombron is voorzien van een primaire stroomkabel voor de aansluiting op het lichtnet.
De installatie kan worden gevoed door:
- 400 V drie fase

Let op! Om lichamelijk letsel en schade aan de apparatuur te voorkomen moet u de geselecteerde netspanning en de zekeringen controleren voor u de machine op het net aansluit. Controleer ook of het stopcontact geaard is.

De werking van het apparaat wordt gegarandeerd voor spanningswaarden tot ±15% ten opzichte van de nominale waarde.



De machine kan gevoed worden door een stroomaggregaat als deze een stabiele voedingsspanning garandeert van ± 15% van de door de fabrikant voorgeschreven nominale behoefte, zodat onder alle werkomstandigheden en met maximale capaciteit gelast kan worden.

Wij adviseren bij één fase lasapparaat een stroomaggregaat te gebruiken die tweemaal het vermogen van de stroombron geeft, in geval van drie fase lasapparaat is dit 1½.

Het gebruik van een stroomaggregaat met elektrische bediening wordt aangeraden.

Ter bescherming van de gebruikers moet de installatie goed geaard zijn. De stroom kabel is voorzien van een aarde kabel (geel-groen), en moet worden verbonden met een geaarde stekker.

Het elektrische systeem moet worden aangesloten door vakkundig technisch personeel met de juiste kwalificaties en volgens de nationale veiligheids normen.

De stroomkabel van de stroombron is voorzien van een geel/groene draad die altijd geaard moet zijn. Deze geel/groene draad mag nooit worden gebruikt met andere stroomdraden.

Controleer de aardverbinding op de werkplek en of de stopcontacten in goede staat verkeren.

Installeer alleen stekkers die voldoen aan de veiligheid eisen.

2.4 Installeren

Aansluiting voor het MMA lassen

De aansluiting zoals u die ziet op de afbeelding is de algemene situatie bij MMA lassen, d.w.z. de electrodehouder is verbonden met de plus poolen de aardklem met de min pool. Wilt u lassen met een omgekeerde polariteit dan dient u de te verwisselen, sommige electrode vragen hierom.

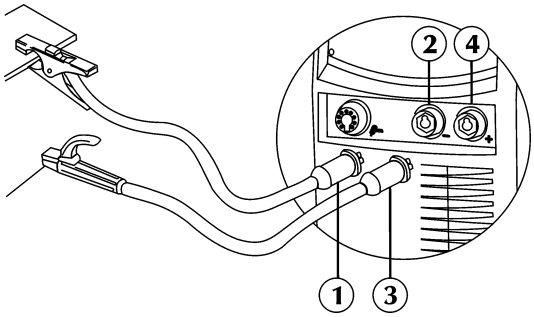

- Verbind (1) de aardklem aan de negatieve snelkoppeling (-) (2) van de stroombron.
- Verbind (3) de elektrodehouder aan de positieve snelkoppeling (+) (4) van de stroombron.

Aansluiting voor het TIG lassen

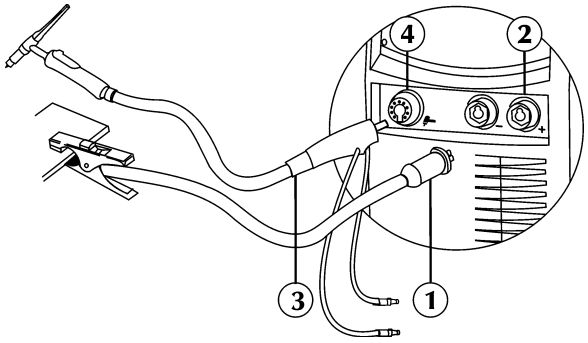

- Verbind (1) de aardklem aan de positieve snelkoppeling (+) (2) van de stroombron.
- Verbind de TIG toorts koppeling (3) aan de snelkoppeling (4) van de stroombron.
- Verbindt de gasleiding van de gasfles aan de gas aansluiting aan de achterkant.

Systeem voor automatisering en robot besturing

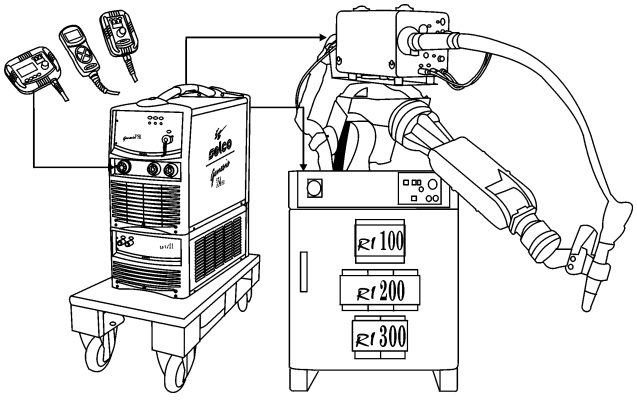

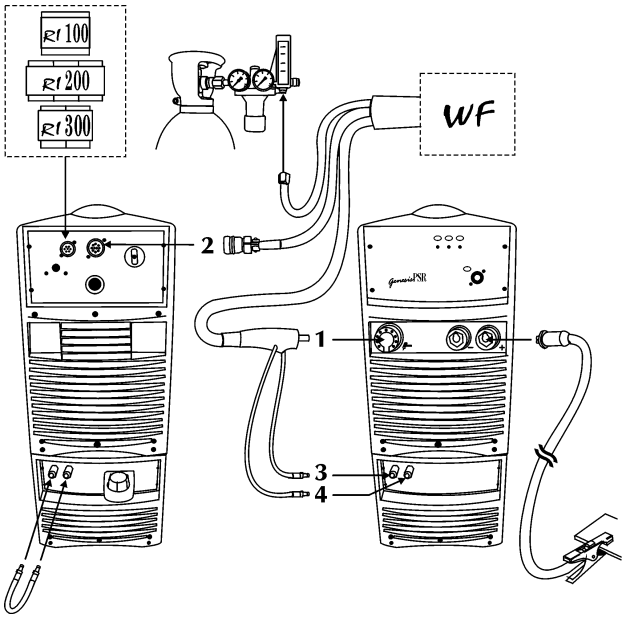

- Verbindt de stroomkabel met het juiste contactpunt (1).
- Verbindt de signaalkabel met de juiste aansluitklem (2). Plaats de stekker en schroef de ring met de klok mee vast tot alle onderdelen goed vast zitten.
- Verbindt de gasslang met het reduceerventiel van de gasfles of aan het gastoevoer koppelstuk.
- Verbindt de slang voor de koelvloeistof (kleur blauw) van het tussenpakket met de snelkoppeling (3) (blauw symbool) van de koelunit .
- Verbindt de slang voor de koelvloeistof (kleur rood) van het tussenpakket met de snelkoppeling (4) (rood symbool) van de koelunit .

Systeem Weld@net

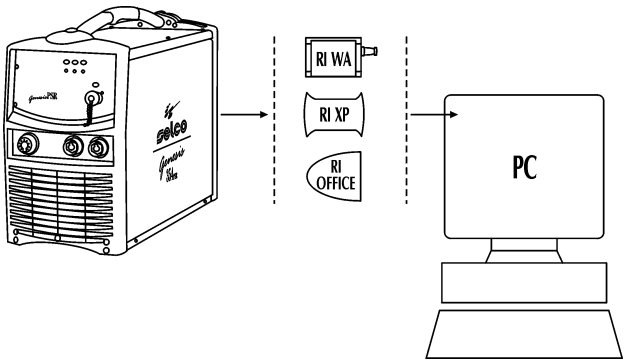

3 PRESENTATIE VAN DE INSTALLATIE

3.1 Algemene informatie

De Genesis 284-354-504 PSR zijn inverter lasmachines die ontwikkeld zijn voor het elektrode lassen (MMA), TIG DC (gelijkstroom) lassen.
Het zijn volledig digitale multiprocessor systemen (dat verwerking op DSP en communicatie via CAN_BUS), en kunnen op de best mogelijke manier aan de verschillende eisen van de laswereld te voldoen.
De RC 300 afstandbediening stelt het programma paneel in van een PSR las systeem in. Het is geen accessoire maar een onmisbaar onderdeel om met de apparatuur te werken.
Het zorgt voor:

- de keuze van lasproces
- in- en bijstellen van de parameters
- het opslaan en activeren van op maat gemaakte programma's
- de display van stroomsterkte, voltage, gas metingen
- display van fout meldingen

3.2 Voorpaneel

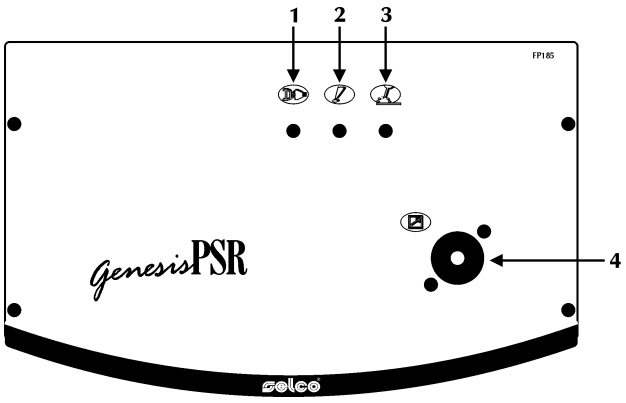

1 **Stroomtoevoer**
Geeft aan dat de stroom is ingeschakeld en de machine aan staat.

2 **Algemeen alarm**
Geeft aan dat het beveiligingssysteem een mogelijke storing constateert zoals bij voorbeeld bij een te hoge temperatuur.

3 **Ingeschakeld**
Geeft aan dat de boogspanning is geactiveer.

4 **Signaalkabel (CAN-BUS) ingang**
Maakt verbinding mogelijk met externe apparatuur zoals RC, RI enz……
Maakt digitale communicatie mogelijk (CAN-BUS) tussen de stroombron en het aangesloten apparaat.

3.2 Voorpaneel (RC 300)

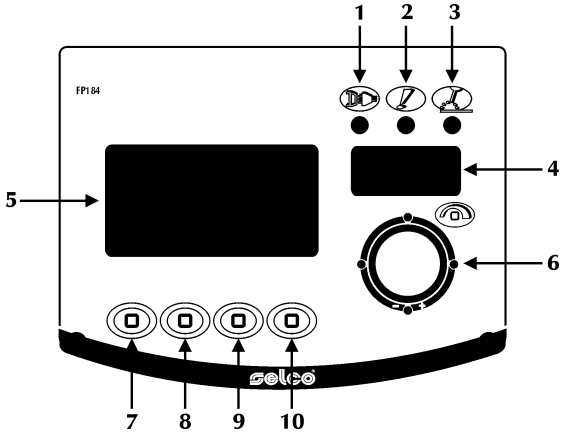

1 **Stroomtoevoer**
Geeft aan dat de stroom is ingeschakeld en de machine aan staat.

2 **Algemeen alarm**
Geeft aan dat het beveiligingssysteem een mogelijke storing constateert zoals bij voorbeeld bij een te hoge temperatuur.

3 **Ingeschakeld**
Geeft aan dat de boogspanning is geactiveer.

4 **7-segmenten display**
Zorgt ervoor dat u de waarden van de parameters kunt aflezen tijdens het opstarten van de machine, de instellingen, de stroomtoevoer en de voltage tijdens het lassen, en de alarm codes.

5 **LCD display**
Zorgt ervoor dat u de waarden op de parameters kunt aflezen tijdens het opstarten van de machine, de instellingen, de stroomtoevoer en het voltage tijdens het lassen, en de alarm codes.
Maakt het mogelijk dat alle handelingen direct getoond worden.

6 **Belangrijkste instellingsknop**
Staat het opstarten toe. De keuze en de instelling van de las parameters.

7 **Snel keuze menu**
Geeft toegang tot een beperkte groep parameters en maakt het mogelijk ze te regelen.

8 **Las-proces**
Zorgt voor de keuze van las proces.

Elektrode lassen (MMA)

TIG lassen

BOOGLASSEN

9 **Las methodes**
In **twee fasen,** de knop indrukken activeert voor de gastoevoer en zet de boog in werking; als de knop wordt losgelaten loopt de druk terug naar nul , als de boog eenmaal uit is stagneert de gastoevoer.
In **vier fasen**, de eerste druk op de knop zorgt ervoor dat de gastoevoer wordt geactiveerd, zodoende een handmatige vooraf gas instelling, en zet de boog inwerking als u de knop loslaat.

De volgende indruk en opnieuw loslaten van de knop zorgt dat de stroomtoevoer afloopt en de na-gas toevoer begint.

Op **Bilevel** kan de lasser met 2 stromen werken vooraf ingesteld met set up.
De eerste indruk van de knop lijdt naar een voor gas tijd, het aanslaan van de boog en het lassen met de eerste stroom.
De eerste afgifte lijdt tot een aflopende stroom “L1” . Als de lasser de knop snel indrukt en loslaat volgt er een omschakeling naar “L2”; de knop opnieuw snel indrukken en loslaten zorgt weer voor omschakeling naar “L1” enzovoort.
Houdt u de knop langer ingedrukt dan start de stroom afbouw die tot de uiteindelijke stroom leidt.
Door het loslaten van de knop dooft de boog terwijl het gas doorstroomt voor de na-gas tijd.

Puntlassen

Zorgt ervoor de plaatselijk las procedure uit te voeren en stelt een lastijd in.

Automatisering en robot besturing

Maakt het mogelijk dat externe systemen zoals de robot de lasparameters aan zetten.

10 Pulserende stroom

Constante stroom

Pulserende stroom

Halve frequent stroom

3.4 Start scherm

Wanneer hij is ingeschakeld, voert de stroombron een aantal controles uit om de juiste werking van het systeem en van alle aangesloten apparatuur te garanderen.

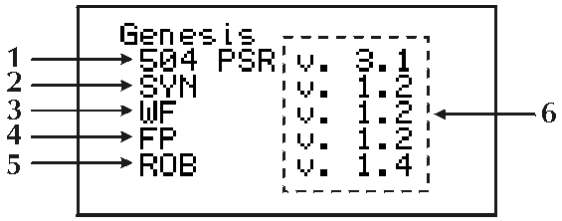

1. Logisch/systeem paneel
2. Synergisch paneel
3. Motor paneel (WF)
4. Controle paneel (RC300)
5. Robot interface paneel (RI)
6. Software versie

Het ontbreken van de software versie die te zien is naast een apparaat (---) geeft een tekort aan communicatie aan, en daarom is correcte werking niet gegarandeerd (raadpleeg het gedeelte Diagnoses en Oplossingen).

In dit stadium wordt de gas test ook uitgevoerd om de juiste aansluiting te controleren van het gastoevoer systeem (systeem voor automatisering en robot besturing).

Ieder tekort in de gastoevoer stelt het aanhoudend hoorbaar en zichtbaar alarm signaal in werking.(raadpleeg het gedeelte Alarm).

3.5 Veiligheids scherm

Het systeem voorziet in een automatisch veiligheids scherm voor alle lasparameters op het synergische paneel (binnenin de stroombron)en op het controle paneel (RC300).
Ieder verschil tussen de opgeslagen data in de 2 apparaten wordt aangegeven met het volgende scherm:

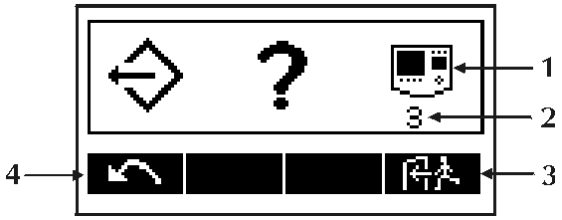

Selecteer het geheugen om gebruikt te kunnen worden bij toekomstige las werkzaamheden door de codeerder te draaien.

1 Geheugen van het controle paneel

Geheugen van het synergische paneel

2 Aantal aanwezige programma’s in het geselecteerde geheugen

3 Bewaar de uitgevoerde werkzaamheden en keer terug naar het hoofd scherm

4 Schrap de uitgevoerde werkzaamheden

Daarom kan de RC 300 afstandbediening gebruikt worden om informatie op te slaan en/of om de eigenschappen van een geprogrammeerd systeem te kopiëren naar andere systemen.

3.6 Hoofd scherm

Maakt de controle mogelijk van het systeem en het las proces en laat de hoofd instellingen zien.

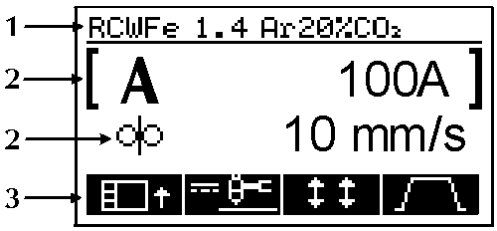

1 Opschrift

Maakt bepaalde belangrijke informatie zichtbaar die betrekking hebben op het geselecteerde proces:

- Het programma/ of de synergische gebogen lijn herstellen

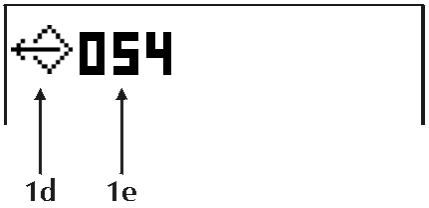

1d

Programma herstellen

Proces herstellen

1e Nummer van het programma/synergische gebogen lijn herstellen

- De werkelijke stroom en voltage waarden gedurende de las fases

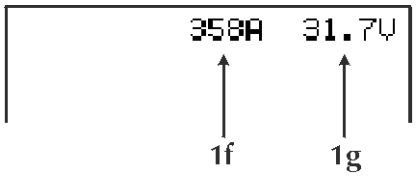

1f Stroom aflezen
1g Voltage aflezennsione

2 Las parameters

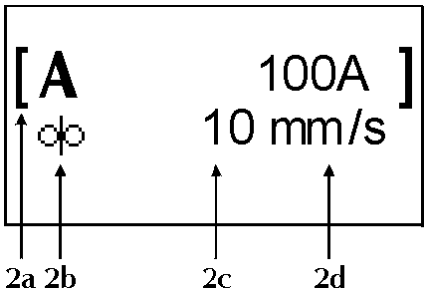

Selecteer de gewenste parameter door de codeerknop in te drukken.
Pas de waarde van de geselecteerde parameter aan door de codeerder te draaien.
2a Parameter keuze stang
2b Parameter afbeelding
2c Parameter waarde
2d Eenheid van afmetingen van de parameter

PROCES	PARAMETER 1	PARAMETER 2
MMA	A	
BOOGLASSEN	A	
TIG	A	

De parameters van het hoofd scherm kunnen worden voorzien van persoonlijke instellingen (raadpleeg het gedeelte Interface personificatie).

3 Functies
Maakt het mogelijk de belangrijkste proces functies en las methoden in te stellen.

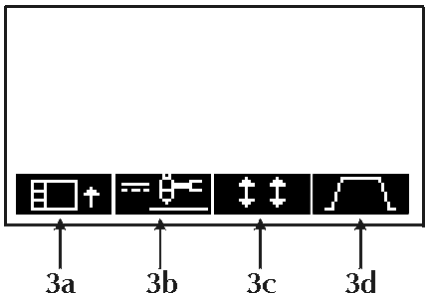

3a

Zorgt voor toegang tot het snel keuze menu (en voor het weer verlaten ervan) (raadpleeg het gedeelte Snel keuze menu)

3b Maakt de keuze van het las proces mogelijk

MMA

BOOGLASSEN

TIG

3c Maakt de keuze mogelijk van de las methode

2 fasen

4 fasen

Bilevel

Puntlassen

Automatisering en robot besturing

3d

CONSTANTE stroom

PULSERENDE stroom

Fast Pulse

3.7 Snel keuze menu

Zorgt voor de selectie en het regelen van de meest gebruikte las parameters.

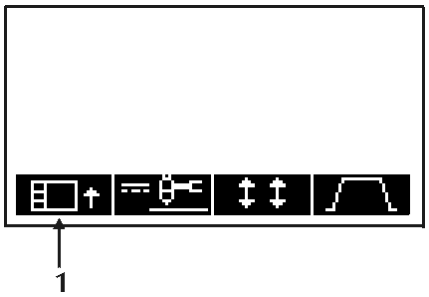

Start het snel keuze menu door de knop in te drukken (1) .

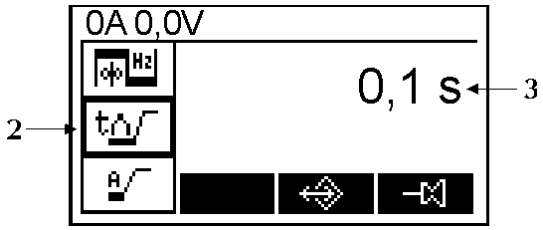

Selecteer de gewenste parameter door de codeerder zo te draaien dat hij in het centrale kwadrant komt (2).
De waarde en de eenheid van afmeting van de geselecteerde parameter worden naast elkaar getoond (3).

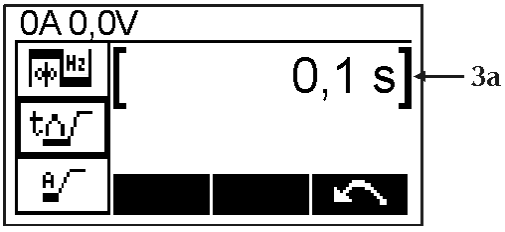

Activeer de regeling van de geselecteerde parameter door de codeerknop in te drukken.

3a Parameter keuze stangen

Pas de waarde van de geselecteerde parameter aan door de codeerder te draaien.

Bevestig de gemaakte verandering door de codeerknop in te drukken.

Verlaat het snel keuze menu door de knop in te drukken (1).

PROCES	SNEL KEUZE MENU
MMA	A
BOOGLASSEN	A
TIG	A

De parameters van het snel keuze menu kunnen worden voorzien van persoonlijke instellingen. (raadpleeg het gedeelte Interface personificatie).
Het activeren van functies die anders zijn dan de fabrieksinstelling van die functies veranderen het nummer en het type van de parameters in het snel keuze menu.

3.8 Set up

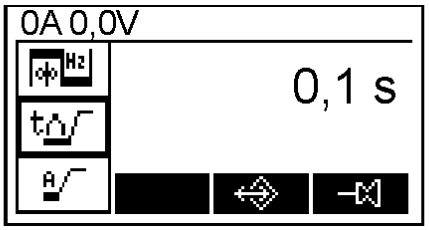

Zorgt voor het instellen en regelen van een serie extra parameters voor een betere en meer nauwkeurige controle van het lassysteem. De instelling van de parameters is afhankelijk van het geselecteerde lasproces en hebben een numerieke codering.
Beginnen met de set up: door de codeerknop 5 seconde in te drukken (de nul in het midden van de 7 segmenten display bevestigt de toegang).
Selectie en instelling van de gewenste parameters: door de codeerknop te draaien totdat de numerieke code voor de parameter weergegeven wordt. Als de codeerknop op dat moment wordt ingedrukt wordt de ingestelde waarde voor deze parameter weergegeven en ingesteld.
Set up verlaten: om het gedeelte 'regeling' te verlaten de codeerknop opnieuw indrukken.
Om de set up te verlaten: ga naar parameter "O" (opslaan en afsluiten) en druk op de codeerknop.

Lijst parameters in de set up (MMA - BOOGLASSEN)

0 **Opslaan en afsluiten**
Om de wijzigingen op te slaan en de parameter te verlaten.

1 **Reset**
RESET Om alle parameter weer op de fabrieksinstelling terug te brengen.

2 **Lasstroom**
A Voor het afstellen van de lasstroom.
Uitgedrukt in Ampères (A)
Minimaal 6A , maximaal Imax, fabrieksinstelling 100A

3 **Hot start**
Voor het regelen van de waarde van de hot start in MMA. Voor een min of meer warme start in de fases van de ontsteking van de boog wat de startprocedure makkelijker maakt.
Uitgedrukt in percentage (%) van de lasstroom.
Minimaal uit, maximaal 500%, fabrieksinstelling 80%

4 **Arc force**
Voor het regelen van de waarde van de Arc force in MMA. Voor een min of meer krachtige dynamische reactie tijdens het lassen waardoor het werken voor de lasser gemakkelijker wordt.
Door de waarde van de arc-force te verhogen wordt de kans op vastkleven van de electrode verlaagd.
Uitgedrukt in percentage (%) van de lasstroom.
Minimaal uit, maximaal 500%, fabrieksinstelling 30%

40 **Stroom aflezen**
Toont de werkelijke waarde van de lasstroom.
Maakt het mogelijk dat de methode om de lasstroom te tonen wordt aan gezet (raadpleeg het gedeelte Interface personificatie).

41 **Voltage aflezen**
Toont de werkelijke waarde van het las voltage.
Maakt het mogelijk dat de methode om het voltage te tonen wordt aan gezet (raadpleeg het gedeelte Interface personificatie).

44 **Stapsgewijze regeling**
Maakt het stapsgewijze regelen van de parameter met de persoonlijke instellingen van de lasser mogelijk..
Minimaal 1, maximaal Imax, fabrieksinstelling 1

45 **Externe parameter CH1**
CH1 Maakt het mogelijk externe parameter 1 te reguleren (minimale waarde, maximale waarde).
(Raadpleeg het gedeelte Externe controle reguleren).

46 **Externe parameter CH2**
CH2 Maakt het mogelijk externe parameter 2 te reguleren (minimale waarde, maximale waarde).
(Raadpleeg het gedeelte Externe controle reguleren).

47 **Blokkeer/deblokkeer**
Maakt het mogelijk de controle knoppen op het paneel te blokkeren en een bescherm code in te voeren (raadpleeg het gedeelte Blokkeer / deblokkeer).

48 **Stapsgewijze aanpassing**
Maakt aanpassing mogelijk van de verschillende stappen van de up-down toetsen.
Minimaal uit, maximaal 10, fabrieksinstelling 5

49 **Contrast**
Voor het regelen van het contrast van de display.
Minimaal 0, maximaal 50, fabrieksinstelling 25

50 Maakt de toegang mogelijk tot hogere instelling niveaus:
USER: gebruiker
SERV: service
SELCO: Selco

99 **Reset**
RESET Maakt het mogelijk alle parameters te opnieuw in te stellen naar de fabriekswaarden.
Maakt het mogelijk de gehele grafische interface op nieuw in te stellen volgens de opgegeven waarden van de fabrikant.

Lijst parameters in de set up (TIG)

0 Opslaan en afsluiten

Om de wijzigingen op te slaan en de parameter te verlaten.

1 Reset

RESET Om alle parameter weer op de fabrieksinstelling terug te brengen.

2 Voor gas stroom tijd

Om de gasstroom vóór het ontsteken van de boog in te stellen en te regelen.
Om de toorts met gas te vullen en de werkplek voor het lassen in gereedheid te brengen.
Minimaal 0.0 sec., maximaal 99.9sec., fabrieksinstelling 0.1 sec.

3 Begin stroom

Maakt het mogelijk de beginnende lasstroom te regelen.
Maakt het mogelijk een heter of minder heet lasbad te krijgen direct nadat de boog is ontstaan.
Instelling van de parameters: Ampère(A) – Percentage (%).
Minimaal 3A-1%, maximaal Imax 500%, fabrieksinstelling 50%

5 Opbouw lijn

Voor het instellen van de geleidelijke overgang van begin stroom naar de lasstroom. Uitgedrukt in seconden.
Minimaal uit, maximaal 99.9 sec., fabrieksinstelling uit

6 Lasstroom

A Voor het afstellen van de lasstroom.
Uitgedrukt in Ampères (A)
Minimaal 3A , maximaal Imax, fabrieksinstelling 100A

7 Bilevel stroom

A_2 Voor het regelen van de secondaire stroom bij het lassen in bilevel.
De eerste druk op de toortsknop veroorzaakt de gasvoorstroom, de ontsteking van de boog en het lassen met beginstroom.
Wanneer de knop voor het eerst wordt losgelaten stijgt de stroom naar "I1". Als de lasser de knop snel indrukt en weer loslaat wordt er overgegaan op "I2"; door de knop snel in te drukken en weer los te laten wordt er weer overgegaan op "I1" enzovoorts.
Als de knop langer ingedrukt gehouden wordt daalt de stroom naar de eindstroom.
Als de knop wordt losgelaten gaat de boog uit terwijl het gas gedurende de gasnastroomtijd blijft stromen.
Instelling van de parameters: Ampère(A) – Percentage (%).
Minimaal 3A-1%, maximaal Imax 500%, fabrieksinstelling 50%

9 Basisstroom

Voor het regelen van de basisstroom bij pulserend en snel pulserend lassen.
Uitgedrukt in Ampères.
Minimaal 3A-1%, maximaal lasstroom 100% , fabrieksinstelling 50%

11 Puls frequentie

Maakt het mogelijk de puls functie te activeren.
Maakt de regeling mogelijk van de puls frequentie.
Maakt betere resultaten mogelijk bij het lassen van dun materiaal en een betere esthetische kwaliteit van het bad.
Parameter instelling : Hertz (Hz) – KiloHertz (KHz).
Minimaal 0.1Hz, maximaal 250 Hz, fabrieksinstelling 1.0Hz

12 Pulse duty cycle

Maakt het mogelijk de inschakelduur bij het puls lassen te regelen.
Maakt het mogelijk de top stroom voor een kortere of langere tijd te handhaven.
Parameter instelling: percentage (%).
Minimaal 1%, maximaal 99%, fabrieksinstelling 50%

13 Snelle puls frequentie

Maakt het regelen van de puls frequentie mogelijk.
Maakt scherper ingestelde activiteit en betere stabiliteit van de elektrische boog mogelijk.
Parameter instelling: Hertz (Hz).
Minimaal 20Hz, maximaal 500Hz, fabrieksinstelling 100Hz

14 Afbouwvan de las

Voor het instellen van een geleidelijke overgang van de lasstroom naar de eindstroom.
Uitgedrukt in seconden.
Minimaal uit, maximaal 99.9 sec, fabrieksinstelling uit

15 Eindstroom

Voor het afstellen van de eindstroom.
Uitgedrukt in Ampères.
Minimaal 3A-1%, maximaal Imax 500%, fabrieksinstelling 50%

17 Na-gas stroomtijd

Voor het regelen van de lasstroom aan het eind van het lassen.
Parameter instelling: seconde (s).
Minimaal 0.0s, maximaal 99.9s, fabrieksinstelling 5.0s

18 TIG start (LIFT)

Maakt de keuze mogelijk van de gewenste boog werking.
AAN= HF START, UIT = LIFT START, fabrieksinstelling HF START

22 Puntlassen

Voor de activering van het proces "puntlassen" en om de lastijd te bepalen.
Maakt de tijdinstelling mogelijk van het lasproces.
Parameter instelling: seconden (s).
Minimaal uit, maximaal 99.9 sec, fabrieksinstelling 1.0 sec.

25 Draad snelheid

Maakt de regeling mogelijk van de snelheid van de draadtoevoer.
Parameter instelling: mm/sec.
Minimaal 1 mm/sec., maximaal 200 mm/sec., fabrieksinstelling uit

26 Start vertrager voor de draad

Parameter instelling: seconden (s).
Minimaal 0.1 sec., maximaal 99.9 sec, fabrieksinstelling uit

27 Stop versnellen/vertragen

Parameter instelling: seconden (s).
Minimaal 0.1 sec., maximaal 99.9 sec, fabrieksinstelling uit

28 Draad terugtrekken

Parameter instelling: seconden (s).
Minimaal 0.01 sec., maximaal 1.00 sec, fabrieksinstelling 0.10 sec.

29 Afbouw van de las

Parameter instelling: seconden (s).
Minimaal 0.0 sec., maximaal 10.0 sec, fabrieksinstelling 0.0 sec.

30 Basis draad snelheid

Parameter instelling: percentage (%).
Minimaal 0%, maximaal 100%, fabrieksinstelling 0%

100% =

0% = 0

= draad terugtrekken

31 **Opbouw van de las (draad snelheid)**

Parameter instelling: seconde (s).
Minimaal 0.0s, maximaal 10.0s, fabrieksinstelling 0.0s

32 **Puls frequentie (draad snelheid)**

Voor het regelen van de pulsfrequentie bij het snel pulseren.
Uitgedrukt in Hertz (Hz).
Minimaal 0.1Hz, maximaal 5.0Hz, fabrieksinstelling uit

0.1÷5.0Hz	puls frequentie (draad snelheid)
off	puls frequentie (draad snelheid) = 0
syn	puls frequentie (draad snelheid) = puls frequentie (stroom)

33 **Duty cycle (draad snelheid)**

Maakt het mogelijk de inschakelduur bij het puls lassen te regelen.
Parameter instelling: percentage (%).
Minimaal 1%, maximaal 99%, fabrieksinstelling 50%

34 **Ongebalanceerd (draad snelheid)**

Parameter instelling: percentage (%).
Minimaal -50%, maximaal +50%, fabrieksinstelling 0%

37 **Bewaken van de limieten**

Maakt het instellen mogelijk van de waarschuwingsgrens en van de bewaking van de limieten.
Maakt een accurate controle mogelijk van de diverse las fases.(raadpleeg het gedeelte bewaken van de limieten).

38 **Aanvangsfilter**

Maakt de controle mogelijk op de bewaking van de limieten met een in te stellen vertraging met betrekking tot het aanslaan van de boog.
Maakt het mogelijk de fase van aanslaan te filteren (raadpleeg het gedeelte bewaken van de limieten).
Minimaal 0.0sec., maximaal 10.0sec., fabrieksinstelling 0.0sec.

39 **Uitgangsfilter**

Maakt het mogelijk de controle uit te schakelen voorafgaand aan de natuurlijke afsluiting van de las.
Maakt het mogelijk de afsluitingsfase te filteren. (raadpleeg het gedeelte bewaken van limieten).
Minimaal 0.0sec., maximaal 10.0sec., fabrieksinstelling 0.0sec.

40 **Stroom aflezen**

Toont de werkelijke waarde van de lasstroom.
Maakt het mogelijk dat de methode om de lasstroom te tonen wordt aan gezet (raadpleeg het gedeelte Interface personificatie).

41 **Voltage aflezen**

Toont de werkelijke waarde van het las voltage.
Maakt het mogelijk dat de methode om het voltage te tonen wordt aan gezet (raadpleeg het gedeelte Interface personificatie).

42 **Gasstroom lezen**

44 **Stap (U/D)**

Voor het regelen van de grootte van de stap van de up-down toetsen.
Minimum uit, maximum MAX, fabrieksinstelling 1

45 **Externe parameter CH1**

Maakt het mogelijk externe parameter 1 te reguleren (minimale waarde, maximale waarde).
(Raadpleeg het gedeelte Externe controle reguleren).

46 **Externe parameter CH2**

Maakt het mogelijk externe parameter 1 te reguleren (minimale waarde, maximale waarde).
(Raadpleeg het gedeelte Externe controle reguleren).

47 **Blokkeer/deblokkeer**

Maakt het mogelijk de controle knoppen op het paneel te blokkeren en een bescherm code in te voeren (raadpleeg het gedeelte Blokkeer / deblokkeer).

48 **Stapsgewijze aanpassing**

Maakt aanpassing mogelijk van de verschillende stappen van de up-down toetsen.
Minimaal uit, maximaal 10, fabrieksinstelling 5

49 **Contrast**

Voor het regelen van het contrast van de display.
Minimaal 0, maximaal 50, fabrieksinstelling 25

50 Maakt de toegang mogelijk tot hogere instelling niveaus:

USER:	gebruiker
SERV:	service
SELCO:	Selco

99 **Reset**

RESET Maakt het mogelijk alle parameters te opnieuw in te stellen naar de fabriekswaarden.
Maakt het mogelijk de gehele grafische interface op nieuw in te stellen volgens de opgegeven waarden van de fabrikant.

3.9 Programma's scherm

1 **Algemeen**

Maakt het opslaan en besturen mogelijk van 50 las programma's die door de lasser gepersonifieerd zijn.

Begin het snelkeuze menu door de knop in te drukken (1) .

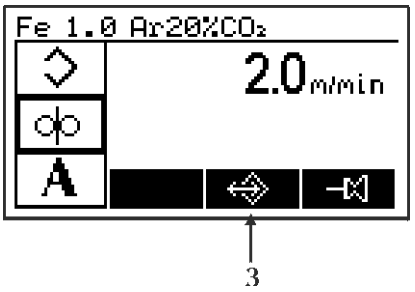

Begin in het besturingsprogramma scherm door de knop in te drukken (3) .

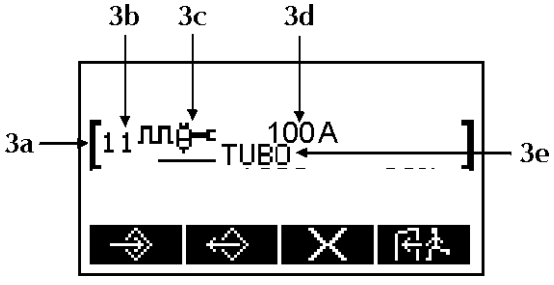

3a Parameter keuze stangen
3b Nummer van het geselecteerde programma
3c Procedure van het geselecteerde programma
3d Hoofd parameters van het geselecteerde programma
3e Beschrijving van het geselecteerde programma

2 Programma opslaan

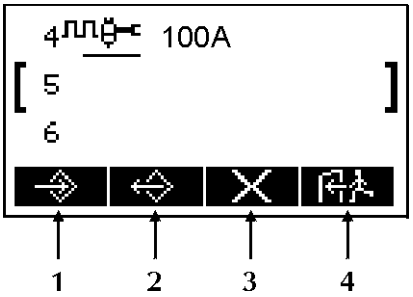

Selecteer het gewenste programma (of het lege geheugen) door de decoder te draaien.

Bewaar alle huidige instellingen van het geselecteerde programma door de knop in te drukken (1) .

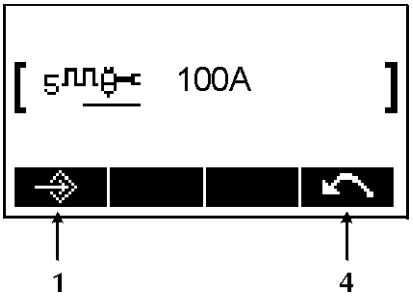

Bevestig de gemaakte verandering door de knop in te drukken (1) .
Beëindig de handeling door de knop in te drukken (4) .

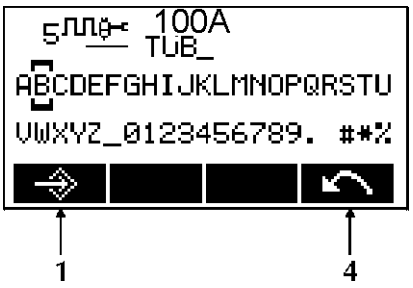

Introduceer een beschrijving van het programma.
- Selecteer de gewenste letter door de decoder te draaien.
- Sla de geselecteerde letter op door de decoder in te drukken.

Bevestig de handeling door de knop in te drukken (1) .
Beëindig de handeling door de knop in te drukken (4) .

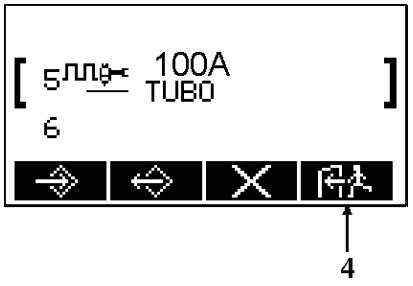

Bewaar en verlaat het huidige scherm door de knop in te drukken (4) .

3 Programma ontsluiten

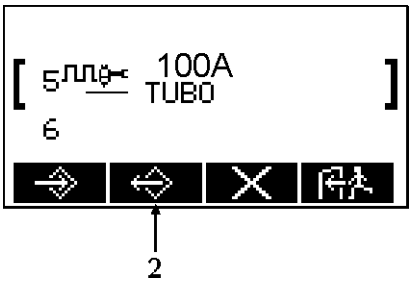

Selecteer het gewenste programma door de decoder te draaien.
Ontsluit het geselecteerde programma door de knop in te drukken (2) .

4 Programma opheffen

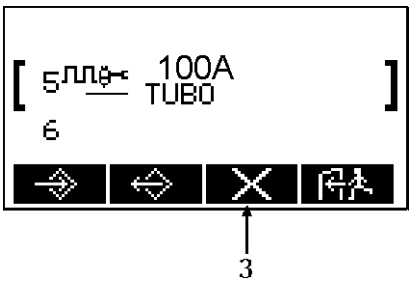

Selecteer het gewenste programma door de knop te draaien.
Wis het geselecteerde programma door de knop in te drukken (3) .

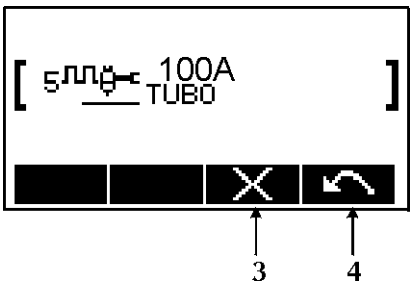

Bevestig de handeling door de knop in te drukken (3) .
Beëindig de handeling door de knop in te drukken (4) .

3.10 Interface personificatie

Maken het mogelijk de parameters op het hoofd scherm en in het snelkeuze menu van persoonlijke instellingen te voorzien.

1 Hoofd scherm personificat

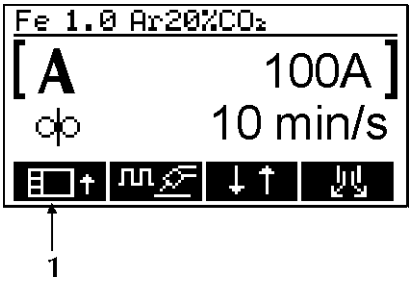

Selecteer de parameter die u wilt verplaatsen door op de decoder te drukken.
Begin in het snel keuze menu door de knop in te drukken (1) .

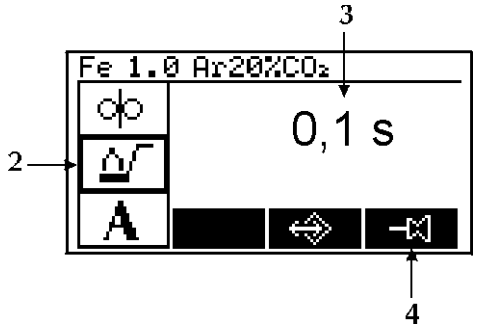

Selecteer de gewenste parameter door de decoder zolang te draaien dat hij in het centrale kwadrant (2).
De waarde en de maat eenheid van de geselecteerde parameter worden naast elkaar getoond (3).
Sla de geselecteerde parameter op het hoofd scherm op door de knop in te drukken (4) .

2 Snel keuze menu personificatie

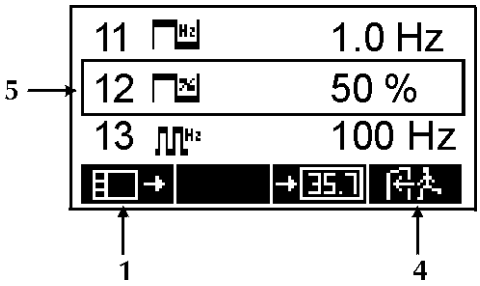

Begin in set-up door de decoder knop minstens 3 seconden in te drukken.
Selecteer de gewenste parameter door de decoder zolang te draaien tot hij getoond wordt in het centrale kwadrant (5).
Sla de geselecteerde parameter op in het snel keuze menu door de knop in te drukken (1) .
Verlaat de geselecteerde parameter uit het snel keuze menu door de knop in te drukken (1) .
Sla het op en verlaat het huidige scherm door de knop in te drukken (4) .

3 7 segmenten display personificatie

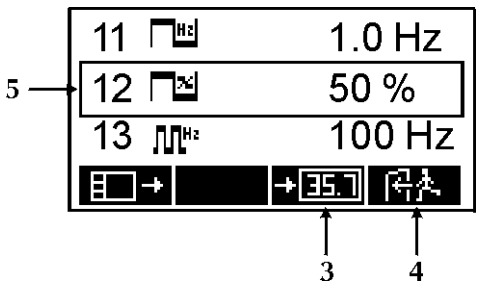

Begin in set-up door de decoder knop minstens 3 seconden in te drukken.
Selecteer de gewenste parameter door de decoder zolang te draaien tot hij getoond wordt in het centrale kwadrant (5).
Sla de geselecteerde parameter op in het 7 segmenten display door de knop in te drukken (3) .
Sla het op en verlaat het huidige scherm door de knop in te drukken (4) .

Fabrieksinstelling A

3.11 Sluit af/open

Maakt het mogelijk alle instellingen af te sluiten vanuit het controle paneel met een veiligheid paswoord.

Begin in set-up door de decoder sleutel minstens 5 seconden in te drukken.
Selecteer de gewenste parameter (47) door de decoder zolang te draaien tot hij getoond wordt in het centrale kwadrant.

Selecteer de gewenste parameter (551).

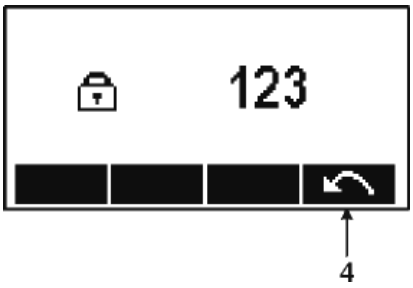

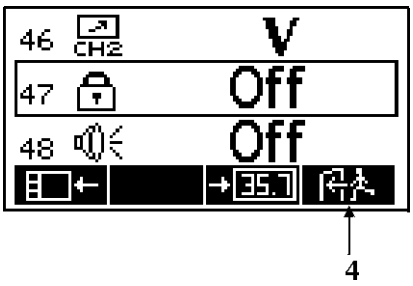

Activeer de regeling van de geselecteerde parameter door de decoder knop in te drukken.
Stel een numerieke code (paswoord) in door de decoder te draaien.
Bevestig de gemaakte verandering door de decoder knop in te drukken.
Sla het op en verlaat het huidige scherm door de knop in te drukken (4) .

Het uitvoeren van elke handeling op een afgesloten controle paneel laat een speciaal scherm verschijnen.

- Tijdelijke toegang tot de functies op het paneel (5 minuten) door de decoder te draaien en het juiste paswoord in te voeren.
  Bevestig de verandering door de knop in te drukken (4) .
- Open het controle paneel definitief door in de set-up te beginnen (volg de instructies die hierboven gegeven zijn) en breng parameter 47 terug naar 'af'.

Bevestig de verandering door de knop in te drukken (4) .
Bevestig de gemaakte verandering door de encoder in te drukken.

3.12 Beheer van externe controle

Maakt het mogelijk de las parameters in te stellen volgens de beheer methode door externe apparaten (RC, toorts.).

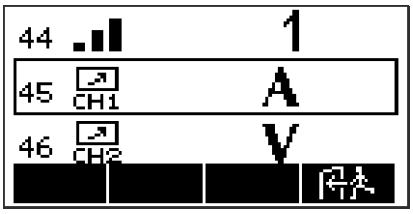

Begin in set-up door de decoder sleutel minstens 2 seconden in te drukken
Selecteer de gewenste parameter (45-46) door de decoder zolang te draaien tot hij getoond wordt in het centrale kwadrant.

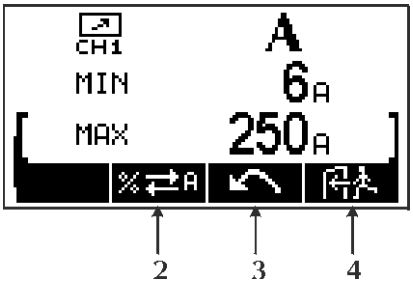

Begin in het "Externe controle beheer" scherm door de decoder knop in te drukken.
Selecteer de gewenste parameter (Min-Max) door de knop van de decoder in te drukken.
Pas de gewenste parameter aan (Min-Max) door de decoder te draaien.
Selecteer de instel methode door de knop in te drukken (2) .

A / V Absolute waarde

% Waarde percentage

Sla op en verlaat het huidige scherm door de knop in te drukken (4) .

Sluit de handeling af door de knop in te drukken (3) .

3.13 Bewaken van limieten

Maakt het mogelijk dat het lasproces wordt gecontroleerd door het instellen van waarschuwingslimieten ⚠ MIN ⚠ MAX en bewakingslimieten voor de voornaamste meetbare parameters ⚠ MIN ⚠ MAX :

A Las stroom

V Las voltage

Gas stroom

Automatische beweging

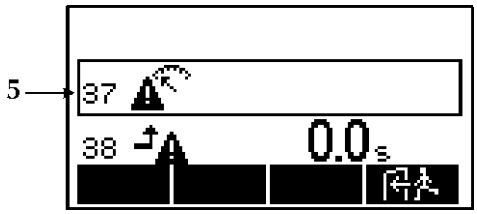

Begin in set-up door de decoder knop minstens 2 seconden in te drukken.
Selecteer de gewenste parameter (37) door de decoder zolang te draaien tot hij getoond wordt in het centrale kwadrant (5).

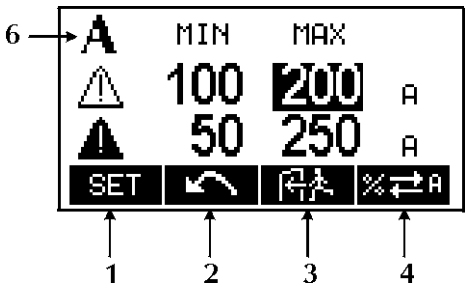

Begin in het Bewaak de limieten scherm door de decoder knop in te drukken.
Selecteer de gewenste parameter door knop (1) SET in te drukken set (de icoon van de geselecteerde parameter verschijnt in box 6).
Selecteer de instel methode van de bewakingslimieten door de knop in te drukken (4) %⇄A .

A / V Absolute waarde

% Waarde percentage

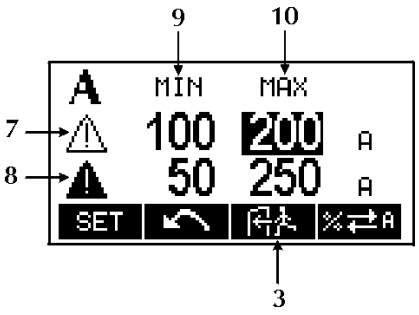

7 Waarschuwingslimieten lijn
8 Alarm limieten lijn
9 Minimale niveaus kollom
10 Maximale niveaus kollom

Selecteer de gewenste box door de decoder sleutel in te drukken (de geselecteerde box wordt getoond in spiegelbeeld).
Pas het niveau van de geselecteerde limiet door de decoder te draaien.
Bewaar het en verlaat het huidige scherm door sw knop in te drukken (3) .

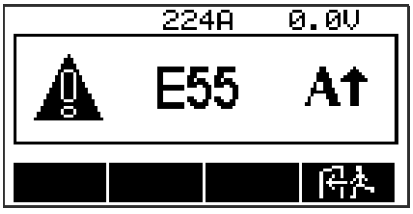

Wanneer u één van de waarschuwingslimieten overschrijdt verschijnt er een visueel signaal op het controle paneel.

Wanneer u één van de alarm limieten overschrijd verschijnt er een visueel signaal op het controle paneel en volgt de onmiddellijke blokkade van de las handeling.

Het is mogelijk om het begin en het einde in te stellen van de las filters om foutieve signalen te voorkomen gedurende het aansteken en uitgaan van de boog 9raadpleeg het gedeelte Set-up – Parameters 38 en 39).

3.14 Alarm scherm

Maakt het mogelijk dat een alarm afgaat en zorgt ervoor dat de belangrijkste indicatie voor de oplossing van elk probleem dat zich voordoet wordt aangedragen.

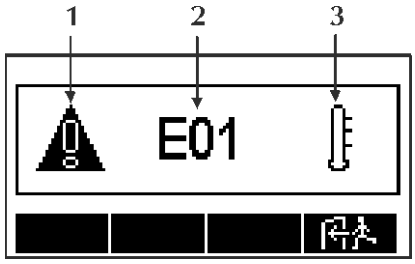

1 Alarm icoon

2 Alarm code

E01

3 Alarm type

Alarm codes

E00 Algemeen alarm

E01 Temperatuur alarm

E04 Communicatie alarm (PSR)

E05 Stroom te hoog alarm

E07 Draadtoevoermotor alarm

E08 Motor blokkade alarm

E10 Stroom module alarm

E11 Systeem configuratie alarm

E12 Communicatie alarm(WF-PSR)

E13 Communicatie alarm (RC 300-PSR)

E14 Programma niet geldig alarm

E16 Communicatie alarm (RI)

E20 Geheugen storing alarm (PSR)

E21 Verlies informatie alarm (PSR)

E22 LCD display alarm

E23 Geheugen storing alarm (RC)

E24 Verlies informatie alarm (RC)

E25 Geheugen storing alarm (WF)

E26 Verlies informatie alarm (WF)

E40 Systeem stroom voorziening alarm

E41 Teveel voltage alarm

E42 Te weinig voltage alarm

E43 Tekort aan koelvloeistof alarm

E44 Tekort aan gas alarm

E49 Noodknop alarm

E51 Onjuiste instelling alarm

E52 Anti stoot alarm

E53 Externe stroom knop alarm

Bewaking limieten codes

E54 Stroom niveau overschreden (Alarm)

A↓

E62 Stroom niveau overschreden (waarschuwing)

A↓

E55 Stroom niveau overschreden (alarm)

A↑

E63 Stroom niveau overschreden (waarschuwing)

A↑

E56 Voltage niveau overschreden (Alarm)

V↓

E64 Voltage niveau overschreden (Waarschuwing)

V↓

E57 Voltage niveau overschreden (Alarm)

V↑

E65 Voltage niveau overschreden (Waarschuwing)

V↑

E58 Gasstroom niveau overschreden ↓ (Alarm)

E66 Gasstroom niveau overschreden ↓ (Waarschuwing)

E59 Gasstroom niveau overschreden ↑ (Alarm)

E67 Gasstroom niveau overschreden ↑ (Waarschuwing)

E60 Snelheidsgrens overschreden ↓ (Alarm)

E68 Snelheidsgrens overschreden ↓ (Waarschuwing)

E61 Snelheidsgrens overschreden ↑ (Alarm)

E69 Snelheidsgrens overschreden ↑ (Waarschuwing)

3.15 Achter paneel

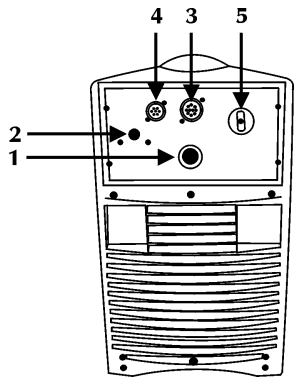

1 Elektriciteitskabel
Verbindt de machine met het stroomnet.

2 Gas aansluiting

3 Ingang signaalkabel (WF)

4 Ingang signaalkabel RC-RI (CAN BUS)

5 An/uit schakelaar
Knop om de netspanning in te schakelen.

De schakelaar heeft 2 standen: “O” uit, “I” aan.

3.16 Paneel met contactpunten

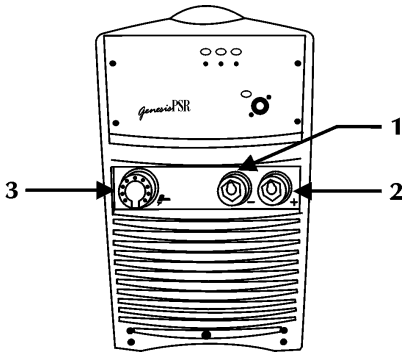

1 Negatief contactpunt
Voor de aansluiting van de aarde kabel bij het elektrode lassen of van de toorts bij TIG lassen.

2 Positief contactpunt
Voor de aansluiting van de elektrode toorts bij MMA lassen of van de aarde kabel bij het TIG lassen.

3 Toortsaansluiting

4 ACCESSOIRES

4.1 Algemene informatie

De afstandbediening gaat werken door hem aan te sluiten op de SELCO stroombron. Deze aansluiting kan ook worden gemaakt met de stroom ingeschakeld.
Als de RC afstandbediening is aangesloten kunnen op het bedieningspaneel alle mogelijke wijzigingen worden uitgevoerd. De wijzigingen op het bedieningspaneel van de stroombron zijn ook zichtbaar op de display van de afstandbediening en andersom.

4.2 RC 100 afstandbediening

De RC 100 is een afstandbediening om de lasstroom en lasspanning mee weer te geven en te regelen.

"Raadpleeg de handleiding".

4.3 RC120 pedaal afstandbediening voor het TIG lassen

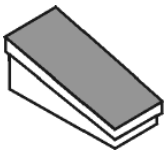

Als de stroombron eenmaal omgeschakeld is op "EXTERNE BEDIENING" wordt de stroomtoevoer gecontroleerd van minimale tot maximale waarde (kan bij set up worden ingevoerd) door met de voet het pedaal te bedienen.
Bij minimale druk levert een microschakelaar het signaal om met het lassen te beginnen.

4.4 RC 200 afstandbediening

De RC 200 is een afstandbediening om de lasstroom en lasspanning van alle parameters weer te geven en te regelen van de stroombron waarop hij is aangesloten.

"Raadpleeg de handleiding".

4.5 MT300 serie toortsen

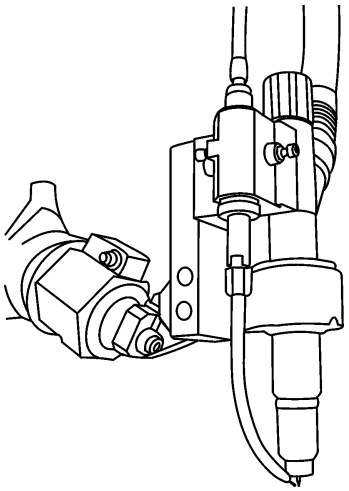

5 ONDERHOUD

De normale onderhoud werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die de fabrikant heeft verstrekt.

Iedere onderhoud beurt dient te worden gedaan door gekwalificeerd personeel.
Als de machine is ingeschakeld moeten alle ingangspunten en panelen zijn gesloten.
Niet goedgekeurde veranderingen aan de machine zijn ten strengste verboden.
Voorkom ophoping van metaalstof bij of op het koelrooster.

Schakel de stroomtoevoer altijd uit voor u onderhoud pleegt.

Controleer de stroombron regelmatig als volgt:
- reinig de machine aan de binnenkant door hem uit te blazen en af te borstelen met een zachte borstel.
- controleer de elektrische aansluitingen en de kabels.

Voor het onderhoud of de vervanging van de toorts, elektrodetang en of aardkabels:

Controleer de temperatuur van het onderdelen en overtuig u ervan dat ze niet te heet zijn.

Draag altijd handschoenen die aan de veiligheids voorschriften voldoen.

Gebruik geschikte sleutels en gereedschap.

Als geen regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd, vervalt de garantie en wordt de fabrikant van alle aansprakelijkheid ontheven.

6 MEEST VOORKOMENDE VRAGEN EN OPLOSSINGEN

De reparatie of vervanging van een onderdeel in de machine dient te worden gedaan door gekwalificeerd personeel.

Bij reparatie of vervanging van een onderdeel in de machine door onbevoegd personeel vervalt de garantie.
Er mag geen enkele wijziging in de apparatuur worden aangebracht.

De fabrikant wijst ieder verantwoordelijkheid af wanneer de gebruiker zich niet houdt aan de volgende richtlijnen.

De machine werkt niet (groene LED is uit)

Vraag Geen stroom op het stopcontact.
Oplossing Controleer en indien nodig repareer de stroomtoevoer. Laat dit uitvoeren door bevoegd personeel!

Vraag Stopcontact of kabel defect.
Oplossing Vervang het defecte onderdeel.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.

Vraag Zekering doorgebrand.
Oplossing Vervang de zekering.

Vraag Aan/uit schakelaar werkt niet.
Oplossing Vervang de schakelaar.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.

Vraag De verbinding tussen de draadtoevoer eenheid en de stroombron is onjuist of defect.
Oplossing Controleer of de verschillende onderdelen van het systeem goed zijn aangesloten.

Vraag Elektronica defect.
Oplossing Neem contact op met uw leverancier om de machine te repareren.

Geen uitgaand vermogen (de machine last niet)

Vraag Toortsknop defect
Oplossing Beschadigde onderdeel vervangen.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te repareren.

Vraag De machine raakt oververhit (thermisch alarm – gele LED aan)
Oplossing Wacht tot de machine is afgekoeld zonder hem uit te schakelen.(gele LED uit).

Vraag Zijpaneel open of deurschakelaar defect.
Oplossing Voor de veiligheid van de lasser moet het zijpaneel tijdens het lassen gesloten zijn.
Vervang het kapotte onderdeel.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te repareren.

Vraag Aard aansluiting niet goed.
Oplossing Aardt de machine goed. Raadpleeg de paragraaf “Installeren”.

Vraag Stroomaansluiting niet bereikbaar (gele led aan)
Oplossing Breng de stroomaansluiting binnen het bereik van de stroombron.
Sluit het systeem goed aan. Raadpleeg de paragraag “ Aansluitingen”.

Vraag Elektronica defect.
Oplossing Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.

Onjuist uitgaand vermogen

Vraag Verkeerde keuze van las proces of defecte keuzeschakelaar.
Oplossing Kies het goede las proces.

Vraag De parameters of de functies zijn verkeerd ingesteld.
Oplossing Stel de machine en de lasparameters opnieuw in.

Vraag Defecte potmeter om de lastroom in te stellen.
Oplossing Vervang het defecte onderdeel.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te repareren.

Vraag Netspanning buiten bereik.
Oplossing Sluit de installatie goed aan.
Raadpleeg paragraaf “ Aansluitingen”.

Vraag Er ontbreekt een fase.
Oplossing Sluit de installatie goed aan.
Raadpleeg paragraaf “Aansluitingen”.

Vraag Elektronica defect.
Oplossing Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.

Draadtoevoer blokkeert

Vraag Toortsknop defect.
Oplossing Vervang het defecte onderdeel.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te laten repareren.

Vraag Kapotte of versleten rollen.
Oplossing vervang de rollen.

Vraag Draadaanvoer onderdeel kapot.
Oplossing Vervang het defecte onderdeel.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te repareren.

Vraag Toorts liner beschadigd.
Oplossing vervang het beschadigde onderdeel.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te repareren.

Vraag Geen stroom op de draadtoevoer unit.
Oplossing Controleer de aansluiting op de stroombron. Raadpleeg paragraaf: Aansluitingen.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te repareren.

Vraag Draad op de spoel in de knoop.
Oplossing Haal de draad uit de knoop of verwissel de spoel.

Onregelmatige draadtoevoer

Vraag Toortsknop defect.
Oplossing Vervang het onderdeel.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te repareren.

Vraag Rollen kapot of verstelen.
Oplossing Vervang de rollen.

Vraag Draadaanvoer onderdeel kapot.
Oplossing Vervang het onderdeel.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te repareren.

Vraag Toorts liner beschadigd.
Oplossing Vervang het onderdeel.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te repareren.

Vraag Haspelkoppeling of rolblokkering onderdeel niet goed afgesteld.
Oplossing Koppeling losmaken.
Druk op de rollen verhogen.

Boog instabiel

Vraag Onvoldoende bescherm gas.
Oplossing Pas de gasstroom aan.
Controleer of de gasverdeler en het gasmondstuk in goede staat zijn.

Vraag Aanwezigheid van vocht in het gas.
Oplossing Gebruik altijd kwaliteitsproducten en materialen.
Controleer of de gastoevoer in goede staat is.

Vraag Las parameters niet correct.
Oplossing Controleer de installatie.
Neem contact op met uw leverancier om de machine te repareren.

Onvoldoende penetratie

Vraag Manier van lassen niet correct.
Oplossing Verlaag de las snelheid.

Vraag Las parameters niet correct.
Oplossing Verhoog de las stroom.

Vraag Onjuiste voorbereiding van de werkstukken.
Oplossing Vergroot de lasopening.

Vraag Aarde aansluiting niet correct.
Oplossing Aardt de machine op de juiste manier.
Raadpleeg de paragraaf: “Installatie”.

Vraag Te lassen werkstukken zijn te groot.
Oplossing Verhoog de lasstroom.

Insluiten van de wolfram

Vraag Lasparameters niet correct.
Oplossing Verlaag de lasstroom.
Gebruik een elektrode met grotere diameter.

Vraag Onjuiste elektrode.
Oplossing Gebruik altijd kwaliteitsproducten en materialen.
Elektrode goed slijpen.

Vraag Wijze van lassen niet correct.
Oplossing Contact tussen elektrode en lasbad vermijden.

Blazen

Vraag Onvoldoende beschermgas.
Oplossing Pas de gastoevoer aan.
Controleer of de gasverdeler en het gasmondstuk van de toorts in goede staat zijn.

Plakken

Vraag Onvoldoende booglengte.
Oplossing Vergroot de afstand tussen de elektrode en het werkstuk.

Vraag Lasparameters niet correct.
Oplossing Verhoog de lasstroom.

Vraag Wijze van lassen niet correct.
Oplossing Toorts schuiner houden.

Vraag Te lassen werkstukken zijn te groot.
Oplossing Verhoog de lasstroom.

Inkartelingen

Vraag Lasparameters niet correct.
Oplossing Verlaag de lasstroom.

Vraag Booglengte niet correct.
Oplossing Verklein de afstand tussen elektrode en werkstuk.

Vraag Wijze van lassen niet correct.
Oplossing Verlaag de laterale oscillatiesnelheid bij het vullen.
Voortgangsnelheid lassen verlagen.

Vraag Onvoldoende gasbescherming.
Oplossing Gebruik voor het lassen materiaal geschikt gas.

Oxidatie

Vraag Onvoldoende gasbescherming.
Oplossing Pas de gastoevoer aan.
Controleer of de gasverdeler en het gasmondstuk van de toorts in goede staat zijn.

Poreusheid

Vraag Smeer, lak, roest of stof op het las werkstuk.
Oplossing Maak voor het lassen het werkstuk goed schoon.

Vraag Smeer, lak, roest of stof op het lasmateriaal.
Oplossing Gebruik uitsluitend kwaliteitsproducten en materialen. Houdt het lasmateriaal altijd in perfecte staat.

Vraag Vocht in het lasmateriaal.
Oplossing Gebruik uitsluitend kwaliteitsproducten en materialen.
Lasmateriaal altijd in perfecte staat houden.

Vraag Booglengte niet correct.
Oplossing Verklein de afstand tussen de elektrode en het werkstuk.

Vraag Vocht in het las gas.
Oplossing Gebruik uitsluitend kwaliteitsproducten en materialen.
Controleer of de gastoevoerinstallatie in goede staat is.

Vraag Onvoldoende gasbescherming.
Oplossing Pas de gastoevoer aan.
Controleer of de gasverdeler en het mondstuk van de toorts in goede staat zijn.

Vraag Het lasbad stolt te snel.
Oplossing Pas de gastoevoer aan.
Raadpleeg de paragraaf Installatie.

Warmte scheuren
Vraag Las parameters niet correct.
Oplossing Verlaag de las stroom.

Vraag Vet, lak,roest en vuil op het werkstuk.
Oplossing Maak vooraf het werkstuk zorgvuldig schoon.

Vraag Vet, lak, roest en vuil op het lasmateriaal.
Oplossing Gebruik altijd kwaliteitsproducten en –materiaal.
Het las materiaal in goede staat houden.

Vraag Wijze van lassen niet correct.
Oplossing Volg de juiste werkmethode voor het betreffende las werk.

Vraag Werkstukken met verschillende eigenschappen.
Oplossing Eerst bufferlaag aanbrengen.

Koude scheuren
Vraag Vocht in het lasmateriaal.
Oplossing Gebruik altijd kwaliteitsproducten en materialen.
Het lasmateriaal altijd in goede staat houden.

Vraag Speciale meetkundige vorm van het te lassen werkstuk.
Oplossing Het werkstuk voorverwarmen.
Het werkstuk naverwarmen.
Volg de juiste werkmethode voor het betreffende las werk.

In geval van twijfel of problemen aarzel niet contact op te nemen met uw leverancier.

7 ALGEMENE INFORMATIE OVER LASSEN

7.1 Handleiding lassen met beklede elektroden (MMA)

Voorbereiden van de lasnaden
Om goed lasresultaat te behalen adviseren wij u altijd te werken met schone materialen, zonder oxidatie, roest of andere verontreinigingen.

Keuze van de elektrode
De diameter van de elektrode die u moet gebruiken hangt af van de dikte van het materiaal, van de positie, het type van de lasnaad en het type voorbereiding van het werkstuk.
Elektrode met een grote diameter hebben van zelf sprekend zeer hoge lasstroom nodig met als gevolg grote warmtetoevoer tijdens het lasproces.

Type bekleding	Eigenschappen	Gebruik
Rutiel	eenvoudig in gebruik	in alle posities
Acid	Vlugge smelting	vlak
Basisch	Mechanische eigenschappen	in alle posities

Keuze van de lasstroom
Het bereik van de lasstroom van een bepaalde elektrode staat vermeld op de verpakking.

Starten en aanhouden van de boog
De lasboog wordt gestart door met punt van de elektrode het werkstuk, dat met een aardekabel aangesloten is, aan te tikken. Als de boog eenmaal is gestart trekt u de elektrode snel terug tot de normale las afstand.
Meestal wordt om de boog sneller te laten aanslaan een stroomstoot (Hot Start) gegeven die de punt van de elektrode snel zal verwarmen.
Wanneer de boog eenmaal gevormd is begint het middelste deel van de elektrode te smelten waardoor kleine druppels ontstaan die het lasbad vormen op het werkstuk.
Het buitenste van de elektrode, de bekleding, wordt ontbonden en het gas dat daarbij vrijkomt dient als bescherming voor de las waardoor de goede kwaliteit van de las wordt gewaarborgd.
Om te voorkomen dat op het gesmolten materiaal de lasvlam dooft door kortsluiting en de elektrode aan het lasbad plakt, wordt de lasstroom tijdelijk verhoogd (Arc Force).
Wanneer de elektrode aan het werkstuk plakt kunt u het beste de kortsluitstroom tot minimale sterkte beperken(antisticking).

Het lassen
De laspositie varieert afhankelijk van het aantal doorgangen; gewoonlijk wordt de lasnaad gevormd door de elektrode heen en weer te bewegen op zo'n manier dat er geen ophoping van materiaal in het midden ontstaat.

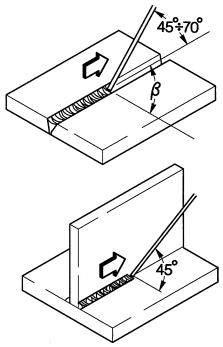

Verwijderen van de slakken
Bij het lassen met beklede elektroden moeten na iedere lasdoorgang de slakken worden verwijderd.
U kunt de slak verwijderen met een kleine hamer of indien brokkelig met een borstel.

7.2 Lassen met ononderbroken vlamboog

Het principe van het Tig (Tungsten Inert Gas) lassen is gebaseerd op een elektrische boog die ontstaat tussen een niet verbruikbare elektrode (zuiver wolfraam(tungsten) of een legering met een smelttemperatuur van ongeveer 3370°C) en het werkstuk; een edelgas (argon) beschermt het smeltbad tegen oxideren.
Om gevaarlijke wolfraaminsluitingen in de lasnaad moet de elektrode nooit in aanraking komen met het werkstuk., daarom wordt er door middel van een H.F.stroombron voor ontlading gezorgd waardoor de elektrische boog op afstand ontstoken kan worden. De elektrische vonk zorgt er dus voor dat de boog ontstaat zonder enig contact tussen de elektrode en het werkstuk.
Er is nog een start mogelijkheid met beperkte wolfraam opname,: de lift start, hier voor is geen hoog frequent nodig, maar slechts een korte stroomstoot op lage snelheid tussen de elektrode en het werkstuk. Als de elektrode wordt opgetild ontstaat de boog en de stroom wordt opgevoerd tot de juiste waarde om te lassen.

Om de kwaliteit van de lasrups te verhogen is het belangrijk de daling van de stroom te controleren en het gas na het doven nog enige seconden door te laten stromen in het lasbad.
In veel werkomstandigheden is het nuttig als er bij het werk van twee lasstromen gebruik gemaakt kan worden en om eenvoudig van de ene naar de andere te kunnen omschakelen (BILEVEL).

Polariteit van de las
D.C.S.P.(Direct Current Straight Polarity)
Dit is de meest gebruikte polariteit. Deze laat een minimaal verbruik toe van de elektrode (1) omdat 70% van de warmte wordt geconcentreerd op de anode (werkstuk).Hiermee kunnen smalle en diepen lassen gemaakt worden, met grote lassnelheid en lage warmte toevoer.
De meeste materialen , behalve aluminium (en de legeringen daarvan) en magnesium kunnen met deze polariteit worden gelast.

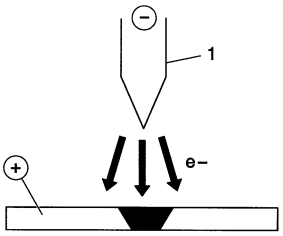

D.C.S.P.-(Direct Current Reverse Polarity)
Deze polariteit wordt gebruikt bij het lassen van legeringen die met een laag oxidatie waarvan het smeltpunt hoger ligt dan van het metaal.
Hoge lasstromen zijn echter niet mogelijk omdat daardoor de elektrode bijzonder hard zou slijten.

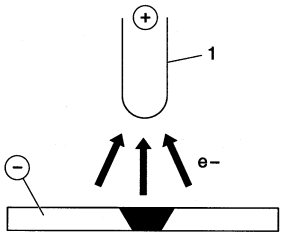

D.C.S.P. Pulseren (Direct Current Straight Polarity Pulsed)
Door het gebruik van een pulserende gelijkstroom is bij bijzondere werkomstandigheden een betere controle van het lasbad mogelijk. Het lasbad wordt gevormd door de piekpulsen (Ip), terwijl de basisstroom (Ib) door laat branden; dit maakt het lassen van dunne werkstukken met minder vervormingen gemakkelijker, betere vormfactor en dus minder risico op kerven en gasinsluitingen.
Naar mate de frequentie stijgt (MF) wordt de boog smaller, meer geconcentreerd en stabieler, en dus een nog betere kwaliteit las bij het lassen van dunne werkstukken.

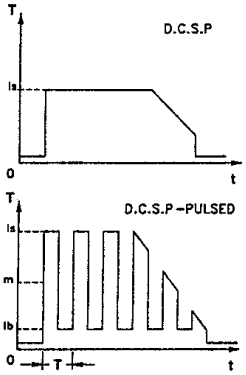

7.2.1 TIG lassen van staal
De Tig procedure is heel effectief voor het lassen van zowel koolstofstaal als gelegeerd staal, voor de eerste passage over pijpen evenals bij lassen die een optimaal esthetisch aspect moeten hebben.
Hiervoor is een directe polariteit noodzakelijk.(D.C.S.P.).

Voorbereiden van de lasnaden
Het is noodzakelijk de lasnaden zorgvuldig voor te bereiden en schoon te maken.

Keuze en voorbereiding van de elektrode
Het gebruik van thorium wolfraamelektroden (2% thorium, rood gekleurd) of als alternatief cerium of lanthanum elektroden met de volgende diameters:

Ø elektrode (mm)	stroomgamma(A)
1.0	15÷75
1.6	60÷150
2.4	130÷240

De elektrode moet geslepen worden zoals aangegeven is in her schema.



α (°)	stroomgamma (A)
30	0÷30
60÷90	30÷120
90÷120	120÷250

Toevoegmateriaal
De lasstaven moeten de zelfde eigenschappen hebben als het basismateriaal.
Het gebruik van stroken die van het basismateriaal afkomstig zijn is af te raden omdat deze allerlei onzuiverheden kunnen bevatten die een negatief effect kunnen hebben op de laskwaliteit.

Beschermgas
Hiervoor wordt bijna altijd zuivere argon (99,99%) gebruikt.

Stroom (A)	ø elektrode (mm)	Gasmondstuk n° Ø (mm)	Debiet argon (l/min)
6-70	1.0	4/5 6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6 6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7 9.5/11.0	7-8

7.2.2 TIG lassen van koper
TIG lassen is een procédé met grote warmte concentratie, het is bijzonder geschikt voor het lassen van materialen met hoge warmtegeleiding zoals koper.
Bij het TIG lassen van koper volgt u dezelfde procedure als voor het TIG lassen van staal of specifieke instructies.

8 TECHNISCHE KENMERKEN

	GENESIS 284 PSR	GENESIS 354 PSR	GENESIS 504 PSR
Netspanning U1 (50/60 Hz)	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%
Vertraagde lijnzekering	25 A	30 A	40 A
Maximaal opgenomen vermogen (kVA)	14,5 kVA	19 kVA	29,8 kVA
Maximaal opgenomen vermogen (kW)	10,0 kW	13,7 kW	23 kW
Vermogen factor PF	0,69	0,72	0,77
Rendement (μ)	0,87	0,87	0,87
Maximaal opgenomen stroom I1max	21 A	27,5 A	43 A
Effectieve Stroom I1 eff	16,2 A	21,3 A	33 A
Gebruiksfactor (40°C)			
(x=50%)	-	-	500 A
(x=60%)	280 A	350 A	460 A
(x=100%)	220 A	270 A	400 A
Gebruiksfactor (25°C)			
(x=100%)	280 A	350 A	500 A
Instelbereik I2	6-280 A	6-350 A	6-500 A
Nullastspanning Uo	81 Vdc	81 Vdc	79 Vdc
Beveiligingsgraad IP	IP23S	IP23S	IP23S
Isolatieklasse	H	H	H
Afmetingen (lxdxh)	620x280x500 mm	620x280x500 mm	620x280x500 mm
Gewicht	34 Kg.	34 Kg.	42 Kg.
Stroomtoevoerkabel	4x6 mm^2	4x6 mm^2	4x6 mm^2
Constructienormen	EN 60974-1	EN 60974-1	EN 60974-1
	EN 60974-3	EN 60974-3	EN 60974-3
	EN 60974-10	EN 60974-10	EN 60974-10

Tack!

*Vi tackar för det förtroende du har visat oss genom att **VÄLJA** en **HÖGTEKNOLOGISK**, **TILLFÖRLITLIG** kvalitetsprodukt från SELCO. Läs nedanstående anvisningar noggrant så att du lär känna produkten och kan utnyttja dess kapacitet och egenskaper för optimalt resultat.*

Läs den här instruktionsboken ordentligt och se till att du har förstått anvisningarna innan du börjar arbeta med maskinen. Modifiera inte maskinen och utför inget underhåll som inte anges här. Kontakta utbildad personal eller tillverkaren, som alltid står till förfogande med hjälp, vid eventuella tveksamheter eller problem när det gäller användningen av maskinen.

*Denna instruktionsbok är en integrerad del av enheten eller maskinen och ska medfölja den när den förflyttas eller säljs. Användaren ansvarar för att den hålls fullständig och i gott skick. **SELCO s.r.l.** förbehåller sig rätten att modifiera produkten när som helst utan föregående meddelande.*
***SELCO s.r.l.** förbehåller sig rättigheterna till och förbjuder översättning, reproduktion och anpassning, helt eller delvis, oavsett metod (inklusive fotostatkopior, film och mikrofilm) utan skriftligt tillstånd.*

Att dessa instruktioner följs är mycket viktigt och en förutsättning för att garantin ska gälla. Tillverkaren påtar sig inget ansvar om operatören inte följer dessa anvisningar.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Företaget
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

försäkrar att apparaten

GENESIS 284 PSR
GENESIS 354 PSR
GENESIS 504 PSR

överensstämmer med direktiven EU:

2006/95/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2004/108/EEC	**EMC DIRECTIVE**
93/68/EEC	**CE MARKING DIRECTIVE**

och att följande bestämmelser har tillämpats:

EN 60974-1
EN 60974-3
EN 60974-10

Ingrepp eller modifieringar utan tillstånd av **SELCO s.r.l.** medför att denna försäkran inte längre är giltig.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.

Lino Frasson
Chief Executive

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 VARNING....177
1.1 Driftsmiljö....177
1.2 Personligt skydd och skydd för tredje man....177
1.3 Skydd mot rök och gas....178
1.4 Skydd mot bränder/explosioner....178
1.5 Försiktighetsåtgärder vid användning av gasbehållare....178
1.6 Skydd mot elektriska urladdningar....178
1.7 Elektromagnetiska fält och störningar....179
1.8 IP-skyddsgrad....179
2 INSTALLATION....179
2.1 Lyftning, transport och lossning....180
2.2 Aggregatets placering....180
2.3 Inkoppling....180
2.4 Igångsättning....180
3 BESKRIVNING AV AGGREGATET....181
3.1 Allmänt....181
3.2 Främre kontrollpanel....181
3.3 Främre kontrollpanel (RC 300)....182
3.4 Igångsättningsskärmen....182
3.5 Datalagringsskärmen....183
3.6 Huvudskärmen....183
3.7 Snabbvalsmeny....184
3.8 Set-up....184
3.9 Programvalsskärmen....186
3.10 Anpassning av gränssnittet....188
3.11 Spärra/frisläpp....188
3.12 Hantering av externa styrkommandon....189
3.13 Säkerhetsgränser....189
3.14 Larmskärmen....190
3.15 Bakre kontrollpanel....191
3.16 Kopplingstavla....191
4 TILLBEHÖR....192
4.1 Allmänt....192
4.2 Fjärrstyrning RC 100....192
4.3 Fjärrkontroll med RC 120-pedal för TIG-svetsning....192
4.4 Fjärrstyrning RC 200....192
4.5 Brännarna i serie MT300....192
5 UNDERHÅLL....192
6 FELSÖKNING OCH TIPS....192
7 TEORETISKA PRINCIPER FÖR SVETSNING....195
7.1 Svetsning med belagd elektrod (MMA)....195
7.2 TIG-Svetsning (kontinuerlig båge)....195
7.2.1 TIG-svetsning av stål....196
7.2.2 TIG-svetsning av koppar....196
8 TEKNISKA DATA....197

SYMBOLER

Överhängande fara som orsakar allvarlig skada och riskbeteende som kan orsaka allvarlig skada

Beteende som kan orsaka lättare personskador eller sakskador

Tekniska anmärkningar som underlättar arbetet

1 VARNING

Läs den här instruktionsboken ordentligt och se till att du har förstått anvisningarna innan du börjar arbeta med maskinen.
Modifiera inte maskinen och utför inget underhåll som inte anges här.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för person- eller sakskador som uppkommer till följd av att denna instruktionsbok inte har lästs uppmärksamt eller att instruktionerna i den inte har följts.

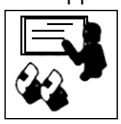

Rådfråga fackman om du är tveksam till hur aggregatet ska användas eller om du får problem.

1.1 Driftsmiljö

- Aggregaten får endast användas för de ändamål som de har konstruerats för, på de sätt och de områden som anges på märkplåten och/eller i denna instruktionsbok, i enlighet med nationella och internationella säkerhetsnormer. Användning som avviker från vad tillverkaren uttryckligen har föreskrivit ska betraktas som helt olämplig och farlig. Tillverkaren påtar sig inget ansvar i sådana fall.
- Denna apparat får endast användas för professionellt bruk i industrimiljö.
  Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som orsakas av att aggregatet används i hemmiljö.
- Aggregatet ska användas i omgivningar med temperatur på mellan -10 °C och +40 °C (mellan +14 °F och +104 °F).
  Aggregatet ska transporteras och förvaras i omgivningar med temperatur på mellan -25 °C och +55 °C (mellan -13 °F och +131 °F).
- Miljön ska vara fri från damm, syror, gaser och andra frätande ämnen.
- Den relativa luftfuktigheten ska vara högst 50 % vid 40 °C (104 °F).
  Den relativa luftfuktigheten ska vara högst 90 % vid 20 °C (68 °F).
- Aggregatet får användas på en höjd av högst 2000 m över havet (6500 fot).

Använd inte maskinen till att avfrosta rör.
Använd inte aggregatet för att ladda batterier och/eller ackumulatorer.
Använd inte aggregatet för att starta motorer.

1.2 Personligt skydd och skydd för tredje man

Svetsning ger upphov till skadlig strålning, buller, värme- och gasutveckling.

Använd skyddskläder samt svetshjälm för att skydda huden mot strålning,
Använd arbetskläder som täcker hela kroppen och är:
- hela och i gott skick
- brandhärdiga
- isolerande och torra
- åtsittande och utan slag

Använd alltid skor som uppfyller kraven i regler och bestämmelser och är motståndskraftiga och vattenisolerande.

Använd alltid handskar som uppfyller kraven i regler och bestämmelser och som ger elektrisk och termisk isolering.

Sätt upp en brandhärdig skiljevägg för att skydda svetsområdet från strålar, gnistor och het slagg.
- Varna eventuella utomstående för att de inte ska stirra på svetsstället och uppmana dem att skydda sig emot strålning och het metall.

Använd masker med sidoskydd för ansiktet och lämpligt skyddsfilter (minst NR10) för ögonen.

Använd alltid skyddsglasögon med sidoskydd, särskilt vid manuell eller mekanisk slaggborttagning.

Använd inte kontaktlinser!!!

Använd hörselskydd om svetsningen ger upphov till skadligt buller.
Avgränsa arbetsområdet om bullernivån överskrider lagens gränser och tillse att de personer som kommer in i området har hörselskydd.

Undvik kontakt mellan händer, hår, plagg, redskap och dylikt och rörliga delar som:
- fläktar
- drev
- valsar och axlar
- trådrullar

- Arbeta inte på dreven när trådmatningsenheten är i drift.
- Aggregatet får inte modifieras på något sätt.
  Det är oerhört farligt att koppla bort skydden på trådmatningsenheterna. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för person- eller sakskador om detta görs.
- Håll alltid sidopanelerna stängda under svetsningen.

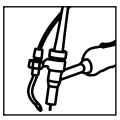

Håll huvudet på avstånd från TIG-brännaren när du sätter i och matar fram tråden. Den tråd som matas ut kan orsaka allvarliga skador på händer, ansikte och ögon.

Undvik att röra arbetsstycken som just har svetsats, eftersom den höga värmen kan medföra allvarliga brännskador.

- Vidtag alla ovan beskrivna försiktighetsåtgärder också vid bearbetning efter svetsningen, eftersom slagg kan lossna från arbetsstycken som håller på att svalna.
- Kontrollera att brännaren har svalnat innan du utför arbeten eller underhåll på den.

Ha första hjälpen-utrustning tillgänglig.
Banalisera inte brännskador eller sår.

Säkra det område du ansvarar för innan du lämnar arbetsplatsen, för att motverka risken för person- och sakskador.

1.3 Skydd mot rök och gas

- Rök, gas och damm som uppstår under svetsningen kan vara skadligt för hälsan.
  Rök som uppstår under svetsningen kan under vissa omständigheter leda till cancer eller skador på gravida kvinnors foster.
- Håll huvudet på avstånd från svetsgaserna och svetsröken.
- Tillse att arbetsområdet har en tillräckligt god naturlig eller forcerad ventilation.
- Använd ansiktsmask med andningsapparat om ventilationen är otillräcklig.
- Vid svetsning i trånga utrymmen rekommenderar vi att operatören övervakas av en kollega som befinner sig utanför utrymmet i fråga.
- Använd inte syre för ventilationen.
- Kontrollera med jämna mellanrum att insugningen är effektiv genom att jämföra utsläppen av skadliga gaser med de värden som säkerhetsbestämmelserna tillåter.
- Hur mycket rök som produceras och hur farlig denna är beror på det använda grundmaterialet, svetsmaterialet och eventuella ämnen som används för att rengöra eller avfetta de arbetsstycken som ska svetsas. Följ tillverkarens anvisningar och tekniska instruktioner noggrant.
- Svetsa inte i närheten av platser där avfettning eller lackering pågår.
  Placera gasbehållarna i öppna utrymmen eller i utrymmen med god luftcirkulation.

1.4 Skydd mot bränder/explosioner

- Svetsningen kan ge upphov till bränder och/eller explosioner.
- Avlägsna eldfarligt och brännbart material och föremål från arbetsområdet och dess omgivningar.
  Inget brännbart material får finnas inom 11 meter (35 fot) från svetsstället om det inte skyddas ordentligt.
  Gnistor och glödande partiklar kan lätt komma ut i omgivningen också genom små öppningar. Var mycket noggrann med att sätta föremål och personer i säkerhet.
- Svetsa inte på eller i närheten av tryckutsatta behållare.
- Svetsa eller skär inte i stängda behållare eller rör.
  Var mycket försiktig vid svetsning av behållare eller tuber, även om dessa har öppnats, tömts och rengjorts noggrant. Rester av gas, bränsle, olja eller liknande kan medföra explosioner.
- Svetsa inte i atmosfär som innehåller damm, gas eller explosiva ångor.
- Kontrollera att den spänningsförande kretsen inte av misstag kan komma i kontakt med delar som är anslutna till jordkretsen när svetsningen är avslutad.
- Anordna med brandsläckningsutrustning eller ett brandskyddsystem i närheten av arbetsområdet.

1.5 Försiktighetsåtgärder vid användning av gasbehållare

- Behållare med skyddsgas innehåller gas under tryck och kan explodera om inte minimivillkoren för transport, förvaring och användning är uppfyllda.
- Behållarna ska fästas i vertikalt läge i väggar eller annat på lämpligt sätt för att undvika fall och mekaniska sammanstötningar.
- Skruva på skyddshatten på ventilen under transport, idrifttagning och efter avslutad svetsning.
- Undvik att behållarna exponeras för direkt solljus, stora temperaturvariationer, för höga eller för låga temperaturer.
- Undvik att behållarna kommer i kontakt med öppna lågor, elektriska bågar, brännare eller elektrodhållare och gnistor från svetsningen.
- Håll behållarna på avstånd från svetskretsarna och strömkretsar i allmänhet.
- Håll huvudet på avstånd från gasutloppet när du öppnar ventilen på behållaren.
- Stäng alltid ventilen på behållaren efter avslutad svetsning.
- Svetsa aldrig på tryckutsatta gasbehållare.

1.6 Skydd mot elektriska urladdningar

- Elektriska urladdningar kan vara livsfarliga.
- Undvik att vidröra delar som normalt är spänningsförande inuti eller utanför svetsaggregatet när det är strömförsörjt (brännare, gripklor, jordledare, elektroder, trådar, valsar och rullar är elektriskt anslutna till svetskretsen).
- Se till att aggregatet och operatören isoleras elektriskt genom att använda torra plan och underreden som är tillfredsställande isolerade från nollpotentialen och jordpotentialen.
- Se till att aggregatet ansluts korrekt till en stickpropp och ett jordat elnät.
- Vidrör inte två brännare eller två elektrodhållare samtidigt.
  Avbryt omedelbart svetsningen om du får en elektrisk stöt.

Bågens anslags- och stabiliseringsenhet har konstruerats för drift som styrs manuellt eller mekaniskt.

Om skärbrännar- eller svetskablarna förlängs till mer än 8 m ökar risken för elstötar.

1.7 Elektromagnetiska fält och störningar

- När svetsströmmen passerar genom ledningarna i och utanför aggregatet skapas ett elektromagnetiskt fält i svetskablarnas och aggregatets omedelbara närhet.
- Elektromagnetiska fält kan ha (hittills okända) hälsoeffekter för den som exponeras långvarigt för dem.
  Elektromagnetiska fält kan interferera med annan utrustning som pacemakrar och hörapparater.

Bärare av livsuppehållande elektronisk apparatur (pacemaker) måste konsultera läkare innan de närmar sig platser där bågsvetsning eller plasmaskärning utförs.

Utrustning som EMC-klassificeras i enlighet med EN/IEC 60974-10 (Se märkplåten eller tekniska data)
Utrustning i klass B följer kraven på elektromagnetisk kompatibilitet för industri- och boendemiljöer, inklusive för bostadsområden där el levereras via det allmänna lågspänningsnätet.
Utrustning i klass A är inte avsedd för bruk i bostadsområden där elen levereras via det allmänna lågspänningsnätet. Det kan vara svårt att garantera elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning i klass A på sådana platser, på grund av såväl ledningsbundna som strålade störningar.

Installation, drift och omgivningsbedömning
Denna apparat är konstruerad i överensstämmelse med anvisningarna i den harmoniserade standarden EN60974-10 och tillhör Klass A.
Denna apparat får endast användas för professionellt bruk i industrimiljö.
Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som orsakas av att aggregatet används i hemmiljö.

Användaren ska vara expert på området och är som sådan ansvarig för att apparaten installeras och används enligt tillverkarens anvisningar.
Vid eventuella elektromagnetiska störningar ska användaren lösa problemet med hjälp av tillverkarens tekniska service.

De elektromagnetiska störningarna måste alltid minskas så mycket att de inte medför besvär.

Innan apparaten installeras ska avändaren bedöma vilka eventuella elektromagnetiska problem som kan uppstå i det omgivande området och särskilt hälsotillståndet hos personalen i området, till exempel de som använder pacemakrar eller hörapparater.

Krav på nätanslutningen (Se tekniska data)
På grund av att primärströmmen dras från nätanslutningen kan högeffektsutrustning påverka ledningsnätets strömkvalitet. Av den anledningen kan det förekomma anslutningsbegränsningar eller krav på en maximal impedans som tillåts i elnätet eller en minsta tillförselskapacitet som krävs vid gränssnittet mot det allmänna ledningsnätet (leveranspunkten) för viss utrustning (se tekniska data). Om så är fallet är det den som installerar eller använder utrustningen som ansvarar för att kontrollera att utrustningen får anslutas (genom att rådfråga elnätsleverantören vid behov).

Vid störningar kan man behöva vidta ytterligare försiktighetsåtgärder, såsom filtrering av nätströmmen.
Man bör också överväga möjligheten att skärma strömförsörjningskabeln.

Svets-och ledningarna
Följ nedanstående anvisningar för att minimera effekterna av de elektromagnetiska fälten:
- Rulla ihop jordledaren och elkabeln och fäst dem när så är möjligt.
- Undvik att rulla ihop svetskablarna i närheten av kroppen.
- Undvik att vistas mellan jordledaren och elkabeln (hålla båda på samma sida).
- Ledningarna ska hållas så korta som möjligt och ska placeras nära varandra och löpa på eller i närheten av golvnivån.
- Placera aggregatet på avstånd från svetszonen.
- Placera kablarna på avstånd från eventuella andra kablar.

Ekvipotentialförbindning
Man bör överväga att jorda alla metalldelar i svetsanläggningen och i dess närhet.
Följ nationella bestämmelser om ekvipotentialförbindning.

Jordning av arbetsstycket
Om arbetsstycket av elsäkerhetsskäl eller beroende på dess storlek eller placering inte är jordat kan en jordledning mellan arbetsstycket och jorden minska emissionerna.
Man måste se till att jordningen av arbetsstycket inte ökar risken att användarna skadas eller skadar andra elektriska apparater.
Följ nationella bestämmelser om jordning.

Skärmning
Selektiv skärmning av andra kablar och apparater i omgivningarna kan minska störningsproblemen. För speciella applikationer kan man överväga att skärma hela svetsanläggningen.

1.8 IP-skyddsgrad

IP23S
- Höljet förhindrar att man kommer åt farliga delar med fingrarna och skyddar mot fasta främmande föremål med en diameter på 12,5 mm eller mer.
- Höljet skyddar mot regn i 60° vinkel mot vertikalled.
- Höljet är skyddat mot skador till följd av inträngande vatten när utrustningens rörliga delar inte är i rörelse.

2 INSTALLATION

Endast personal med specialkunskaper och tillstånd från tillverkaren får installera kylenheten.

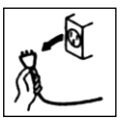

Se till att generatorn är ansluten till elnätet innan installationen görs.

Det är förbjudet att serie- eller parallellkoppla generatorerna.

2.1 Lyftning, transport och lossning

- Aggregatet har ett handtag så att du kan bära det.
- Lyft det med gaffeltruck och var ytterst försiktig under förflyttningen så att inte generatorn faller.

Underskatta inte aggregatets vikt, se tekniska data.

Förflytta eller stoppa inte lasten ovanför människor eller föremål.

Låt inte aggregatet eller en enskild enhet falla eller ställas ned med en kraftig stöt.

2.2 Aggregatets placering

Tillämpa följande kriterier:
- Kommandon och kopplingar ska vara lättillgängliga.
- Placera inte utrustningen i trånga utrymmen.
- Placera inte aggregatet på ett plan som lutar mer än 10° i relation till horisontalplanet.
- Placera aggregatet på torr, ren plats med god ventilation.
- Skydda aggregatet mot regn och direkt solljus.

2.3 Inkoppling

Generatorn har en elsladd för anslutning till elnätet.
Strömförsörjningen till aggregatet kan vara:
- trefas 400 V

OBS: för att undvika personskador eller skador på aggregatet måste man kontrollera den valda nätspänningen och säkringarna INNAN maskinen ansluts till elnätet. Se dessutom till att kabeln ansluts till ett jordat uttag.

Aggregatets funktion garanteras för spänningar som avviker upp till ±15% från det nominella värdet.

Aggregatet kan få sin strömtillförsel via en elgenerator på villkor att denna ger en stabil matningsström på ±15 % av den nominella spänning som tillverkaren uppger under alla tänkbara driftsförutsättningar och vid svetsgeneratorns maximala effekt.

Som regel rekommenderas generatorer med 2 gånger så hög effekt som svetsgeneratorn vid enfasmatning och 1,5 gånger vid trefasmatning.

Vi rekommenderar elektroniskt styrda elgeneratorer.

Aggregatet måste vara korrekt jordat för att skydda användarna. Strömförsörjningskabeln innehåller en gul/grön jordledning som ska anslutas till en jordad stickpropp.

Elsystemet ska utformas av teknisk personal som besitter särskilda yrkeskunskaper och arbetar i enlighet med lagstiftningen i det land där installationen görs.

Generatorns nätkabel har en gul-grön ledning som ALLTID ska anslutas till jordledningen. Denna gul-gröna ledning får ALDRIG användas tillsammans med en annan ledning för att leda ström.

Kontrollera att elsystemet är jordat och att eluttaget är i gott skick.

Montera endast godkända kontakter som uppfyller säkerhetsbestämmelserna.

2.4 Igångsättning

Anslutning för MMA-svetsning

En inkoppling som den i figuren resulterar i svetsning med omvänd polaritet. Kasta om kopplingarna för svetsning med normal polaritet.

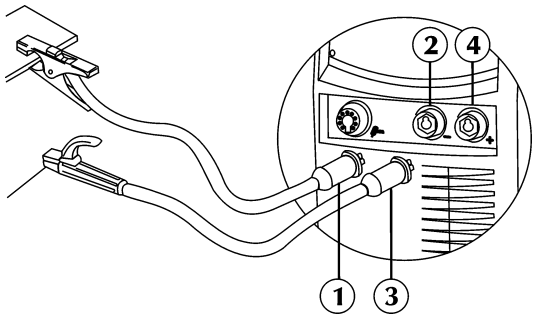

- Anslut (1) jordklämman till kraftaggregatets negativa uttag (-) (2).
- Anslut (3) elektrodhållaren till kraftaggregatets positiva uttag (+) (4).

Anslutning för TIG-svetsning

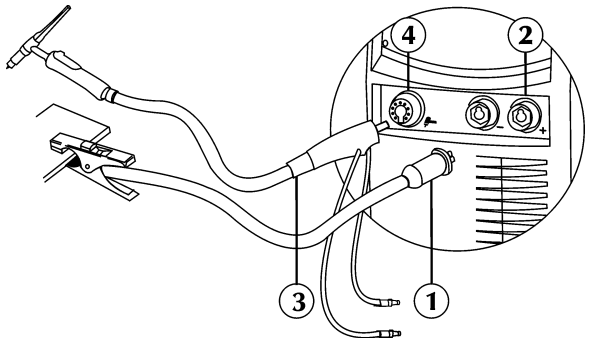

- Anslut (1) jordklämman till kraftaggregatets positiva uttag (+) (2).
- Anslut TIG-brännarens koppling (3) till kraftaggregatets brännaruttag (4).
- Anslut gasslangen från gasbehållaren till det bakre gasuttaget.

System för automation och robotteknik

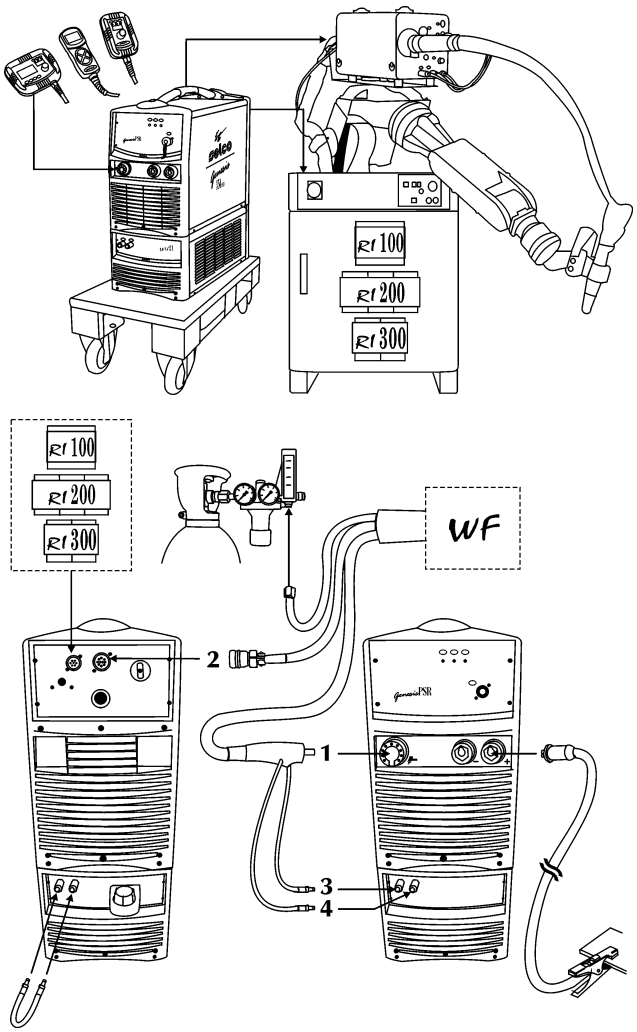

- Anslut elkabeln i ledningsknippet till uttaget (1).
- Anslut signalkabeln i ledningsknippet till kontaktdonet (2). Sätt i kontaktdonet och vrid låsringen medsols så att det fästs ordentligt.
- Anslut gasslangen i ledningsknippet till gasbehållarens tryckregulator eller till gasuttaget.
- Anslut matarslangen för kylvätska i ledningsknippet (blå) till kopplingen (3) (blå - symbol).
- Anslut returslangen för kylvätska i ledningsknippet (röd) till kopplingen (4) (röd - symbol).

System för Weld@net

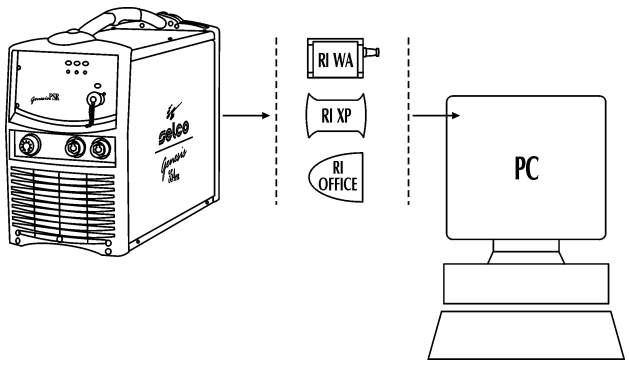

3 BESKRIVNING AV AGGREGATET

3.1 Allmänt

Genesis 284-354-504 PSR är omvandlarströmkällor med likström som har utvecklats för elektrod- (MMA), TIG likströmssvetsning.
De är heldigitala flerprocessorsystem (databehandling på DSP och kommunikation via CAN-BUSS) som klarar de olika kraven i svetsbranschen på bästa möjliga sätt.
Fjärrkontrollen RC 300 används som programmeringspanel i PSR-svetssystemen. Det är inte ett tillbehör utan en väsentlig komponent som behövs för att man ska kunna använda utrustningen.
Den kan användas för att:
- välja svetsprocess
- ställa in och justera svetsningsparametrar
- spara och hämta skräddarsydda program
- ställa in skyddsgränserna
- visa värden för reell ström, spänning och gas...
- visa larmsignalerna

3.2 Främre kontrollpanel

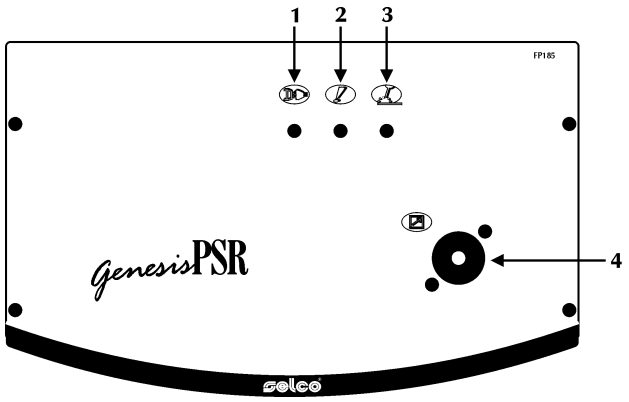

1 Strömförsörjning
Visar att utrustningen är ansluten till elnätet och påslagen.

2 Allmänt larm
Visar när skyddsutrustning som temperaturkyddet aktiveras.

3 Strömmatning
Visar att det finns ström i utrustningens utgångar.

4 Uttag för signalkabel (CAN-buss)
För anslutning av externa enheter som RC och RI.
Medger digital kommunikation (CAN-buss) mellan generatorn och den anslutna enheten.

3.3 Främre kontrollpanel (RC 300)

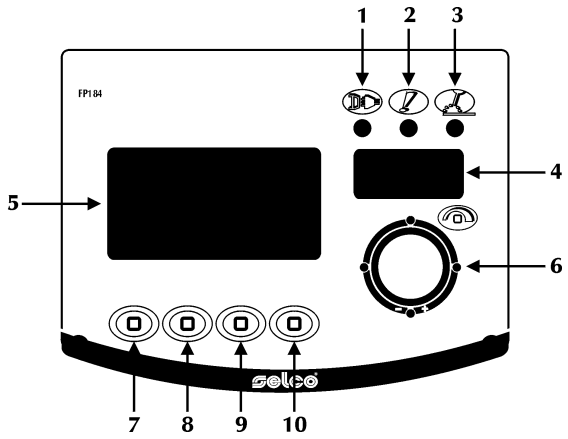

1 **Strömförsörjning**

Visar att utrustningen är ansluten till elnätet och påslagen.

2 **Allmänt larm**

Visar när skyddsutrustning som temperaturkyddet aktiveras.

3 **Strömmatning**

Visar att det finns ström i utrustningens utgångar.

4 **Display med 7 segment**

Här visas de allmänna svetsparametrarna under start, inställningar, ström- och spänningsvärden vid svetsning samt larmkoder.

5 **LCD-display**

Här visas de allmänna svetsparametrarna under start, inställningar, ström- och spänningsvärden vid svetsning samt larmkoder.
Alla aktiviteter kan visas utan fördröjning.

6 **Huvudjusteringshandtag**

Gör det möjligt att konfigurera, välja och ställa in svetsparametrar.

7 **Snabbvalsmeny**

Medger urval och reglering av vissa parametrar.

8 **Svetsprocess**

Här kan man välja svetsprocess.

Elektrodsvetsning (MMA)

TIG-svetsning

Plasmasvetsning

9 **Svetsmetoder**

Vid **2 steg**, får knapptryckningen gasen att flöda och tänder bågen. När knappen släpps återgår strömmen till noll under nedramptiden. När bågen slocknar fortsätter gasen att flöda under eftergastiden.

I **4 steg** får den första knapptryckningen gasen att flöda vilket ger en manuell förgas. När den släpps tänds bågen.
Följande tryck och den slutgiltiga knappsläppningen startar nedrampen och eftergastiden.

Vid **BILEVEL**-svetsning kan svetsaren svetsa med 2 olika strömmar som ställts in tidigare med ″Set-up″.

Första knapptryckningen ger förgastiden, tändningen av bågen och svetsning med startströmmen.
Första gången knappen släpps leder till strömmens uppramp ″I1″. Om svetsaren trycker och släpper knappen snabbt ändras läget till ″I2″ och om knappen trycks ner och släpps snabbt återgår läget till ″I2″ och så vidare.
Om knappen hålls in längre startar strömmens nedramp som leder till slutströmmen.
När knappen släpps släcks bågen medan gasen fortsätter att flöda under eftergastiden.

Punktsvetsning

Gör att du kan aktivera punktsvetsningsprocessen och bestämma svetsningstiden.

Automation och robotteknik

Medger inställning av svetsparametrar via externa system, exempelvis robotar.

10 **Strömpulsning**

KONSTANT ström

PULSAD ström

MELLANFREKVENSSTRÖM

3.4 Igångsättningsskärmen

När generatorn startas genomför den ett antal kontroller för att garantera att systemet fungerar korrekt, inklusive alla anslutna enheter.

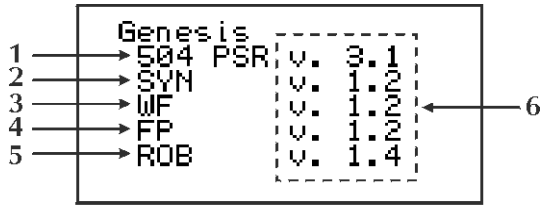

1 Logikkort/systemkort
2 Synergikort
3 Motorkort (WF)
4 Styrkort (RC 300)
5 Robotgränssnittskort (RI)
6 Programvaruversion

Om det visas streck (---) i stället för programvaruversion intill en enhet kan systemet inte kommunicera med enheten. Då kan korrekt funktion inte garanteras (se avsnittet “Felsökning”).

I samma skede genomförs också gastestet för att kontrollera att systemet för gastillförsel fungerar korrekt (system för automation och robotteknik).

Om gasflödet uteblir avges ett hörbart och ett synligt larm (se avsnittet “Larm”).

3.5 Datalagringsskärmen

Systemet genomför automatisk lagring av alla svetsparametrar på synergikortet (inne i generatorn) och styrkortet (RC 300).
Varje eventuell skillnad mellan data som lagras från de två korten visas på följande skärm:

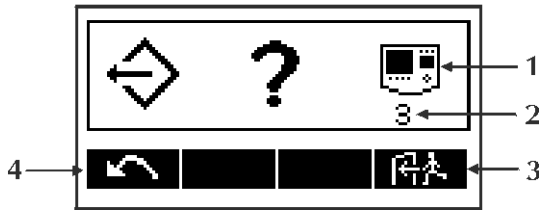

Välj den lagrade parameteruppsättning som ska användas för nästa svetsomgång genom att vrida kodningsvredet.

1 Styrkortets minne

Synergikortets minne

2 Antal program som finns i det valda minnet

3 Spara gjorda steg och återgå till huvudskärmen

4 Annullera de steg som gjorts

Styrkortet RC 300 kan användas som datalagringsenhet och/eller för att "klona" egenskaperna hos ett programmerat system till ett annat system.

3.6 Huvudskärmen

Används för att styra systemet och svetsprocessen. De viktigaste inställningarna visas.

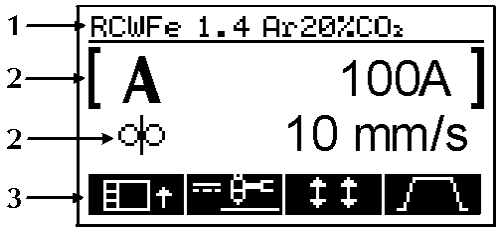

1 Huvud

Visar vissa viktiga uppgifter i relation till den valda processen:

- Program eller synergikurva som hämtats

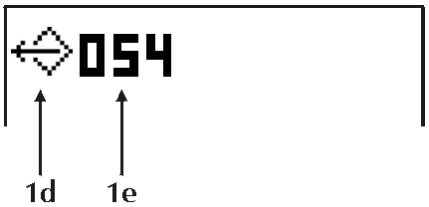

1d

Program som hämtats

Process som hämtats

1e Nummer på det program/den synergikurva som hämtats

- Faktiska värden på ström och spänning under svetsningens olika faser

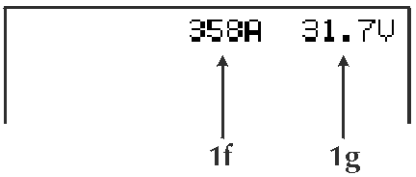

1f Strömstyrka
1g Spänning

2 Svetsparametrar

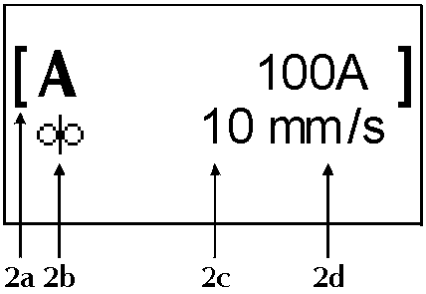

Välj önskad parameter genom att trycka på kodningsvredet.
Modifiera värdet på vald parameter genom att vrida på kodningsvredet.

2a Klamrar för val av parameter
2b Parameterikon
2c Parametervärde
2d Måttenhet för parametervärdet

PROCESS	PARAMETER 1	PARAMETER 2
MMA	A	
Plasmasvetsning	A	
TIG	A	

Parametrarna på huvudskärmen kan anpassas till användaren (se avsnittet "Anpassning av gränssnittet").

3 Funktioner

Medger inställning av de viktigaste processfunktionerna och svetsmetoderna.

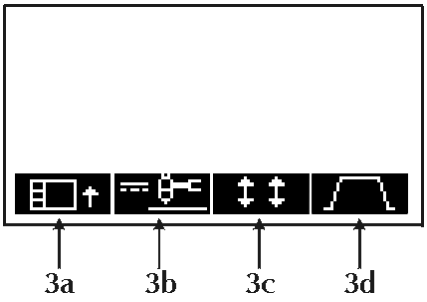

3a

Används för att få tillgång till snabbvalsmenyn (och för att lämna den) - (se avsnittet "Snabbvalsmeny")

3b Medger val av svetsmetod

MMA

Plasmasvetsning

TIG

3c Medger val av svetsmetod

2 steg

4 steg

Bilevel

Punktsvetsning

Automation och robotteknik

3d

KONSTANT ström

PULSAD ström

Fast Pulse

3.7 Snabbvalsmeny

Medger val och inställning av de oftast använda svetsparametrarna.

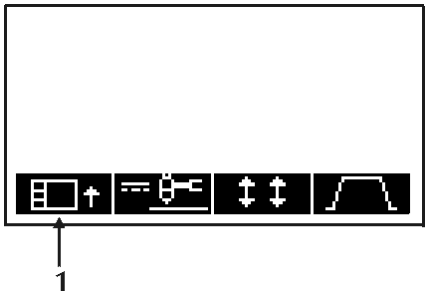

Gå till snabbvalsmenyn genom att trycka på knappen (1) .

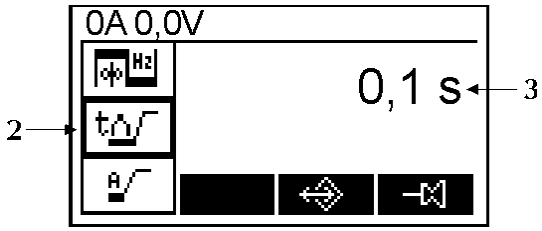

Välj önskad parameter genom att vrida på kodningsvredet så parametern syns i den mittersta rutan (2).

Värdet på den valda parametern, liksom måttenheten, visas intill (3).

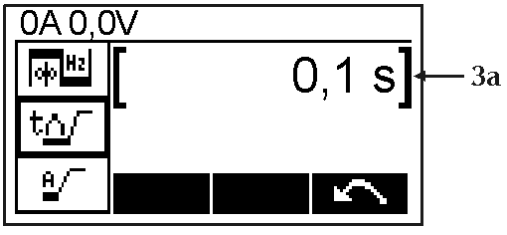

Aktivera inställning av vald parameter genom att trycka på kodningsvredet.

3a Klamrar för val av parameter

Modifiera värdet på vald parameter genom att vrida på kodningsvredet.

Bekräfta ändringen genom att trycka på kodningsvredet.

Lämna snabbvalsmenyn genom att trycka på knappen (1).

PROCESS	SNABBVALSMENY
MMA	A
Plasmasvetsning	A
TIG	A

Parametrarna på snabbvalsmenyn kan anpassas till användaren (se avsnittet "Anpassning av gränssnittet").
Om man aktiverar andra funktioner än de förinställda påverkas antalet och urvalet av parametrar på snabbvalsmenyn.

3.8 Set-up

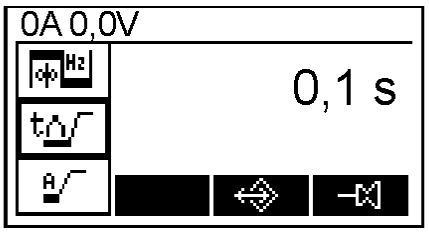

För inställning av en rad tilläggsparametrar som ger en bättre och mer precis hantering av svetsanläggningen.
De set-upparametrar som visas är anpassade efter den valda svetsningen och har numeriska koder.
Att öppna set-up: tryck på dataomvandlarknappen i 5 sekunder (nollan i mitten på displayen med 7 segment bekräftar att du befinner dig i set-up).
Att välja och ställa in önskad parameter: vrid på dataomvandlaren tills den numeriska koden för parametern visas. Tryck sedan på dataomvandlarknappen för att visa det inställda värdet för den valda parametern och ändra inställningen.
Att stänga set-up: tryck på dataomvandlaren igen för att gå ur "inställningssektionen".
Gå till parametern "0" (spara och stäng) och tryck på dataomvandlaren för att gå ur set-up.

Set-upparametrar (MMA-Plasmasvetsning)

0 Spara och stäng

För att spara ändringarna och gå ur set-up.

1 Återställning

RESET För att återställa alla parametrarna till standardvärdena.

2 Svetsström

A För inställning av svetsströmmen.
Parameter som ställs in i ampere (A).
Minimum 6A, maximum Imax, standard 100A

3 Hot start

För inställning av hot start-procenten vid MMA-svetsning. För inställning av mer eller mindre "het" start för att underlätta tändningen av bågen.
Parameter som ställs in som en procentuell andel (%) av svetsströmmen.
Minimum AV, maximum 500%, standard 80%

4 **Arc force**

För inställning av arc force-procenten vid MMA-svetsning. Ger ett mer eller mindre energirikt dynamiskt svar under svetsningen för att underlätta svetsarens arbete.
Ökning av bågeffekten minskar risken för att elektroden ska fastna.
Parameter som ställs in som en procentuell andel (%) av svetsströmmen.
Minimum AV, maximum 500%, standard 30%

40 **Strömstyrka**

Medger visning av den faktiska svetsströmmen.
Medger inställning av hur svetsströmmen ska visas (se avsnittet "Anpassning av gränssnittet").

41 **Spänning**

Medger visning av den faktiska svetsspänningen.
Medger inställning av hur svetsspänningen ska visas (se avsnittet "Anpassning av gränssnittet").

44 **Inställningssteg**

Medger inställning av en parameter med ett steg som användaren kan bestämma själv.
Minimum 1, maximum Imax, standard 1

45 **Extern parameter CH1**

Medger hantering av extern parameter 1 (minsta värde, största värde).
(Se avsnittet "Hantering av externa styrkommandon".)

46 **Extern parameter CH2**

Medger hantering av extern parameter 2 (minsta värde, största värde).
(Se avsnittet "Hantering av externa styrkommandon".)

47 **Spärra/frisläpp**

Medger spärrning av manöverpanelen och inmatning av en skyddskod (se avsnittet "Spärra/frisläpp").

48 **Ljudsignal**

För inställning av ljudsignalen.
Minimum Av, maximum 10, standard 5

49 **Kontrast**

För inställning av kontrasten på displayen.
Minimum 0, maximum 50, standard 25

50 Ger åtkomst till de högre inställningsnivåerna:
USER: användare
SERV: service
SELCO: Selco

99 **Återställning**

Medger återställning av alla parametrar till förinställda värden.
Medger återställning av hela det grafiska gränssnittet till fabriksinställningen.

Set-upparametrar (TIG)

0 **Spara och stäng**

För att spara ändringarna och gå ur set-up.

1 **Återställning**

För att återställa alla parametrarna till standardvärdena.

2 **För-gas**

För att ställa in och reglera gasflödet innan bågen tänds. Gör det möjligt att ladda gasen i brännaren och förbereda miljön för svetsningen.
Minimum 0,0 sek., maximum 99,9 sek., standard 0,1 sek.

3 **Startström**

Möjliggör ändring av svetsens startström.
Möjliggör varmare eller kallare svetsställe direkt efter bågtändningen.
Parameterinställningar: Ampere (A) - Procent (%).
Minimum 3 A-1%, maximum Imax-500%, standard 50%

5 **Uppramp**

För inställning av en stegvis övergång mellan begynnelseströmmen och svetsströmmen. Parameter som ställs in i sekunder (sek).
Minimum AV, maximum 99,9 sek., standard AV

6 **Svetsström**

För inställning av svetsströmmen.
Parameter som ställs in i ampere (A).
Minimum 3A, maximum Imax, standard 100A

7 **Bilevel-ström**

För inställning av sekundärströmmen vid bilevel-svetsning.
Första gången man trycker på brännarknappen kommer förgasen, bågen tänds och svetsning sker med begynnelseströmmen.
Första gången knappen släpps upp startar upprampen för "I1"-strömmen. Om man trycker på knappen och snabbt släpper den igen övergår strömmen till "I2". Tryck på knappen och släpp den genast för att gå tillbaka till "I1", och vice versa för "I2".
Om man håller knappen nedtryckt under en längre tid startar nedrampen som minskar strömmen ned till slutvärdet.
När knappen släpps upp slocknar bågen och gasen fortsätter att flöda ut under eftergas-fasen.
Parameterinställningar: Ampere (A) - Procent (%).
Minimum 3 A-1%, maximum Imax-500%, standard 50%

9 **Basström**

För inställning av basströmmen vid svetsning med pulserande ström och snabb pulserande ström.
Parameter som ställs in i ampere (A).
Minimum 3 A-1%, maximum Svetsström – 100% , standard 50%

11 **Pulsfrekvens**

Tillåter reglering av pulsfrekvensen.
Möjliggör bättre resultat vid svetsning av tunna material och bättre utseende hos strängen.
Parameterinställningar: Hertz (Hz) - Kilohertz (kHz)
Minimum 0,1 Hz, maximum 250 Hz, standard 1,0Hz

12 **Pulsdriftcykel**

Gör att man kan reglera arbetscykeln vid pulssvetsning. Gör att strömtoppen kan bibehållas kortare eller längre tid.
Parameterinställningar: Procent (%).
Minimum 1 %, maximum 99 %, standard 50 %

13 **Snabb pulsfrekvens**

Tillåter reglering av pulsfrekvensen.
Gör att man kan fokusera och få bättre stabilitet hos bågen.
Parameterinställning: hertz (Hz).
Minimum 20Hz, maximum 500Hz, standard 100Hz

14 **Nedramp**

För inställning av en stegvis övergång mellan svetsströmmen och slutströmmen.
Parameter som ställs in i sekunder (sek).
Minimum AV, maximum 99,9 s, standard AV

15 **Slutström**

För inställning av slutströmmen.
Parameter som ställs in i ampere (A).
Minimum 3 A-1 %, maximum Imax-500 %, standard 50%

17 **Efter-gas**

För inställning av gasflödet vid slutet av svetsningen.
Parameter som ställs in i sekunder (sek).
Minimum 0,0 s, maximum 99,9 s, standard 5,0 s

18 **TIG-start (HF LIFT)**

Gör att man kan välja bland bågtändningslägena.
On=HF START, AV= LIFT START, standard HF START

22 Punktsvetsning

För inkoppling av punktsvetsning och inställning av svetsningstiden.
Här kan man ställa in tiden för svetsningsprocessen.
Parameterinställning: sekunder (s).
Minimum AV, maximum 99,9 s, standard 1,0 s

25 Trådhastighet

Medger inställning av trådmatningshastigheten.
Parameterinställning: mm/sekunder (mm/s).
Minimum 1 mm/s, maximum 200 mm/s, standard AV

26 Fördröjning av trådstart

Parameterinställning: sekunder (s).
Minimum 0,1 s, maximum 99,9 s, standard AV

27 Förskjutning/fördröjning av trådstopp

Parameterinställning: sekunder (s).
Minimum 0,1 s, maximum 99,9 s, standard AV

28 Tillbakadragande av tråden

Parameterinställning: sekunder (s).
Minimum 0,01 s, maximum 1,00 s, standard 0,10 s

29 Nedramp (Trådhastighet)

Inställning av stegrings- eller minskningstid under puls-drift.
Parameterinställning: sekunder (s).
Minimum 0,0 s, maximum 10,0 s, standard 0,0 s

30 Grundläggande trådhastighet

Parameterinställningar: Procent (%).
Minimum 0 %, maximum 100 %, standard 0 %

100% =

0% = 0

= Tillbakadragande av tråden

31 Uppramp (Trådhastighet)

Inställning av stegrings- eller minskningstid under puls-drift.
Parameterinställning: sekunder (s).
Minimum 0,0 s, maximum 10,0 s, standard 0,0 s

32 Frekvens (Trådhastighet)

Tillåter aktivering av pulsläget.
Tillåter reglering av pulsfrekvensen.
Parameterinställningar: Hertz (Hz).
Minimum 0,1 Hz, maximum 5,0 Hz, standard AV

0.1÷5.0Hz	Frekvens (Trådhastighet)
AV	Frekvens (Trådhastighet) = 0
syn	Frekvens (Trådhastighet) = Frekvens (ström)

33 Driftcykel Driftcykel (Trådhastighet)

Gör att man kan reglera arbetscykeln vid pulssvets-ning.
Parameterinställningar: Procent (%).
Minimum 1 %, maximum 99 %, standard 50 %

34 Obalans (Trådhastighet)

Parameterinställningar: Procent (%).
Minimum -50 %, maximum +50 %, standard 0 %

37 Säkerhetsgränser

Medger inställning av varnings- och säkerhetsgränser.
För noggrann styrning av de olika svetsfaserna (se avsnittet "Säkerhetsgränser").

38 Startfilter

Säkerhetsgränserna kan ställas in med fördröjning i förhållande till tändningen av bågen.
Tändningsfasen kan filtreras (se avsnittet "Säkerhetsgränser").
Minimum 0,0 s, maximum 10,0 s, standard 0,0 s

39 Utfilter

Säkerhetsgränserna kan kopplas bort strax före den naturliga avslutningen på svetsen.
Släckningsfasen kan filtreras (se avsnittet "Säkerhetsgränser").
Minimum 0,0 s, maximum 10,0 s, standard 0,0 s

40 Strömstyrka

Medger visning av den faktiska svetsströmmen.
Medger inställning av hur svetsströmmen ska visas (se avsnittet "Anpassning av gränssnittet").

41 Spänning

Medger visning av den faktiska svetsspänningen.
Medger inställning av hur svetsspänningen ska visas (se avsnittet "Anpassning av gränssnittet").

42 Gasflödesvärde

44 Inställningssteg (U/D)

För inställning av steget för upp-/nerknapparna.
Minimum Av, maximum MAX, standard 1

45 Extern parameter CH1

Medger hantering av extern parameter 1 (minsta värde, största värde).
(Se avsnittet "Hantering av externa styrkommandon".)

46 Extern parameter CH2

Medger hantering av extern parameter 1 (minsta värde, största värde, förinställt värde, vald parameter).
(Se avsnittet "Hantering av externa styrkommandon".)

47 Spärra/frisläpp

Medger spärrning av manöverpanelen och inmatning av en skyddskod (se avsnittet "Spärra/frisläpp").

48 Ljudsignal

För inställning av ljudsignalen.
Minimum Av, maximum 10, standard 5

49 Kontrast

För inställning av kontrasten på displayen.
Minimum 0, maximum 50, standard 25

50 Ger åtkomst till de högre inställningsnivåerna:
USER: användare
SERV: service
SELCO: Selco

99 Återställning

RESET Medger återställning av alla parametrar till förinställda värden.
Medger återställning av hela det grafiska gränssnittet till fabriksinställningen.

3.9 Programvalsskärmen

1 Allmänt

Medger lagring och hantering av 50 svetsprogram som kan anpassas till den enskilda användaren.

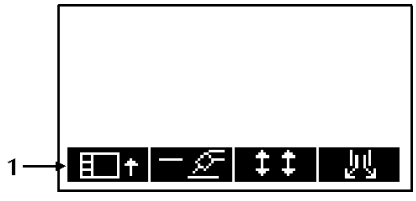

Gå till snabbvalsmenyn genom att trycka på knappen (1) .

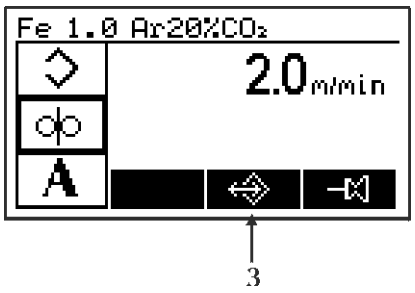

Gå till programvalsskärmen genom att trycka på knappen (3) .

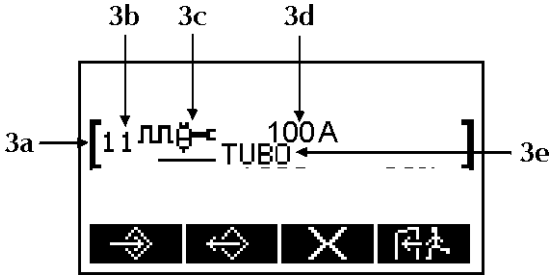

3a Klamrar för val av parameter
3b Numret på det valda programmet
3c Metoden i det valda programmet
3d Huvudparametrar i det valda programmet
3e Beskrivning av det valda programmet

2 Programlagring

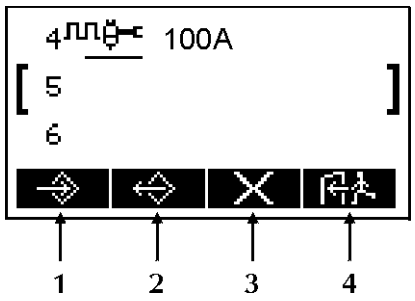

Välj önskat program (eller tomt minne) genom att vrida på kodningsvredet.

Spara alla aktuella inställningar till det valda programmet genom att trycka på knappen (1) .

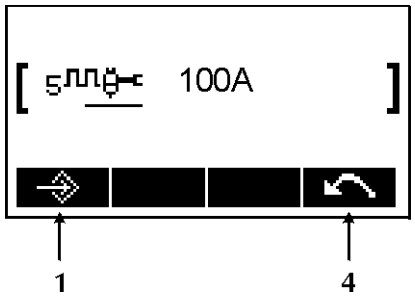

Bekräfta ändringen genom att trycka på knappen (1) .
Avbryt åtgärden genom att trycka på knappen (4) .

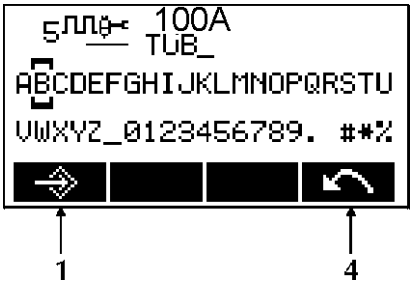

Lägg in en beskrivning av programmet.
- Välj önskad bokstav genom att vrida på kodningsvredet.
- Spara vald bokstav genom att trycka på kodningsvredet.

Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen (1) .
Avbryt åtgärden genom att trycka på knappen (4) .

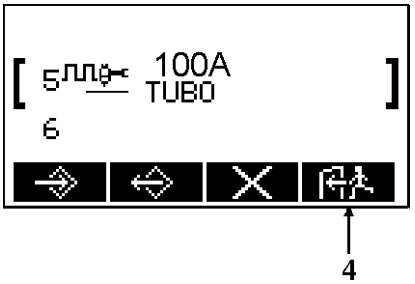

Spara och lämna skärmen genom att trycka på knappen (4) .

3 Hämtning av program

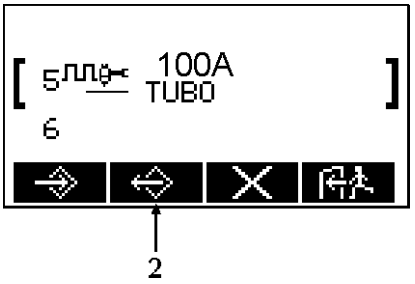

Välj önskat program genom att vrida på kodningsvredet.
Hämta det valda programmet genom att trycka på knappen (2) .

4 Radering av program

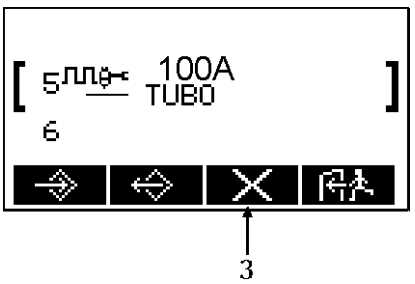

Välj önskat program genom att vrida på kodningsvredet.
Radera det valda programmet genom att trycka på knappen (3) .

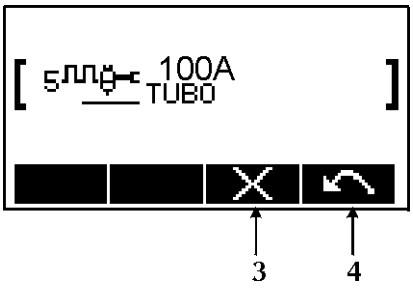

Bekräfta åtgärden genom att trycka på knappen (3) .
Avbryt åtgärden genom att trycka på knappen (4) .

3.10 Anpassning av gränssnittet

Medger anpassning till användaren av parametrarna för huvudskärmen och snabbvalsmenyn.

1 Anpassning av huvudskärmen

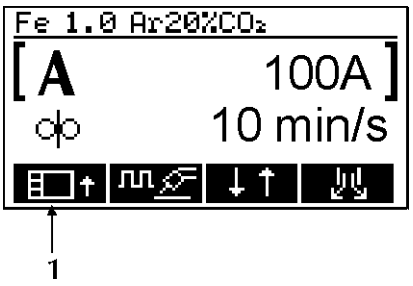

Välj den parameter du vill byta ut genom att trycka på kodningsvredet.
Gå till snabbvalsmenyn genom att trycka på knappen (1) .

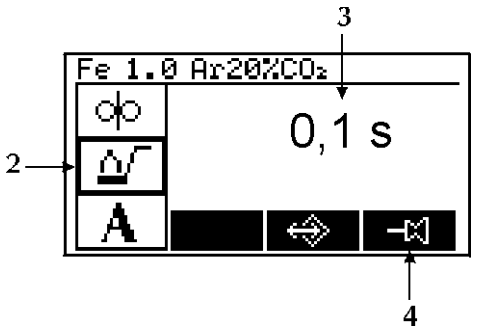

Välj önskad parameter genom att vrida på kodningsvredet så att parametern visas i den mittersta rutan (2).
Värdet på den valda parametern, liksom måttenheten, visas intill (3).
Lagra den valda parametern till huvudskärmen genom att trycka på knappen (4) .

2 Anpassning av snabbvalsmenyn

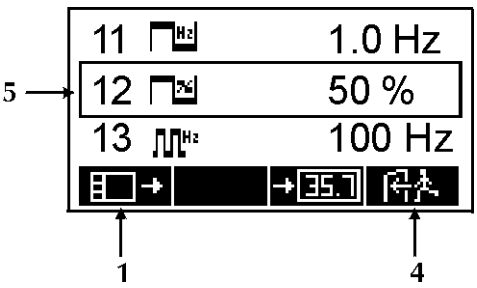

Gå till SetUp genom att hålla kodningsvredet intryckt under minst 3 sekunder.
Välj önskad parameter genom att vrida på kodningsvredet så att parametern visas i den mittersta rutan (5).
Lagra den valda parametern i snabbvalsmenyn genom att trycka på knappen (1) .
Radera den valda parametern från snabbvalsmenyn genom att trycka på knappen (1) .
Spara och lämna skärmen genom att trycka på knappen (4) .

3 Anpassning av 7-segmentsdisplayen

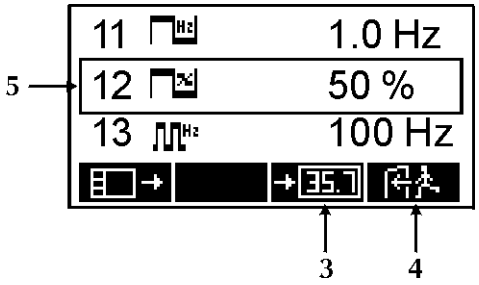

Gå till SetUp genom att hålla kodningsvredet intryckt under minst 3 sekunder.
Välj önskad parameter genom att vrida på kodningsvredet så att parametern visas i den mittersta rutan (5).

Lagra den valda parametern i 7-segmentsdisplayen genom att trycka på knappen (3) .
Spara och lämna skärmen genom att trycka på knappen (4) .

Standard

3.11 Spärra/frisläpp

Medger spärrning av alla inställningar så att de inte kan ändras från manöverpanelen om inte lösenordet matas in.

Gå till SetUp genom att hålla kodningsvredet intryckt under minst 5 sekunder.
Välj önskad parameter (47) genom att vrida på kodningsvredet så att parametern visas i den mittersta rutan.

Välj parameter (551).

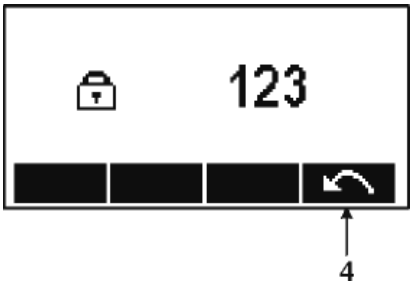

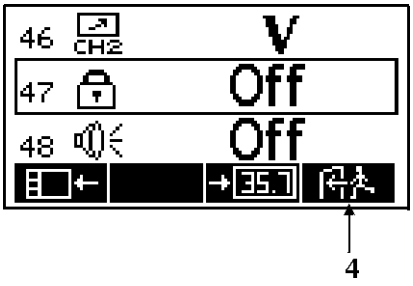

Aktivera inställning av vald parameter genom att trycka på kodningsknappen.
Ställ in en numerisk kod (ett lösenord) genom att vrida på kodningsvredet.
Bekräfta ändringen genom att trycka på kodningsvredet.
Spara och lämna skärmen genom att trycka på knappen (4) .

Om man försöker göra någon åtgärd via en spärrad manöverpanel visas en specialskärm.

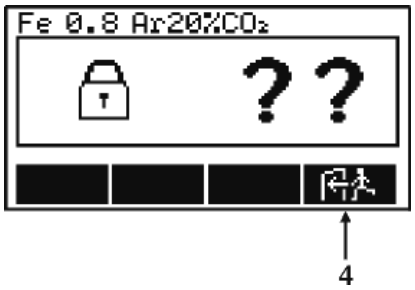

- Gå till panelfunktionerna tillfälligt (under 5 minuter) genom att vrida på kodningsvredet och mata in lösenordet (koden).
  Bekräfta ändringen genom att trycka på knappen (4) .
- Manöverpanelen frisläpps permanent om man går till SetUp (se anvisningarna ovan) och ändrar parameter 47 till OFF.
  Bekräfta ändringen genom att trycka på knappen (4) .

  Bekräfta ändringen genom att trycka på kodaren.

3.12 Hantering av externa styrkommandon

Medger inställning av metoden för åtkomst till svetsparametrar för externa enheter (RC, brännare osv).

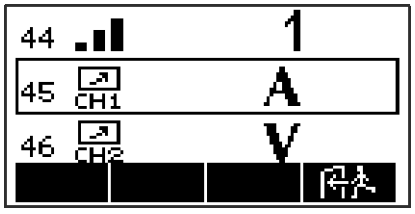

Gå till SetUp genom att hålla kodningsvredet intryckt under minst 3 sekunder.
Välj önskad parameter (45-46) genom att vrida på kodningsvredet så att parametern visas i den mittersta rutan.

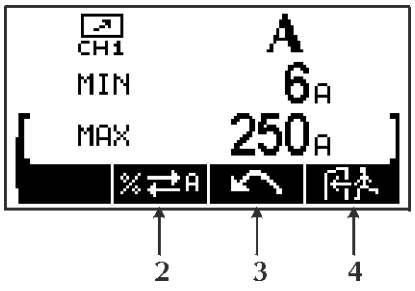

Gå till skärmen "Hantering av externa styrkommandon" genom att trycka på kodningsvredet.
Välj önskad parameter (MIN-MAX) genom att trycka på kodningsvredet.
Ställ in värdet på önskad parameter (MIN-MAX) genom att vrida på kodningsvredet.

Välj inställningsmetod genom att trycka på knappen (2) .

A / V Absolutvärde

% Procentvärde

Spara och lämna skärmen genom att trycka på knappen (4) .

Avbryt åtgärden genom att trycka på knappen (3) .

3.13 Säkerhetsgränser

Medger styrning av svetsprocessen med hjälp av varningsgränser MIN MAX och säkerhetsgränser för de viktigaste mätbara parametrarna MIN MAX :

A Svetsström

V Svetsspänning

Gasflöde

Automatiserade rörelser

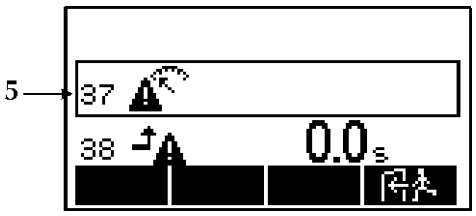

Gå till SetUp genom att hålla kodningsvredet intryckt under minst 2 sekunder.
Välj önskad parameter (37) genom att vrida på kodningsvredet så att parametern visas i den mittersta rutan (5).

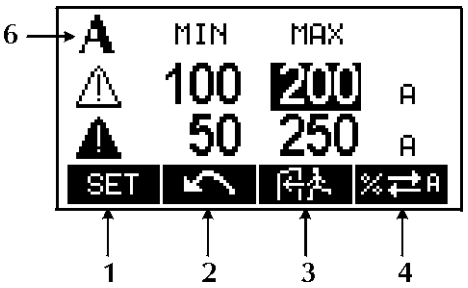

Gå till skärmen "Säkerhetsgränser" genom att trycka på kodningsvredet.
Välj önskad parameter genom att trycka på knappen (1) SET (ikonen för den valda parametern visas i fältet 6).
Välj metod för inställning av säkerhetsgränserna genom att trycka på knappen (4) .

A / V Absolutvärde

% Procentvärde

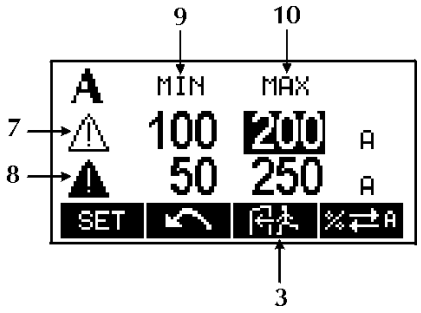

7 Rad för varningsgränser
8 Rad för larmgränser
9 Spalt för lägsta nivå
10 Spalt för högsta nivå

Välj önskat fält genom att trycka på kodningsvredet (det valda fältet markeras genom omvänd kontrast).
Modifiera värdet på den valda gränsen genom att vrida på kodningsvredet.
Spara och lämna skärmen genom att trycka på knappen (3) .

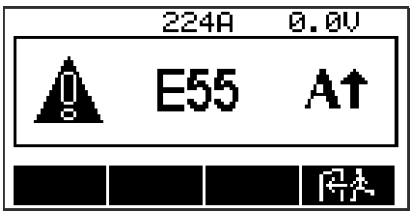

När en varningsgräns passeras avges en visuell varning på manöverpanelen.

När en larmgräns passeras visas ett visuellt larm på manöverpanelen och svetsprocessen avbryts.

Man kan ställa in filter för tändningen och släckningen av ljusbågen så att inga larm avges då (Parametrarna 38 och 39).

3.14 Larmskärmen

Används för att granska larmen och få en indikation på lösningen till eventuella problem.

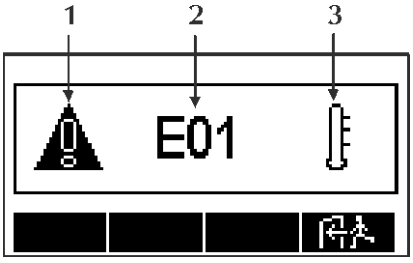

1 Larmikon

2 Larmkod
E01

3 Larmtyp

Larmkoder

E00 Allmänt larm

E01 Temperaturlarm

E04 Kommunikationslarm (PSR)

E05 Larm vid överström
A↑

E07 Larm vid strömavbrott till trådmatningsmotorn
V

E08 Larm vid blockerad motor

E10 Larm vid fel i drivspänningsmodulen

E11 Larm vid fel på systemkonfigurationen

E12 Kommunikationslarm (WF - PSR)

E13 Kommunikationslarm (RC 300 - PSR)

E14 Larm vid ogiltigt program

E16 Kommunikationslarm (RI)

E20 Larm vid minnesfel (PSR)

E21 Larm vid databortfall (PSR)

E22 Larm vid fel i displayen

E23 Larm vid minnesfel (RC)

E24 Larm vid databortfall (RC)

E25 Larm vid minnesfel (WF)

E26 Larm vid databortfall (WF)

E40 Larm vid strömavbrott till systemet

E41 Larm vid överspänning
V↑

E42 Larm vid underspänning
V↓

E43 Larm vid underskott på kylmedel

E44 Larm vid underskott på gas

E49 Larm vid nödstopp

E51 Larm vid otillåten inställning

E52 Larm vid kollisionsrisk

E53 Larm från extern flödesbrytare

Säkerhetsgränser

E54 Strömgränsen har överskridits (larm)

E62 Strömgränsen har överskridits (varning)

E55 Strömgränsen har överskridits (larm)

E63 Strömgränsen har överskridits (varning)

E56 Spänningsgränsen har överskridits (larm)

E64 Spänningsgränsen har överskridits (varning)

E57 Spänningsgränsen har överskridits (larm)

E65 Spänningsgränsen har överskridits (varning)

E58 Gasflödesgränsen har överskridits ↓ (larm)

E66 Gasflödesgränsen har överskridits ↓ (varning)

E59 Gasflödesgränsen har överskridits ↑ (larm)

E67 Gasflödesgränsen har överskridits ↑ (varning)

E60 Gasflödesgränsen har överskridits ↓ (larm)

E68 Hastighetsgränsen har överskridits ↓ (varning)

E61 Hastighetsgränsen har överskridits ↑ (larm)

E69 Hastighetsgränsen har överskridits ↑ (varning)

3.15 Bakre kontrollpanel

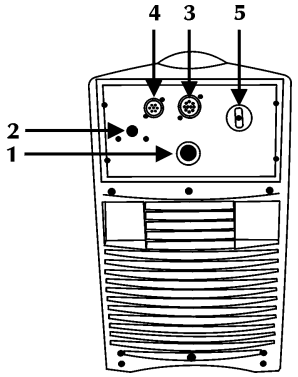

1 **Strömförsörjningskabel**
För att strömförsörja anläggningen via elnätet.

2 **Anslutning för gasledning**

3 **Ingång för signalkabel (WF)**

4 **Uttag för signalkabel (CAN-BUSS) (RC-RI)**

5 **Huvudströmbrytare**
För påsättning och avstängning av svetsaggregatet.

Har två lägen: "O" avstängd och "I" påslagen.

3.16 Kopplingstavla

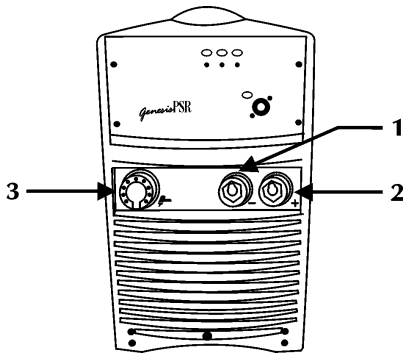

1 **Negativt uttag**
För anslutning av jordledningen vid elektrodsvetsning eller brännaren vid TIG-svetsning.

2 **Positivt uttag**
För anslutning av elektrodbrännaren vid MMA-svetsning eller jordlednjngen vid TIG-svetsning.

3 **Brännaranslutning**

4 TILLBEHÖR

4.1 Allmänt

När fjärrstyrningen kopplas till uttaget som finns på Selco generatorerna, aktiveras funktionen automatiskt. Koppling kan ske också när anläggningen är i drift.
När fjärrstyrningen RC är inkopplad, hindrar den inte regleringar och ändringar på generatorns styrpanel. Inställningsändringar på styrpanelen visas på fjärrstyrningen RC och vice versa.

4.2 Fjärrstyrning RC 100

Styranordningen RC 100 visar och reglerar svetsningsström och -spänning.

Se Användarhandboken.

4.3 Fjärrkontroll med RC 120-pedal för TIG-svetsning

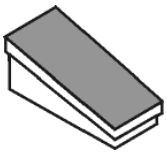

När generatorn ställs in på "EXTERN STYRNING" ställs utgångsströmmen om från ett minimi- till ett maximivärde (som ställs in i SET-UP) genom att vinkeln mellan fotens stödyta och pedalens underdel ändras. Vid minsta tryck ger en mikrobrytare signal om att svetsningen kan starta.

4.4 Fjärrstyrning RC 200

Anordningen RC 200 är en fjärrstyrning, som medger visning och inställning av alla disponibla parametrar på styrpanelen till den generator som den är kopplad till.

Se Användarhandboken.

4.5 Brännarna i serie MT300

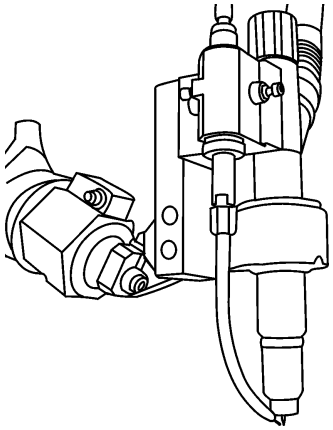

5 UNDERHÅLL

Anläggningen ska genomgå löpande underhåll i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Eventuellt underhåll får endast utföras av utbildad personal.
Alla luckor och kåpor ska vara stängda och ordentligt fastsatta när apparaten är i drift.
Anläggningen får inte modifieras på något sätt.
Om detta underhåll inte utförs upphör alla garantier att gälla och tillverkaren kan inte utkrävas något ansvar för konsekvenserna.

Stäng av strömförsörjningen till aggregatet före alla ingrepp!

Periodiska kontroller av generatorn:
- Rengör generatorn invändigt med tryckluft med lågt tryck och pensel med mjuk borst.
- Kontrollera de elektriska anslutningarna och alla kabelkopplingar.

Underhåll eller utbyte av komponenter i brännarna, elektrodhållaren och/eller jordledningen:

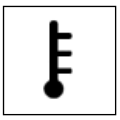

Kontrollera komponenternas temperatur och att de inte är överhettade.

Använd alltid handskar som uppfyller kraven i regler och bestämmelser.

Använd lämpliga nycklar och verktyg.

Om detta underhåll inte utförs upphör alla garantier att gälla och tillverkaren kan inte utkrävas något ansvar för konsekvenserna.

6 FELSÖKNING OCH TIPS

Eventuella reparationer och utbyte av delar av aggregatet får endast utföras av kompetent teknisk personal.

Om obehörig personal reparerar aggregatet eller byter ut delar av det upphör produktgarantin omedelbart att gälla.
Aggregatet får inte modifieras på något sätt.
Tillverkaren påtar sig inget ansvar om operatören inte följer dessa anvisningar.

Aggregatet startar inte (den gröna kontrollampan är släckt)

Orsak	Ingen nätspänning i strömförsörjningsuttaget.
Lösning	Kontrollera och reparera elsystemet. Vänd dig till specialutbildad personal.
Orsak	Fel på stickpropp eller elsladd.
Lösning	Byt ut den skadade komponenten. Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Linjesäkringen har gått.
Lösning Byt ut den skadade komponenten.

Orsak Fel på huvudströmbrytaren.
Lösning Byt ut den skadade komponenten.
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Anslutningen mellan trådmatningsvagnen och generatorn felaktig.
Lösning Kontrollera att systemets olika delar är rätt anslutna.

Orsak Elektroniskt fel.
Lösning Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Ingen uteffekt (aggregatet svetsar inte)
Orsak Fel på brännarknappen.
Lösning Byt ut den skadade komponenten.
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Aggregatet är överhettat (överhettningsskydd - den gula kontrollampan lyser).
Lösning Vänta tills aggregatet svalnar utan att stänga av det.

Orsak Sidopanel öppen eller fel på dörrströmbrytaren.
Lösning Av säkerhetsskäl måste sidopanelen vara stängd under svetsningen.
Byt ut den skadade komponenten.
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av brännaren.

Orsak Felaktig jordning.
Lösning Jorda aggregatet ordentligt.
Se avsnittet ”Igångsättning”.

Orsak Matarspänningen ligger utanför tillåtet intervall (den gula kontrollampan lyser).
Lösning Se till att nätspänningen håller sig inom intervallet för matning av aggregatet.
Anslut aggregatet enligt anvisningarna.
Se avsnittet ”Anslutning”.

Orsak Elektroniskt fel.
Lösning Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Felaktig uteffekt
Orsak Felaktig inställning av svetsningen eller fel på väljaren.
Lösning Gör om inställningarna för svetsningen.

Orsak Felaktig inställning av parametrar och funktioner för aggregatet.
Lösning Återställ aggregatet och ställ in parametrarna för svetsningen igen.

Orsak Fel på potentiometer/dataomvandlare för inställning av svetström.
Lösning Byt ut den skadade komponenten.
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Matarspänningen ligger utanför tillåtet intervall.
Lösning Anslut aggregatet enligt anvisningarna.
Se avsnittet ”Anslutning”.

Orsak En fas saknas.
Lösning Anslut aggregatet enligt anvisningarna.
Se avsnittet ”Anslutning”.

Orsak Elektroniskt fel.
Lösning Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Trådmatningen blockerad
Orsak Fel på brännarknappen.
Lösning Byt ut den skadade komponenten.
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Felinställda eller utslitna valsar.
Lösning Byt ut valsarna.

Orsak Fel på kuggväxelmotorn.
Lösning Byt ut den skadade komponenten.
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Brännarmanteln skadad.
Lösning Byt ut den skadade komponenten.
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Ingen ström till trådmatningen.
Lösning Kontrollera anslutningen till aggregatet.
Se avsnittet ”Anslutning”.
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Oregelbunden upplindning på rullen.
Lösning Återställ normala upplindningsförhållanden eller byt ut rullen.

Oregelbunden trådmatning
Orsak Fel på brännarknappen.
Lösning Byt ut den skadade komponenten.
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Felinställda eller utslitna valsar.
Lösning Byt ut valsarna.

Orsak Fel på kuggväxelmotorn.
Lösning Byt ut den skadade komponenten.
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Brännarmanteln skadad.
Lösning Byt ut den skadade komponenten.
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Orsak Trådrullens friktion eller låsanordningarna för rullarna felinställda.
Lösning Minska friktionen.
Öka trycket på rullarna.

Instabil båge
Orsak Otillräcklig skyddsgas.
Lösning Justera gasflödet.
Kontrollera att brännarens diffusor och munstycke är i gott skick.

Orsak Fukt i svetsgasen.
Lösning Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
Se till att systemet för gasförsörjning hålls i perfekt skick.

Orsak Felaktiga parametrar för svetsningen.
Lösning Kontrollera svetsaggregatet noggrant.
Kontakta närmaste serviceverkstad för reparation av aggregatet.

Otillräcklig inträngning

Orsak Felaktigt utförd svetsning.
Lösning Sänk frammatningshastigheten för svetsning.

Orsak Felaktiga parametrar för svetsningen.
Lösning Öka arbetsspänningen.

Orsak Felaktig förberedelse av kanterna.
Lösning Öka diktjärnets öppning.

Orsak Felaktig jordning.
Lösning Jorda aggregatet ordentligt.
Se avsnittet ”Igångsättning”.

Orsak Stora arbetsstycken som ska svetsas.
Lösning Öka arbetsspänningen.

Volframinneslutningar

Orsak Felaktiga parametrar för svetsningen.
Lösning Minska arbetsspänningen.
Använd en elektrod med större diameter.

Orsak Felaktig elektrod.
Lösning Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
Slipa elektroden enligt anvisningarna.

Orsak Felaktigt utförd svetsning.
Lösning Undvik kontakt mellan elektroden och smältbadet.

Blåsor

Orsak Otillräcklig skyddsgas.
Lösning Justera gasflödet.
Kontrollera att brännarens diffusor och munstycke är i gott skick.

Ingen sammansmältning

Orsak Felaktig båglängd.
Lösning Öka avståndet mellan elektroden och arbetsstycket.

Orsak Felaktiga parametrar för svetsningen.
Lösning Öka arbetsspänningen.

Orsak Felaktigt utförd svetsning.
Lösning Öka brännarens lutning.

Orsak Stora arbetsstycken som ska svetsas.
Lösning Öka arbetsspänningen.

Sidoskåror

Orsak Felaktiga parametrar för svetsningen.
Lösning Minska arbetsspänningen.

Orsak Felaktig båglängd.
Lösning Minska avståndet mellan elektroden och arbetsstycket.

Orsak Felaktigt utförd svetsning.
Lösning Sänk oscillationshastigheten i sidled under fyllningen.
Sänk frammatningshastigheten för svetsning.

Orsak Otillräcklig skyddsgas.
Lösning Använd gas som lämpar sig för det material som ska svetsas.

Oxidering

Orsak Otillräcklig skyddsgas.
Lösning Justera gasflödet.
Kontrollera att brännarens diffusor och munstycke är i gott skick.

Porositet

Orsak Fett, färg, rost eller smuts på de arbetsstycken som ska svetsas.
Lösning Rengör arbetsstyckena ordentligt innan svetsningen.

Orsak Fett, färg, rost eller smuts på svetsmaterialet.
Lösning Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
Håll alltid svetsmaterialet i perfekt skick.

Orsak Fukt i svetsmaterialet.
Lösning Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
Håll alltid svetsmaterialet i perfekt skick.

Orsak Felaktig båglängd.
Lösning Minska avståndet mellan elektroden och arbetsstycket.

Orsak Fukt i svetsgasen.
Lösning Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
Se till att systemet för gasförsörjning hålls i perfekt skick.

Orsak Otillräcklig skyddsgas.
Lösning Justera gasflödet.
Kontrollera att brännarens diffusor och munstycke är i gott skick.

Orsak Smältbadet stelnar för snabbt.
Lösning Sänk frammatningshastigheten för svetsning.
Värm upp de arbetsstycken som ska svetsas i förväg.
Öka arbetsspänningen.

Varmsprickor

Orsak Felaktiga parametrar för svetsningen.
Lösning Minska arbetsspänningen.

Orsak Fett, färg, rost eller smuts på de arbetsstycken som ska svetsas.
Lösning Rengör arbetsstyckena ordentligt innan svetsningen.

Orsak Fett, färg, rost eller smuts på svetsmaterialet.
Lösning Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
Håll alltid svetsmaterialet i perfekt skick.

Orsak Felaktigt utförd svetsning.
Lösning Utför rätt driftsmoment för den fog som ska svetsas.

Orsak Arbetsstycken med olika egenskaper.
Lösning Buttra innan svetsningen.

Kallsprickor
Orsak Fukt i svetsmaterialet.
Lösning Använd alltid produkter och material med hög kvalitet.
Håll alltid svetsmaterialet i perfekt skick.

Orsak Speciell form på den fog som ska svetsas.
Lösning Värm upp de arbetsstycken som ska svetsas i förväg.
Värm upp arbetsstyckena efteråt.
Utför rätt driftsmoment för den fog som ska svetsas.

Kontakta närmaste serviceverkstad vid tveksamheter och/ eller problem.

7 TEORETISKA PRINCIPER FÖR SVETSNING

7.1 Svetsning med belagd elektrod (MMA)

Förberedelse av kanterna
För bästa resultat bör man alltid arbeta med rena delar, utan oxidering, rost eller andra förorenande ämnen.

Val av elektrod
Vilken diameter elektroden ska ha beror på materialets tjocklek, typ av fog och typ av diktjärn.
Elektroder med stor diameter fordrar hög strömstyrka vilket medför hög värmeutveckling under svetsningen.

Typ av beläggning	Egenskaper	Användning
Rutil	Lätthanterlighet	Alla positioner
Sur	Hög sammansmältningshastighet	Plan
Basisk	Mekaniska egenskaper	Alla positioner

Val av svetsström
Svetsströmsintervallen för den använda elektrodtypen framgår av elektrodförpackningen.

Att tända och bibehålla bågen
Den elektriska bågen skapas genom att man gnider elektrodspetsen mot det arbetsstycke som ska svetsas, vilket ska vara anslutet till jordledningen. När bågen har uppstått drar man snabbt tillbaka elektroden till normalt svetsningsavstånd.
För att förbättra tändningen är det i allmänhet lämpligt att öka strömstyrkan inledningsvis jämfört med den vanliga svetsströmmen (Hot Start).
När den elektriska bågen har bildats börjar elektrodens mittersta del smälta och lägger sig som droppar på arbetsstycket.
När elektrodens yttre beläggning förbrukas bildas skyddande gas som ger svetsningen hög kvalitet.
För att undvika att dropparna av smält material kortsluter elektroden med smältbadet om dessa av misstag kommer i kontakt med varandra och därmed släcker bågen kan man med fördel använda en tillfällig ökning av svetsströmmen till dess att kortslutningen har upphört (Arc Force).
Om elektroden fastnar i arbetsstycket bör man minska kortslutningsströmmen så mycket som möjligt (anti-sticking).

Svetsning
Elektrodens lutningsvinkel beror på antalet svetssträngar. Elektroden förs vanligen i en svängande rörelse med stopp vid ändarna av svetsstället för att undvika att för mycket svetsmaterial ansamlas i mitten.

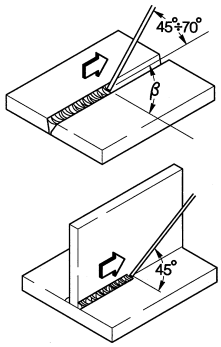

Slaggborttagning
Vid svetsning med belagda elektroder tas slaggen bort efter varje svetssträng.
Borttagningen utförs med en liten hammare eller genom att borsta av lös slagg.

7.2 TIG-Svetsning (kontinuerlig båge)
Principen bakom TIG-svetsning (Tungsten lnert Gas) är att en elektrisk båge bildas mellan en icke avsmältande elektrod (av ren volfram eller volframlegering med en smälttemperatur på cirka 3370 °C) och arbetsstycket. En skyddsgas (argon) skyddar smältbadet.
För att undvika farliga volframinneslutningar i fogen får elektroden aldrig komma i kontakt med arbetsstycket. Därför genereras en urladdning som tänder den elektriska bågen på avstånd med hjälp av en HF-generator.
Det finns också en annan tändningsmetod som ger mindre volframinneslutningar: s.k. lift-tändning. I stället för hög frekvens startar man med kortslutning med svag strömstyrka mellan elektroden och arbetsstycket. När elektroden sedan lyfts upp bildas bågen och strömstyrkan ökar upp till inställt värde.
För att den sista delen av svetssträngen ska få god kvalitet är det bra att kunna kontrollera minskningen av svetsströmmen med precision och det fordras att gasen flödar i smältbadet under några sekunder efter det att bågen har släckts.
I många driftssammanhang är det bra att ha 2 förinställda svetsströmmar och lätt kunna gå från den ena till den andra (BILEVEL).

Svetsningspolaritet
D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)
Detta är den vanligaste metoden (normal polaritet). Den orsakar ett begränsat slitage på elektroden (1) eftersom 70 % av värmen koncentreras på anoden (arbetsstycket).
Smältbadet blir smalt och djupt med hög frammatningshastighet och därmed låg värmeutveckling. Med detta slags polaritet svetsar man merparten material med undantag av aluminium (och legeringar därav) samt magnesium.

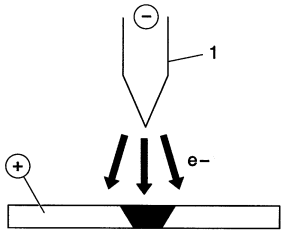

D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity)
Med omvänd polaritet kan man svetsa legeringar täckta med ett eldfast oxidskikt med högre smälttemperatur än metallen.
Man kan inte använda hög strömstyrka eftersom detta skulle leda till högt slitage på elektroden.

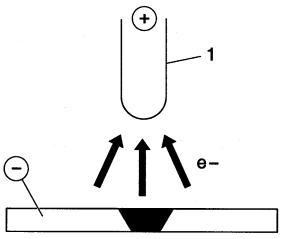

D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed)
Genom att använda pulsad likström får man bättre kontroll av smältbadet under vissa driftsförhållanden.
Smältbadet bildas av toppströmmarna (Ip), medan basströmmen (Ib) håller igång bågen. På så sätt underlättas svetsning i material med liten tjocklek och resultatet blir färre deformeringar, bättre formfaktor och följaktligen mindre risk för sprickor och gasinneslutningar.
Vid ökad frekvens (medelfrekvens) blir bågen smalare, mer koncentrerad och stabil och kvaliteten vid svetsning i tunna material förbättras ytterligare.

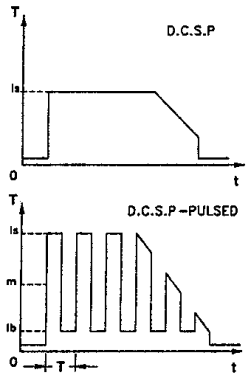

7.2.1 TIG-svetsning av stål
TIG-metoden är mycket effektiv vid svetsning av både kolstål och legeringar, för den första svetssträngen på rör och för svetsningar där utmärkta estetiska egenskaper fordras.
Direkt polaritet (D.C.S.P.) används.

Förberedelse av kanterna
Denna metod fordrar en noggrann rengöring och förberedelse av kanterna.

Val och förberedelse av elektrod
Vi rekommenderar att toriumöverdragna volframelektroder (2 % torium - röd), alternativt elektroder belagda med cerium eller lantan, med följande diametrar används:

Ø elektrod (mm)	strömstyrkeintervall (A)
1,0	15÷75
1,6	60÷150
2,4	130÷240

Elektroden formas som i figuren.



α (°)	strömstyrkeintervall (A)
30	0÷30
60÷90	30÷120
90÷120	120÷250

Svetsmaterial
Svetsstavarna ska ha liknande mekaniska egenskaper som basmaterialet.
Vi rekommenderar inte användning av remsor tagna från basmaterialet, eftersom de kan innehålla orenheter orsakade av bearbetningen som kan inverka negativt på svetsningen.

Skyddsgas
Ren argon (99,99 %) används praktiskt taget alltid.

Svetsström (A)	elektrodens Ø (mm)	Gasmunstycke nr.	Gasmunstycke Ø (mm)	Argonflöde (l/min)
6-70	1.0	4/5	6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6	6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7	9.5/11.0	7-8

7.2.2 TIG-svetsning av koppar
Eftersom TIG-svetsning är en metod med hög värmekoncentration är den särskilt lämplig vid svetsning av material med hög värmeledningsförmåga, som t. ex. koppar.
Följ anvisningarna för TIG-svetsning av stål ovan eller särskilda instruktioner för TIG-svetsning av koppar.

8 TEKNISKA DATA

	GENESIS 284 PSR	GENESIS 354 PSR	GENESIS 504 PSR
Nätspänning U1 (50/60 Hz)	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%
Trög linjesäkring	25 A	30 A	40 A
Maximal upptagen spänning (kVA)	14,5 KVA	19 KVA	29,8 KVA
Maximal upptagen spänning (kW)	10,0 Kw	13,7 Kw	23 Kw
Effektfaktor PF	0,69	0,72	0,77
Effektivitet (μ)	0,87	0,87	0,87
Maximal strömförbrukning I1max	21 A	27,5 A	43 A
Strömmens effektivvärde I1eff	16,2 A	21,3 A	33 A
Utnyttjningsfaktor (40°C)			
(x=50%)	-	-	500 A
(x=60%)	280 A	350 A	460 A
(x=100%)	220 A	270 A	400 A
Utnyttjningsfaktor (25°C)			
(x=100%)	280 A	350 A	500 A
Inställningsintervall I2	6-280 A	6-350 A	6-500 A
Tomgångsström Uo	81 Vdc	81 Vdc	79 Vdc
Skyddsgrad IP	IP23S	IP23S	IP23S
Isoleringsklass	H	H	H
Mått (lxbxh)	620x280x500 mm	620x280x500 mm	620x280x500 mm
Vikt	34 Kg.	34 Kg.	42 Kg.
Nätkabelns	4x6 mm^2	4x6 mm^2	4x6 mm^2
Konstruktionsbestämmelser	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10

Tak...

Tak for den tillid De har udvist ved at vælge den ***KVALITET, TEKNOLOGI og DRIFTSPÅLIDELIGHED,*** *et produkt fra SELCO står for. Med henblik på at udnytte produktets muligheder og egenskaber bedst muligt vil vi bede Dem om at gennemlæse følgende anvisninger omhyggeligt, da de vil give Dem et bedre kendskab til produktet og derved hjælpe Dem med at opnå bedre resultater.*

Inden der udføres nogen form for indgreb, skal man have læst og forstået denne vejledning.
Der må ikke udføres ændringer på maskinen eller vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i vejledningen. I tvivlstilfælde eller ved opståede problemer omkring brug af maskinen, også selvom de ikke er beskrevet i vejledningen, skal man rette henvendelse til kvalificerede teknikere.

Denne vejledning er en integreret del af enheden eller maskinen og skal følge den ved flytning eller videresalg.
Det er brugerens ansvar at holde vejledningen i hel og læsbar tilstand.
SELCO s.r.l. *forbeholder sig ret til at foretage ændringer når som helst uden forudgående varsel.*
Rettighederne til oversættelse, genoptrykning og redigering, enten hel eller delvis, med ethvert middel (inklusive fotokopier, film og mikrofilm) tilhører ***SELCO s.r.l.*** *og er forbudt uden skriftlig tilladelse fra dette firma.*

Disse anvisninger er af vital vigtighed og derfor nødvendige for garantiens opretholdelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar, hvis operatøren ikke overholder disse forskrifter.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Firmaet
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALIEN
Tlf. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

erklærer, at apparatet af typen

GENESIS 284 PSR
GENESIS 354 PSR
GENESIS 504 PSR

er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

2006/95/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2004/108/EEC	**EMC DIRECTIVE**
93/68/EEC	**CE MARKING DIRECTIVE**

og at følgende standarder er bragt i anvendelse:

EN 60974-1
EN 60974-3
EN 60974-10

Ethvert indgreb eller enhver ændring, der ikke er autoriseret af **SELCO s.r.l.**, vil medføre, at denne erklæring ikke længere er gyldig.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.

Lino Frasson
Chief Executive

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 ADVARSEL 201
1.1 Brugsomgivelser 201
1.2 Personlig beskyttelse og beskyttelse af andre 201
1.3 Beskyttelse mod røg og gas 202
1.4 Forebyggelse af brand/eksplosion 202
1.5 Forholdsregler ved brug af gasflasker 202
1.6 Beskyttelse mod elektrisk stød 202
1.7 Elektromagnetiske felter og forstyrrelser 203
1.8 IP-beskyttelsesgrad 203
2 INSTALLERING 204
2.1 Løfte-, transport- og aflæsningsanvisninger 204
2.2 Placering af anlægget 204
2.3 Tilslutning 204
2.4 Idriftsættelse 204
3 PRÆSENTATION AF ANLÆGGET 205
3.1 Generelle oplysninger 205
3.2 Det frontale betjeningspanel 206
3.3 Det frontale betjeningspanel (RC 300) 206
3.4 Startskærm 207
3.5 Gem skærm 207
3.6 Hovedskærmen 207
3.7 Hurtigmenuen 208
3.8 Setup 209
3.9 Programskærm 211
3.10 Skræddersyet interface 212
3.11 Lås/lås op 213
3.12 Styring fra eksternt udstyr 213
3.13 Stopgrænser 214
3.14 Alarmskærmbilleder 214
3.15 Bagpanel 216
3.16 Stikkontaktpanel 216
4 EKSTRAUDSTYR 216
4.1 Almene oplysninger 216
4.2 Fjernbetjening RC 100 216
4.3 Fjernbetjening med pedal RC 120 til TIG-svejsning 216
4.4 Fjernbetjening RC 200 216
4.5 Brænderne i serien MT300 216
5 VEDLIGEHOLDELSE 217
6 FEJLFINDING OG LØSNINGER 217
7 GODE RÅD OM SVEJSNING I 219
7.1 Svejsning med beklædt elektrode (MMA) 219
7.2 TIG-svejsning (kontinuerlig lysbue) 220
7.2.1 TIG-svejsning af stål 220
7.2.2 TIG-svejsning af kobber 221
8 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 222

SYMBOLER

Overhængende fare, der kan medføre alvorlige legemsbeskadigelser, samt farlige handlemåder, der kan forårsage alvorlige læsioner

Handlemåder, der kan medføre mindre alvorlige legemsbeskadigelser eller beskadigelse af ting

Bemærkninger med dette symbol foran er af teknisk karakter og gør indgrebene lettere at udføre

1 ADVARSEL

Inden der udføres nogen form for indgreb, skal man have læst og forstået denne vejledning.
Der må ikke udføres ændringer på maskinen eller vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i vejledningen.
Fabrikanten påtager sig intet ansvar for legemsbeskadigelser eller beskadigelse af ting, opstået på grund af manglende læsning eller udførelse af indholdet i denne vejledning.

Tag kontakt til en fagmand i tilfælde af tvivl eller problemer omkring anlæggets brug, også selvom problemet ikke omtales heri.

1.1 Brugsomgivelser

- Ethvert anlæg må udelukkende benyttes til dets forudsete brug, på de måder og områder, der er anført på dataskiltet og/eller i denne vejledning, og i henhold til de nationale og internationale sikkerhedsforskrifter. Anden brug end den, fabrikanten udtrykkeligt har angivet, skal betragtes som uhensigtsmæssig og farlig og vil fritage fabrikanten for enhver form for ansvar for skade.
- Dette apparat må udelukkende anvendes til professionelle formål i industrielle omgivelser.
  Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af anlæggets brug i private omgivelser.
- Anlægget skal anvendes i omgivelser med en temperatur på mellem -10°C og +40°C (mellem +14°F og +104°F).
  Anlægget skal transporteres og opbevares i omgivelser med en temperatur på mellem -25°C og +55°C (mellem -13°F og 131°F).
- Anlægget skal benyttes i omgivelser uden støv, syre, gas eller andre ætsende stoffer.
- Anlægget skal benyttes i omgivelser med en relativ luftfugtighed på højst 50 % a 40°C (104°F).
  Anlægget skal benyttes i omgivelser med en relativ luftfugtighed på højst 90 % ved 20°C (68°F).
- Anlægget må ikke benyttes i en højde over havet på over 2000m (6500 fod).

Anvend ikke apparatet til optøning af rør.
Benyt aldrig dette apparatur til opladning af batterier og/eller akkumulatorer.
Benyt aldrig dette apparatur til start af motorer.

1.2 Personlig beskyttelse og beskyttelse af andre

Svejseprocessen er kilde til skadelig stråling, støj, varme og gasudsendelse.

Bær beskyttelsestøj til beskyttelse af huden mod lysbuestrålerne, gnister eller glødende metal.
Den benyttede beklædning skal dække hele kroppen og være:
- intakt og i god stand
- brandsikker
- isolerende og tør
- tætsiddende og uden opslag

Benyt altid godkendt og slidstærkt sikkerhedsfodtøj, der er i stand til at sikre isolering mod vand.

Benyt altid godkendte sikkerhedshandsker, der yder en elektrisk og termisk isolering.

Anbring en brandsikker afskærmning for at beskytte omgivelserne mod stråler, gnister og glødende affald.
Advar andre tilstedeværende om, at de ikke må rette blikket direkte mod svejsningen, og at de skal beskytte sig imod buens stråler eller glødende metalstykker.

Anvend masker med sideskærme for ansigtet og egnet beskyttelsesfilter (mindst NR10 eller højere) for øjnene.

Benyt altid beskyttelsesbriller med sideafskærmning, især ved manuel eller mekanisk fjernelse af svejseaffaldet.

Bær aldrig kontaktlinser!!!

Benyt høreværn, hvis svejseprocessen når op på farlige støjniveauer.
Hvis støjniveauet overskrider de grænser, der er fastlagt i lovgivningen, skal man afgrænse arbejdsområdet og sørge for, at de personer der har adgang, er beskyttet med høreværn.

Undgå at hænder, hår, beklædning, værktøj… kommer i berøring med bevægelige dele så som:
- ventilatorer
- tandhjul
- valser og aksler
- trådspoler

- Rør aldrig ved tandhjulene, mens trådfremføringsenheden er i funktion.
- Der må aldrig udføres nogen form for ændringer på anlægget.
  Omgåelse af beskyttelsesanordningerne på trådfremføringsenheden er ekstremt farlig og fritager fabrikanten for ethvert ansvar for skader på personer eller genstande.
- Hold altid sidepanelerne lukkede under svejsearbejdet.

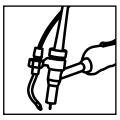

Hold hovedet på lang afstand af TIG-brænderen under trådens isætning og fremføring. Tråden i udgang kan forårsage alvorlige skader på hænder, ansigt og øjne.

Undgå berøring af emner, der lige er blevet svejset. Varmen vil kunne forårsage alvorlige skoldninger eller forbrændinger.

- Overhold alle ovenfor beskrevne forholdsregler, også under bearbejdninger efter svejsningen, da svejseaffald kan falde af de bearbejdede emner, der er ved at køle af.
- Kontrollér, at brænderen er kølet af, inden der udføres bearbejdninger eller vedligeholdelse.

Sørg for, at der er førstehjælpsudstyr til rådighed.
Undervurder aldrig forbrændinger og sår.

Genopret sikre forhold i området, inden arbejdsområdet forlades, således at utilsigtet skade på personer og genstande undgås.

1.3 Beskyttelse mod røg og gas

- Røg, gas og støv fra svejsearbejdet kan medføre sundhedsfare. Røgen, der produceres under svejseprocessen, kan under visse forhold forårsage cancer eller fosterskade.
- Hold hovedet på lang afstand af svejsningens gas og røg.
- Sørg for ordentlig naturlig eller mekanisk udluftning i arbejdsområdet.
- Benyt svejsemasker med udsugning, hvis lokalets ventilation er utilstrækkelig.
- Ved svejsning i snævre omgivelser anbefales det, at der er en kollega til stede udenfor området til overvågning af den medarbejder, der udfører selve svejsningen.
- Anvend aldrig ilt til udluftning.
- Undersøg udsugningens effektivitet ved, med jævne mellemrum, at sammenholde emissionsmængden af giftig gas med de tilladte værdier i sikkerhedsforskrifterne.
- Mængden og farligheden af den producerede røg kan tilbageføres til det anvendte basismateriale, til det tilførte materiale samt til eventuelt anvendte rengøringsmidler eller affedtningsmidler på det emne, der skal svejses. Følg omhyggeligt fabrikantens anvisninger og de relevante tekniske datablade.
- Udfør aldrig svejsning i nærheden af områder, hvor der foretages affedtning eller maling.
  Placer gasflaskerne udendørs eller på steder med korrekt luftcirkulation.

1.4 Forebyggelse af brand/eksplosion

- Svejseprocessen kan være årsag til brand og/eller eksplosion.
- Fjern antændelige eller brændbare materialer eller genstande fra arbejdsområdet og det omkringliggende område.
  Brændbare materialer skal befinde sig mindst 11 meter fra svejseområdet og skal beskyttes på passende vis.
  Gnister og glødende partikler kan nemt blive spredt vidt omkring og nå de omkringliggende områder, også gennem små åbninger.
  Udvis særlig opmærksomhed omkring sikring af personer og genstande.
- Udfør aldrig svejsning oven over eller i nærheden af beholdere under tryk.
- Udfør aldrig svejsning på lukkede beholdere eller rør.
  Udvis særlig opmærksomhed under svejsning af rør eller beholdere, også selv om de er åbne, tomme og omhyggeligt rengjorte. Rester af gas, brændstof, olie og lignende kan forårsage eksplosioner.
- Udfør aldrig svejsearbejde i en atmosfære med eksplosionsfarlige pulvermaterialer, gasser eller dampe.
- Kontrollér efter afsluttet svejsning, at kredsløbet under spænding ikke utilsigtet kan komme i berøring med elementer, der er forbundet til jordforbindelseskredsløbet.
- Sørg for, at der er brandslukningsudstyr til rådighed i nærheden af arbejdsområdet.

1.5 Forholdsregler ved brug af gasflasker

- Gasflasker med inaktiv gas indeholder gas under tryk og kan eksplodere hvis transport-, opbevarings- og brugsforholdene ikke sikres efter forskrifterne.
- Gasflaskerne skal fastspændes opretstående på en væg eller lignende med egnede midler, så de ikke kan vælte eller støde sammen.
- Skru beskyttelseshætten på ventilen under transport, klargøring, og hver gang svejsearbejdet er fuldført.
- Undgå at gasflaskerne udsættes for direkte solstråler, pludselige temperaturudsving, for høje eller for lave temperaturer. Udsæt aldrig gasflaskerne for meget lave eller høje temperaturer.
- Undgå omhyggeligt, at gasflaskerne kommer i berøring med åben ild, elektriske buer, brændere, elektrodeholdertænger eller med glødende partikler fra svejsningen.
- Hold gasflaskerne på lang afstand af svejsekredsløb og strømkredsløb i almindelighed.
- Hold hovedet på lang afstand af det punkt, hvorfra gassen strømmer ud, når der åbnes for gasflaskens ventil.
- Luk altid for gasflaskens ventil, når svejsningen er fuldført.
- Udfør aldrig svejsning på en gasflaske under tryk.

1.6 Beskyttelse mod elektrisk stød

- Et elektrisk stød kan være dødbringende.
- Undgå berøring af strømførende dele både inden i og uden på svejseanlægget, så længe anlægget er under forsyning (brændere, tænger, jordforbindelseskabler, elektroder, ledninger, valser og spoler er elektrisk forbundet til svejsekredsløbet).
- Sørg for, at anlæg og svejser er elektrisk isoleret ved hjælp af tørre plader og sokler med tilstrækkelig isolering mod mulig jordforbindelse.
- Kontrollér, at anlægget er forbundet korrekt til et stik og en strømkilde udstyret med en jordledning.
- Berør aldrig to svejsebrændere eller to elektrodeholdertænger samtidigt.
  Afbryd øjeblikkeligt svejsearbejdet, hvis det føles, som om der modtages elektrisk stød.

Dette udstyr til lysbuetænding og -stabilisering er fremstillet til manuel eller mekanisk styret betjening.

Øges længden af skærebrænderkabler eller svejsekabler med mere end 8 meter, vil det betyde øget risiko for elektrisk chok.

1.7 Elektromagnetiske felter og forstyrrelser

- Passagen af svejsestrøm igennem anlæggets indvendige og udvendige kabler skaber et elektromagnetisk felt i umiddelbar nærhed af svejsekablerne og af selve anlægget.
- Elektromagnetiske felter kan forårsage (på nuværende tidspunkt ukendte) helbredseffekter ved længerevarende påvirkning.
  De elektromagnetiske felter kan påvirke andet apparatur så som pacemakere eller høreapparater.

Bærere af vitale elektroniske apparater (pacemaker) bør konsultere en læge, inden de kommer i nærheden af lysbuesvejsninger og plasmaskæring.

Klassificering af udstyrs elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) i overensstemmelse med EN/IEC 60974-10 (Se typeskilt eller teknisk data)
Udstyr i klasse B overholder kravene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet i industrielle miljøer og private boliger, herunder boligområder, hvor elektriciteten leveres via det offentlige lavspændingsforsyningsnet.
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder, hvor elektriciteten leveres via det offentlige lavspændingsforsyningsnet. Der kan være visse vanskeligheder med at sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-udstyr i sådanne områder på grund af ledningsbårne forstyrrelser og strålingsforstyrrelser.

Installering, brug og vurdering af området
Dette apparat er bygget i overensstemmelse med kravene i den harmoniserede standard EN60974-10 og er identificeret som et "KLASSE A"-apparat.
Dette apparat må udelukkende anvendes til professionelle formål i industrielle omgivelser.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af anlæggets brug i private omgivelser.

Brugeren skal have ekspertise indenfor arbejdsområdet, og han/hun er i denne henseende ansvarlig for installering og brug af apparatet i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Hvis der opstår elektromagnetiske forstyrrelser, er det brugerens opgave at løse problemet med hjælp fra fabrikantens tekniske servicetjeneste.

Elektromagnetiske forstyrrelser skal under alle omstændigheder reduceres i en sådan grad, at de ikke længere har nogen indflydelse.

Inden dette apparat installeres, skal brugeren vurdere de eventuelle elektromagnetiske problemer, der kan opstå i det omkringliggende område, specielt hvad angår de tilstedeværende personers sundhedstilstand, fx: brugere af pacemakere og høreapparater.

Krav til strømtilførsel (Se tekniske specifikationer)
Højspændingsudstyr kan på grund af primærstrømmen, som hentes fra forsyningsnettet, påvirke nettets strømkvalitet. For visse typer af udstyr (se tekniske specifikationer) kan der være restriktioner eller krav vedrørende strømtilslutningen med hensyn til strømforsyningens højest tilladte impedans eller den påkrævede minimumskapacitet ved tilslutningsstedet til det offentlige elnet (point of common coupling, PCC). Hvis det er tilfældet, er det montørens eller brugerens ansvar at sikre, at udstyret kan tilsluttes; eventuelt ved henvendelse til elselskabet.

Ved interferens kan der opstå behov for yderligere forholdsregler, så som filtrering af netforsyningen.
Desuden skal man overveje muligheden for afskærmning af forsyningskablet.

Svejsekabler
Følg nedenstående regler for at reducere virkningen af de elektromagnetiske felter:
- Rul, om muligt, jordforbindelses- og effektkablerne op og fastspænd dem.
- Undgå at vikle svejsekablet rundt om kroppen.
- Undgå at stå imellem jordforbindelseskablet og effektkablet (hold begge kabler på samme side).
- Kablerne skal holdes så korte som muligt, og de skal placeres så tæt sammen som muligt og føres nær eller på gulvplanet.
- Placer anlægget i en vis afstand af svejseområdet.
- Kablerne skal holdes adskilt fra alle øvrige kabler.

Potentialudligning
Der skal tages højde for stelforbindelse af alle metalkomponenter på svejseanlægget og i den umiddelbare nærhed.
Overhold den nationale lovgivning vedrørende potentialudligning.

Jordforbindelse af arbejdsemnet
Hvis arbejdsemnet ikke er jordforbundet af hensyn til den elektriske sikkerhed eller p.g.a. dets størrelse og placering, kan en stelforbindelse mellem emnet og jorden reducere udsendelserne.
Vær opmærksom på, at jordforbindelsen af arbejdsemnet ikke må øge risikoen for arbejdsulykker for brugerne eller beskadige andre elektriske apparater.
Overhold den nationale lovgivning vedrørende jordforbindelse.

Afskærmning
Afskærmning af udvalgte kabler og apparater i det omkringliggende område kan løse interferensproblemer. Muligheden for afskærmning af hele svejseanlægget kan overvejes i specielle arbejdssituationer.

1.8 IP-beskyttelsesgrad

IP23S
- Indkapsling er beskyttet mod indføring af fingre og faste fremmedlegemer med en diameter større end/lig med 12,5 mm og berøring af farlige elementer.
- Indkapslingen er beskyttet mod regn i en vinkel på op til 60° fra lodret position.
- Indkapslingen er beskyttet mod skader forårsaget af vandindtrængning, når apparaturets bevægelige dele ikke er i bevægelse.

2 INSTALLERING

Installeringen må kun udføres af erfarent personale, der godkendt af svejsemaskinens fabrikant.

Ved installering skal man sørge for, at strømkilden er afbrudt fra forsyningsnettet.

Der er forbudt at forbinde strømkilderne (i serie eller parallelt).

2.1 Løfte-, transport- og aflæsningsanvisninger

- Anlægget er udstyret med et greb, der giver mulighed for at transportere det i hånden.
- Benyt en gaffellift og udvis stor forsigtighed under flytninger, for at undgå at generatoren vælter.

Undervurder aldrig anlæggets vægt, (læs de tekniske specifikationer).

Lad aldrig læsset glide hen over - eller hænge stille over - mennesker eller ting.

Lad aldrig anlægget eller de enkelte enheder falde eller støtte mod jordoverfladen med stor kraft.

2.2 Placering af anlægget

Overhold nedenstående forholdsregler:
- Der skal være nem adgang til betjeningsorganerne og tilslutningspunkterne.
- Placér aldrig udstyret i snævre områder.
- Anbring aldrig anlægget på en overflade med en hældning på over 10° i forhold til det vandrette plan.
- Slut anlægget til i et tørt, rent område med god udluftning.
- Beskyt anlægget mod direkte regn og solstråler.

2.3 Tilslutning

Anlægget er udstyret med et forsyningskabel til tilslutning til ledningsnettet.
Anlægget kan forsynes med:
- 400V trefase

PAS PÅ: For at undgå personskader eller beskadigelse af anlægget skal man kontrollere den valgte netspænding og sikringerne, INDEN maskinen tilsluttes nettet. Desuden skal man sikre, at kablet tilsluttes en stikkontakt, der er udstyret med jordkontakt.

Apparatets funktion er garanteret ved spændinger, der afviger op til ±15% fra den nominelle værdi.

Det er muligt at forsyne anlægget via et generator-aggregat, hvis dette blot sikrer en stabil forsyningsspænding på ±15 % af værdien af den mærkespænding, som fabrikanten har oplyst, under alle mulige driftsforhold og ved den maksimale mærkeeffekt, som strømkilden kan levere.

Det anbefales, som en norm, at benytte generator-aggregater med en effekt svarende til det dobbelte af strømkildens effekt, hvis den er enfaset, og svarende til 1,5 gang så stor, hvis den er trefaset.

Det anbefales at benytte elektronisk styrede generator-aggregater.

Af hensyn til brugernes sikkerhed skal anlægget være korrekt jordforbundet. Forsyningskablet er udstyret med en (gul-grøn) leder til jordforbindelse, der skal tilsluttes en stikkontakt med jordkontakt.

De elektriske forbindelser skal være udført af teknikere, der opfylder de specifikke faglige og tekniske krav, samt være i overensstemmelse med den nationale lovgivning i det land, hvor installeringen finder sted.

Strømkildens ledningskabel er udstyret med en gul/grøn ledning, der ALTID skal forbindes til jordforbindelsen. Denne gul/grønne ledning må ALDRIG benyttes sammen med andre ledninger til spændingsudtag.

Kontrollér, at der findes en "jordforbindelse" på det anvendte anlæg, samt at stikkontakten er i korrekt stand.

Montér udelukkende typegodkendte stik i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne.

2.4 Idriftsættelse

Tilslutning til MMA-svejsning

Tilslutningen vist på tegningen giver svejsning med omvendt polaritet. Hvis man ønsker svejsning med direkte polaritet, skal tilslutningen byttes om.

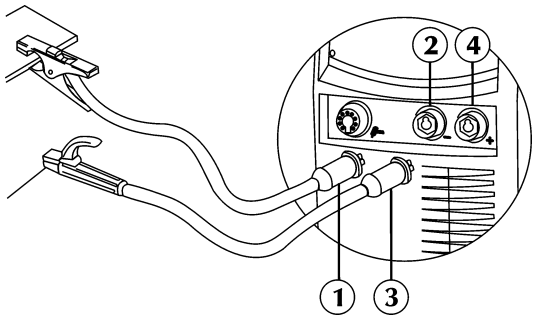

- Tilslut (1) jordklemmen til den negative pol (-) (2) på strømforsyningen.
- Tilslut (3) elektrodeholderen til den positive pol (+) (4) på strømforsyningen.

Tilslutning til TIG-svejsning

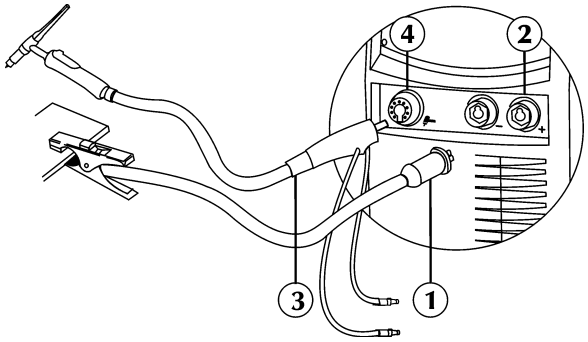

- Tilslut (1) jordklemmen til den positive pol (+) (2) på strømforsyningen.
- Tilslut TIG-svejsebrænderstikket (3) til svejsestikket (-) (4) på strømforsyningen.
- Tilslut gasslangen fra flasken til gassamlingen bagpå.

Anlæg til automation og robotstyring

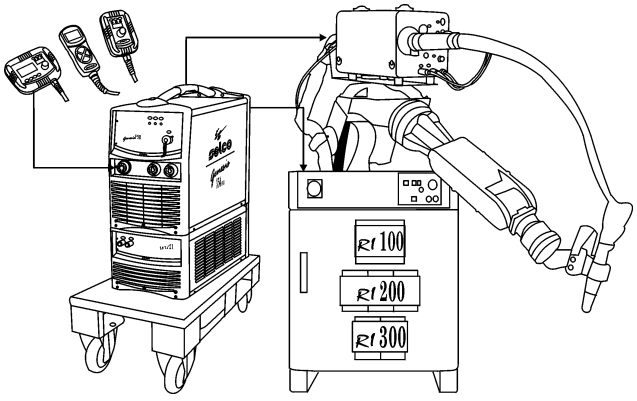

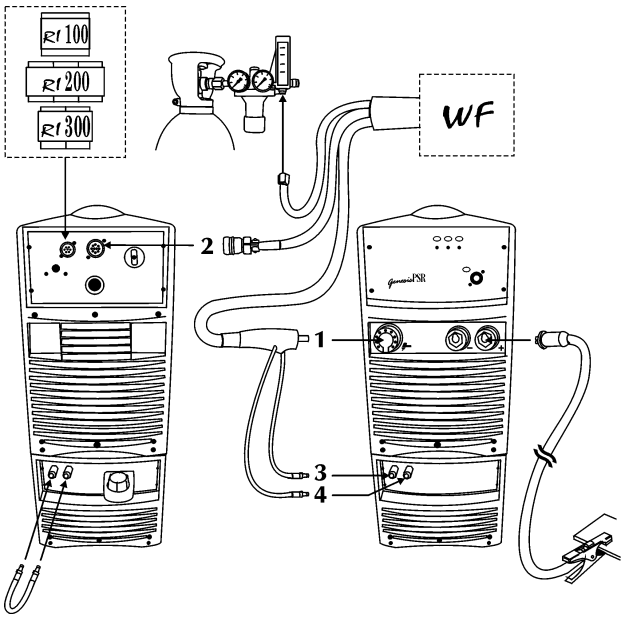

- Forbind kabelbundtets effektkabel til det relevante udtag (1).
- Forbind kabelbundtets signalkabel til den relevante konnektor (2).
  Sæt konnektoren i og drej ringmøtrikken med uret, indtil elementerne er skruet fuldstændigt fast.
- Forbind kabelbundtets gasslange til gasflaskens trykregulering eller til samlestykket på gasforsyningen.
- Forbind kabelbundtets kølevæsketilførselsslange (blå farve) med det relevante samlestykke/kobling (3) (blå farve - symbol).
- Forbind kabelbundtets kølevæsketilbageløbsslange (rød farve) med det relevante samlestykke/kobling (4) (rød farve - symbol).

Anlæg til Weld@net

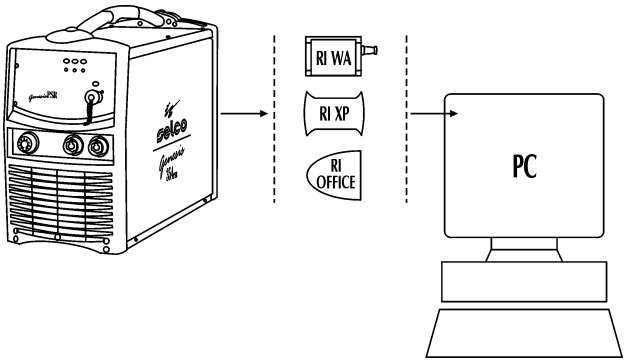

3 PRÆSENTATION AF ANLÆGGET

3.1 Generelle oplysninger

Genesis 284-354-504 PSR er inverter generatorer med konstant strøm, der er udviklet til elektrode svejsning (MMA), TIG DC (med jævnstrøm).
Det er multiprocessor anlæg, der er helt digitale (databehandling på DSP og kommunikation via CAN-BUS), der er i stand til på bedste måde at opfylde de forskellige krav inden for svejsning.
Fjernbetjeningen RC 300 udgør programmeringspanelet i et PSR-svejsesystem. Det er ikke ekstra tilbehør, men i stedet en vigtig komponent til betjening af anlægget.
Med fjernbetjeningen kan man:
- vælge svejseproces
- indstille og ændre svejseparametre
- lagre og hente skræddersyede programmer
- indstille beskyttelsesgrænser
- vise faktisk strøm, spænding, gasmålinger…
- vise alarmsignaler

3.2 Det frontale betjeningspanel

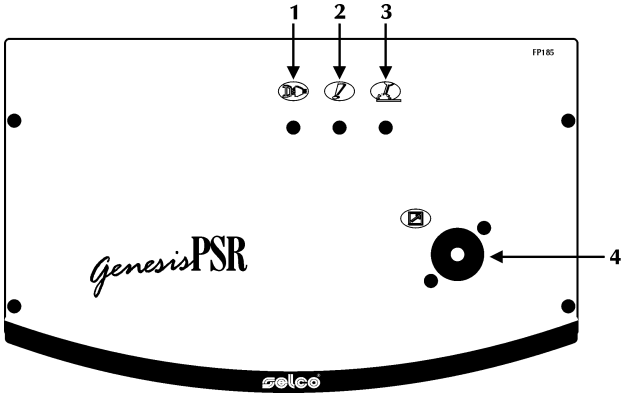

1 **Strømforsyning**

Angiver, at anlægget er tilsluttet forsyningsnettet og tændt.

2 **Generel alarm**

Angiver, at beskyttelsesanordninger, som f.eks. temperaturbeskyttelsen, kan aktiveres.

3 **Tændt**

Angiver, at der er spænding på anlæggets udgangsforbindelser.

4 **Signalkabel (CAN-BUS) input**

Giver mulighed for tilslutning af eksternt udstyr som fx RC, RI….
Gør digital kommunikation (CAN-BUS) mellem generatoren og det tilsluttede udstyr mulig.

3.3 Det frontale betjeningspanel (RC 300)

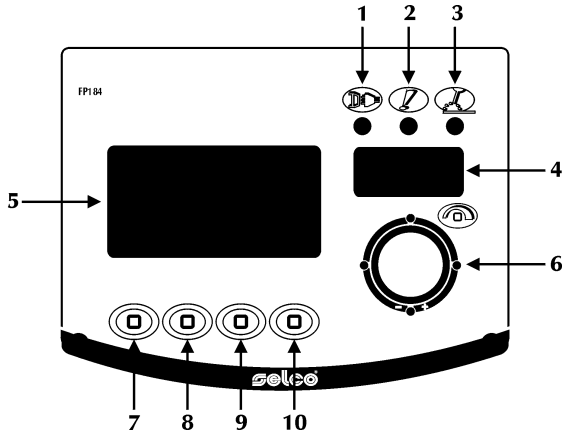

1 **Strømforsyning**

Angiver, at anlægget er tilsluttet forsyningsnettet og tændt.

2 **Generel alarm**

Angiver, at beskyttelsesanordninger, som f.eks. temperaturbeskyttelsen, kan aktiveres.

3 **Tændt**

Angiver, at der er spænding på anlæggets udgangsforbindelser.

4 **7-segment display**

Gør det muligt at vise svejsemaskinens generelle parametre under opstart, indstillinger, strøm- og spændingsaflæsninger, under svejsning og indkodning af alarmer.

5 **LCD-display**

Gør det muligt at vise svejsemaskinens generelle parametre under opstart, indstillinger, strøm- og spændingsaflæsninger, under svejsning og indkodning af alarmer. Alle aktiviteter kan vises samtidig.

6 **Reguleringshåndtag**

Giver mulighed for indtastning af valg og indstilling af svejseparametrene.

7 **Hurtigmenu**

Giver adgang til et begrænset antal parametre og til regulering af dem.

8 **Svejseproces**

Giver mulighed for at vælge svejseproces.

Elektrodesvejsning (MMA)

TIG-svejsning

ARC AIR

9 **Svejsemetoder**

I **2 taktr:** et tryk på knappen får gassen til at strømme og ramme lysbuen. Når knappen slippes, vender strømmen tilbage til nul i slope-down-tiden. Når lysbuen er slukket, strømmer gassen i gasefterstrømningstiden.

I **4 taktr:** det første tryk på knappen får gassen til at strømme, så der sker en manuel gasforstrømning. Når knappen slippes, tændes lysbuen.
Når knappen efterfølgende trykkes ind og slippes endeligt igen, startes strømmens slope-down-tid og gasefterstrømningstiden.

I "**BILEVEL"** (toplan) kan svejseren svejse med 2 forskellige strømtyper, der forinden er indstillet med "Setup".
Ved det første tryk på knappen startes gasforstrømningstiden, lysbuen tændes, og der kan svejses med den første strøm.
Når knappen slippes første gang, startes strømmens slope-up "I1". Hvis svejseren trykker på og slipper knappen hurtigt, skiftes der til "I2". Hvis han igen trykker på og slipper knappen hurtigt, vender systemet tilbage til "I1", osv.
Hvis svejseren trykker på knappen i længere tid, startes strømmens slope-down, som medfører den endelige strøm. Når knappen slippes, slukkes lysbuen, mens gassen fortsætter med at strømme i gasefterstrømningstiden.

Punktsvejsning

Giver mulighed for at aktivere processen "punktsvejsning" og for at fastlægge svejsningens varighed.

Automation og robotstyring

Giver mulighed for indstilling af svejseparametre fra eksterne systemer, fx robotter.

3.4 Startskærm

Når generatoren tændes, udfører den en række check for at sikre at såvel systemet som det tilsluttede udstyr fungerer, som de skal.

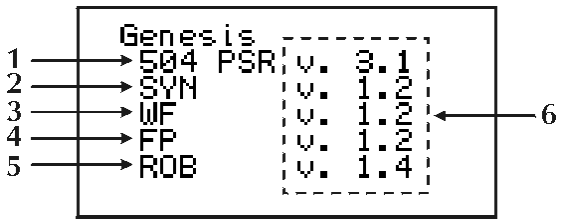

1 Logic/system type board
2 Synergic board
3 Motor board (WF)
4 Control board (RC 300)
5 Robot interface board (RI)
6 Software version

Hvis der ikke vises softwareversion (---) ud for udstyret, betyder det, at der ikke er kommunikation til det, og korrekt drift kan derfor ikke garanteres (læs mere herom under "Diagnostics and solutions"/"Diagnose og løsningsmuligheder").

Samtidig udføres gastesten for at checke, om forbindelsen til gastilførselssystemet er i orden (automation- og robotstyrings-systemer).

Hvis gasflowet ikke virker, høres en speciel alarm, og der vises samtidig et alarmsignal (se under "Alarmkoder").

3.5 Gem skærm

Systemet har en automatisk gemmefunktion for alle svejseparametre på synergic boardet (inden i generatoren) og på control boardet (RC 300).
Evt. forskelle mellem data, der er gemt på de to apparater, vises ved følgende skærmbillede:

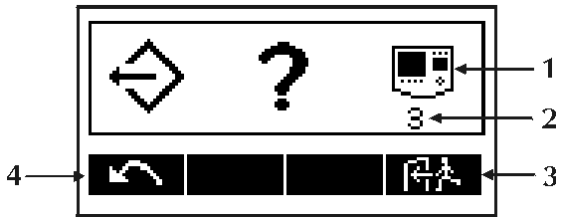

Vælg den hukommelse, der skal bruges til fremtidige svejseopgaver, ved at dreje på encoderen.

1 Control board hukommelse

Synergic board hukommelse

2 Antal programmer i den valgte hukommelse

3 Gem de udførte opgaver og vend tilbage til hovedskærmen

4 Slet de udførte opgaver

Det er altså muligt at bruge RC 300 remote controllen til at gemme og/eller "klone" et programmeret systems karakteristika over i et andet system.

3.6 Hovedskærmen

Giver mulighed for at styre systemet og svejseprocessen, da den viser de væsentligste indstillinger.

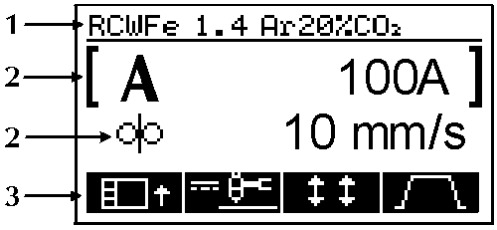

1 Overskrifter

Gør det muligt at se de vigtigste informationer om de valgte processer:

- Det hentede program eller synergikurve

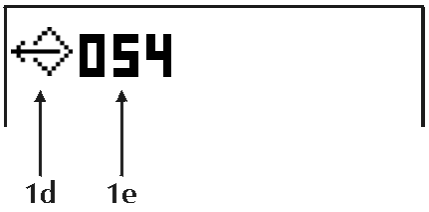

1d

Det hentede program

Den hentede proces

1e Det hentede programs /synergikurves nummer
- De faktiske strøm- og spændingsværdier under svejsefaserne

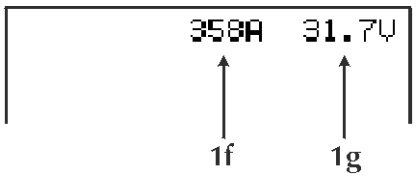

1f Strømaflæsning
1g Spændingsaflæsning

2 Svejseparametre

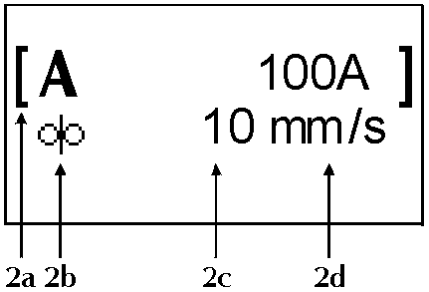

Vælg de ønskede parametre ved at trykke på encoder-knappen.
Tilpas værdien for de valgte parametre ved at dreje encoderen.
2a Bjælker for parametervalg
2b Parameterikon
2c Parameterværdi
2d Måleenhed for parameter

PROCES	PARAMETER 1	PARAMETER 2
MMA	A	
ARC AIR	A	
TIG	A	

Parametrene på hovedskærmen kan skræddersys (se under "Skræddersyet interface").

3 Funktioner

Gør det muligt at indstille de vigtigste procesfunktioner og svejsemetoder.

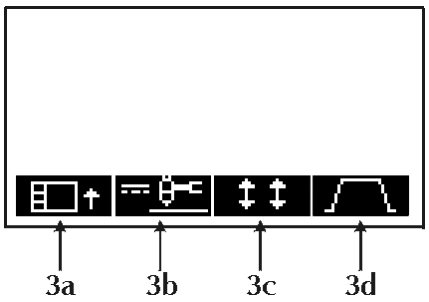

3a

Giver adgang til hurtigmenuen (og til at komme ud af den igen) - (se under "Hurtigmenuen")

3b Her kan der vælges svejseproces

MMA

ARC AIR

TIG

3c Her kan vælges svejsemetode

2 takter

4 takter

Bilevel

Punktsvejsning

Automation og robotstyring

3d

KONSTANT strøm

IMPULS-strøm

Fast Pulse

3.7 Hurtigmenuen

Giver mulighed for at vælge og regulere de svejseparametre, der bruges oftest.

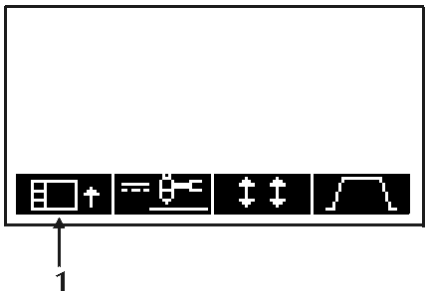

Tryk på tasten (1) for at komme ind i hurtigmenuen .

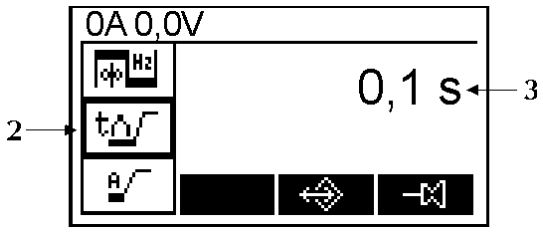

Vælg det ønskede parameter ved at dreje encoderen, så det ligger inden for den centrale kvadrant (2).
Det valgte parameters værdi og måleenhed kan ses ud for det (3).

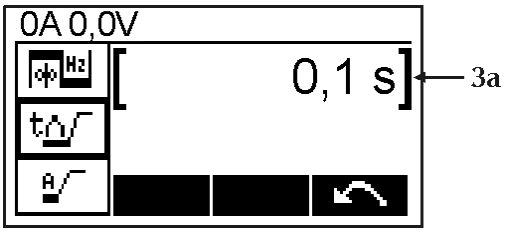

Aktiver regulering af det valgte parameter ved at trykke på encoderknappen.

3a Parametervalgsbjælker

Tilpas værdien af det valgte parameter ved at dreje encoderen.

Godkend den foretagne ændring ved at trykke på encoderknappen.

Forlad hurtigmenuen ved at trykke på tasten (1).

PROCES	HURTIGMENUEN
MMA	A
ARC AIR	A
TIG	A

Det er muligt at skræddersy parametrene i hurtigmenuen (se under "Skræddersyet interface").
Hvis der aktiveres andre funktioner end default-opsætningen, ændres nummeret/antal og type for parametre i hurtigmenuen.

3.8 Setup

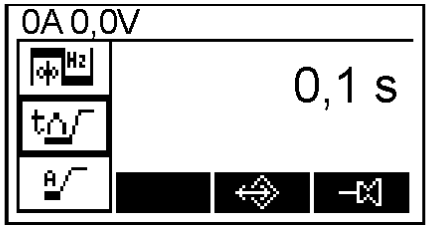

Giver mulighed for indstilling og regulering af en række ekstra parametre til en bedre og mere præcis administration af svejseanlægget.
Parametrene i setup er ordnet i henhold til den valgte svejseproces og har et kodenummer.
Adgang til setup: opnås ved at trykke på indkodningstasten i 5 sek. (nullet på midten af 7-segmentdisplayet bekræfter, at adgangen er opnået).
Markering og indstilling af det ønskede parameter: opnås ved at dreje på indkodningstasten, indtil parameterets kodenummer vises. På dette tidspunkt giver et tryk på indkodningstasten mulighed for at få vist og regulere indstillingsværdien for det markerede parameter.
Udgang fra setup: tryk igen på indkodningstasten for at forlade "reguleringssektionen".
Man forlader setup ved at gå til parameteret "O" (lagr og luk) og trykke på indkodningstasten.

Liste over parametrene i setup (MMA-ARC AIR)

0 **Lagr og luk**
Giver mulighed for at lagre modifikationerne og forlade setup.

1 **Reset**
RESET
Giver mulighed for at indstille alle parametrene på defaultværdierne igen.

2 **Svejsestrøm**
A
Giver mulighed for at regulere svejsestrømmen.
Ampereindstillet parameter (A).
Minimum 6A, Maksimum Imax, Default 100A

3 **Hot start**
Giver mulighed for at regulere hot-start-værdien i MMA. Herved tillades en mere eller mindre "varm" start under buens tændingsfaser, hvilket reelt letter starthandlingerne.
Procentindstillet parameter (%) på svejsestrømmen.
Minimum Off, Maksimum 500%, Default 80%

4 **Arc force**
Giver mulighed for at indstille værdien på Arc force i MMA. Herved tillades en mere eller mindre energisk dynamisk respons under svejsning, hvilket reelt letter svejsehandlingerne.
Lysbuens styrkeværdi øges for at mindske risikoen for, at elektroden sidder fast.
Procentindstillet parameter (%) på svejsestrømmen.
Minimum Off, Maksimum 500%, Default 30%

40 **Strømaflæsning**
A
Gør det muligt at se den faktiske værdi for svejsestrømmen.
Det er muligt selv at indstille, hvordan svejsestrømmen vises (se under "Skræddersyet interface").

41 **Spændingsaflæsning**
V
Gør det muligt at aflæse den faktiske værdi for svejsespænding.
Det er muligt selv at indstille, hvordan svejsespændingen vises (se under se under "Skræddersyet interface").

44 **Reguleringstrin**
Gør det muligt at regulere et parameter med trin, som man selv kan skræddersy
Minimum 1, Maximum Imax, Default 1

45 **Ekstern parameter CH1**
CH1
Gøre det muligt at styre ekstern parameter 1 (minimumværdi, maksimumværdi).
(Se under "Styring fra eksternt udstyr").

46 **Ekstern parameter CH2**
CH2
Gøre det muligt at styre ekstern parameter 2 (minimumværdi, maksimumværdi).
(Se under "Styring fra eksternt udstyr").

47 **Lås/lås op**
Gør det muligt at låse kontrolpanelets indstillinger og at installere en beskyttelseskode (se under "Lås/lås op").

48 **Summetone**
Giver mulighed for at justere summetonen.
Minimum Off, Maksimum 10, Default 5

49 **Kontrast**
Giver mulighed for at indstille displayets lysstyrke.
Minimum 0, Maksimum 50, Default 25

50 Gør det muligt at få adgang til højere set up-niveauer:
USER: bruger
SERV: service
SELCO: Selco

99 **Reset**
RESET
Gør det muligt at resette alle parametre til default-opsætningen.
Gør det muligt at resette hele den grafiske interface til producentens opsætning.

Liste over parametrene i setup (TIG)

0 **Lagr og luk**
Giver mulighed for at lagre modifikationerne og forlade setup.

1 **Reset**
RESET
Giver mulighed for at indstille alle parametrene på defaultværdierne igen.

2 **Præ-gas**
Giver mulighed for at indstille og regulere gassens strømning, inden buen tændes.
Giver mulighed for at fylde gas på brænderen og forberede omgivelserne til svejsningen.
Minimum 0,0 sek., Maksimum 99,9 sek., Default 0,1sek.

3 **Strøm ved tænding**
Muliggør regulering af strømmen ved svejsningens start.
Tillader at opnå et mere eller mindre varmt svejsebad i faserne, der følger umiddelbart efter tændingen.
Parameter indstillet i Ampere (A) - Procent (%).
Minimum 3A-1 %, Maksimum Imax-500 %, Default 50 %

5 **Stigningsrampe ("slope-up")**
Giver mulighed for at indstille en blød overgang mellem strømmen ved tænding og under svejsning.
Sekundindstillet parameter (s).
Minimum off, Maksimum 99,9 sek., Default off

6 **Svejsestrøm**
A
Giver mulighed for at regulere svejsestrømmen.
Ampereindstillet parameter (A).
Minimum 3A, Maksimum Imax, Default 100A

7 **Toplansstrøm**
A_2
Giver mulighed for at regulere den sekundære strøm i tilstanden toplanssvejsning.
Første gang man trykker på svejsebrænder-trykknappen

begynder gassen at strømme, lysbuen og svejsning, med udgangsstrømmen, udløses.
Når knappen slippes første gang, påbegyndes forøgelsesrampen som bringer strømmen op på niveauet "I1". Hvis man trykker og slipper trykknappen i hurtig rækkefølge, skifter man til "I2"; hvis man igen trykker og slipper trykknappen i hurtig rækkefølge, skifter man igen til "I1" og så videre.
Hvis man trykker i længere tid på knappen, påbegyndes strømmens falderampe som resulterer i slutstrømmen.
Når knappen slippes vil lysbuen gå ud hvorimod gassen fortsætter med at strømme indtil den er opbrugt.
Parameter indstillet i Ampere (A) - Procent (%).
Minimum 3A-1 %, Maksimum Imax-500 %, Default 50 %

9 Basisstrøm

Giver mulighed for at regulere basisstrømmen i impulstilstand og hurtig impulstilstand.
Ampereindstillet parameter (A).
Minimum 3A-1%, Maksimum svejsestrøm-100 %, Default 50 %

11 Impulsfrekvens

Tillader regulering af pulseringsfrekvensen.
Gør det muligt at opnå de bedste svejseresultater for tynde tykkelser og det pæneste udseende af svejsesømmen.
Parameter indstillet i Hertz (Hz) - KiloHertz (KHz).
Minimum 0,1Hz, Maksimum 250Hz, Default 1,0Hz

12 Impulsmoduleret arbejdscyklus

Gør det muligt af indstille driftsperioden for pulsering.
Tillader at bevare spidsstrømmen i kortere eller længere tid.
Parameter indstillet i procent (%).
Minimum 1 %, Maksimum 99 %, Default 50 %

13 Fast Pulse Frekvens

Tillader indstilling af pulseringsfrekvensen.
Gør det muligt at opnå en større koncentration og en bedre stabilitet af lysbuen.
Parameter indstillet i Hertz (Hz).
Minimum 20Hz, Maksimum 500Hz, Default 100Hz

14 Sænkningsrampe (slope-down)

Giver mulighed for at indstille en blød overgang mellem strømmen ved slukning og under svejsning.
Sekundindstillet parameter (s).
Minimum off, Maksimum 99,9 sek., Default off

15 Slutstrøm

Giver mulighed for at regulere slutstrømmen.
Parameter indstillet i Ampere (A) - Procent (%).
Minimum 3A-1 %, Maksimum Imax-500 %, Default 50%

17 Post-gas

Giver mulighed for at regulere gassens strømning ved svejsningens afslutning.
Sekundindstillet parameter (s).
Minimum 0,0 sek., Maksimum 99,9 sek., Default 5,0 sek.

18 TIG-start (LIFT)

Tillader valg af den ønskede tændingsfunktion.
On=HF START, Off= LIFT START, Default HF START

22 Punktsvejsning

Giver mulighed for at aktivere processen "punktsvejsning" og for at fastlægge svejsningens varighed.
Tillader timing af svejseprocessen.
Parameter indstillet i sekunder (s).
Minimum off, Maksimum 99,9 sek., Default 1,0 sek.

25 Trådhastighed

Gør det muligt at regulere trådfremføringshastigheden.
Parameter indstillet i mm/sekunder (mm/s).
Minimum 1 mm/sek., Maksimum 200 mm/sek., Default off

26 Trådstart - forsinkelse

Sekundindstillet parameter (s).
Minimum 0.1 sek., Maksimum 99.9 sek., Default Off

27 Trådstop – fremskyndelse/forsinkelse

Sekundindstillet parameter (s).
Minimum 0.1 sek., Maksimum 99.9 sek., Default Off

28 Trådudtrækning

Sekundindstillet parameter (s).
Minimum 0.01 sek., Maksimum 1.00 sek., Default 0.10 sek.

29 Sænkningsrampe (slope-down) (Trådhastighed)

Tillader indstillingen af en rampetid i pulseringsfasen.
Sekundindstillet parameter (s).
Minimum 0.0 sek., Maksimum 10.0 sek., Default 0.0 sek.

30 Trådens basishastighed

Parameter indstillet i procent (%).
Minimum 0 %, Maksimum 100 %, Default 0 %
100% =
0% = 0
= trådudtrækning

31 Stigningsrampe (slope-up) (Trådhastighed)

Tillader indstillingen af en rampetid i pulseringsfasen.
Sekundindstillet parameter (s).
Minimum 0.0 sek., Maksimum 10.0 sek., Default 0.0 sek.

32 Frekvens (Trådhastighed)

Tillader pulseringens aktivering.
Tillader regulering af pulseringsfrekvensen.
Hertzindstillet parameter (Hz).
Minimum 0.1Hz, Maksimum 5.0Hz, Default off

0.1÷5.0Hz	frekvens (Trådhastighed)
off	frekvens (Trådhastighed) = 0
syn	frekvens (Trådhastighed) = frekvens (strøm)

33 Arbejdscyklus (Trådhastighed)

Gør det muligt af indstille driftsperioden for pulsering.
Parameter indstillet i procent (%).
Minimum 1 %, Maksimum 99 %, Default 50 %

34 Ubalance (Trådhastighed)

Parameter indstillet i procent (%).
Minimum -50 %, Maksimum +50 %, Default 0 %

37 Stopværdier

Gør det muligt at indstille advarselsværdier og stopværdier.
Giver mulighed for nøje styring af de forskellige svejsefaser (se under "Stopgrænser").

38 Startfilter

Gør det muligt at få styringen af stopgrænser til at virke med en selvvalgt forsinkelse i forhold til buetændingen.
Gør det muligt at filtrere tændingsfasen (se under "Stopgrænser").
Min. 0.0 sek., Max. 10.0 sek., Default 0.05 sek.

39 Outputfiltre

Gør det muligt at slå styringen af stopgrænsen fra, før svejsningen er helt færdig.
Gør det muligt at filtrere slukningsfasen (se under "Stopgrænser").
Min. 0.0 sek., Max. 10.0 sek., Default 0.05 sek.

40 Strømaflæsning

Gør det muligt at se den faktiske værdi for svejsestrømmen.
Det er muligt selv at indstille, hvordan svejsestrømmen vises (se under "Skræddersyet interface").

41 **Spændingsaflæsning**

Gør det muligt at aflæse den faktiske værdi for svejsespænding.
Det er muligt selv at indstille, hvordan svejsespændingen vises (se under se under "Skræddersyet interface").

42 **Aflæsning af gasflow**

44 **Justeringstrin (U/D)**

Giver mulighed for at justere variationstrinet på tasterne up-down.
Minimum Off, Maksimum MAX, Default 1

45 **Ekstern parameter CH1**

Gøre det muligt at styre ekstern parameter 1 (minimumværdi, maksimumværdi).
(Se under "Styring fra eksternt udstyr").

46 **Ekstern parameter CH2**

Gøre det muligt at styre ekstern parameter 1 (minimumværdi, maksimumværdi).
(Se under "Styring fra eksternt udstyr").

47 **Lås/lås op**

Gør det muligt at låse kontrolpanelets indstillinger og at installere en beskyttelseskode (se under "Lås/lås op").

48 **Summetone**

Giver mulighed for at justere summetonen.
Minimum Off, Maksimum 10, Default 5

49 **Kontrast**

Giver mulighed for at indstille displayets lysstyrke.
Minimum 0, Maksimum 50, Default 25

50 Gør det muligt at få adgang til højere set up-niveauer:
USER: bruger
SERV: service
SELCO: Selco

99 **Reset**

Gør det muligt at resette alle parametre til default-opsætningen.
Gør det muligt at resette hele den grafiske interface til producentens opsætning.

3.9 Programskærm

1 **Generelt**

Giver mulighed for at lagre og styre 50 svejseprogrammer, som kan operatøren selv kan skræddersy.

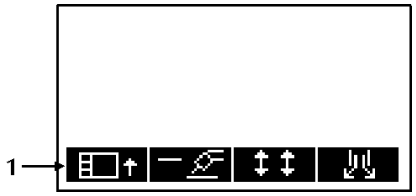

Gå ind i hurtigmenuen ved at trykke på tasten (1).

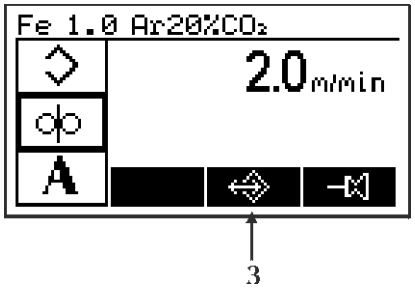

Gå ind på programstyringsskærmen ved at trykke på tasten (3).

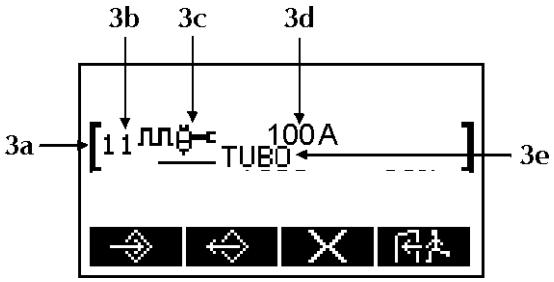

3a Parametervalgsbjælker
3b Det valgte programs nummer
3c Det valgte programs proces
3d Det valgte programs vigtigste parametre
3e Beskrivelse af det valgte program

2 **Programlagring**

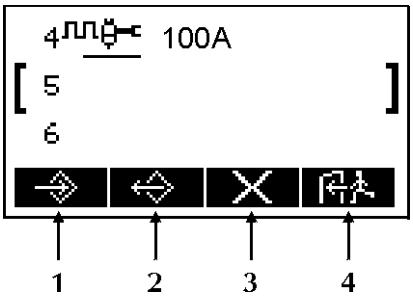

Vælg det ønskede program (eller en tom hukommelse) ved at dreje encoderen.

Gem alle eksisterende indstillinger i det valgte program ved at trykke på knappen (1).

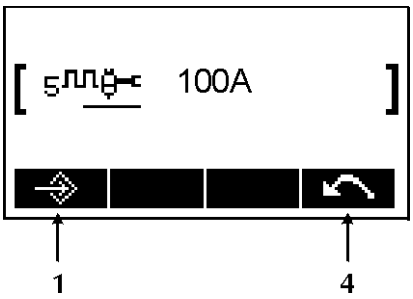

Godkend ændringen ved at trykke på knappen (1).
Afbryd ved at trykke på knappen (4).

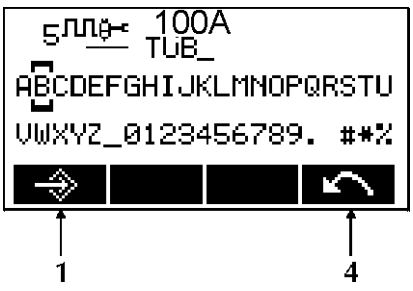

Tilføj en beskrivelse af programmet.
- Vælg det ønskede bogstav ved at dreje encoderen.
- Bogstavet lagres ved et tryk på encoderen.

Godkend ved at trykke på knappen (1).
Afbryd ved at trykke på knappen (4).

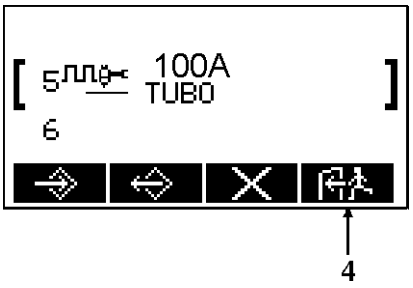

Gem og gå ud af skærmbilledet ved at trykke på knappen (4) .

3 Hent program

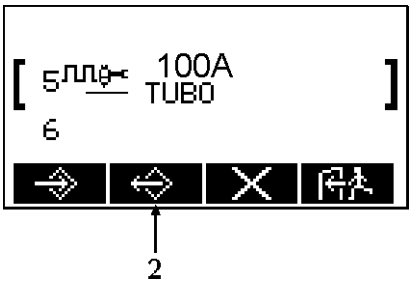

Vælg det ønskede program ved at dreje encoderen.
Hent det ønskede program ved at trykke på knappen (2) .

4 Slet program

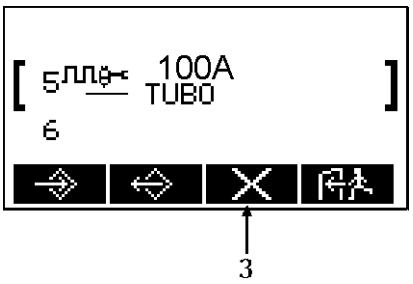

Vælg det ønskede program ved at dreje encoderen.
Slet det valgte program ved at trykke på knappen (3) .

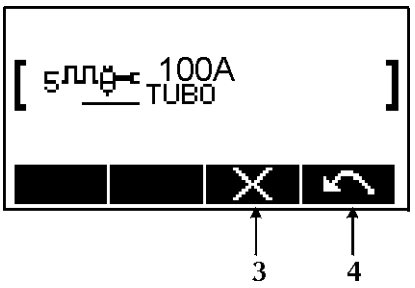

Godkend ved at trykke på knappen (3) .
Afbryd ved at trykke på knappen (4) .

3.10 Skræddersyet interface

Gør det muligt at skræddersy parametrene på hovedskærmen og i hurtigmenuen.

1 Skræddersy hovedskærmen

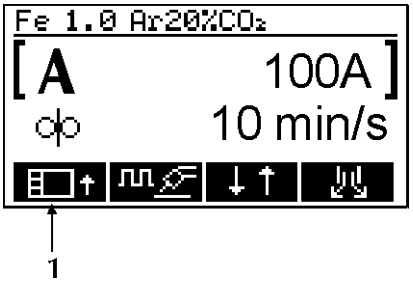

Vælg det parameter, som ønskes erstattet, ved at trykke på encoderen.
Gå ind i hurtigmenuen ved at trykke på knappen (1) .

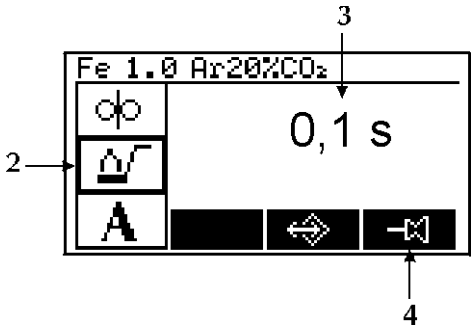

Vælg det ønskede parameter ved at dreje på encoderen, indtil det er inde i den centrale kvadrant (2).
Det valgte parameters værdi og måleenhed står ud for det (3).
Gem det valgte parameter på hovedskærmen ved at trykke på knappen (4) .

2 Skræddersy hurtigmenuen

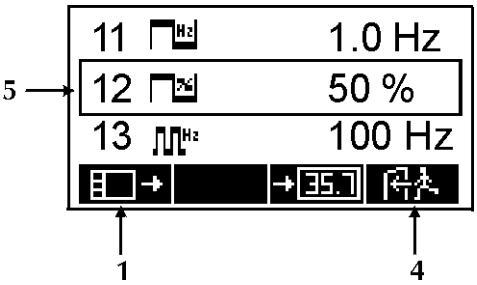

Gå ind i opsætning ved at holde encoderknappen nede i mindst 3 sekunder.
Vælg det ønskede parameter ved a dreje encoderen, så det vises i den centrale kvadrant (5).
Gem det valgte parameter in hurtigmenuen ved at trykke på knappen (1) .
Slet det valgte parameter fra hurtigmenuen ved at trykke på knappen (1) .
Gem og gå ud af skærmbilledet ved at trykke på knappen (4) .

3 Skræddersy 7-segment displayet

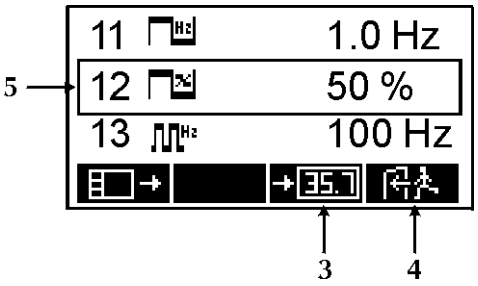

Gå ind i opsætning ved at holde encoderknappen nede i mindst 3 sekunder.
Vælg det ønskede parameter ved a dreje encoderen, så det vises i den centrale kvadrant (5).

Gem det valgte parameter i 7-segment displayet ved at trykke på knappen (3) .
Gem og gå ud af skærmbilledet ved at trykke på knappen (4) .

Default

3.11 Lås/lås op

Gør det muligt at låse alle indstillinger fra kontrolpanelet med et sikkerhedspassword.

Gå ind i opsætning ved at holde encoderknappen nede i mindst 5 sekunder.
Vælg det ønskede parameter (47) ved at dreje encoderen, indtil det kan ses i den centrale kvadrant.

Vælg den ønskede parameter (551).

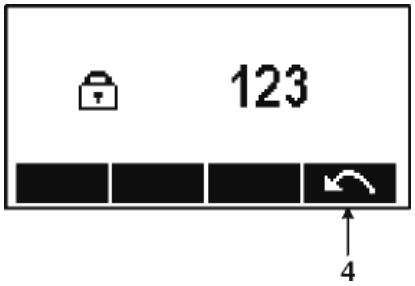

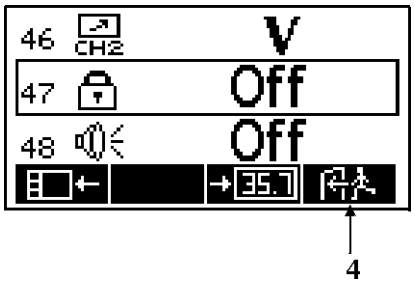

Aktiver regulering af det valgte parameter ved at trykke på encoderknappen.
Definer en numerisk kode (password) ved at dreje på encoderen.
Godkend ændringen ved at trykke på encoderknappen.
Gem og gå ud af skærmbilledet ved at trykke på knappen (4) .

Når en opgave udføres på et låst kontrolpanel, kommer der et specielt skærmbillede frem.

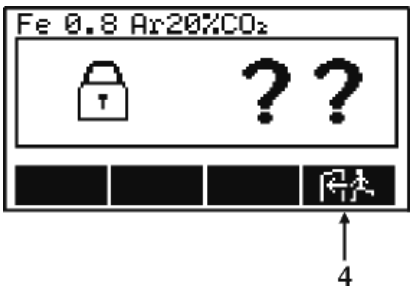

- Gå ind i panelfunktionerne midlertidigt (5 minutter) ved at dreje endoceren og indtaste gyldigt password.
  Godkend ændringen ved at trykke på knappen (4) .
- Lås kontrolpanelet endeligt op ved at gå ind i opsætning (følg instrukserne ovenfor) og sæt parameter 47 tilbage på "off".
  Godkend ændringerne ved at trykke på knappen (4) .

Bekræft den udførte ændring ved at trykke på encoderen.

3.12 Styring fra eksternt udstyr

Giver mulighed for indstilling af styremetoder for svejseparametre fra eksternt udstyr (RC, brænder…..).

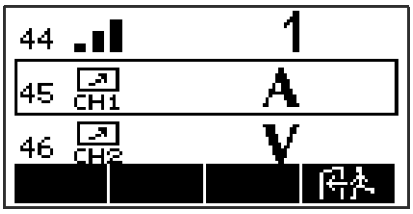

Gå ind i opsætning ved at holde encoderen nede i mindst 3 sekunder.
Vælg det ønskede parameter (45-46) ved at dreje encoderen, til det vises i den centrale kvadrant.

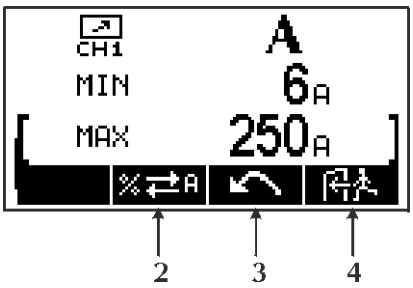

Gå ind i "Styring fra eksternt udstyr" skærmen ved at trykke på encoderknappen.
Vælg det ønskede parameter (Min-Max) ved at trykke på encoderknappen.
Tilpas det valgte parameter (Min-Max) ved at dreje encoderen.
Vælg indstillingsmetode ved at trykke på knappen (2) .

A / V Absolut værdi
% Procentværdi

Gem og gå ud af skærmbilledet ved at trykke på knappen (4) .

Afbryd ved at trykke på knappen (3) .

3.13 Stopgrænser

Gør det muligt at styre svejseprocessen ved at sætte advarselsgrænser ⚠ MIN ⚠ MAX og stopgrænser for de vigtigste målbare parametre ⚠ MIN ⚠ MAX :

A Svejsestrøm

V Svejsespænding

Gasflow

Automation-bevægelse

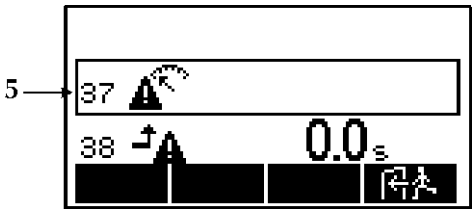

Gå ind i opsætning ved at holde encoderknappen nede i mindst 2 sekunder.
Vælg det ønskede parameter (37) ved at dreje på encoderen, indtil det vises i den centrale kvadrant (5).

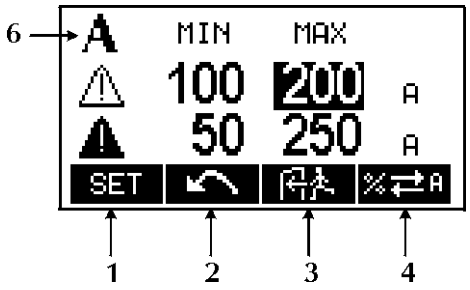

Gå ind i "Stopgrænser" skærmbilledet ved at trykke på encoderknappen.
Vælg det ønskede parameter ved at trykke på knappen (1) SET (ikonet for det valgte parameter kommer frem i boks 6).
Vælg metode til at indstille stopgrænser ved at trykke på knappen (4) %⇄A .

A / V Absolut værdi

% Procentværdi

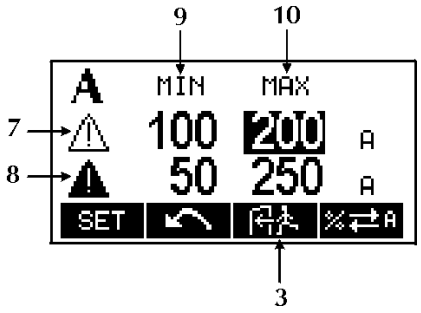

7 Advarselsgrænselinje
8 Alarmgrænselinje
9 Minimum-niveau søjle
10 Maksimum-niveau søjle

Vælg den ønskede boks ved at trykke på encoderknappen (den valgte boks vises med modsat kontrast).

Tilpas niveauet for den valgte grænse ved at dreje encoderen.
Gem og gå ud af skærmbilledet ved at trykke på knappen (3) .

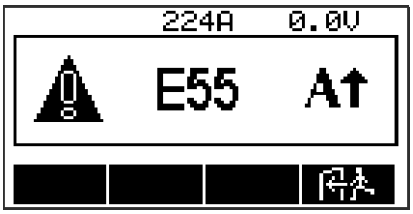

Hvis en af advarselsgrænserne overskrives, vil et signal kunne ses på kontrolpanelet.

Hvis en af alarmgrænserne overskrides, vil et signal kunne ses på kontrolpanelet, og svejsningen blokeres omgående.

Det er muligt at indstille start og slut svejsefiltre, for at forhindre at fejlsignal går i gang, når buen hhv. tændes og slukkes (se under "Opsætning" - Parameter 38 og 39).

3.14 Alarmskærmbilleder

Giver mulighed for at et alarmsignal kommer frem og angiver de mest almindelige muligheder for løsning af det opståede problem.

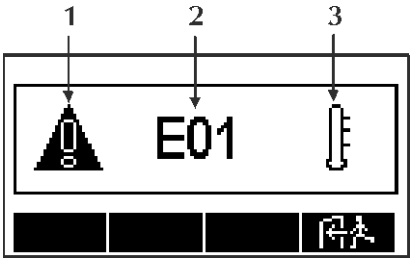

1 Alarmikon

2 Alarmkode
E01

3 Alarmtype

Alarmkoder

E00 Generel alarm

E01 Temperaturalarm

E04 Kommunikationsalarm (PSR)

E05 For høj strømstyrke alarm
A↑

E07 Trådfremføringsmotor-alarm
V

E08 Motorblokerings-alarm

E10 Strømmodul-alarm

E11 Systemkonfigurerings-alarm

E12 Kommunikationsalarm (WF - PSR)

E13 Kommunikationsalarm (RC 300 - PSR)

E14 Program ikke gyldigt alarm

E16 Kommunikationsalarm (RI)

E20 Hukommelsesfejl-alarm (PSR)

E21 Mistet data alarm (PSR)

E22 LCD display alarm

E23 Hukommelsesfejl-alarm (RC)

E24 Mistet data alarm (RC)

E25 Hukommelsesfejl-alarm (WF)

E26 Mistet data alarm (WF)

E40 Systemstrømtilførsels-alarm

E41 Overspændingsalarm

E42 Underspændingsalarm

E43 Mangel på kølemiddel alarm

E44 Mangel på gas alarm

E49 Nødkontakt-alarm

E51 Usupportet indstillings-alarm

E52 Anti-kollisionsalarm

E53 Ekstern-flowkontakt-alarm

Stopgrænsekoder

E54 Strømniveau overskredet (Alarm)

E62 Strømniveau overskredet (Advarsel)

E55 Strømniveau overskredet (Alarm)

E63 Strømniveau overskredet (Advarsel)

E56 Spændingsniveau overskredet (Alarm)

E64 Spændingsniveau overskredet (Advarsel)

E57 Spændingsniveau overskredet (Alarm)

E65 Spændingsniveau overskredet (Advarsel)

E58 Gasflow niveau overskredet (Alarm)

E66 Gasflow niveau overskredet (Advarsel)

E59 Gasflow niveau overskredet (Alarm)

E67 Gasflow niveau overskredet (Advarsel)

E60 Hastighedsgrænse overskredet (Alarm)

E68 Hastighedsgrænse overskredet (Advarsel)

E61 Hastighedsgrænse overskredet (Alarm)

E69 Hastighedsgrænse overskredet (Advarsel)

3.15 Bagpanel

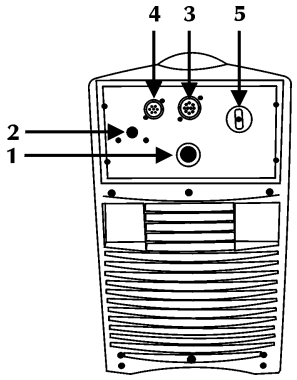

1 **Forsyningskabel**
Kablet giver mulighed for at forsyne anlægget og koble det til ledningsnettet.

2 **Gastilslutning**

3 **Signalkabelindgang (WF)**

4 **Signalkabel (CAN-BUS) (RC-RI) input**

5 **Tændingskontakt**
Styrer den elektriske tænding af svejsemaskinen.

Den kan stilles i to positioner: "O" slukket; "I" tændt.

3.16 Stikkontaktpanel

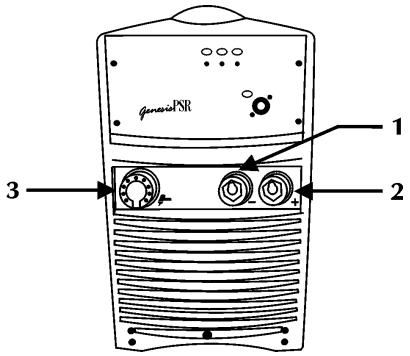

1 **Negativt effektudtag**
Giver mulighed for at tilslutte elektrodejordforbindelsens eller brænderens kabel i TIG.

2 **Positivt effektudtag**
Giver mulighed for at tilslutte elektrodebrænderen i MMA eller jordforbindelseskablet i TIG.

3 **Påsætning blus**

4 EKSTRAUDSTYR

4.1 Almene oplysninger

Når fjernbetjeningen sluttes til den relevante konnektor på Selco-generatoren, aktiveres fjernbetjeningsfunktionen. Tilslutningen kan både udføres med tændt og slukket anlæg.
Generatorens betjeningspanel vil forblive aktivt og kan afvikle en hvilken som helst modifikation, når fjernbetjeningen er sluttet til. Modifikationerne på generatorens betjeningspanel vises også på fjernbetjeningens betjeningspanel og omvendt.

4.2 Fjernbetjening RC 100

Anordningen RC 100 er en fjernbetjening til visning og justering af svejsestrømmen og svejsespændingen.

"Se i instruktionsmanualen".

4.3 Fjernbetjening med pedal RC 120 til TIG-svejsning

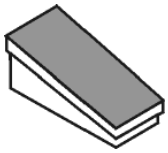

Når strømkilden er skiftet til funktionen "EKSTERN KONTROL", varieres udgangsstrømmen fra en minimumsværdi til en maksimumsværdi (kan indstilles fra SETUP) ved ændring af fodens tryk på pedalen. En mikroafbryder afgiver et signal for start af svejsningen ved selv det mindste tryk.

4.4 Fjernbetjening RC 200

Anordningen RC 200 er en fjernbetjening, der giver mulighed for at vise og ændre alle de disponible parametre på strømkildens betjeningspanel, hvortil den er forbundet.

"Se i instruktionsmanualen".

4.5 Brænderne i serien MT300

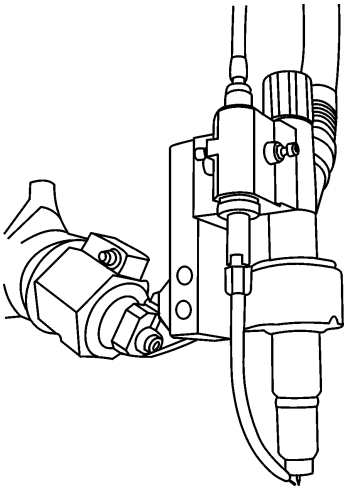

5 VEDLIGEHOLDELSE

Anlægget skal undergå en rutinemæssig vedligeholdelse i henhold til fabrikantens anvisninger.

Al vedligeholdelse skal udelukkende udføres af kvalificeret personale.
Alle adgangslåger, åbninger og dæksler skal være lukket og korrekt fastgjort, når apparatet er i funktion.
Anlægget må aldrig udsættes for nogen form for modifikation.
Undgå ophobning af metalstøv i nærheden af eller direkte på udluftningsvingerne.

Afbryd strømforsyningen til anlægget inden enhver form for indgreb!

Regelmæssig kontrol af strømkilden:
- **Rengør strømkilden indvendigt ved hjælp af trykluft med lavt tryk og bløde børster.**
- **Kontrollér de elektriske tilslutninger og alle forbindelseskabler.**

Ved vedligeholdelse eller udskiftning af komponenter i brænderne, i elektrodeholdertangen og/eller jordledningskablerne skal nedenstående fremgangsmåde overholdes:



Kontrollér temperaturen på komponenterne og sørg for, at de ikke er overopvarmet.

Anvend altid handsker, der opfylder sikkerhedsreglerne.

Anvend egnede nøgler og værktøj.

Ved manglende udførelse af ovennævnte vedligeholdelse vil alle garantier bortfalde, og fabrikanten vil i alle tilfælde være fritaget for alle former for ansvar.

6 FEJLFINDING OG LØSNINGER

Eventuel reparation eller udskiftning af anlægselementer må udelukkende udføres af teknisk kvalificeret personale.

Reparation eller udskiftning af anlægselementer udført af uautoriseret personale medfører øjeblikkeligt bortfald af produktgarantien.
Anlægget må aldrig udsættes for nogen form for modifikation.

Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar, hvis operatøren ikke overholder disse forskrifter.

Manglende tænding af anlægget (grøn kontrollampe slukket)

Årsag Manglende ledningsnetsspænding i forsyningsstikket.
Løsning Udfør en kontrol og foretag en reparation af det elektriske anlæg.
Benyt kun specialiseret personale.

Årsag Defekt forsyningsstik eller –ledning.
Løsning Udskift den defekte komponent.
Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Brændt linjesikring.
Løsning Udskift den defekte komponent.

Årsag Defekt tændingskontakt.
Løsning Udskift den defekte komponent.
Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Tilslutning mellem vogn til trådtræk og generator ikke korrekt eller defekt.
Løsning Kontrollér den korrekte tilslutning af anlæggets dele.

Årsag Defekt elektronik.
Løsning Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Manglende udgangseffekt (anlægget svejser ikke)

Årsag Fejlbehæftet brænderknap.
Løsning Udskift den defekte komponent.
Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Overophedet anlæg (termisk alarm – gul kontrollampe tændt).
Løsning Afvent at anlægget køler af uden at slukke det.

Årsag Åben sideafskærmning eller defekt lågeafbryder.
Løsning Det er nødvendigt for operatørsikkerheden, at sidepanelet er lukket under svejsefaserne.
Udskift den defekte komponent.
Kontakt nærmeste servicecenter og lad brænderen reparere.

Årsag Ukorrekt tilslutning af jordforbindelsen.
Løsning Udfør jordforbindelsestilslutningen korrekt.
Jævnfør afsnittet "Installation".

Årsag Ledningsnetsspænding over interval (gul kontrollampe tændt).
Løsning Bring ledningsnetsspændingen tilbage i strømkildens forsyningsinterval.
Udfør en korrekt tilslutning af anlægget.
Jævnfør afsnittet "Tilslutning".

Årsag Defekt elektronik.
Løsning Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Ukorrekt effektlevering

Årsag Fejlagtig markering af svejseprocessen eller defekt omskifter.
Løsning Udfør en korrekt markering af svejseprocessen.

Årsag Fejlagtig indstilling af systemets parametre eller funktioner.
Løsning Nulstil systemet og indstil svejseparametrene igen.

Årsag Defekt potentiometer/encoder til regulering af svejsespænding.
Løsning Udskift den defekte komponent.
Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Ledningsnetsspænding over interval.
Løsning Udfør en korrekt tilslutning af anlægget.
Jævnfør afsnittet "Tilslutning".

Årsag Mangel af en fase.
Løsning Udfør en korrekt tilslutning af anlægget.
Jævnfør afsnittet "Tilslutning".

Årsag Defekt elektronik.
Løsning Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Blokeret trådfremføring

Årsag Fejlbehæftet brænderknap.
Løsning Udskift den defekte komponent.
Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Ukorrekte eller nedslidte valser.
Løsning Udskift valserne.

Årsag Defekt trådfremfører.
Løsning Udskift den defekte komponent.
Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Beskadiget brænderbeklædning.
Løsning Udskift den defekte komponent.
Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Trådtræk uden forsyning.
Løsning Kontroller tilslutningen til strømkilden.
Jævnfør afsnittet "Tilslutning".
Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Irregulær opvikling på spolen.
Løsning Genopret spolens normale vikleforhold eller skift den ud.

Ujævn trådfremføring

Årsag Fejlbehæftet brænderknap.
Løsning Udskift den defekte komponent.
Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Ukorrekte eller nedslidte valser
Løsning Udskift valserne.

Årsag Defekt trådfremfører.
Løsning Udskift den defekte komponent.
Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Beskadiget brænderbeklædning.
Løsning Udskift den defekte komponent.
Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Årsag Dårligt justeret spoleholderkobling eller valseblokeringsanordning.
Løsning Løsn koblingen.
Forøg trykket på valserne.

Ustabil bue

Årsag Utilstrækkelig gasbeskyttelse.
Løsning Juster gasstrømmen.
Kontroller, at brænderens spreder og gasdyse er i god stand.

Årsag Fugtighedsforekomst i svejsegassen.
Løsning Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
Sørg for at holde gasforsyningsanlægget i perfekt stand.

Årsag Ukorrekte svejseparametre.
Løsning Udfør en omhyggelig kontrol af svejseanlægget.
Kontakt nærmeste servicecenter og lad anlægget reparere.

Utilstrækkelig gennemtrængning

Årsag Ukorrekt svejseafviklingstilstand.
Løsning Reducer fremføringshastigheden i svejsning.

Årsag Ukorrekte svejseparametre.
Løsning Forøg svejsestrømmen.

Årsag Ukorrekt forberedelse af kanterne.
Løsning Forøg spaltens åbning.

Årsag Ukorrekt tilslutning af jordforbindelsen.
Løsning Udfør jordforbindelsestilslutningen korrekt
Jævnfør afsnittet "Installation"

Årsag Emnerne, der skal svejses, er for store.
Løsning Forøg svejsestrømmen.

Tungsteninklusion

Årsag Ukorrekte svejseparametre.
Løsning Reducer svejsestrømmen.
Benyt en elektrode med en større diameter.

Årsag Uegnet elektrode.
Løsning Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
Udfør en korrekt slibning af elektroden.

Årsag Ukorrekt svejseafviklingstilstand.
Løsning Undgå berøringer mellem elektrode og svejsebad.

Blæsning

Årsag Utilstrækkelig gasbeskyttelse.
Løsning Juster gasstrømmen.
Kontroller, at brænderens spreder og gasdyse er i god stand.

Sammensmeltning

Årsag Ukorrekt buelængde.
Løsning Forøg afstanden mellem elektrode og emne.

Årsag Ukorrekte svejseparametre.
Løsning Forøg svejsestrømmen.

Årsag Ukorrekt svejseafviklingstilstand.
Løsning Tilpas vinklen på brænderens hældning.

Årsag Emnerne, der skal svejses, er for store.
Løsning Forøg svejsestrømmen.

Marginale graveringer
Årsag Ukorrekte svejseparametre.
Løsning Reducer svejsestrømmen.

Årsag Ukorrekt buelængde.
Løsning Forøg afstanden mellem elektrode og emne.

Årsag Ukorrekt svejseafviklingstilstand.
Løsning Reducer sideoscillationshastigheden under påfyldning.
Reducer fremføringshastigheden under svejsning.

Årsag Utilstrækkelig gasbeskyttelse.
Løsning Benyt gas, der passer til det materiale, der skal svejses.

Oxideringer
Årsag Utilstrækkelig gasbeskyttelse.
Løsning Juster gasstrømmen.
Kontroller, at brænderens spreder og gasdyse er i god stand.

Porøsitet
Årsag Tilstedeværelse af fedt, maling, rust eller snavs på de emner, der skal svejses.
Løsning Udfør en omhyggelig rengøring af emnet, inden svejsningen udføres.

Årsag Tilstedeværelse af fedt, maling, rust eller snavs på tilsatsmaterialet.
Løsning Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
Hold altid tilsatsmaterialet i perfekt stand.

Årsag Fugtighedsforekomst i tilsatsmaterialet.
Løsning Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
Hold altid tilsatsmaterialet i perfekt stand.

Årsag Ukorrekt buelængde.
Løsning Reducer afstanden mellem elektrode og emne.

Årsag Fugtighedsforekomst i svejsegassen.
Løsning Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
Sørg for at holde gasforsyningsanlægget i perfekt stand.

Årsag Utilstrækkelig gasbeskyttelse.
Løsning Juster gasstrømmen.
Kontroller, at brænderens spreder og gasdyse er i god stand.

Årsag For hurtig størkning af svejsebadet.
Løsning Reducer fremføringshastigheden i svejsning.
Udfør en forvarmning af de emner, der skal svejses.
Forøg svejsestrømmen.

Knagelyd ved opvarmning
Årsag Ukorrekte svejseparametre.
Løsning Reducer svejsestrømmen.

Årsag Tilstedeværelse af fedt, maling, rust eller snavs på de emner, der skal svejses.
Løsning Udfør en omhyggelig rengøring af emnet inden svejsningen udføres.

Årsag Tilstedeværelse af fedt, maling, rust eller snavs på tilsatsmaterialet.
Løsning Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
Hold altid tilsatsmaterialet i perfekt stand.

Årsag Ukorrekt svejseafviklingstilstand.
Løsning Udfør de korrekte driftssekvenser til den sammenføjning, der skal svejses.

Årsag De emner, der skal svejses, har forskellige egenskaber.
Løsning Udfør en indsmøring, inden svejsningen udføres.

Knagelyd ved kolde emner
Årsag Fugtighedsforekomst i tilsatsmaterialet.
Løsning Benyt altid produkter og materialer af god kvalitet.
Hold altid tilsatsmaterialet i perfekt stand.

Årsag Partikulær geometri i den sammenføjning, der skal svejses.
Løsning Udfør en forvarmning af de emner, der skal svejses.
Udfør en eftervarmning.
Udfør de korrekte driftssekvenser til den sammenføjning, der skal svejses.

Ret henvendelse til det nærmeste servicecenter ved enhver tvivl og/eller ethvert problem.

7 GODE RÅD OM SVEJSNING I

7.1 Svejsning med beklædt elektrode (MMA)

Forberedelse af kanterne
For at opnå gode resultater anbefales det at arbejde på rene dele uden oxydering, rust eller andre forurenende stoffer.

Valg af elektroden
Diameteren på den elektrode, der skal anvendes, afhænger af materialets tykkelse, af positionen, af sammenføjningstypen og af svejsefugen.
Elektroder med stor diameter kræver høj strøm med deraf følgende høj varmedannelse under svejsningen.

Beklædningstype	Egenskaber	Brug
Rutil	Let at anvende	Alle positioner
Sur	Høj smeltehastighed	Flade
Basisk	Høj kvalitet i sammenføjningen	Alle positioner

Valg af svejsestrømmen
Svejsestrømsområdet for den anvendte elektrodetype vil være specificeret på elektrodeemballagen af fabrikanten.

Tænding og opretholdelse af lysbuen
Den elektriske lysbue tændes ved at gnide elektrodespidsen mod svejseemnet, der er forbundet til jordkablet og - når lysbuen er tændt - ved hurtigt at trække stangen tilbage til den normale svejseafstand.
Det vil normalt være nyttigt at have en højere indledende strøm i forhold til basis-svejsestrømmen (Hot Start) for at lette tændingen af lysbuen.
Når den elektriske lysbue er dannet, påbegyndes smeltningen af den midterste del af elektroden, der aflægges i dråbeform på svejseemnet.
Elektrodens eksterne beklædning leverer under brugen beskyttelsesgas til svejsningen, der således vil være af god kvalitet.

For at undgå at dråber af smeltet materiale ved kortslutning af elektroden med svejsebadet medfører slukning af lysbuen p.g.a. en utilsigtet tilnærmelse af de to enheder, vil det være hensigtsmæssigt at øge svejsestrømmen forbigående, indtil kortslutningen er afsluttet (Arc Force).
Hvis elektroden hænger fast i svejseemnet, vil det være hensigtsmæssigt at sænke kortslutningsstrømmen til minimum (antisticking).

Udførelse af svejsningen
Elektrodens hældningsvinkel varierer afhængigt af antallet af afsættelser. Elektrodebevægelsen udføres normalt med svingninger og stop i siden af sømmen, således at man undgår for stor afsættelse af svejsemateriale i midten.

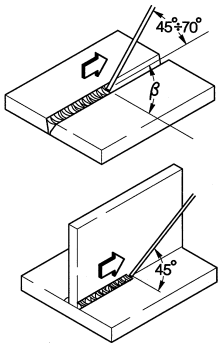

Fjernelse af slagger
Svejsning med beklædte elektroder kræver fjernelse af slagger efter hver sveisesøm.
Slaggerne kan fjernes ved hjælp af en lille hammer eller ved børstning, hvis det drejer sig om skøre slagger.

7.2 TIG-svejsning (kontinuerlig lysbue)
TIG-svejsemetoden (Tungsten Inert Gas) er baseret på princippet med en elektrisk lysbue, der tændes mellem en ikke smeltbar elektrode (ren eller legeret tungsten med smeltetemperatur på cirka 3370°C) og svejseemnet. En atmosfære af inaktiv gas (argon) sørger for beskyttelse af badet.
For at undgå at der opstår farlige tungstensophobninger i forbindelsesstedet, må elektroden aldrig komme i kontakt med svejseemnet. Derfor er svejsegeneratoren normalt udstyret med en anordning til tænding af lysbuen, der giver en høj frekvens og en høj spændingsudladning mellem spidsen af elektroden og svejseemnet. Takket være den elektriske gnist, der ioniserer gasatmosfæren, kan lysbyen derfor tænaes uden nogen kontakt mellem elektroden og svejseemnet.
Der findes også en starttype med reduceret tungstentilføjelse: start med lift, der ikke kræver høj frekvens, men kun en indledende tilstand med kortslutning ved lav strøm mellem elektroden og emnet. I det øjeblik, hvor elektroden løftes, skabes lysbuen, og strømmen øges, indtil den når den indstillede svejseværdi.
For at forbedre kvaliteten af svejsevulstens afsluttende del er det hensigtsmæssigt at kunne betjene svejsestrømsænkningen med præcision, og det er nødvendigt, at gassen strømmer ned i svejsebadet endnu et par sekunder, efter at buen er gået ud.
Under mange arbejdsforhold er det hensigtsmæssigt at kunne råde over to forindstillede svejsestrømme og med lethed at kunne skifte fra den ene til den anden (BILEVEL).

Svejsepolaritet
D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)
Dette er den mest anvendte polaritet (direkte polaritet), der giver begrænset slid på elektroden (1), fordi 70 % af varmen koncentreres på anoden (emnet).
Der fås smalle og dybe bade med høje fremføringshastigheder og lav varmetilførsel. De fleste materialer svejses med denne polaritet, undtagen aluminium (og aluminiumslegeringer) og magnesium.

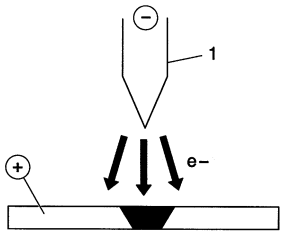

D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity)
Omvendt polaritet bruges til svejsning af legeringer beklædt med et varmebestandigt oxydlag med en smeltetemperatur, der er højere end ved metal.
Der kan ikke anvendes høj strøm, fordi det vil medføre stort slid på elektroden.

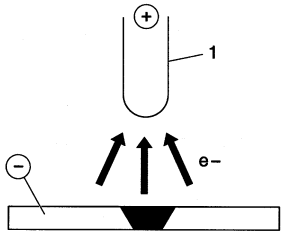

D.C.S.P.-Pulseret (Direct Current Straight Polarity Pulsed)
Når der anvendes en vedblivende pulseret strøm, opnås en bedre kontrol af svejsebadets bredde og dybde under specielle arbejdsforhold.
Svejsebadet formes af spidsimpulserne (Ip), hvorimod basisstrømmen (Ib) holder buen tændt. På denne måde bliver det nemmere at svejse tynde plader med mindre deformering, og der opnås en bedre formfaktor og dermed mindre fare for revner og gasgennemtrængninger.
Når frekvensen forøges (middelfrekvens) opnås en smallere, mere koncentreret og mere stabil bue samt en højere svejsekvalitet ved tynde plader.

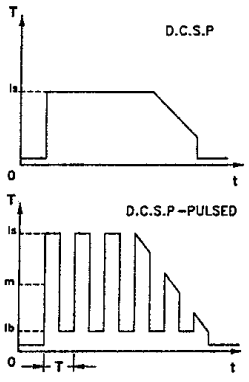

7.2.1 TIG-svejsning af stål
Tig-proceduren er meget effektiv ved svejsning af stål - både kulstål og legeringer - og ved første afsættelse på rør, samt ved svejsning, der kræver et optimalt udseende.
Der kræves direkte polaritet (D.C.S.P.).

Forberedelse af kanterne
Proceduren kræver omhyggelig rengøring og forberedelse af kanterne.

Valg og forberedelse af elektroden
Det anbefales at anvende thorium-tungstenselektroder (2 % thorium-rødfarvet) eller som alternativ, ceriums- eller lanthans-elektroder med de nedenstående diametre:

Ø elektrode (mm)	Strømområde (A)
1,0	15÷75
1,6	60÷150
2,4	130÷240

Elektroden skal tilspidses som vist på illustrationen.



α (°)	Strømområde (A)
30	0÷30
60÷90	30÷120
90÷120	120÷250

Svejsestang
Svejsestængerne skal have mekaniske egenskaber, der svarer til basismaterialets.
Undgå at bruge strimler fra basismaterialet, fordi de kan indeholde urenheder forårsaget af forarbejdningen, der kan få negativ indflydelse på svejsningen.

Beskyttelsesgas
Der anvendes i praksis altid ren argon (99,99 %).

Svejsestrøm (A)	**Ø elektrode (mm)**	**Gasdyse nr. Ø (mm)**	**Argon strømning (l/min)**
6-70	1.0	4/5 6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6 6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7 9.5/11.0	7-8

7.2.2 TIG-svejsning af kobber
Fordi TIG-svejsning er en procedure med stor varmekoncentration, er den specielt egnet til svejsning af materialer med stor termisk ledeevne, som f.eks. kobber.
Ved TIG-svejsning af kobber skal man følge samme fremgangsmåde som ved TIG-svejsning af stål, eller specifikke vejledninger.

8 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	GENESIS 284 PSR	GENESIS 354 PSR	GENESIS 504 PSR
Forsyningsspænding U1 (50/60 Hz)	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%
Forsinket linjesikring	25 A	30 A	40 A
Maks. effekt optaget (kVA)	14,5 kVA	19 kVA	29,8 kVA
Maks. effekt optaget (kW)	10,0 kW	13,7 kW	23 kW
Effektfaktor PF	0,69	0,72	0,77
Ydeevne (μ)	0,87	0,87	0,87
Maks. strøm optaget I1maks.	21 A	27,5 A	43 A
Effektiv strøm I1eff	16,2 A	21,3 A	33 A
Brugsfaktor (40°C)			
(x=50%)	-	-	500 A
(x=60%)	280 A	350 A	460 A
(x=100%)	220 A	270 A	400 A
Brugsfaktor (25°C)			
(x=100%)	280 A	350 A	500 A
Indstillingsområde I2	6-280 A	6-350 A	6-500 A
Spænding uden belastning Uo	81 Vdc	81 Vdc	79 Vdc
IP-beskyttelsesgrad	IP23S	IP23S	IP23S
Isoleringsklasse	H	H	H
Dimensioner (lxdxh)	620x280x500 mm	620x280x500 mm	620x280x500 mm
Vægt	34 Kg.	34 Kg.	42 Kg.
Forsyningskabel	4x6 mm^2	4x6 mm^2	4x6 mm^2
Længde af forsyningskabel	EN 60974-1	EN 60974-1	EN 60974-1
	EN 60974-3	EN 60974-3	EN 60974-3
	EN 60974-10	EN 60974-10	EN 60974-10

Takk...

*Vi takker deg for at du valgte SELCO-produktenes **KVALITET, TEKNOLOGI og DRIFTSSIKKERHET.***
For å dra fordeler av alle funksjoner og muligheter i dette produktet, anbefaler vi deg å lese de følgende instrukser nøye for å oppnå de best mulige resultater.

Før du bruker maskinen må du forsikre deg om å ha lest denne håndboka grundig, og forstått innholdet..
Utfør ikke modifiseringer eller vedlikeholdsarbeid som ikke er beskrevet. Hvis du er i tvil eller det oppstår problemer angående bruk av maskinen, også om de ikke er beskrevet her, skal du henvende deg til kvalifiserte teknikere.

Denne håndboken er en grunnleggende del av utstyret og må følge med hver gang det flyttes eller videreselges.
Det er brukerens ansvar å se til at håndboken ikke ødelegges eller forsvinner.
***SELCO s.r.l.** forbeholder seg retten til å foreta forandringer når som helst og uten forvarsel.*
*Rettighetene for oversettelser, reproduksjon, tilpasning, helt eller delvis og med ethvert middel (deri innbefattet fotokopier, film og mikrofilm) er reserverte og forbudt uten skriftlig tillatelse av **SELCO s.r.l.***

Disse retningslinjer er meget viktige og nødvendige for garantiens gyldighet. Hvis operatøren ikke følger instruksene, frasier fabrikanten seg alt ansvar.

CE - SAMSVARSERKLÆRING

Produsenten
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

Erklærer herved at den nye maskinen

GENESIS 284 PSR
GENESIS 354 PSR
GENESIS 504 PSR

er i samsvar med EU-direktivene:

2006/95/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2004/108/EEC	**EMC DIRECTIVE**
93/68/EEC	**CE MARKING DIRECTIVE**

og at følgende lovforskrifter er benyttet:

EN 60974-1
EN 60974-3
EN 60974-10

Ethvert inngrep eller forandring som ikke er autorisert av SELCO s.r.l. ugyldiggjør denne erklæringen.
Maskinen er CE market.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.



Lino Frasson
Chief Executive

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 ADVARSEL 225
1.1 Bruksmiljø 225
1.2 Personlig beskyttelse og beskyttelse av tredje mann 225
1.3 Beskyttelse mot røyk og gass 226
1.4 For å forebygge brann/eksplosjoner 226
1.5 Forebyggelse ved bruk av gassbeholder 226
1.6 Vern mot elektrisk støt 226
1.7 Elektromagnetiske felt og forstyrrelser 227
1.8 Vernegrad IP 227
2 INSTALLASJON 227
2.1 Løfting, transport og lossing 228
2.2 Plassering av anlegget 228
2.3 Kopling 228
2.4 Installasjon 228
3 PRESENTASJON AV ANLEGGET 229
3.1 Generelt 229
3.2 Frontpanel med kontroller 229
3.3 Frontpanel med kontroller (RC 300) 230
3.4 Startskjerm 230
3.5 Lagringsskjerm 231
3.6 Hovedskjerm 231
3.7 Hurtigvalgmeny 232
3.8 Innstilling 232
3.9 Programskjerm 235
3.10 Grensesnitt personalisering 236
3.11 Lås/åpne 237
3.12 Ekstern kontrolladministrasjon 237
3.13 Vaktgrenser 237
3.14 Alarm skjerm 238
3.15 Bakpanel 240
3.16 Støpselpanel 240
4 TILBEHØRSSETT 240
4.1 Generelt 240
4.2 Fjernstyringskontroll RC 100 240
4.3 Fjernstyrt pedalkontroll RC 120 for TIG-sveising 240
4.4 Fjernstyringskontroll RC 200 240
4.5 Sveisebrennere i serien MT300 240
5 VEDLIKEHOLD 241
6 DIAGNOSTIKK OG LØSNINGER 241
7 TEORETISKE BESKRIVELSER AV SVEISING 243
7.1 Sveising med bekledt elektrode (MMA) 243
7.2 TIG-Sveising (kontinuerlig bue) 244
7.2.1 TIG-sveising av stål 244
7.2.2 TIG-sveising av kobber 245
8 TEKNISK SPESIFIKASJON 246

SYMBOLENES FORKLARING

Store farer som forårsaker alvorlige skader på personer og farlig oppførsel som kan føre til alvorlige skader

Viktig råd for å unngå mindre skader på personer eller gjenstander

Tekniske merknader for å lette operasjonene

1 ADVARSEL

Før du begynner operasjonene, må du forsikre deg om å ha lest og forstått denne håndboka.
Utfør ikke modifiseringer eller vedlikeholdsarbeid som ikke er beskrevet.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting som oppstår på grunn av mangelfull forståelse eller manglende utførelse av instruksjonene i denne håndboka.

Ved tvil og problemer om bruken av anlegget, skal du henvende deg til kvalifisert personell.

1.1 Bruksmiljø

- Alt utstyr skal kun brukes for operasjoner som det er prosjektert til, på den måte og i områdene som er angitt på skiltet og/eller i denne håndboka, i samsvar med nasjonale og internasjonale direktiver om sikkerhet. Bruk som skiller seg fra bruksmønster angitt av fabrikanten er ikke egnet og kan være farlig; i et slikt tilfelle frasier fabrikanten seg alt ansvar.
- Dette apparatet må brukes kun i profesjonelle applikasjoner i industrimiljøer.
  Fabrikken er ikke ansvarlig for skader som beror på privat bruk av maskinen.
- Anlegget skal brukes i miljøer med en temperatur mellom -10°C og +40°C (mellom +14°F og +104°F).
  Anlegget skal transporteres og oppbevares i miljøer med en temperatur mellom -25°C og +55°C (mellom -13°F og 131°F).
- Anlegget skal brukes i miljøer fritt for støv, syre, gass eller andre etsende stoffer.
- Anlegget må ikke brukes i miljøer med en luftfuktighet over 50% ved 40°C (104°F).
  Anlegget må ikke brukes i miljøer med en luftfuktighet over 90% ved 20°C (68°F).
- Anlegget må ikke brukes høyere enn 2000m over havet.

Ikke bruk denne typen apparat for å tine opp frosne rør.
Bruk aldri apparatet for å lade batterier og/eller akkumulatorer.
Bruk ikke apparatet for å starte motorer.

1.2 Personlig beskyttelse og beskyttelse av tredje mann

Sveiseprosedyren kan danne farlig stråling, støy, varme og gass.

Ha på deg verneklær for å beskytte huden fra strålene, gnistene eller på det glødende metallet, og få en tilfredsstillende beskyttelse.
Du må ha på deg egnet klær som dekker hele kroppen og er:
- hele og i god stand
- ikke brannfarlige
- isolerende og tørre
- tettsittende og uten mansjetter og oppbrett

Bruk alltid foreskrevne sko som er sterk og er garantert vanntett.

Bruk alltid foreskrevne hansker som isolerer mot elektrisitet og varme.

Installer et brannsikkert skillerom for å beskytte sveisesonen fra stråler, gnister og glødende slagg.
Advar alle mennesker i nærheten at de ikke må feste blikket på sveisebuen eller på det glødende metallet, og få en brukbar beskyttelse.

Bruk masker med sidebeskyttelser for ansiktet og egnet beskyttelsesfilter (minst NR10 eller mere) for øyene dine.

Ha alltid på deg vernebriller med sideskjermer spesielt under manuelleller mekanisk fjerning av sveiseslagg.

Bruk aldri kontaktlinser!!!

Bruk hørselvern hvis sveiseprosedyren forårsaker farlig støy.
Hvis støynivået overstiger de tillatte grensene, må du avgrense arbeidssonen og forsikre deg om at personene som befinner seg i sonen er utstyrt med hørselvern.

Unngå kontakt mellom hender, hår, klær, utstyr... og bevegelige deler som:
- vifter
- tannhjul
- valser og spindler
- trådspoler

- Ikke berør tannhjul når trådtrekkeren er igang.
- Du skal ikke utføre endringer på anlegget.
  Utkopling av sikkerhetsutstyr på enhetene for fremtrekk av tråden er meget farlig og fritar fabrikanten for ethvert ansvar med hensyn til skader på utstyr eller personer.
- Hold alltid sidepanelene lukket under sveiseprosedyren.

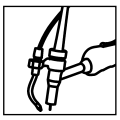

Hold hodet borte fra TIG-sveisebrenneren under lading og fremtrekk av tråden. Tråden som kommer ut kan føre til alvorlige skader på hendene, ansiktet og øyene.

Unngå å røre ved delene som du nettopp har sveiset, da den høye temperaturen kan føre til alvorlige forbrenninger eller skader.

- Følg alle forholdsregler som er beskrevet også i bearbeidelsene etter sveisingen, da stykkene som du sveiset kan gi fra seg slaggrester mens de avkjøles.
- Forsikre deg om at sveisebrenneren er avkjølet før du utfører arbeid eller vedlikehold på den.

Forsikre deg om at det finnes et førstehjelpskrin i nærheten.
Ikke undervurder forbrenninger eller sår.

Før du forlater arbeidsplassen, skal du forsikre deg om at sonen er sikker for å forhindre ulykker som kan føre til skader på utstyr eller personer.

1.3 Beskyttelse mot røyk og gass

- Røyk, gass og støv som dannes under sveisingen kan være farlige for helsen.
  Røyken som blir produsert under sveiseprosedyren kan føre til kreft eller fosterskade på kvinner som er gravide.
- Hold hodet borte fra sveisegass og sveiserøyk.
- Forsikre deg om at ventilasjonen er fullgod, naturlig eller luftkondisjonering, i arbeidssonen.
- Ved utilstrekkelig ventilasjon, skal du bruke ansiktsmaske med luftfilter.
- Ved sveising i trange miljøer, anbefaler vi deg å ha oppsyn med operatøren ved hjelp av en kollega som befinner seg ute.
- Bruk aldri oksygen for ventilasjon.
- Kontroller oppsugets effektivitet ved regelmessig å kontrollere mengden av skadelig gass som blir fjernet i forhold til verdiene fastsatt i sikkerhetsnormene.
- Mengden og farlighetsgraden av røyken som blir generert beror på basismaterialet som blir brukt, støttematerialet og alle eventuelle stoffer som er brukt for rengjøring og fjerning av fett fra stykkene som skal sveises. Følg nøye instruksene fra fabrikanten og tilhørende tekniske spesifikasjoner.
- Utfør ikke sveiseprosedyren i nærheten av plasser hvor avfetting eller maling skjer.
  Plasser gassbeholderne utendørs eller på en plass med god luftsirkulasjon.

1.4 For å forebygge brann/eksplosjoner

- Sveiseprosedyren kan forårsake brann og/eller eksplosjoner.
- Fjern alle brannfarlige eller lettantennlige materialer eller gjenstander fra arbeidssonen.
  Brannfarlige stoffer må være på minst 11 meters avstand fra sveisemiljøet og beskyttes på egnet måte.
  Gnistsprut og glødende partikler kan lett nå sonene rundt enheten også gjennem små åpninger. Vær spesielt forsiktig med å beskytte gjenstander og personer.
- Utfør ikke sveisingen på eller i nærheten av trykkbeholdere.
- Utfør ikke sveiseoperasjoner på lukkede beholdere eller rør.
  Vær meget forsiktig ved sveising av rør eller beholdere selv om de er åpen, tømt og rengjort med stor omhu. Rester av gass, drivstoff, olje eller lignende kan føre til eksplosjon.
- Du skal ikke sveise i miljøer hvor det er støv, gass eller eksplosiv damp.
- Etter sveisingen skal du forsikre deg om at kretsen under spenning ikke kan komme bort i delene som er koplet til jordledningskretsen.
- Plasser et brannslukningsapparat i nærheten av maskinen.

1.5 Forebyggelse ved bruk av gassbeholder

- Inerte gassbeholdere innholder gass under trykk og kan eksplodere hvis du ikke sikrer forholdene for transport, vedlikehold og bruk.
- Gassbeholderne skal være festet vertikalt ved veggen eller andre støtteinnretninger for å unngå fall og plutselige mekaniske støt.
- Stram vernehetten på ventilen under transport, oppstart og hver gang du avslutter sveiseprosedyren.
- Unngå å utsette beholderne direkte for solstråler, plutselige temperaturforandringer, for høye eller ekstreme temperaturer. Utsett ikke gassbeholderne for altfor høye eller lave temperaturer.
- Hold beholderne vekk fra flammer, elektriske buer, sveisebrennere eller elektrodeholdetengerog glødende deler som fremkommer under sveiseprosedyren.
- Hold beholderne borte fra sveisekretsene og strømkretsene generelt.
- Hold hodet borte fra gassutslippet når du åpner beholderens ventil.
- Lukk alltid beholderens ventil når du avslutter sveiseprosedyrene.
- Utfør aldri sveising på en gassbeholder under trykk.

1.6 Vern mot elektrisk støt

- Et elektrisk støt kan være dødelig.
- Unngå å røre ved innvendige eller utvendige deler som er forsynt med strøm i sveiseanlegget mens anlegget er slått på (sveisebrenner, tenger, jordledninger, elektroder, ledninger, ruller og spoler er elektrisk koplet til sveisekretsen).
- Forsikre deg om at anleggets og operatørens elektriske isolering er korrekt ved å bruke tørre steder og gulv som skal være tilstrekkelig isolert fra jord.
- Forsikre deg om at anlegget er korrekt koplet til uttaket og at nettet er utstyrt med en jordforbindelse.
- Berør aldri samtidig to sveisebrennere eller to elektrodeholdertenger.
  Avbryt umiddelbart sveiseprosedyren hvis du føler elektriske støt.

Enheten for buetenning og stabilisering er laget for manuell eller mekanisk styrt operasjon.

Forlengelse av brenner- eller sveisekablene mere enn 8 m vil øke risikoen for elektrisk støt.

1.7 Elektromagnetiske felt og forstyrrelser

- Sveisestrømmen gjennem de innvendige og utvendige kablene i anlegget danner elektromagnetiske felt i nærheten av sveisekablene og anlegget.
- De elektromagnetiske feltene kan ha innvirkning på helsen til operatører som er utsatt for feltene under lange perioder (nøyaktig påvirkning er idag ukjent).
  De elektromagnetiske feltene kan påvirke andre apparater som pacemaker eller høreapparater.

Alle personer som har livsviktige elektroniske apparater (pace-maker) må henvende seg til legen før de nærmer seg soner hvor sveiseoperasjoner eller plasmaskjæring blir utført.

EMC utstyrsklassifisering i overensstemmelse med EN/IEC 60974-10 (Se klassifiseringsmerke eller tekniske data)
Utstyr klasse B er i overensstemmelse med elektromagnetiske kompatibilitetskrav i industriell og beboelsesmiljø, inkludert boligområder hvor den elektriske kraft er forsynt fra det offentlige lavspennings forsyningssystem.
Utstyr klasse A er ikke ment for bruk i boligområder hvor den elektriske kraft er forsynt fra det offentlige lavspennings forsyningssystem. Det kan være potesielle vanskeligheter i å sikre elektromagnetisk kompatibilitet av utstyr klasse A i disse områder, på grunn av styrte såvel som utstrålte forstyrrelser.

Installasjon, bruk og vurdering av området
Dette apparatet er konstruert i samsvar med kravene i den harmoniserte normen EN60974-10 og er identifisert som "KLASSE A".
Denne enheten må brukes kun i profesjonelle applikasjoner i industrimiljøer.
Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket ved privat bruk av anlegget.

Brukeren må har erfaringer i sektoren og er ansvarlig for installasjonen og bruken av enheten i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
Hvis elektromagnetiske forstyrrelser oppstår, er det brukeren som må løse problemet, om nødvendig ved hjelp av fabrikantens tekniske assistanse.

Uansett må de elektromagnetiske forstyrrelsene bli redusert slik at de ikke utgjør et problem.

Før du installerer denne enheten, må du ta i betraktning mulige elektromagnetiske problemer som kan oppstå i området og som kan være farlige for personene som er området, f.eks. personer som bruker pace-maker eller høreapparater.

Krav hovedforsyning (Se tekniske data)
Høyeffektutstyr kan, på grunn av primærstrøm trukket fra hovedforsyningen, influere på kraftkvaliteten på nettet. Derfor, tilkoplingsrestriksjoner eller krav angående maksimum tillatt impedanse på nettet eller den nødvendige minimum forsyningskapasitet på grensesnittspunktet til det offentilige nett (punkt for felles sammenkopling,PCC), kan bli brukt for enkelte typer utstyr (se tekniske data). I slike tilfeller er ansvaret hos installatør eller bruker av utstyret for å forsikre seg om, ved å konsultere operatøren av forsyningsnettverket om nødvendig, at utstyret kan tilkoples.

I tilfelle av forstyrrelser, kan det være nødvendig å utføre andre operasjoner, som f.eks. filtrering av strømforsyningen fra elnettet. Du må også kontrollere muligheten av å skjerme nettkabelen.

Kabler for sveising
For å minke effektene av elektromagnetiske felt, skal du følge disse reglene:
- Hvis mulig skal du bunte sammen jordledningen og nettkabelen.
- Aldri tvinn sveisekablene rundt kroppen.
- Unngå å stille deg mellom jordledningen og nettkabelen (hold begge kablene på samme side).
- Kablene skal være så korte som mulig, og plasseres så nær hverandre som mulig og lagt på eller omtrentlig på gulvnivået.
- Plasser anlegget på noe avstand fra sveiseområdet.
- Kablene plasseres på avstand fra eventuelle andre kabler.

Jording
Jording av alle metallkomponenter i sveiseanlegget og dens miljø må tas i betraktning.
Følg nasjonale og lokale forskrifter for jording.

Jording av delen som skal bearbeides
Hvis delen som skal bearbeides ikke er jordet av elektriske sikkerhetsgrunner eller på grunn av dens dimensjoner og plassering, kan du bruke en jordledning mellom selve delen og jordkontakten for å minke forstyrrelsene.
Vær meget nøye med å kontrollere at jordingen av delen som skal bearbeides ikke øker risikoen for ulykker for brukerne eller risikoen for skader på andre elektriske apparater.
Følg gjeldende nasjonale og lokale forskrifter for jording.

Skjerming
Skjerming av andre kabler og apparater i nærheten kan redusere problemet med forstyrrelser. Skjerming av hele sveiseanlegget kan være nødvendig for spesielle applikasjoner.

1.8 Vernegrad IP

IP23S
- Innhold som er beskyttet mot tilgang til farlige deler med fingrene og innføring av massive fremmedlegemer med en diameter som overstiger/er lik 12,5 mm.
- Innholdet er beskyttet mot regn i en skråvinkel på 60°.
- Innholdet er beskyttet mot skadelige effekter grunnet inntrenging av vann, når apparatets bevegelige deler ikke er igang.

2 INSTALLASJON

Installasjonen kan kun utføres av profesjonelt personale som er autorisert av fabrikanten.

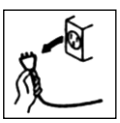

Under installasjonen, skal du forsikre deg om at generatoren er frakoplet.

Det er forbudt å kople sammen (serie eller parallelt) generatorer.

2.1 Løfting, transport og lossing

- Anlegget er utstyrt med et håndtak som muliggjør manuell transportering.
- Bruk en gaffeltruck og vær meget forsiktig ved bevegelsene for å unngå at generatoren faller i bakken.

Ikke undervurder anleggets vekt, (se teknisk spesifikasjon).

Ikke la lasten beveges eller henges over personer eller ting.

Ikke dropp eller belaste anlegget med unødvendig tyngde.

2.2 Plassering av anlegget

Følg disse reglene:
- Gi lett adgang til kontrollene og kontaktene.
- Plasser ikke utstyret i trange rom.
- Sett aldri anlegget på en flate med en skråning som overstiger 100 fall.
- Plasser anlegget på en tørr og ren plass med tilstrekkelig ventilasjon.
- Beskytt anlegget mot regn og sol.

2.3 Kopling

Strømforsyningen er utstyrt med en nettkabel som skal koples til nettet.
Anlegget kan forsynes som følger:
- 400V trefase

ADVARSEL: for å unngå skader på personer eller på anlegget, skal du kontrollere den nettspenning som er valgt, og sikringene, FØR du kopler maskinen til nettet. Dessuten skal du forsikre deg om at kabelen blir koplet til et uttak med jordkontakt.

Apparatets funksjon er garantert for spenninger som skiller seg maks. ±15% fra nominell verdi.

Det er mulig å forsyne anlegget ved hjelp av et aggregat, hvis denne garanterer en stabil strømforsyning ±15% i forhold til nominell spenningsverdi som er angitt av fabrikanten i alle mulige bruksforhold og med maksimal effekt som gis fra generatoren.

I almenlighet anbefaler vi bruk av aggregat med en effekt tilsvarende 2 ganger generatorens effekt hvis du bruker et enfasesystem eller 1,5 ganger effekten hvis du bruker et trefasesystem.

Vi anbefaler deg å bruke aggregater med elektronisk kontroll.

For beskyttelse av brukeren, skal anlegget være korrekt koplet til jord. Nettkabelen er utstyrt med en ledning (gul/grønn) for jordledning og den skal koples til en kontakt utstyrt med jordforbindelse.

El-anlegget må settes opp av teknisk kyndig personale, hvis tekniske arbeidskunnskaper er spesifikke og i samsvar med lovgivningen i det landet der installasjonen utføres.

Nettkabelen på generatoren er utstyrt med en gul/grønn kabel som ALLTID må koples til jordledningen. Denne gul/grønne kabel må ALDRI brukes sammen med andre ledere for spenningskoplinger.

Sjekk at anlegget er jordet og at stikkontakten er i god stand.

Bruk bare typegodkjente støpsler i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

2.4 Installasjon

Tilkobling for MMA-sveising

Tilkoblingen utført som i illustrasjonen gir som resultat sveising med omvendt polaritet. For å kunne sveise med direkte polaritet må man koble om.

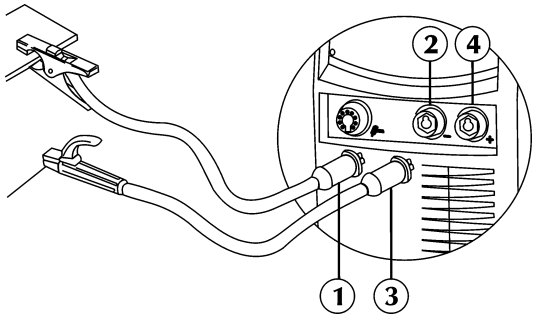

- Kopl (1) jordklemmen til den negative sokkelen (-) (2) på strømkilden.
- Kopl (3) elektrodeholderen til den positive sokkelen (+) (4) på strømkilden.

Tilkobling for TIG-sveising

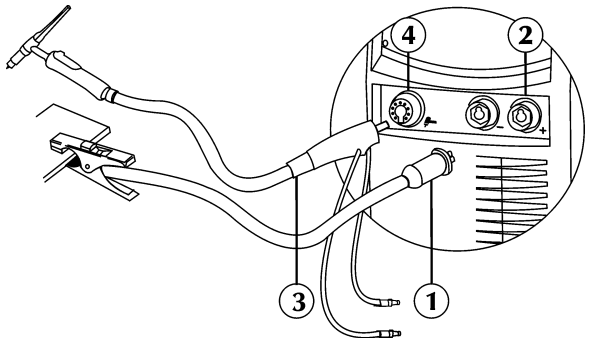

- Kopl (1) jordklemmen til den positive sokkelen (+) (2) på strømkilden.
- Kopl TIG brennerkopling (3) til brennersokkelen (4) på strømkilden.
- Kople gasslangen fra beholderen til gassslangen bak.

System for automasjon og roboter

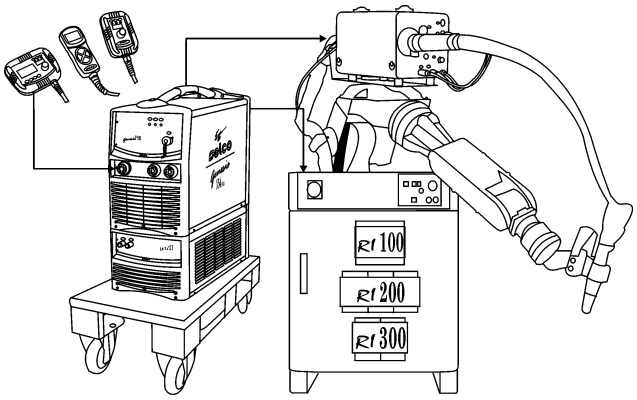

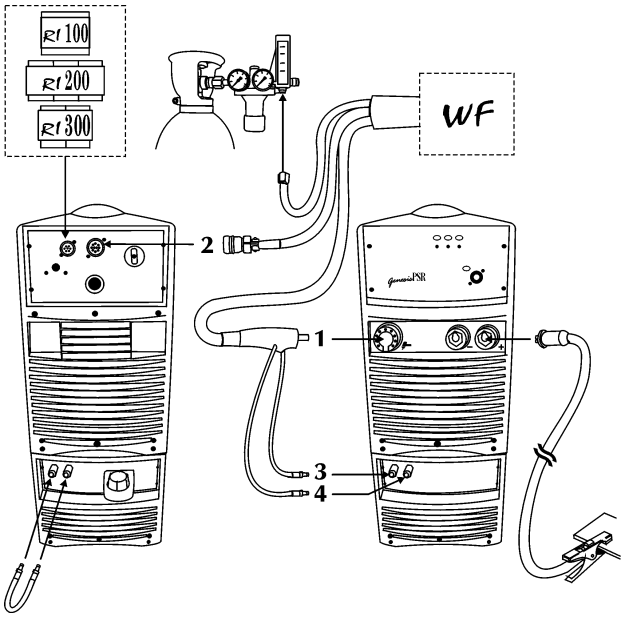

- Kople strømkabelen til korrekt uttak (1).
- Kople signalkabelen til korrekt kontakt (2).
  Sett inn kontakten og drei festeringen med klokken til delene er helt sikret.
- Kople gasslangen til beholderens trykkreduksjonsventil eller til gassforsyningen.
- Kople vannslangen (3) (blå farge) til hurtigkoplingsuttaket på kjøleenheten.
- Kople vannslangen (4) (rød farge) til hurtikoplings inntak på kjøleenheten.

System for Weld@net

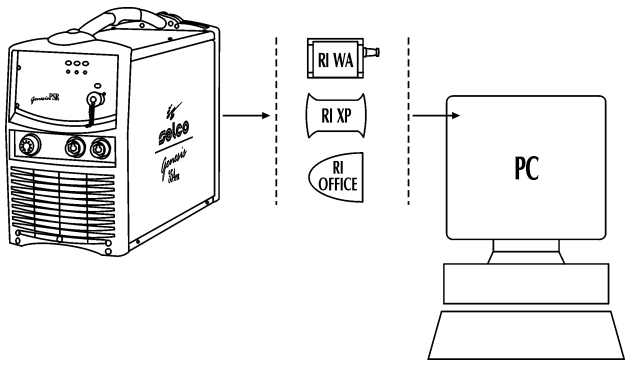

3 PRESENTASJON AV ANLEGGET

3.1 Generelt

Genesis 284-354-504 PSR er konstant strøm inverter energikilder utviklet for elektrode (MMA), TIG DC (likestrøm) sveising.
De er fullstendig digitale multiprosessorsystemer (dataprosessing på DSP og kommunikasjon over CAN-BUS), istand til å møte de forskjellige krav i sveiseverdenen på best mulig måte.
RC 300 fjernkontroll utgjør programmeringspanelet for PSR-serie sveisesystem. Det er ikke en tilleggskomponent men en vesentlig komponent for å operere utstyret.
Den muliggjør:
- valg av sveiseprosess
- setting og korrigering av sveiseparametrene
- lagring og henting a skreddersydde program
- sette grenseverdier
- vise reell strøm, spenning, gassmålinger …
- visning av alarmsignaler

3.2 Frontpanel med kontroller

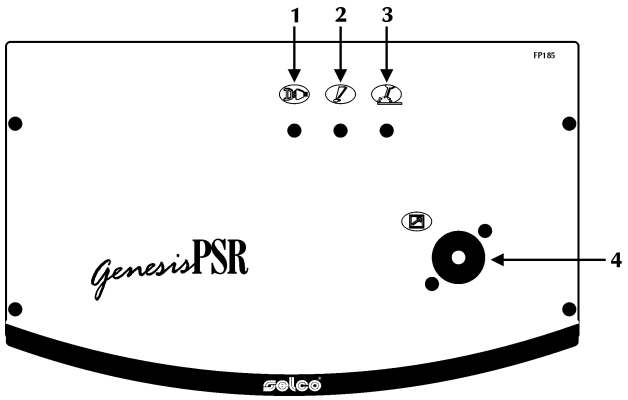

1 **Spenningsforsyning**
Viser at utstyret er tilkoplet nettet og er på.

2 **Generell alarm**
Indikerer mulig påvirkning av en beskyttelsesenhet så som temperaturbeskyttelse.

3 **Spenning på**
Indikerer at det er spenning på utstyrets spenningsuttak.

4 **Signalkabel (CAN-BUS) inngang**
Tillater tilkopling av eksternt utstyr slik som RC, RI….
Tillater digital kommunikasjon (CAN-BUS) mellom generatoren og det tilkoplete utstyr.

3.3 Frontpanel med kontroller (RC 300)

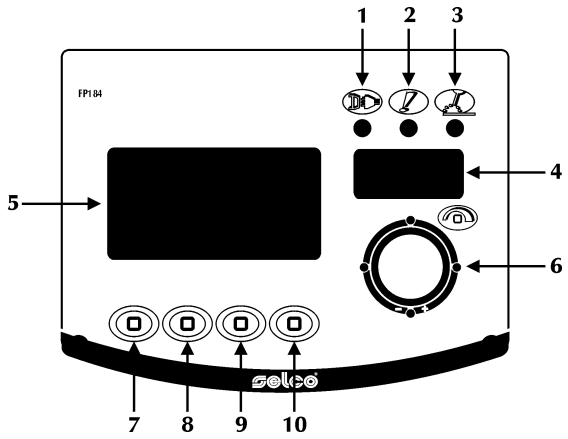

1 **Spenningsforsyning**
Viser at utstyret er tilkoplet nettet og er på.

2 **Generell alarm**
Indikerer mulig påvirkning av en beskyttelsesenhet så som temperaturbeskyttelse.

3 **Spenning på**
Indikerer at det er spenning på utstyrets spenningsuttak.

4 **7-segment skjerm**
Viser de generelle sveisemaskinparametrene under oppstart, settinger, strøm og spenningsverdier under sveising, og koding av alarmer.

5 **LCD skjerm**
Viser de generelle sveisemaskinparametrene under oppstart, settinger, strøm og spenningsverdier under sveising, og koding av alarmer.
Tillater alle operasjoner å bli vist øyeblikkelig.

6 **Hovedjusteringshendelen**
Tillater å tilføre oppsett, valg og setting av sveiseparameter.

7 **Hurtigvalgmeny**
Gir tilgang til en begrenset gruppe av parameter og tillater regulering av de.

8 **Sveiseprosess**
Tillater valgene av sveiseprosedyren.

Elektrodesveising (MMA)

TIG-sveising

ARC AIR

9 **Sveisemetoder**
I **2 Trinn,** trykke knappen får gassen til å flyte og tenner buen; når knappen slippes, returnerer strømmen til null i en fallende nedstigningstid; straks buen er slukket, strømmer gassen i etter-gasstiden.

I **4 Trinn** vil det første trykket på knappen få gassen til å flyte, utfører en manuell pre-gass; når den slippes, tenner buen.
Det påfølgende trykk og så slippe knappen medfører strømfallet og at etter-gasstiden starter.

I **BINIVÅ** kan sveiseren sveise med 2 forskjellige strømmer, satt forut med "Innstilling".
Det første trykket på knappen gir pre-gasstid, tenning av buen og sveising med den innledende strøm.
Den første frislipp av knappen fører til strømstigning "I1". Hvis sveiseren trykker og slipper knappen raskt, skjer det en forandring til "I2"; trykking og slippe knappen raskt returnerer til "I1" og så videre.
Ved å trykke den for en lengere tid, starter strømfall som vil gi den endelige strømmen.
Ved å slippe knappen, slokker buen mens gassen fortsetter å strømme i etter-gasstiden.

Punktsveising
Lar deg aktivere "punktsveising"-prosessen og sette opp sveisetid.

Automasjon og roboter
Tillater setting av sveiseparameter av eksterne systemer slik som roboter.

10 **Strømpulsing**

Likestrøm

Vekselstrøm

Medium vekselstrøm

3.4 Startskjerm

Når den slås på, utfører generatoren en rekke kontroller for å garantere korrekt operasjon av systemet og av alt utstyret som er tilkoplet den.

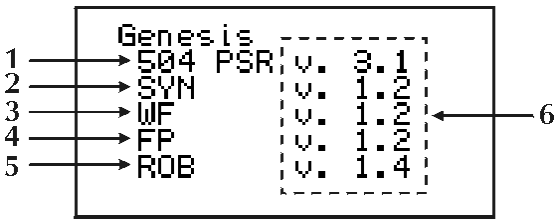

1 Logikk/system type bord
2 Synergisk bord
3 Motorbord (WF)
4 Kontrollbord (RC 300)
5 Robot grensesnittbord (RI)
6 Programvareversjon

Mangel på visning av programvareversjon vist ved siden av utstyret (---) indikerer mangel på kommunikasjon med det, og riktig operasjon er derfor ikke garantert (konsulter seksjonen "Diagnostikk og løsninger").

På dette trinn utføres også gasstesten for å sjekke riktig tilkopling til gassforsyningssystemet (system for automasjon og robotikk).

Enhver mangel på gassflyt starter et tilhørende lyd og visuelt alarmsignal (konsulter seksjonen "Alarmer").

3.5 Lagringsskjerm

Systemet sørger for automatisk lagring av alle sveiseparametrene på synergibordet (innvendig på generatoren) og på kontrollbordet (RC 300).
Enhver differanse mellom dataene lagret på de 2 enhetene indikeres med følgende skjerm:

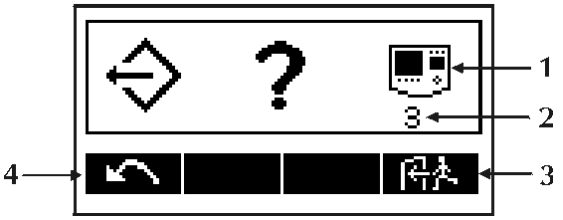

Velg minnet som skal brukes for de fremtidige sveiseoperasjoner ved å rotere encoderen.

1 Kontrollbord minne

Synergibord minne

2 Antall program lagret i det valgte minne

3 Lagre operasjonene som er utført og returner til hovedskjermen

4 Kanseller de utførte operasjonene

Derfor kan RC 300 fjernkontroll brukes som en datalagringsenhet og/eller til å "klone" karakteristikkene av et programmert system over til andre systemer.

3.6 Hovedskjerm

Tillater kontroll av systemet og av sveiseprosessen ved å vise hovedsettingene.

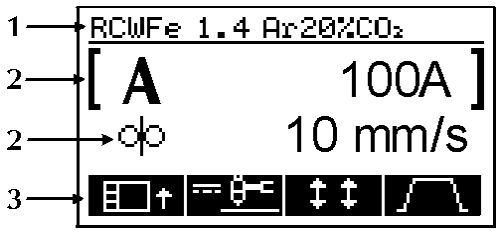

1 Overskrift

Gir visning av visse deler av viktig informasjon relatert til den valgte prosess:

- Program eller synergikurve hentet frem

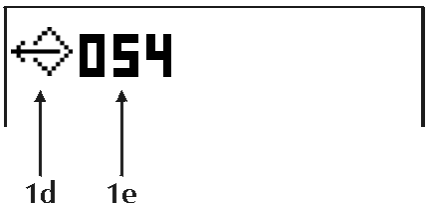

1d

Program hentet frem

Prosess hentet frem

1e Nummer på program/synergikurve hentet frem

- De reelle strøm- og spennings-verdiene under sveisefasene

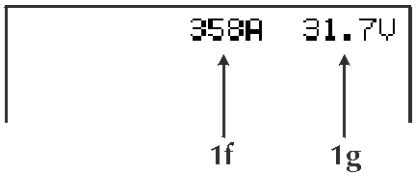

1f Strømavlesing
1g Spenningsavlesing

2 Sveiseparameter

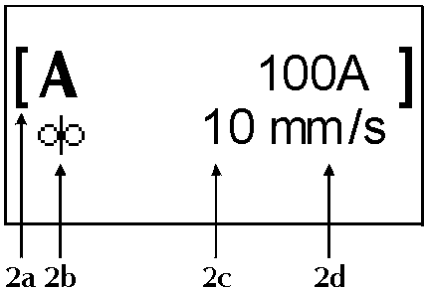

Velg det ønskede parameter ved å trykke på encoderknappen.
Juster verdien av det valgte parameter ved å dreie encoderen.
2a Parametervalgte verdier
2b Parameter ikon
2c Parameter verdi
2d Måleenhet for parameteret

PROSESS	PARAMETER 1	PARAMETER 2
MMA	A	
ARC AIR	A	
TIG	A	

Parametre på hovedskjermen kan personaliseres (konsulter seksjonen "Grensesnitt personalisering").

3 Funksjoner

Tillater setting av de mest viktige prosessfunksjonene og sveisemetoder.

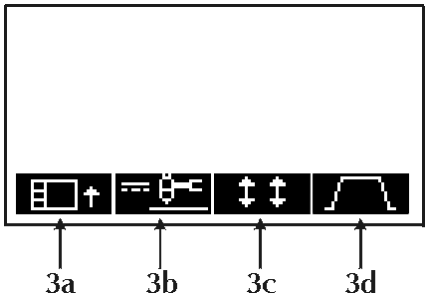

3a

Gir tilgang til hurtigvalgmenyen (og utgang fra den) - (konsulter seksjonen "Hurtivalgmeny")

3b Gir valg av sveiseprosessen

MMA

ARC AIR

TIG

3c Gir valg av sveisemetoden

2 Trinn

4 Trinn

Bilevel

Punktsveisin

Automasjon og robotikk

3d

Likestrøm

Vekselstrøm

Fast Pulse

3.7 Hurtigvalgmeny

Tillater valg og regulering av de mest vanlig brukte sveiseparameter.

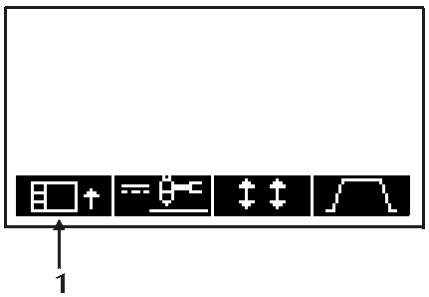

Gå inn i hurtigvalgmenyen ved å trykke knappen (1) .

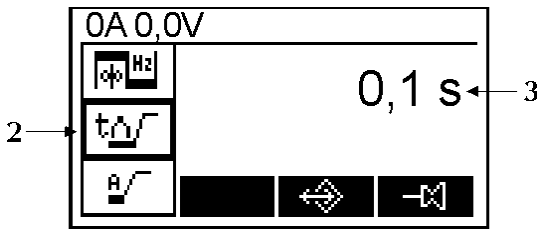

Velg ønsket parameter ved å dreie encoderen for å sette den innen den sentrale kvadrant (2).
Verdien og måleenheten av det valgte parameter vises ved siden av (3).

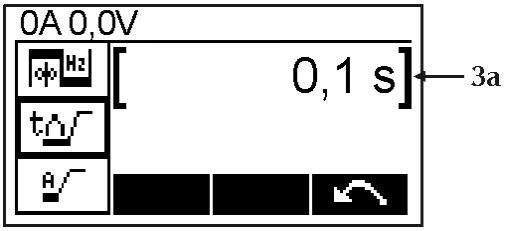

Aktiver reguleringen av det valgte parameter ved å trykke encoderknappen.

3a Parametervalgte verdier

Juster verdien av det valgte parameter ved å dreie encoderen.

Bekreft endringen som er gjort ved å trykke encoder-knappen.

Gå ut av hurtigvalgmenyen ved å trykke knappen (1).

PROSESS	HURTIGVALGMENY
MMA	A
ARC AIR	A
TIG	A

Parameterene i hurtigvalgmenyen kan personaliseres (konsulter seksjonen "Grensesnitt personalisering").
Aktivering av funksjoner som avviker fra de som er standard, endrer nummer og typen av parameter i hurtigvalgmenyen.

3.8 Innstilling

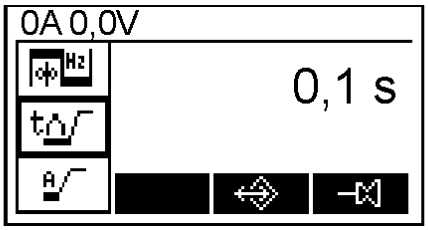

Muliggjør innstilling og regulering av en serie ekstre parameter for en bedre og mer eksakt håndtering av sveiseanlegget. Parametrene som er inkludert i innstillingen er organisert i samsvar med den sveiseprosess du har valgt og har et kodenummer.
For å utføre innstillingsprosedyren: hold enkodertasten nedtrykt i 5 sek. (0-indikasjonen i midten på 7-segmentskjermen bekrefter at du befinner deg i innstillingsmodus.
Valg og regulering av ønsket parameter: skjer ved å dreie kodeenheten til du ser kodenummeret som gjelderer parameteret. Hvis du trykker på enkodertasten, kan du få vist innstilt verdi for valgt parameter og dens regulering.
For utgang fra innstilling: for å gå ut fra seksjonen "regulering", skal du trykke på enkodertasten igjen. For å gå ut fra innstillingsmodus, skal du stillie markøren på parameter "0" (lagre og gå ut) og trykk enkoder.

Liste med parametrer for innstilling (MMA-ARC AIR)

0 Lagre og gå ut

For å lagre endringene og gå ut fra innstillingsmodus.

1 Reset

RESET For å tilbakestille alle standard parametrene.

2 Sveisestrøm

A For regulering av sveisestrømmen.
Parameter stilt inn i Ampere (A).
Minimumsverdi 6A, Maks. Imax, Standardverdi 100A

3 Hot start

Muliggjør regulering av verdien for hot start i MMA. Tillater en oppstart som er mer eller mindre "varm" i fasene for buens aktivering, for å lette oppstart.
Parameteren skal stilles inn i prosent (%) av sveisestrømmen.
Minimum av, Maks. 500%, Standard 80%

4 **Arc force**

For å regulere verdien Arc force i MMA. Gjør at du oppnår dynamiske svar som er mer eller mindre energisk under sveisingen, for å lette sveiserens arbeid.
Økning av verdien på buen medfører reduksjon av risikoen for klebing av elektroden.
Parameter stilt inn i prosent (%) av sveisestrømmen.
Minimum fra, Maks. 500%, Standard 30%

40 **Strømavlesing**

Tillater visning av den reelle verdien av sveisestrømmen.
Tillater visningsmetoden av sveisestrømmen å bli satt (konsulter seksjonen "Grensesnitt personalisering").

41 **Spenningsavlesing**

Tillater visning av den reelle verdien av sveisespenningen.
Tillater visningsmetoden av sveisespenningen å bli satt (konsulter seksjonen "Grensesnitt personalisering").

44 **Reguleringsstepp**

Tillater reguleringen av et parameter med et stepp som kan bli personalisert av operatøren.
Minimum 1, Maksimum Imax, Standardverdi 1

45 **Eksternt parameter CH1**

Tillater administrasjon av eksterne parameter 1 (minimum verdi, maksimum verdi).
(Konsulter seksjonen "Ekstern kontroll administrasjon").

46 **Eksternt parameter CH2**

Tillater administrasjon av eksterne parameter 2 (minimum verdi, maksimum verdi).
(Konsulter seksjonen "Ekstern kontroll administrasjon").

47 **Lås/åpne**

Tillater låsing av panelkontrollene og innsettingen av en beskyttelseskode (konsulter seksjonen "Lås/åpne").

48 **Akustisk signal**

For regulering av lyden på det akustiske signalet.
Min. Av, Maks. 10, Standard 5

49 **Kontrast**

For regulering av skjermens kontrast.
Min. 0, Maks. 50, Standard 25

50 Gir tilgang til høyere oppsettnivåer:
USER: bruker
SERV: service
SELCO: Selco

99 **Reset**

RESET

Foretar resetting av alle parameter til standardverdiene.
Foretar resetting av hele det grafiske grensesnitt i henhold til fabrikantens settinger.

Liste med parametrer for innstilling (TIG)

0 **Lagre og gå ut**

For å lagre endringene og gå ut fra innstillingsmodus.

1 **Reset**

RESET

For å tilbakestille alle standard parametrene.

2 **Pre gass**

For å stille inn og regulere gassflyten før buen blir aktivert.
Muliggjør fylling av gass i sveisebrenneren og forberedemiljøet for sveiseprosedyren.
Minimumsverdi 0.0 sek., Maks. 99.9 sek., Standardverdi 0.1 sek.

3 **Startstrøm**

Tillater regulering av sveisestartstrømmen.
Tillater at en varmere eller kaldere sveisepøl oppnås med det samme buen tenner.
Parametersetting: Ampère (A) - Prosent (%).
Minimumsverdi 3A-1%, Maks. Imax-500%, Standardverdi 50%

5 **Oppgangsrampe**

For å stille in en gradvis overgang mellom startstrømmen og sveisestrømmen. Parameter stilt inn i sekund (s).
Minimumsverdi av, Maks. 99.9 sek., Standardverdi av

6 **Sveisestrøm**

For regulering av sveisestrømmen.
Parameter stilt inn i Ampere (A).
Minimumsverdi 3A, Maks. Imax, Standardverdi 100A

7 **Binivå-strøm**

For regulering av sekundærstrømmen i modus for binivå-sveising.
Da du trykker på sveisebrennerens trykknapp første gangen, kommer den første gassen ut, sammen med buens aktivering og sveisingen med begynnelsesstrøm.
Da du slipper knappen første gangen, øker strømmen "I1". Hvis sveiserarbeideren trykker og siden hurtig slipper knappen, overgår enheten til "I2"; hvis han trykker og hastig slipper knappen igjen, overgår enheten igjen til "I1" osv.
Hvis du trykker i en lengre tid, begynner senkingen av strømmen til sluttstrømmen.
Hvis du slipper trykknappen slokker buen, mens gassen fortsetter å strømme under etterperioden.
Parametersetting: Ampère (A) - Prosent (%).
Minimumsverdi 3A-1%, Maks. Imax-500%, Standardverdi 50%

9 **Basisstrøm**

For å regulere basisstrømmen i pulset og hurtig puls modi.
Parameter stilt inn i Ampere (A).
Minimumsverdi 3A-1%, Maks. Sveisestrøm-100%, Standard 50%

11 **Puls frekvens**

Tillater aktivering av pulsmodus.
Muliggjør å oppnå bedre resultater ved sveising av tynne materialer og bedre estetisk kvalitet av sveisesømmen.
Parametersetting: Hertz (Hz) - KiloHertz (kHz).
Minimumsverdi 0.1Hz, Maks. 250Hz, Standardverdi 1.0Hz

12 **Pulset arbeidssyklus**

Tillater regulering av arbeidssyklus i pulssveising.
Tillater peak-strømmen å bli bibeholdt for en kortere eller lengere tid.
Parametersetting: prosent (%).
Minimumsverdi 1%, Maks. 99%, Standardverdi 50%

13 **Hurtig pulsfrekvens**

Tillater regulering av pulsfrekvensen.
Muliggjør å oppnå fokusering og bedre stabilitet av den elektriske bue.
Parametersetting: Hertz (Hz).
Minimumsverdi 20Hz, Maks. 500Hz, Standardverdi 100Hz

14 **Nedgangsrampe**

For å stille inn en gradvis overgang mellom sveisestrømmen og sluttstrømmen.
Parameter stilt inn i sekund (s).
Minimumsverdi av, Maks. 99.9 sek., Standardverdi av

15 **Sluttstrøm**

For regulering av sluttstrømmen.
Parameter stilt inn i Ampere (A).
Minimumsverdi 3A-1%, Maks. Imax-500%, Standardverdi 50%

17 Ettergass

For regulering av gassflyten ved sveisingens slutt.
Parameter stilt inn i sekund (s).
Minimumsverdi 0.0 sek., Maks. 99.9 sek., Standardverdi 5.0 sek.

18 TIG start (LIFT)

Tillater valg av ønsket På= HF START, Av= LIFT START.
Standard er HF START buetenning modus.

22 Punktsveising

Muliggjør aktivering av "punktsveising" og beregning av sveisetiden.
Tillater regulering av sveiseprosessen.
Parametersetting: sekunder (s).
Minimumsverdi av, Maks. 99.9 sek., Standardverdi 1.0 sek.

25 Trådhastighet

Tillater regulering av matehastigheten for tråden.
Parametersetting: mm/sekunder (mm/s).
Minimumsverdi 1 mm/sek., Maks. 200 mm/sek., Standardverdi av

26 Tråd start forsinkelse

Parametersetting: sekunder (s).
Minimumsverdi 0.1sek., Maks. 99.9 sek., Standardverdi av

27 Tråd stopp fremtrekk/forsinkelse

Parametersetting: sekunder (s).
Minimumsverdi 0.1sek., Maks. 99.9 sek., Standardverdi av

28 Tråd uttrekking

Parametersetting: sekunder (s).
Minimumsverdi 0.01sek., Maks. 1.00 sek., Standardverdi 0.10sek.

29 Nedgangsrampe (trådhastighet)

Tillater setting av stigetid under pulsoperasjonen.
Parametersetting: sekunder (s).
Minimumsverdi 0.0sek., Maks. 10.0 sek., Standardverdi 0.0sek.

30 Tråd grunnhastighet

Parametersetting: prosent (%).
Minimumsverdi 0%, Maks. 100%, Standardverdi 0%

100% =

0% = 0

= tråd uttrekking

31 Oppgangsrampe (trådhastighet)

Tillater setting av stigetid under pulsoperasjonen.
Parametersetting: sekunder (s).
Minimumsverdi 0.0sek., Maks. 10.0 sek., Standardverdi 0.0sek.

32 Frekvens (trådhastighet)

Tillater aktivering av pulsmodus.
Tillater regulering av pulsfrekvensen.
Parametersetting: Hertz (Hz).
Minimumsverdi 0.1Hz, Maks. 5.0Hz, Standardverdi av

0.1÷5.0Hz	frekvens (trådhastighet)
off	frekvens (trådhastighet) = 0
syn	frekvens (trådhastighet) = frekvens (strøm)

33 Arbeidssyklus (trådhastighet)

Tillater regulering av arbeidssyklus i pulssveising.
Parametersetting: prosent (%).
Minimumsverdi 1%, Maks. 99%, Standardverdi 50%

34 Ubalanse

Parametersetting: prosent (%).
Minimumsverdi -50%, Maks. +50%, Standardverdi 0%

37 Vaktgrenser

Muliggjør setting av varselgrenser og av vaktgrenser.
Tillater nøyaktig kontroll av de forskjellige sveisefaser (konsulter seksjon "Vaktgrenser").

38 Startfilter

Muliggjør kontroll av aktivering vaktgrenser med en justerbar forsinkelse i relasjon til bueanslaget.
Gjør det mulig å filtrere anslagsfasen (konsulter seksjonen "Vaktgrenser").
Minimum 0.0sek., Maximum 10.0sek., Default 0.0sek.

39 Utgangsfilter

Gjør det mulig å deaktivere kontrollen av vaktgrensene forut for den naturlige slutt på sveisen.
Gjør det mulig å filtrere slukkefasen (konsulter seksjonen "Vaktgrenser").
Minimum 0.0sek., Maximum 10.0sek., Default 0.0sek.

40 Strømavlesing

Tillater visning av den reelle verdien av sveisestrømmen.
Tillater visningsmetoden av sveisestrømmen å bli satt (konsulter seksjonen "Grensesnitt personalisering").

41 Spenningsavlesing

Tillater visning av den reelle verdien av sveisespenningen.
Tillater visningsmetoden av sveisespenningen å bli satt (konsulter seksjonen "Grensesnitt personalisering").

42 Gassflytlesing

44 Reguleringsskritt (U/D)

For å regulere variasjonsskrittet i tastene opp-ned.
Min. Av, Maks. MAX, Standardverdi 1

45 Eksternt parameter CH1

Tillater administrasjon av eksterne parameter 1 (minimum verdi, maksimum verdi).
(Konsulter seksjonen "Ekstern kontroll administrasjon").

46 Eksternt parameter CH2

Tillater administrasjon av eksterne parameter 1 (minimum verdi, maksimum verdi).
(Konsulter seksjonen "Ekstern kontroll administrasjon").

47 Lås/åpne

Tillater låsing av panelkontrollene og innsettingen av en beskyttelseskode (konsulter seksjonen "Lås/åpne").

48 Akustisk signal

For regulering av lyden på det akustiske signalet.
Min. Av, Maks. 10, Standard 5

49 Kontrast

For regulering av skjermens kontrast.
Min. 0, Maks. 50, Standard 25

50 Gir tilgang til høyere oppsettnivåer:
USER: bruker
SERV: service
SELCO: Selco

99 Reset

Foretar resetting av alle parameter til standardverdiene.
Foretar resetting av hele det grafiske grensesnitt i henhold til fabrikantens settinger.

3.9 Programskjerm

1 Generelt

Tillater lagring og administrasjon av 50 sveiseprogram som kan personaliseres av operatøren.

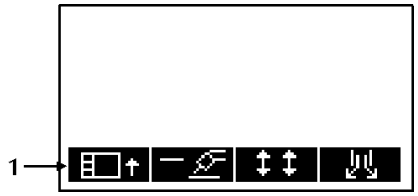

Gå inn i hurtigvalgmenyen ved å trykke knappen (1) .

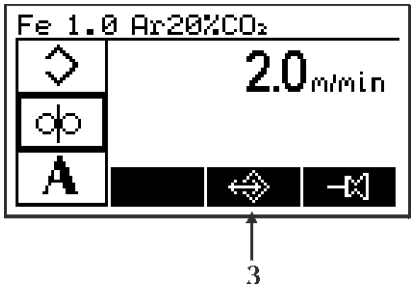

Gå inn i program administrasjonsskjermen ved å trykke knappen (3) .

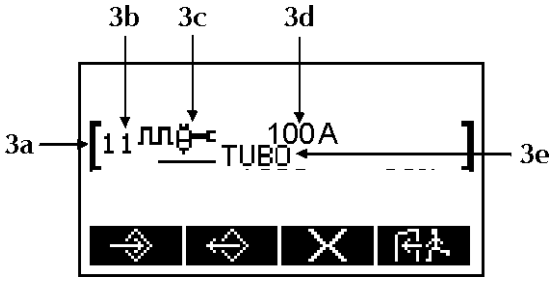

3a Parametervalgte verdier
3b Nummer på det valgte program
3c Prosess av det valgte program
3d Hovedparameter for det valgte program
3e Beskrivelse av det valgte program

2 Program lagring

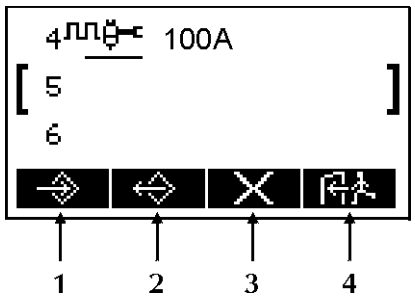

Velg ønsket program (eller det tomme minne) ved dreiing av encoderen.

Lagre alle aktuelle settinger for det valgte program ved å trykke knappen (1) .

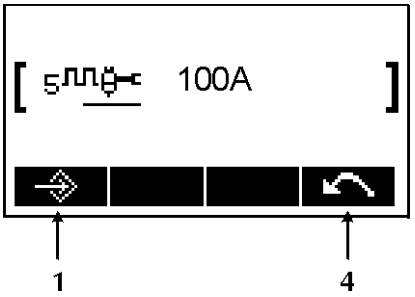

Bekreft endringene som er gjort ved å trykke knappen (1) .
Kanseller operasjonen ved å trykke knappen (4) .

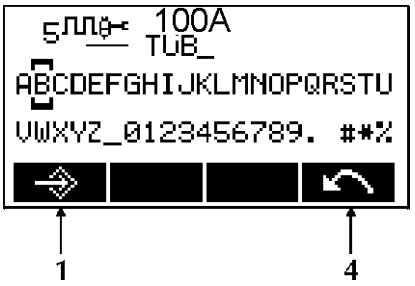

Gi en beskrivelse av programmet.
- Velg ønsket bokstav ved å dreie encoderen.
- Lagre valgt bokstav ved å trykke encoderen.

Bekreft operasjonen ved å trykke knappen (1) .
Kanseller operasjonen ved å trykke knappen (4) .

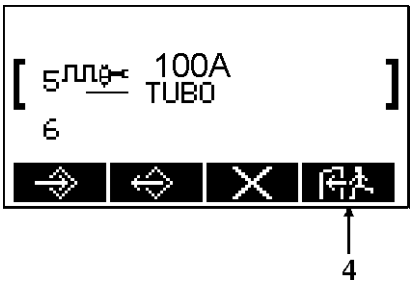

Lagre og gå ut av denne skjermen ved å trykke knappen (4) .

3 Program henting

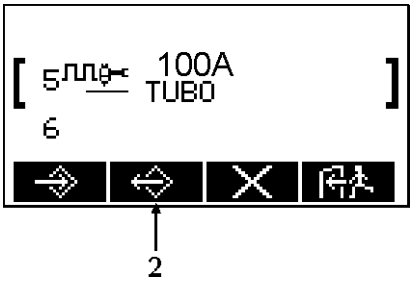

Velg ønsket program ved å dreie encoderen.
Hent det valgte program ved å trykke knappen (2) .

4 Program kansellering

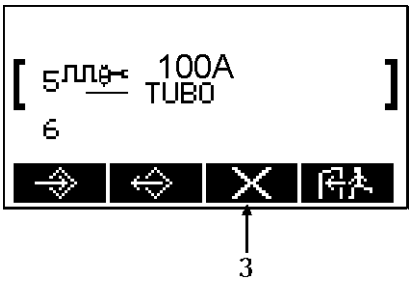

Velg ønsket program ved å dreie encoderen.
Slett det valgte program ved å trykke knappen (3) .

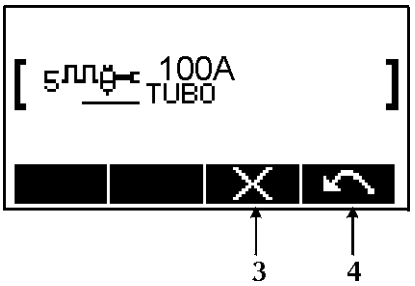

Bekreft operasjonen ved å trykke knappen (3) .
Kanseller operasjonen ved å trykke knappen (4) .

3.10 Grensesnitt personalisering

Tillater parametrene på hovedskjermen og i hurtigvalgmenyen til å bli personalisert.

1 Hovedskjerm personalisering

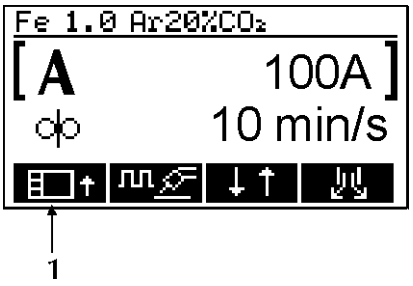

Velg parameteret som du ønsker å erstatte ved å trykke encoderknappen.
Gå inn i hurtigvalgmenyen ved å trykke knappen (1) .

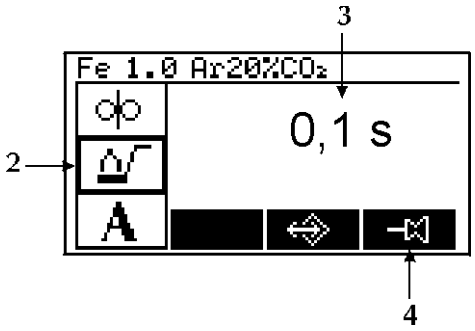

Velg ønsket parameter ved å dreie encoderen til den står innen den sentrale kvadrant (2).
Verdien og måleenheten av det valgte parameter vises ved siden av (3).

Lagre det valgte parameter på hovedskjermen ved å trykke knappen (4) .

2 Hurtigvalgmeny personalisering

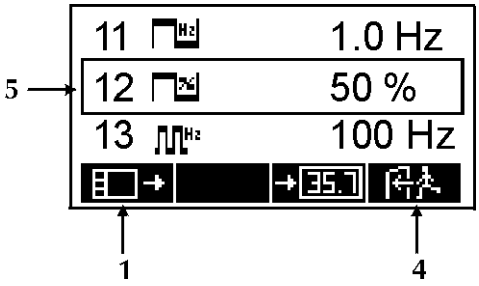

Gå inn i oppsett ved å trykke encoderknappen i minst 3 sekunder.
Velg ønsket parameter ved å dreie encoderen inntil den vises innen den sentrale kvadrant (5).
Lagre valgt parameter i hurtigvalgmenyen ved å trykke knappen (1) .
Kanseller det valgte parameter fra hurtigvalgmenyen ved å trykke knappen (1) .
Lagre og gå ut av nåværende skjerm ved å trykke knappen (4) .

3 Personalisering 7-segment visning

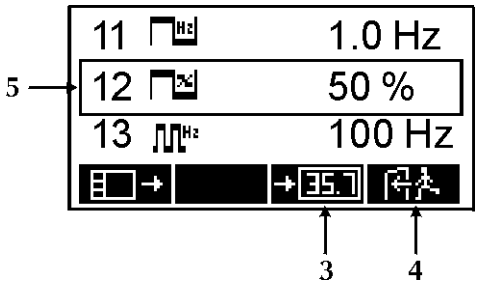

Gå inn i oppsett ved å trykke encoderknappen i minst 3 sekunder.
Velg ønsket parameter ved å dreie encoderen inntil den vises innen den sentrale kvadrant (5).

Lagre det valgte parameter i 7-segment visning ved å trykke knappen (3) .
Lagre og gå ut av nåværende skjerm ved å trykke knappen (4) .

Standard

3.11 Lås/åpne

Muliggjør å låse alle settinger fra kontrollpanelet med et passord.

Gå inn i oppsett ved å trykke encoderknappen i minst 5 sekunder.
Velg ønsket parameter (47) ved å dreie encoderen inntil den vises innen den sentrale kvadrant.

Velg det ønskete parameter (551).

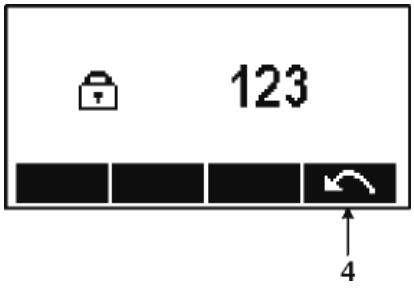

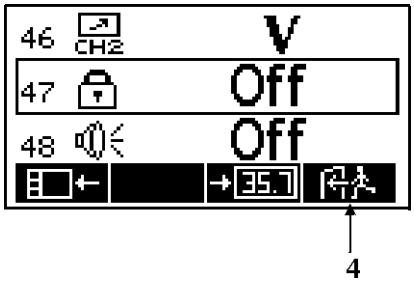

Aktiver reguleringen av det valgte parameter ved å trykke encoderknappen.
Sett en tallkode (passord) ved å dreie encoderen.
Bekreft endringen som er gjort ved å trykke encoderknappen.
Lagre og gå ut av nåværende skjerm ved å trykke knappen (4) .

Utføring av enhver operasjon på et låst kontrollpanel medfører at en spesiell skjerm fremtrer.

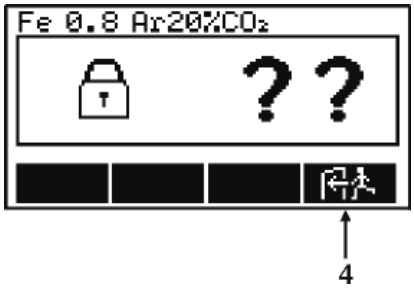

- Gå til panelfunksjonaliteter midlertidig (5 minutter) ved å dreie encoderen og legg inn riktig passord.
  Bekreft endringen som er gjort ved å trykke knappen (4) .
- Lås opp kontrollpanelet definitivt ved å gå inn i oppsett (følg instruksjonene gitt ovenfor) og bring parameter 47 tilbake til "av".
  Bekreft endringen som er gjort ved å trykke knappen (4) .
  Bekreft endringen som er gjort ved å trykke encoderen.

3.12 Ekstern kontrolladministrasjon

Tillater setting av sveiseparameter administrert av eksterne enheter (RC, brenner…).

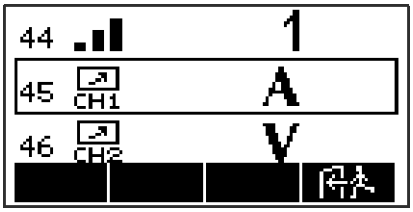

Gå inn i oppsett ved å trykke encoderknappen for minst 3 sekunder.
Velg ønsket parameter (45-46) ved å dreie encoderen inntil den vises innen den sentrale kvadrant.

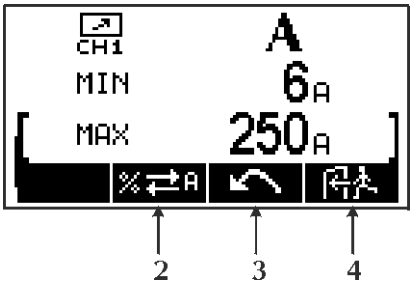

Gå inn i skjermen for "Ekstern kontrolladministrasjon" ved å trykke encoderknappen.
Velg ønsket parameter (Min-Max) ved å trykke encoderknappen.
Juster ønsket parameter (Min-Max) ved å dreie encoderen.
Velg setting-metode ved å trykke knappen (2) .

A / V Absolutt verdi

% Prosentverdi

Lagre og gå ut av nåværende skjerm ved å trykke knappen (4) .

Kanseller operasjonen ved å trykke knappen (3) .

3.13 Vaktgrenser

Lar sveiseprosessen bli kontrollert ved å sette varselgrenser MIN MAX og vaktgrenser for de målbare hoved- parameter MIN MAX :

A Sveisestrøm

V Sveisespenning

Gassflyt

Automasjon bevegelse

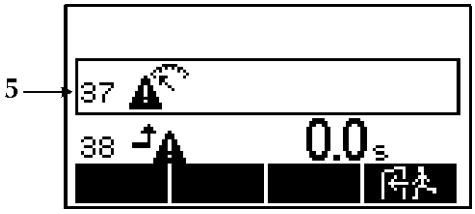

Gå inn i oppsett ved å trykke encoderknappen i minst 2 sekunder.
Velg ønsket parameter (37) ved å dreie encoderen inntil den vises innen sentral kvadrant (5).

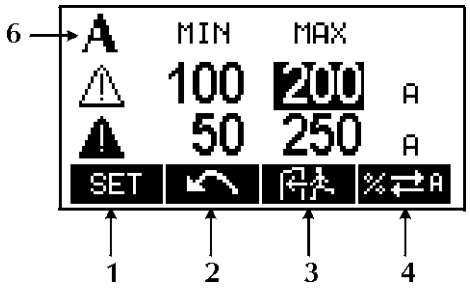

Gå inn i skjermen "Vaktgrenser" ved å trykke encoderknappen.
Velg ønsket parameter ved å trykke knappen (1) SET (ikonet for det valgte parameter fremkommer i boks 6).
Velg metoden for setting av vaktgrenser ved å trykke knappen (4) %⇄A .

A / V Absolutt verdi

% Prosentverdi

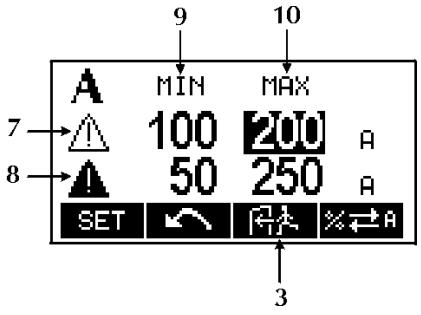

7 Varselgrense linje
8 Alarmgrense linje
9 Minimum nivå kolonne
10 Maksimum nivå kolonne

Velg ønsket boks ved å trykke encoderknappen (den valgte boks vises med omvendt kontrast).
Juster nivået på den valgte grense ved å dreie encoderen.
Lagre og gå ut av nåværende skjerm ved å trykke knappen (3) .

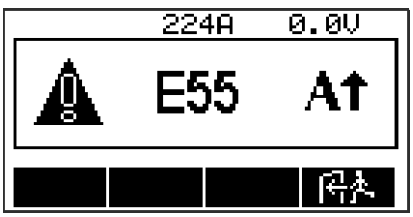

Passering en av varselgrensene medfører at et visuelt signal fremkommer på kontrollpanelet.

Passering en av alarmgrensene medfører at et visuelt signal fremkommer på kontrollpanelet og øyeblikkelig blokkering av sveiseoperasjonene.

Det er mulig å sette start og slutt på sveise filtrene for å unngå feilsignaler under tenning og slokking av buen (konsulter seksjon "Oppsett" - Parameter 38 og 39).

3.14 Alarm skjerm

Tillater at en utløst alarm blir indikert og gir de mest viktige indikasjoner for løsningen på ethvert problem som oppstår.

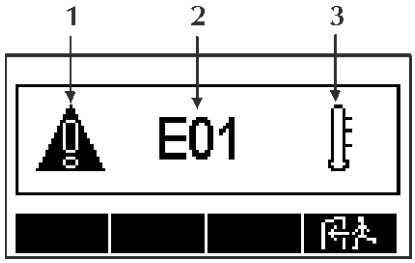

1 Alarm ikon

2 Alarm kode
E01

3 Alarm type

Alarm koder

E00 Generell alarm

E01 Temperaturalarm

E04 Kommunikasjonsalarm (PSR)

E05 Strøm for høy alarm
A↑

E07 Trådmatermotor forsyning alarm
V

E08 Blokkert motor alarm

E10 Spenningsmodul alarm

E11 Systemkonfigurasjon alarm

E12 Kommunikasjon alarm (WF - PSR)

E13 Kommunikasjon alarm (RC 300 - PSR)

E14 Ugyldig program alarm

E16 Kommunikasjon alarm (RI)

E20 Minne feil alarm (PSR)

E21 Data tap alarm (PSR)

E22 LCD skjerm alarm

E23 Minne feil alarm (RC)

E24 Data tap alarm (RC)

E25 Minne feil alarm (WF)

E26 Data tap alarm (WF)

E40 System spenningsforsyning alarm

E41 Overspenning alarm

E42 Underspenning alarm

E43 Lite kjøleveske alarm

E44 Lite gass alarm

E49 Nødbryter alarm

E51 Setting ikke støttet alarm

E52 Anti-kollisjon alarm

E53 Ekstern flytbryter alarm

Vaktgrensekoder

E54 Strømnivå overskredet (Alarm)

E62 Strømnivå overskredet (Varsel)

E55 Strømnivå overskredet (Alarm)

E63 Strømnivå overskredet (Varsel)

E56 Spenningsnivå overskredet (Alarm)

E64 Spenningsnivå overskredet (Varsel)

E57 Spenningsnivå overskredet (Alarm)

E65 Spenningsnivå overskredet (Varsel)

E58 Gassflytnivå overskredet ↓ (Alarm)

E66 Gassflytnivå overskredet ↓ (Varsel)

E59 Gassflytnivå overskredet ↑ (Alarm)

E67 Gassflytnivå overskredet ↑ (Varsel)

E60 Hastighetsgrense overskredet ↓ (Alarm)

E68 Hastighetsgrense overskredet ↓ (Varsel)

E61 Hastighetsgrense overskredet ↑ (Alarm)

E69 Hastighetsgrense overskredet ↑ (Varsel)

3.15 Bakpanel

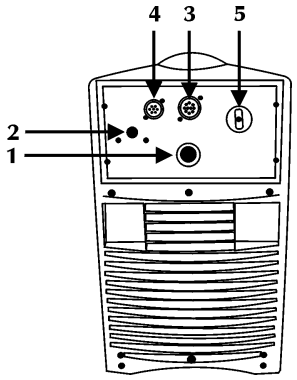

1 **Strømforsyningskabel**
For å forsyne anlegget med strøm ved kopling til nettet.

2 **Gassfeste**

3 **Signalkabelens inngang (WF)**

4 **Signalkabel (CAN-BUS) (RC-RI) inngang**

5 **Av/PÅ-bryter**
Styrer den elektriske påslåingen av sveisemaskinen.

Den har to posisjoner "O" slått av; "I" slått på.

3.16 Støpselpanel

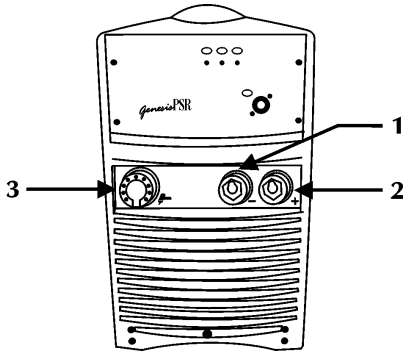

1 **Negativt strømuttak**
For kopling av jordledning i elektroden eller i sveisebrenneren i TIG.

2 **Positivt strømuttak**
For kopling av elektrodebrenneren i MMA eller jordledning i TIG.

3 **Brennerfeste**

4 TILBEHØRSSETT

4.1 Generelt

Koplingen av fjernstyringskontrollen til tilsvarende kontakt som befinner seg på Selco-generatorene, aktiverer dens funksjon. Denne kopling kan også gjøres når anlegget er igang.
Når fjernstyringskontrollen RC er tilkoplet, forblir generatorens kontrollpanel aktivert for eventuelle endringer. Endringene på generatorens kontrollpanel blir også vist på RC-kontrollen og omvendt.

4.2 Fjernstyringskontroll RC 100

Enheten RC 100 er en fjernstyringskontroll for visning og regulering av sveisestrøm- og spenning.

"Konsulter instruksjonshåndboka".

4.3 Fjernstyrt pedalkontroll RC 120 for TIG-sveising

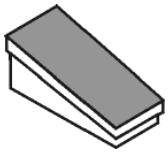

Når generatoren er innstilt i modus „EKSTERN KONTROLL", blir utgangsstrømmen variert fra et min. til et maks. verdi (som kan bli innstillt fra SETUP) ved å variere fottrykket på pedalflaten. En mikrobryter forsyner enheten med signal for sveisebegynnelse ved minste trykk.

4.4 Fjernstyringskontroll RC 200

Enheten RC 200 er en fjernstyringskontroll som gjør at du kan vise og endre alle tilgjengelige parametrer på tilkoplet generators kontrollpanel.

"Konsulter instruksjonshåndboka".

4.5 Sveisebrennere i serien MT300

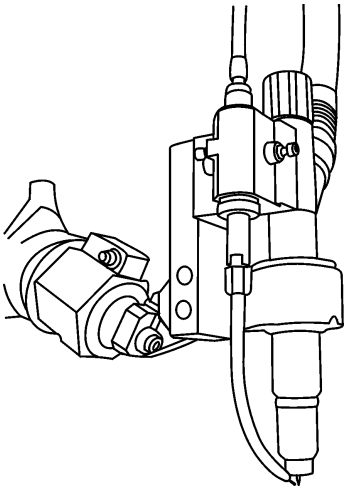

5 VEDLIKEHOLD

Du må utføre rutinemessig vedlikehold på anlegget i samsvar med fabrikantens instruksjoner.

Alt vedlikeholdsarbeid må utføres kun av kvalifisert personell.
Alle adgangsdører, vedlikeholdsdører og deksel må være lukket og sitte godt fast når utstyret er igang.
Ikke godkjente endringer av systemet er strengt forbudt.
Unngå at det hoper seg opp metallstøv nær eller på selve luftribbene.

Kutt strømtilførselen til anlegget før ethvert inngrep!

Utfør følgende periodiske inngrep på generatoren:
- **Bruk trykkluft med lavt trykk og pensler med myk bust for rengjøring innvendig.**
- **Kontroller de elektriske koplingene og alle koplingskablene.**

For vedlikehold eller utskifting av brennerkomponenter, av elektrodeholderens tang og/eller jordingskablene:



Kontroller komponentenes temperatur og pass på at de ikke overopphetes.

Bruk alltid vernehansker i samsvar med forskriftene.

Bruk passende nøkler og utstyr.

Hvis det ordinære vedlikeholdsarbeidet ikke blir utført, blir garantien erklært ugyldig og fabrikanten fritas for alt ansvar.

6 DIAGNOSTIKK OG LØSNINGER

Eventuelle reparasjoner eller utskiftinger av anleggets deler må kun utføres av kvalifisert teknisk personell.

Reparasjoner eller utskifting av deler på anlegget av personell som ikke er autorisert, betyr en umiddelbar annullering av produktets garanti.
Anlegget må ikke utsettes for endringer av noen type.

Hvis operatøren ikke følger disse instruksene, frasier fabrikanten seg alt ansvar.

Anlegget kan ikke startes opp (den grønne lysindikatoren tenner ikke)

Årsak Ingen nettspenning i forsyningsnettet.
Løsning Kontroller og om nødvendig reparer det elektriske anlegget.
Benytt kun kvalifisert personell.

Årsak Defekt kontakt eller elektrisk strømforsyningskabel.
Løsning Skift ut den skadde komponenten.
Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Linjens sikring er gått.
Løsning Skift ut den skadde komponenten.

Årsak Defekt av/på-bryter.
Løsning Skift ut den skadde komponenten.
Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Forbindelsen mellom trådmatervogna og generator feil eller defekt.
Løsning Kontroller at de forskjellige deler i systemet er skikkelig tilkoplet.

Årsak Defekt elektronikk.
Løsning Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Ingen strøm ved utgangen (anlegget sveiser ikke)

Årsak Defekt sveisebrennertast.
Løsning Skift ut den skadde komponenten.
Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Overopphetet anlegg (termisk alarm – gul lysindikator lyser).
Løsning Vent til anlegget er avkjølet uten å slå fra strømmen.

Årsak Sidedekslet er åpent eller dørbryteren er defekt.
Løsning Det er nødvendig for operatørens sikkerhet at sidedekslet er lukket under sveisefasene.
Skift ut den skadde komponenten.
Henvend deg til et servicesenter i nærheten for reparasjon av sveisebrenneren.

Årsak Feil jordkopling.
Løsning Utfør korrekt jordekopling.
Se avsnittet “Installasjon”.

Årsak Nettspenningen er utenfor området (den gule lysindikatoren lyser).
Løsning Tilbakestill nettspenningen innenfor generatorens arbeidsområde.
Utfør enkorrekt kopling av anlegget.
Se avsnittet “Kopling”.

Årsak Defekt elektronikk.
Løsning Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Feil strømforsyning

Årsak Feilt valg av prosedyren for sveising eller defekt velger.
Løsning Utfør et korrekt valg av prosedyren sveising.

Årsak Feile parameterinnstillinger og funksjoner i anlegget.
Løsning Utfør en reset på anlegget og tilbakestill parametrene for sveising.

Årsak Defekt potensiometer/kodeenhet for regulering av strømmen for sveising.
Løsning Skift ut den skadde komponenten.
Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Nettspenningen er utenfor området.
Løsning Utfør enkorrekt kopling av anlegget.
Se avsnittet “Kopling”.

Årsak En fase mangler.
Løsning Utfør enkorrekt kopling av anlegget.
Se avsnittet “Kopling”.

Årsak Defekt elektronikk.
Løsning Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Blokkert fremtrekk av tråden
Årsak Defekt sveisebrennertast.
Løsning Skift ut den skadde komponenten.
Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Feile eller slitte valser.
Løsning Skift ut valsene.

Årsak Defekt trådmater.
Løsning Skift ut den skadde komponenten.
Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Sveisebrennerens verneutstyr er skadd.
Løsning Skift ut den skadde komponenten.
Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Trådtrekkeren er ikke forsynt med strøm.
Løsning Kontroller koplingen til generatoren.
Se avsnittet “Kopling”.
Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Floke på spolen.
Løsning Løs opp floken på spolen eller skift den ut.

Trådens fremtrekk er ikke regelmessig
Årsak Defekt sveisebrennertast.
Løsning Skift ut den skadde komponenten.
Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Feile eller slitte valser.
Løsning Skift ut valsene.

Årsak Defekt trådmater.
Løsning Skift ut den skadde komponenten.
Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Sveisebrennerens verneutstyr er skadd.
Løsning Skift ut den skadde komponenten.
Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Årsak Koplingen eller valsenes låseenheter er galt justert.
Løsning Løsne koplingen.
Øk trykket på valsene.

Instabilitet i buen
Årsak Utilstrekkelig dekkgass.
Løsning Reguler korrekt gassflyt.
Kontroller at diffusereren og gassmunnstykket i sveisebrenneren er i god tilstand.

Årsak Fuktighet i sveisegassen.
Løsning Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet.
Forsikre deg om at gassforsyningsanlegget alltid er i god funksjonstilstand.

Årsak Gale sveiseparameter.
Løsning Utfør en nøyaktig kontroll av anlegget for sveising.
Henvend deg til det nærmeste senter for teknisk assistanse for å reparere anlegget.

Utilstrekkelig hullslåing
Årsak Gal modus for utførelse av sveising.
Løsning Senk fremgangshastigheten for sveising.

Årsak Gale sveiseparameter.
Løsning Øk sveisestrømmen.

Årsak Gal forberedelse av kantene.
Løsning Øk riflenes åpning.

Årsak Feil jordkopling.
Løsning Utfør korrekt jordkopling.
Se avsnittet “Installasjon”.

Årsak Stykkene som skal sveises for stor.
Løsning Øk sveisestrømmen.

Inkluderinger av wolfram
Årsak Gale sveiseparameter.
Løsning Reduser sveisestrømmen.
Bruk en elektrode med en større diameter.

Årsak Feil elektrode.
Løsning Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet.
Utfør en korrekt sliping av elektroden.

Årsak Gal modus for utførelse av sveising.
Løsning Unngå kontakt mellom elektroden og sveisebadet.

Blåsing
Årsak Utilstrekkelig dekkgass.
Løsning Reguler gassflyten.
Kontroller at diffusereren og gassmunnstykket i sveisebrenneren er i god tilstand.

Klebing
Årsak Gal buelengde.
Løsning Øk avstanden mellom elektroden og stykket.

Årsak Gale sveiseparameter.
Løsning Øk sveisestrømmen.

Årsak Gal modus for utførelse av sveising.
Løsning Still sveisebrenneren mere i vinkel.

Årsak Stykkene som skal sveises for stor.
Løsning Øk sveisestrømmen.

Sidekutt

Årsak Gale sveiseparameter.
Løsning Reduser sveisestrømmen.

Årsak Gal buelengde.
Løsning Reduser avstandet mellom elektroden og stykket.

Årsak Gal modus for utførelse av sveising.
Løsning Senk oscillasjonshastigheten sidestilt ved påfylling. Senk kjørehastigheten under sveising.

Årsak Utilstrekkelig dekkgass.
Løsning Bruk gass som er egnet til materialene som skal sveises.

Oksidering

Årsak Utilstrekkelig gassvern.
Løsning Reguler gassflyt.
Kontroller at diffusereren og gassmunnstykket i sveisebrenneren er i god tilstand.

Porøsitet

Årsak Nærvær av fett, malerfarge, rust eller skitt på stykkene som skal sveises.
Løsning Utfør en nøye rengjøring av stykkene før du utfører sveisingen.

Årsak Nærvær av fett, malerfarge, rust eller skitt på materialene.
Løsning Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet. Forsikre deg om at materialene alltid er i perfekt brukstilstand.

Årsak Der er fukt i støttematerialene.
Løsning Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet. Forsikre deg om at materialene alltid er i perfekt brukstilstand.

Årsak Gal buelengde.
Løsning Reduser avstandet mellom elektroden og stykket.

Årsak Nærvær av fukt i sveisegassen.
Løsning Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet. Forsikre deg om at gassforsyningsanlegget alltid er i perfekt funksjonstilstand.

Årsak Utilstrekkelig dekkgass.
Løsning Reguler gassflyten.
Kontroller at diffusereren og gassmunnstykket i sveisebrenneren er i god tilstand.

Årsak Altfor hurtig overgang til fast form av sveisebadet.
Løsning Senk fremgangshastigheten for sveising.
Utfør en forvarming av stykkene som skal sveises.
Øk sveisestrømmen.

Krakelering på grunn av kulde

Årsak Gale sveiseparameter.
Løsning Reduser sveisestrømmen.

Årsak Nærvær av fett, malerfarge, rust eller skitt på stykkene som skal sveises.
Løsning Utfør en nøye rengjøring av stykkene før du utfører sveisingen.

Årsak Nærvær av fett, malerfarge, rust eller skitt på materialene.
Løsning Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet. Forsikre deg om at materialene alltid er i perfekt brukstilstand.

Årsak Gal modus for utførelse av sveising.
Løsning Utfør korrekte funksjoner for den type av skjøter som skal sveises.

Årsak Stykkene som skal sveises har ulike karakteristikker.
Løsning Utfør smøring før du utfører sveiseprosedyren.

Krakelering på grunn av kjølighet

Årsak Der er fukt i støttematerialet.
Løsning Bruk alltid produkter eller materialer av høy kvalitet. Forsikre deg om at materialene alltid er i perfekt brukstilstand.

Årsak Spesiell geometri i punktet som skal sveises.
Løsning Utfør en forvarming av stykkene som skal sveises.
Utfør en ettervarming.
Utfør korrekte funksjoner for den type av skjøter som skal sveises.

Ikke nøl med å ta kontakt med nærmeste tekniske assistansesenter hvis du skulle være i tvil eller det skulle oppstå problemer.

7 TEORETISKE BESKRIVELSER AV SVEISING

7.1 Sveising med bekledt elektrode (MMA)

Forberedelse av kantene

For å oppnå gode sveiseresultater anbefales det å alltid arbeide på rene deler, fri for oksid, rust eller annet smuss.

Valg av elektrode

Diameteren på elektroden som skal benyttes er avhengig av materialets tykkelse, av posisjonen, av typen skjøt og klargjøring av stykket som skal sveises.
Elektroder med stor diameter krever høy strøm med påfølgende høy termisk tilførsel i sveisingen.

Type bekledning	Egenskap	Bruksområde
Rutil, titandioksid (Ti O2)	Enkel å bruke	Alle posisjoner
Syre	Høy smeltehastighet	Flate
Basisk	Mekaniske egenskaper	Alle posisjoner

Valg av sveisestrøm

Sveisestrømmens område for typen elektrode som benyttes angis av produsenten på elektrodenepakkene.

Tenning og opprettholdelse av buen

Den elektriske buen oppnås ved å gni elektrodens spiss på delen som skal sveises koblet til jordingskabelen, og når buen gnister, trekkes elektroden tilbake til normal sveiseavstand.
For å forbedre tenningen av buen kan det generelt være nyttig med en økning av strømmen i begynnelsen sett i forhold til sveisestrømmen (Hot Start).
Når buen er tent begynner den midterste delen av elektroden å smelte og renner ned i form av dråper på den delen som skal sveises.
Den ytre bekledningen av elektroden forbrukes, og dette tilfører dekkgass for sveisingen som således blir av ypperlig kvalitet.
For å unngå at dråpene av smeltet materialet forårsaker at buen slokner på grunn av at elektroden kortslutter og kleber ved sveisebadet, er det veldig nyttig å øke sveisestrømmen en kort stund for å smelte kortslutningen (Arc Force).
I tilfelle elektroden kleber til delen som skal sveises, anbefales det å redusere kortslutningsstrømmen til et minimum (antiklebing).

Utføring av sveising
Helningsvinkelen for elektroden varierer alt etter antallet sveisestrenger. Elektrodens bevegelse utføres normalt med oscillasjoner og med stopp på sidene av strengen slik at man unngår en opphopning av tilførselsmateriale midt på.

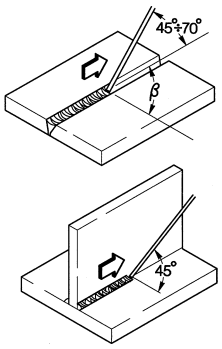

Fjerning av metallslagg
Sveising med bekledte elektroder gjør at man må fjerne metallslagget etter hver sveisestreng.
Fjerningen skjer ved hjelp av en liten hammer, eller slagget børstes vekk i tilfelle det dreier seg om sprøtt metallslagg.

7.2 TIG-Sveising (kontinuerlig bue)

Fremgangsmåten for TIG-sveising (Tungsten lnert Gas) er basert på prinsippet av en elektrisk bue som gnistrer mellom en usmeltelig elektrode (ren wolfram eller wolframlegering, med et smeltepunkt på cirka 3370°C) og delen: En atmosfære med inert gass (argon) gjør at badet beskyttes.
For å unngå farlige innblandinger av tungsten, skal elektroden aldri komme bort i den del som skal sveises. Derfor er sveise generatoren vanligvis utstyrt med en buetenningsenhet som genererer en høyfrekvent høyspennings utlader mellom elektrode og arbeidsstykket. Slik, takket være den elekriske gnisten, ioniseres gassatmosfæren, sveisebuen tenner uten noen kontakt mellom elektrode og arbeidsstykke. Det finnes også en annen måte å starte på, med redusert innblanding av wolfram: Start i lift, som ikke krever høy frekvens, men en startsituasjon med kortslutning ved lav strøm mellom elektroden og delen. Idet elektroden løftes, dannes buen og strømmen øker til inntastet sveiseverdi.
For å forbedre kvaliteten på sveisingens sluttdel er det viktig å kontrollere nøye den synkende sveisestrømmen og det er nødvendig at gassen kommer ned i sveisebadet i noen sekunder etter at buen slokker.
I mange operative tilstander er det godt å bruke to forinnstillte sveisestrømmer slik at du lettvint kan veksle mellom de to nivåene (BINIVÅ).

Sveisepolaritet
D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)
Dette er den polariteten som er mest utbredt (direkte polaritet) og som gir en begrenset slitasje av elektroden (1) idet 70% av varmen konsentreres på anoden (delen).
Man oppnår trange og dype bad med høy fremføringshastighet og dermed lav termisk tilførsel. Med denne polariteten sveises mesteparten av materialene unntatt aluminium (og dets legeringer) samt magnesium.

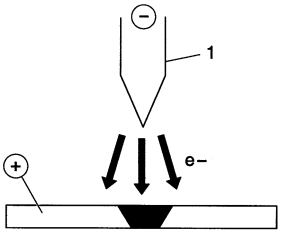

D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity)
Polariteten er omvendt og gjør det mulig å sveise legeringer som er bekledt med et lag ildfast/tungtsmeltende oksid med et smeltepunkt som ligger over metallets.
Høy strøm kan ikke benyttes da dette ville medføre stor slitasje av elektroden.

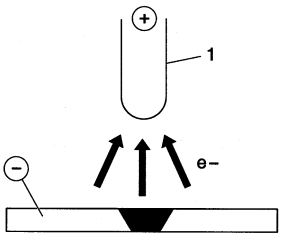

D.C.S.P.-impulser (Direct Current Straight Polarity Pulsed)
Bruk av pulset likstrøm gir en bedre kontroll, i spesielle operative situasjoner, av sveisebadets bredde og dybde.
Sveisebadet dannes av toppimpulser (Ip), mens basistrømmen (Ib) beholder buen tent. Denne operasjonsmodus hjelper ved sveising av tynnplater med mindre deformasjoner, bedre formfaktorer og medfører derfor mindre farer for overopphetning og gassgjennomslag.
Ved frekvensøkning (mellom frekvens) oppnås en smalere bue, mer konsentrert og mer stabil, og kvaliteten på sveising av tynnere materialer forbedres ytterligere.

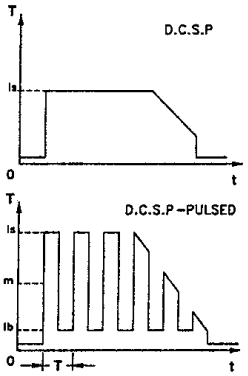

7.2.1 TIG-sveising av stål

TIG-fremgangsmåten er veldig effektiv når det gjelder sveising av stål, det være seg karbonstål eller stållegeringer, for den første sveisestrengen på rør og i den typen sveisinger som må være særdeles vellykkede sett fra et estetisk synspunkt.
Det kreves direkte polaritet (D.C.S.P.).

Forberedelse av kantene
Fremgangsmåten krever en grundig rengjøring av delene samt en nøye forberedelse

Valg og forberedelse av elektrode
Vi anbefaler deg å bruke elektroder av torium-tungsten (2% torium-rødfarget) eller alternativt elektroder som er vokset eller behandlet med følgende diameterverdier:

Ø elektrode (mm)	strømområde (A)
1.0	15-75
1.6	60-150
2.4	130-240

Elektroden må spisses slik som vist på figuren.



α (°)	strømområde (A)
30	0-30
60÷90	30-120
90÷120	120-250

Tilførselsmateriale
Tilførselsstengene må ha mekaniske egenskaper som tilsvarer de som finnes i grunnmetallet.
Det frarådes å bruke strimler som er laget av grunnmetallet, idet de kan være urene grunnet bearbeidelsen og dermed ødelegge sveisearbeidet.

Dekkgass
I praksis brukes bestandig ren argon (99.99%).

Sveisestrøm (A)	Ø elektrode (mm)	Dyse for gass nr.	Ø (mm)	Flyt av argon (l/min)
6-70	1.0	4/5	6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6	6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7	9.5/11.0	7-8

7.2.2 TIG-sveising av kobber
I og med at TIG er en fremgangsmåte med svært høy termisk konsentrasjon, er TIG-sveisingen særs egnet til sveising av materialer som har en meget stor evne til å lede varme, slik som kobber. For TIG-sveising av kobber følg samme anvisninger som for TIG-sveising av stål eller spesielle instrukser.

8 TEKNISK SPESIFIKASJON

	GENESIS 284 PSR	GENESIS 354 PSR	GENESIS 504 PSR
Strømforsyningsspenning U1 (50/60 Hz)	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%
Treg linjesikring	25 A	30 A	40 A
Maksimal effekt absorbert (kVA)	14,5 KVA	19 KVA	29,8 KVA
Maksimal effekt absorbert (kW)	10,0 Kw	13,7 Kw	23 Kw
Effektfaktor PF	0,69	0,72	0,77
Yteevne (μ)	0,87	0,87	0,87
Maksimal absorbert strøm I1max	21 A	27,5 A	43 A
Faktisk strøm I1eff	16,2 A	21,3 A	33 A
Bruksfaktor (40°C)			
(x=50%)	-	-	500 A
(x=60%)	280 A	350 A	460 A
(x=100%)	220 A	270 A	400 A
Bruksfaktor (25°C)			
(x=100%)	280 A	350 A	500 A
Reguleringsområde I2	6-280 A	6-350 A	6-500 A
Tomgangsspenning Uo	81 Vdc	81 Vdc	79 Vdc
Beskyttelsesgrad IP	IP23S	IP23S	IP23S
Isoleringsklasse	H	H	H
Mål (lxdxh)	620x280x500 mm	620x280x500 mm	620x280x500 mm
Vekt	34 Kg.	34 Kg.	42 Kg.
Nettkabel	4x6 mm^2	4x6 mm^2	4x6 mm^2
Produksjonsnormer	EN 60974-1	EN 60974-1	EN 60974-1
	EN 60974-3	EN 60974-3	EN 60974-3
	EN 60974-10	EN 60974-10	EN 60974-10

Kiitokset...

*Kiitämme luottamuksesta, jota olette osoittaneet valitessanne SELCO-tuotteiden **LAADUN, TEKNOLOGIAN ja LUOTETTAVUUDEN**. Tuotteen oikean ja turvallisen toiminnan takaamiseksi nämä käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttöä.*

Ennen työskentelyä laitteella, varmista että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen sisällön. Älä tee muutoksia tai huoltotoimenpiteitä, joita ei ole kuvattu tässä ohjeessa. Jos vähänkin epäilet ongelmia laitteen käytössä, jopa sellaisia joita ei ole kuvailtu tässä, käänny valtuutetun henkilöstön puoleen.

Tämä ohje on osa laitetta ja sen on seurattava mukana laitetta uudelleen sijoitettaessa tai myytäessä.
Käyttäjän on huolehdittava, että tämä käyttöohje säilyy vahingoittumattomana ja on hyvässä kunnossa.
***SELCO s.r.l.:n** pidättää oikeuden tehdä muutoksia ohjeeseen ilman eri ilmoitusta.*
*Tätä käyttöohjetta ei saa kääntää vieraalle kielelle, muuttaa tai kopioida ilman **SELCO s.r.l.:n** antamaa kirjallista lupaa.*

Esitetty tieto on äärimmäisen tärkeää sekä välttämätöntä takuiden soveltamiselle.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, mikäli laitteen käyttäjä ei ole noudattanut annettuja ohjeita.

YHDENMUKAISUUSILMOITUS CE

Yritys
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

ilmoittaa, että laite tyyppiä

GENESIS 284 PSR
GENESIS 354 PSR
GENESIS 504 PSR

on seuraavien EU-direktiivien mukainen:

2006/95/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2004/108/EEC	**EMC DIRECTIVE**
93/68/EEC	**CE MARKING DIRECTIVE**

ja, että seuraavia normeja on sovellettu:

EN 60974-1
EN 60974-3
EN 60974-10

Jokainen korjaus tai muutos ilman **SELCO s.r.l.:n** antamaa lupaa tekee tästä ilmoituksesta pätemättömän.

Onara di Tombolo (PADOVA)

SELCO s.r.l.:n

Lino Frasson
Chief Executive

SISÄLLYS

1 VAROITUS 249
1.1 Työskentelytila 249
1.2 Käyttäjän ja ulkopuolisten henkilöiden suojaaminen 249
1.3 Suojautuminen höyryiltä ja kaasuilta 250
1.4 Tulipalon tai räjähdyksen ehkäisy 250
1.5 Kaasupullojen turvallinen käyttö 250
1.6 Suojaus sähköiskulta 250
1.7 Sähkömagneettiset kentät ja häiriöt 251
1.8 IP-luokitus 251
2 ASENNUS 251
2.1 Nosto, kuljetus ja purkaus 252
2.2 Laitteen sijoitus 252
2.3 Kytkentä 252
2.4 Käyttöönotto 252
3 LAITTEEN ESITTELY 253
3.1 Yleistä 253
3.2 Etuohjauspaneeli 253
3.3 Etuohjauspaneeli (RC 300) 254
3.4 Käynnistysnäyttö 254
3.5 Tallennusnäyttö 255
3.6 Päänäyttö 255
3.7 Pikavalikko 256
3.8 Set up 256
3.9 Ohjelmanäyttö 258
3.10 Käyttöliittymän mukauttaminen 260
3.11 Lukitus/vapautus 260
3.12 Ulkoisten säätimien hallinta 261
3.13 Suojarajat 261
3.14 Hälytysnäyttö 262
3.15 Takapaneeli 263
3.16 Liitäntäpaneeli 263
4 LISÄVARUSTEET 263
4.1 Yleistä 263
4.2 Kaukosäädin RC 100 264
4.3 Polkimella toimiva kauko-ohjain RC 120 TIG-hitsausta varten 264
4.4 Kaukosäädin RC 200 264
4.5 MT300 sarjan polttimet 264
5 HUOLTO 264
6 VIANMÄÄRITYS JA RATKAISUT 264
7 HITSAUKSEN TEORIAA 267
7.1 Puikkohitsaus (MMA) 267
7.2 TIG-hitsaus (jatkuva kaari) 267
7.2.1 Teräksen TIG-hitsaus 268
7.2.2 Kuparin TIG-hitsaus 268
8 TEKNISET OMINAISUUDET 269

SYMBOLIT

Välitön vakava hengenvaara tai vaarallinen toiminta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman

Tärkeä neuvo, jota noudattamalla vältetään vähäiset vammat tai omaisuusvahingot

Huomautukset tämän symbolin jälkeen ovat pääosin teknisiä ja helpottavat työskentelyä

1 VAROITUS

Ennen työskentelyä laitteella, varmista että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen sisällön.
Älä tee muutoksia tai huoltotoimenpiteitä, joita ei ole kuvattu tässä ohjeessa.
Valmistajaa ei voida pitää syyllisenä henkilö- tai omaisuusvahinkoihin, jotka aiheutuvat tämän materiaalin huolimattomasta lukemisesta tai virheellisestä soveltamisesta.

Käänny ammattitaitoisen henkilön puoleen epäselvissä tapauksissa sekä koneen käyttöön liittyvissä ongelmissa, myös sellaisissa tapauksissa, joihin näissä ohjeissa ei ole viitattu.

1.1 Työskentelytila

- Kaikkia laitteita tulee käyttää ainoastaan siihen käyttöön, mihin ne on tarkoitettu, niiden arvokilvessä ja/tai tässä käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisesti, noudattaen kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuusdirektiivejä. Kaikki muu käyttö katsotaan sopimattomaksi ja vaaralliseksi, eikä valmistaja vastaa virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista.
- Tämä laite on suunniteltu vain ammattimaiseen käyttöön teollisessa ympäristössä.
  Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että laitetta on käytetty kotitaloudessa.
- Laitetta tulee käyttää tiloissa, joiden lämpötila on -10°C ja +40°C välillä (+14°F ... +104°F).
  Laitetta tulee kuljettaa ja varastoida tiloissa, joiden lämpötila on -25°C ja +55°C välillä (-13°F... 131°F).
- Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa on pölyä, happoja, kaasuja tai muita syövyttäviä aineita.
- Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus on yli 50%, 40°C:ssa (104°F).
  Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus on yli 90%, 20°C:ssa (68°F).
- Laitetta tulee käyttää korkeintaan 2000m (6500 jalkaa) merenpinnan yläpuolella.

Laitteistoa ei saa käyttää putkien sulattamiseen.
Laitetta ei saa käyttää akkujen ja/tai varaajien lataamiseen.
Laitetta ei saa käyttää moottorien käynnistämiseen.

1.2 Käyttäjän ja ulkopuolisten henkilöiden suojaaminen

Hitsausprosessissa muodostuu haitallisia säteily-, melu-, lämpö- ja kaasupurkauksia.

Pukeudu suojavaatteisiin suojataksesi ihosi säteilyltä, roiskeilta tai sulalta metallilta.
Työvaatteiden tulee peittää koko keho ja niiden tulee olla:
- ehjät ja hyväkuntoiset
- palonkestävät
- eristävät ja kuivat
- kehonmyötäiset, ilman käänteitä

Käytä aina standardin mukaisia, kestäviä ja vedenpitäviä jalkineita.

Käytä aina standardin mukaisia, kuumalta ja sähkön aiheuttamilta vaaroilta suojaavia käsineitä.

Aseta palonkestävä väliseinä suojaamaan hitsausaluetta säteiltä, kipinöiltä ja hehkuvilta kuona-aineilta.
Neuvo muita läheisyydessä olevia henkilöitä välttämään katsomasta hitsausta ja suojautumaan valokaaren säteiltä tai sulametallilta.

Käytä silmien suojana hitsausmaskia tai muuta sopivaa suojaa (vähintään NR10 tai enemmän).

Käytä aina sivusuojilla varustettuja suojalaseja, varsinkin poistettaessa hitsauskuonaa mekaanisesti tai käsin.

Älä käytä piilolinssejä.

Käytä kuulonsuojaimia jos hitsaustapahtuma aiheuttaa melun kohoamisen haitalliselle tasolle.
Jos melutaso ylittää lain asettaman ylärajan, eristä työskentelyalue ja varmista että alueelle tulevat henkilöt käyttävät kuulonsuojaimia.

Estä käsien, hiusten, vaatteiden ja työvälineiden kosketus liikkuviin osiin, kuten:
- puhaltimet
- hammaspyörät
- rullat ja akselit
- lankakelat

- Älä käytä hammaspyöriä langansyöttölaitteen allessa toiminnassa.
- Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
  Langansyöttöyksikön suojalaitteiden poistaminen on erittäin vaarallista eikä valmistaja vastaa tästä aiheutuvista henkilö- tai esinevahingoista.
- Sivupaneelit on pidettävä aina suljettuina hitsaustoimenpiteiden aikana.



Pidä kasvot loitolla TIG polttimesta langan syötön ja ohjauksen ajan. Ulostuleva lanka voi aiheuttaa vakavia vammoja käsiin, kasvoihin ja silmiin.

Älä koske juuri hitsattuja kappaleita, kuumuus voi aiheuttaa vakavia palovammoja tai -haavoja.

- Noudata edelläkuvattuja varotoimenpiteitä myös hitsauksen jälkeisissä toimenpiteissä, sillä jäähtyvistä työkappaleista saattaa irrota kuonaa.
- Tarkista, että poltin on jäähtynyt ennen huolto- tai työskentelytoimenpiteiden aloittamista.

Pidä ensiapupakkaus aina lähettyvillä.
Älä aliarvioi palovammojen tai muiden loukkaantumisten mahdollisuutta.

Ennen kuin poistut työpaikalta, varmista työskentelyalueen turvallisuus henkilö- ja esinevahinkojen välttämiseksi.

1.3 Suojautuminen höyryiltä ja kaasuilta

- Hitsauksen muodostamat savut, kaasut ja pölyt voivat olla terveydelle haitallisia.
  Hitsauksen aikana muodostuneet höyryt saattavat määrätyissä olosuhteissa aiheuttaa syöpää tai vahingoittaa sikiötä raskauden aikana.
- Pidä kasvot loitolla hitsauksessa muodostuneista kaasuista ja höyryistä.
- Järjestä kunnollinen ilmanvaihto, joko luonnollinen tai koneellinen, työskentelytilaan.
- Jos ilmanvaihto ei ole riittävä, on käytettävä kaasunsuodattimin varustettuja hengityksensuojaimia.
- Ahtaissa tiloissa hitsattaessa tulisi työtoverin valvoa hitsaustyötä ulkopuolelta.
- Älä käytä happea ilmanvaihtoon.
- Varmista ilmanvaihdon tehokkuus tarkistamalla säännöllisesti, ettei myrkyllisten kaasujen määrä ylitä turvallisuussäännöksissä esitettyä rajaa.
- Muodostuneiden höyryjen määrä ja vaarallisuus voidaan määritellä käytettävän perusmateriaalin, lisäaineen, sekä hitsattavien kappaleiden puhdistukseen ja rasvanpoistoon mahdollisesti käytettyjen aineiden perusteella.
- Älä hitsaa tiloissa, joissa käytetään rasvanpoisto- tai maaliaineita.
  Sijoita kaasupullot avoimiin tiloihin tai paikkaan, jossa on hyvä ilmankierto.

1.4 Tulipalon tai räjähdyksen ehkäisy

- Hitsausprosessi saattaa aiheuttaa tulipalon ja/tai räjähdyksen.
- Tyhjennä työalue ja ympäristö kaikesta tulenarasta tai paloherkästä materiaalista ja esineistä.
  Helposti syttyvien materiaalien tulee olla vähintään 11 metrin (35 jalkaa) etäisyydellä hitsaustilasta, tai asianmukaisesti suojattuina.
  Kipinät ja hehkuvat hiukkaset voivat helposti sinkoutua ympäristöön myös pienistä aukoista. Varmista tarkoin henkilöiden ja esineiden turvallisuus.
- Älä hitsaa paineistettujen säiliöiden päällä tai läheisyydessä.
- Älä tee hitsaustöitä säiliössä tai putkessa.
  Ole erittäin tarkkana hitsatessasi putkia ja säiliöitä, myös silloin, kun ne ovat avoimia, tyhjennettyjä ja hyvin puhdistettuja. Kaasun, polttoaineen, öljyn tai muiden vastaavien aineiden jäännökset voivat aiheuttaa räjähdyksiä.
- Älä hitsaa tilassa, jonka ilmapiirissä on pölyjä, kaasuja tai räjähdysalttiita höyryjä.
- Tarkista hitsaustapahtuman päätteeksi, ettei jännitteinen piiri pääse vahingossa koskettamaan maadoituspiiriin kytkettyjä osia.
- Sijoita tulensammutusmateriaali lähelle työaluetta.

1.5 Kaasupullojen turvallinen käyttö

- Suojakaasupullot sisältävät paineenalaista kaasua ja voivat räjähtää huonoissa kuljetus-, säilytys- ja käyttöolosuhteissa.
- Kaasupullot tulee kiinnittää pystyasentoon seinälle tai muuhun telineeseen, jotta ne olisivat suojattuina kaatumiselta ja mekaanisilta iskuilta.
- Suojakuvun on aina oltava suljettuna kun pulloa siirretään, kun se otetaan käyttöön ja kun hitsaustoimenpiteet ovat päättyneet.
- Suojaa kaasupullot suoralta auringonsäteilyltä, äkillisiltä lämpötilanmuutoksilta, sekä erittäin korkeilta tai alhaisilta lämpötiloilta. Älä sijoita kaasupulloja erittäin korkeisiin tai alhaisiin lämpötiloihin.
- Kaasupullot eivät saa joutua kosketuksiin liekkien, sähkökaarien, polttimien tai elektrodinpitimien, eikä hitsauksen muodostamien hehkuvien säteiden kanssa.
- Pidä kaasupullot etäällä hitsauspiiristä sekä kaikista muista virtapiireistä.
- Pidä kasvosi etäällä kaasun ulostulopisteestä kaasupullon venttiiliä avattaessa.
- Sulje venttiili aina työskentelyn päätyttyä.
- Älä koskaan hitsaa paineenalaisen kaasun säiliötä.

1.6 Suojaus sähköiskulta

- Sähköisku voi johtaa kuolemaan.
- Älä koske hitsauslaitteen sisä- tai ulkopuolella olevia jännitteisiä osia laitteen ollessa virtalähteeseen kytkettynä (polttimet, pihdit, maadoituskaapelit, elektrodit, rullat ja kelat on kytketty sähköisesti hitsauspiiriin).
- Varmista hitsauslaitteen ja sen käyttäjän sähköinen eristys käyttämällä tasoja ja alustoja, jotka on riittävästi eristetty potentiaalista maan ja maadoituksen suhteen.
- Varmista, että laite liitetään oikein pistokkeeseen sekä verkkoon, joka on varustettu suojamaajohtimella.
- Älä koske kahta poltinta tai hitsauspuikonpidintä samanaikaisesti.
  Jos tunnet sähköiskun, keskeytä hitsaustoimenpiteet välittömästi.

Kaaren sytytys- ja vakauslaite on suunniteltu käsin tai mekaanisesti ohjattuun käyttöön.

Poltin- tai hitsauskaapelien pituuden lisääminen yli 8 metriin lisää sähköiskun riskiä.

1.7 Sähkömagneettiset kentät ja häiriöt

- Laitteen sisäisten ja ulkoisten kaapelien läpi kulkeva hitsausvirta muodostaa sähkömagneettisen kentän hitsauskaapelien sekä itse laitteen läheisyyteen.
- Sähkömagneettiset kentät saattavat vaikuttaa sellaisten henkilöiden terveydentilaan, jotka altistuvat niille pitkäaikaisesti (vaikutusten laatua ei vielä tunneta).
  Sähkömagneettiset kentät saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä muihin laitteisiin, esimerkiksi sydämentahdistimeen tai kuulolaitteeseen.

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, täytyy ensin keskustella lääkärin kanssa, ennen kuin voivat mennä hitsauslaitteen läheisyyteen kaarihitsauksen tai plasmaleikkauksen aikana.

EMC-laiteluokitus standardin EN/IEC 60974-10 mukaisesti (Ks. arvokilpi tai tekniset tiedot)
Luokan B laite täyttää sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimukset teollisuus- ja asuinympäristössä, mukaan lukien asuintalot, joissa sähkönjakelu tapahtuu julkisen matalajänniteverkon kautta.
Luokan C laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuintaloissa, joissa sähkönjakelu tapahtuu julkisen matalajänniteverkon kautta. Luokan A laitteiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden saavuttaminen voi olla vaikeaa näissä olosuhteissa johtuvien ja säteilevien häiriöiden takia.

Asennus, käyttö ja alueen tarkistus
Tämä laite on valmistettu yhdenmukaistettua standardia EN60974-10 noudattaen ja on luokiteltu "A LUOKKAAN".
Tämä laite on suunniteltu vain ammattimaiseen käyttöön teollisessa ympäristössä.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että laitetta on käytetty kotitaloudessa.

Laitteen käyttäjän tulee olla alan ammattilainen, joka on vastuussa laitteen asennuksesta ja sen käytöstä valmistajan ohjeita noudattaen. Kaikissa tapauksissa sähkömagneettisia häiriöitä on vaimennettava niin paljon, etteivät ne enää aiheuta haittaa.

Kaikissa tapauksissa sähkömagneettisia häiriöitä on vaimennettava niin paljon, etteivät ne enää aiheuta haittaa.

Ennen laitteen asennusta käyttäjän on arvioitava sähkömagneettiset ongelmat, jotka mahdollisesti voivat tulla esiin lähiympäristössä, keskittyen erityisesti henkilöiden terveydentilaan, esimerkiksi henkilöiden, joilla on sydäntahdistin tai kuulokoje.

Verkkojännitevaatimukset (Ks. tekniset tiedot)
Suuritehoiset laitteet saattavat, sähköverkosta otettavan ensiövirran takia, vaikuttaa verkkojännitteen laatuun. Siksi suurinta sallittua verkkoimpedanssia tai pienintä sallittua syötön kapasitanssia koskevia liitäntärajoituksia tai -vaatimuksia saattaa olla voimassa liittymässä julkiseen verkkoon (liitäntäpiste, PCC) joitakin laitetyyppejä koskien (ks. tekniset tiedot). Tällöin on laitteen asentajan tai käyttäjän vastuulla varmistaa, tarvittaessa yhdessä sähköyhtiön edustajan kanssa, että laitteen kytkeminen on luvallista.

Häiriötapauksissa voi olla välttämätöntä ottaa käyttöön pitemmälle meneviä turvatoimia kuten suojaerotusmuuntaja. On myös harkittava pitääkö sähkönsyöttöjohdot suojata.

Hitsauskaapelit
Sähkömagneettisten kenttien vaikutuksen vähentämiseksi:
- Kelaa maadoituskaapeli ja voimakaapeli yhdessä ja kiinnitä mahdollisuuksien mukaan.
- Älä kelaa hitsauskaapeleita kehosi ympärille.
- Älä mene maadoituskaapelin ja voimakaapelin väliin (pidä molemmat samalla puolella).
- Kaapelit on pidettävä mahdollisimman lyhyinä ja lähellä toisiaan, ja niiden tulee olla maassa tai lähellä maatasoa.
- Aseta laite määrätyn välimatkan päähän hitsausalueesta.
- Kaapelit tulee sijoittaa etäälle muista mahdollisista kaapeleista.

Maadoitus
Hitsauslaitteiston ja sen läheisyydessä olevien metalliosien maakytkentä on varmistettava. Suojamaadoituskytkentä on tehtävä kansallisten määräysten mukaisesti.

Työstettävän kappaleen maadoittaminen
Mikäli työstettävää kappaletta ei ole maadoitettu sähköisten turvatoimien tai kappaleen koon tai sijainnin vuoksi, työstettävän kappaleen maadoitus saattaa vähentää sähkömagneettisia päästöjä.
On tärkeää ymmärtää, että maadoitus ei saa lisätä onnettomuusriskiä eikä vahingoittaa sähköisiä laitteita. Maadoitus on tehtävä kansallisten määräysten mukaisesti.

Suojaus
Ympäristön muiden kaapeleiden ja laitteistojen valikoiva suojaus voi vähentää häiriöongelmia.
Koko hitsauslaitteiston suojaus voidaan ottaa huomioon erikoissovellutuksissa.

1.8 IP-luokitus

IP23S
- Kotelo on suojattu läpimitoiltaan 12,5 mm tai suurempien kiintoaineiden läpitunkeutumiselta, ja vaaralliset osat on kosketussuojattu sormilta.
- Kotelointi suojaa roiskevedeltä joka suuntautuu 60° kulmassa pystysuunnasta.
- Kotelointi suojaa sellaisia vaurioita vastaan, jotka aiheuttaa veden sisäänpääsy laitteiston liikkuvien osien ollessa liikkeessä.

2 ASENNUS

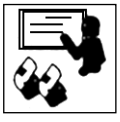

Ainoastaan valmistajan valtuuttama henkilöstö saa suorittaa asennuksen.

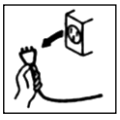

Varmista asennuksen aikana, että generaattori on irti syöttöverkosta.

Virtalähteitä ei saa kytkeä toisiinsa (sarjaan tai rinnan).

2.1 Nosto, kuljetus ja purkaus

- Laitteessa on kahva, jonka avulla sitä voidaan kuljettaa kädessä.
- Käytä haarukkanostinta, noudattaen äärimmäistä varovaisuutta, jotta generaattori ei pääse kallistumaan.

Älä koskaan aliarvioi laitteen painoa, katso kohta Tekniset ominaisuudet.

Älä koskaan kuljeta laitetta tai jätä sitä roikkumaan niin, että sen alla on ihmisiä tai esineitä.

Älä anna laitteen kaatua äläkä pudota voimalla.

2.2 Laitteen sijoitus

Noudata seuraavia sääntöjä:
- Varmista helppo pääsy laitteen säätöihin ja liitäntöihin.
- Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan.
- Älä aseta laitetta vaakasuoralle tasolle tai tasolle, jonka kaltevuus on yli 10°.
- Kytke laitteisto kuivaan ja puhtaaseen tilaan, jossa on sopiva ilmastointi.
- Suojaa kone sateelta ja auringolta.

2.3 Kytkentä

Generaattorissa on syöttökaapeli verkkoon liitäntää varten.
Laitteen virransyöttö voi olla:
- 400V kolmivaiheinen

HUOMIO: ihmis- ja laitevahingoilta säästymiseksi on hyvä tarkastaa valitun verkon jännite ja sulakkeet ENNEN laitteen liittämistä verkkoon. Lisäksi tulee varmistaa, että kaapeli liitetään maadoitettuun pistorasiaan.

Laitteiston toiminta taataan jännitteille, jotka sijoittuvat ±15% nimellisarvosta.

Laitteen virransyöttö voidaan suorittaa generaattorikoneikolla, mikäli se takaa stabiilin syöttöjännitteen ±15% valmistajan ilmoittamaan nimellisjännitteeseen nähden, kaikissa mahdollisissa toimintaolosuhteissa ja generaattorista saatavalla Maksimiteholla.

Yleensä suositellaan käytettäväksi generaattorikoneikkoja, joiden teho on yksivaiheisessa 2 kertaa suurempi kuin generaattorin teho ja 1.5 kertaa suurempi kolmivaiheisessa.

On suositeltavaa käyttää elektronisesti säädettyjä generaattorikoneikkoja.

Käyttäjien suojelemiseksi laite on maadoitettava kunnolla. Syöttökaapeli on varustettu johtimella (kelta-vihreä) maadoitusta varten, joka on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Sähköasennusten pitää olla ammatillisesti pätevän sähköasentajan tekemiä ja voimassa olevien määräysten mukaisia.

Generaattorin verkkokaapeli on varustettu kelta/vihreällä johtimella, joka on AINA kytkettävä suojamaadoitukseen. Tätä kelta/vihreää johdinta ei saa KOSKAAN käyttää yhdessä muiden jännitejohdattimien kanssa.

Varmista laitteen maadoitus ja pistokkeiden kunto.

Käytä ainoastaan pistokkeita, jotka täyttävät turvallisuusmääräykset.

2.4 Käyttöönotto

Kytkennät puikkohitsaukseen (MMA)

Liittäminen kuvan mukaan antaa tulokseksi vastanapaisuudella tapahtuvan hitsauksen. Jotta voidaan hitsata negatiivisilla navoilla, on tarpeen tehdä kytkentä käänteisesti.

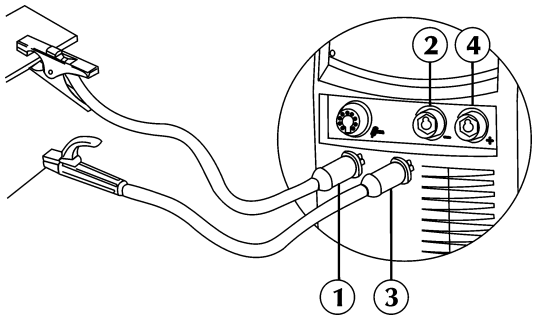

- Kiinnitä maadoituskiinnikkeen (1) liitin virtalähteen miinusnapaan (-) (2).
- Kiinnitä elektrodipuikkopihdin (3) liitin virtalähteen plusnapaan (+) (4).

Kytkennät TIG-hitsaukseen

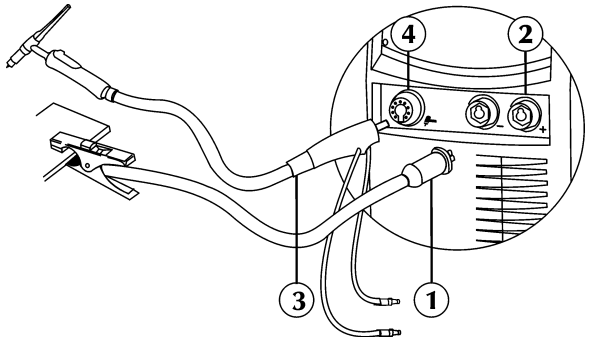

- Kiinnitä maadoituskiinnikkeen (1) liitin virtalähteen plusnapaan (+) (2).
- Kiinnitä TIG-polttimen liitin (3) virtalähteen poltinliittimeen (4).
- Kiinnitä kaasupullon letku takaosan kaasuliitäntään.

Järjestelmä automaatio- ja robottikäyttöön

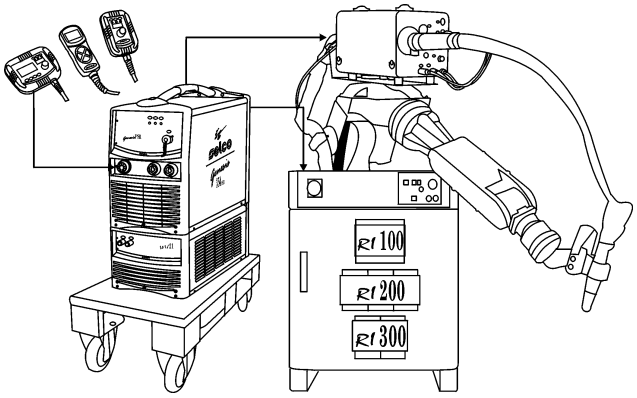

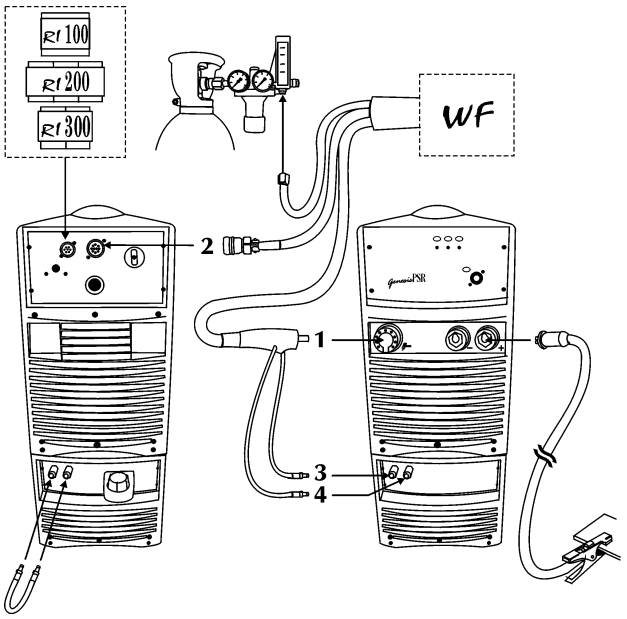

- Liitä johdinsarjan voimakaapeli pistorasiaan (1).
- Liitä johdinsarjan merkinantokaapeli liittimeen (2). Kytke liitin ja kierrä rengasmutteria myötäpäivään, kunnes osat ovat kokonaan kinni.
- Kiinnitä johdinsarjan kaasuletku kaasupullon paineenalennusventtiiliin tai kaasun syöttöliitokseen.
- Kiinnitä johdinsarjan jäähdytysaineen syöttöletku (sininen) liitäntään/kytkentään (3) (sininen - symboli).
- Kiinnitä johdinsarjan jäähdytysaineen takaisinvirtausletku (punainen) liitäntään/kytkentään (4) (punainen - symboli).

Järjestelmä Weld@net

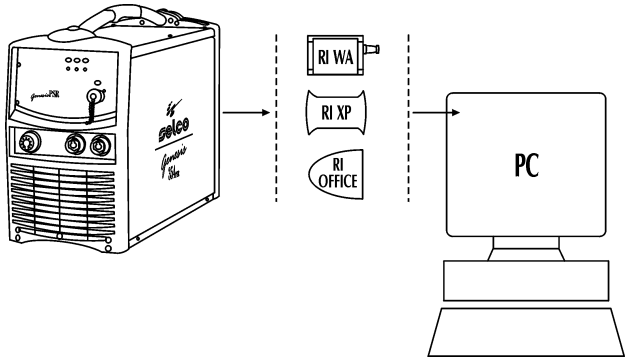

3 LAITTEEN ESITTELY

3.1 Yleistä

Genesis 284-354-504 PSR ovat vakiovirta-vaihtosuuntaajia, jotka on kehitetty elektrodi- (MMA), TIG DC- (tasavirta) hitsaukseen.
Ne ovat täysin digitaalisia moniprosessorijärjestelmiä (tietojen käsittely DSP:ssä ja tiedonsiirto CAN-väylän kautta) ja täyttävät optimaalisesti useimpien hitsaussovellusten asettamat vaatimukset.
RC 300-kaukosäädin muodostaa PSR-sarjan hitsausjärjestelmien ohjelmointipaneelin. Se ei ole lisätarvike, vaan olennainen osa laitteiston toimintaa. Se mahdollistaa:
- hitsausprosessin valinnan
- hitsausparametrien asettamisen ja korjauksen
- omien mukautettujen ohjelmien tallentamisen ja hakemisen
- suojaraja-arvojen asettamisen
- todellisen virran, jännitteen ja kaasun mittausten näytön
- hälytyssignaalien näyttämisen

3.2 Etuohjauspaneeli

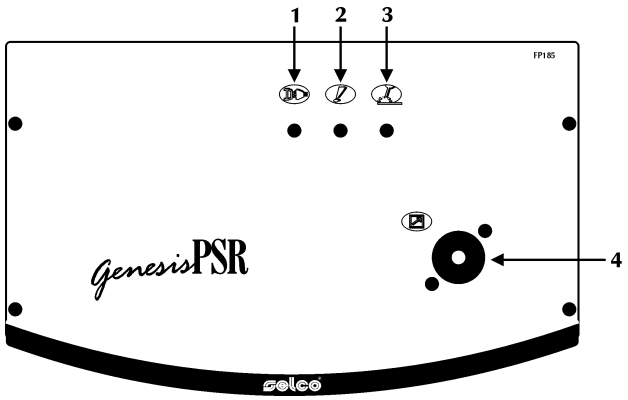

1 Käyttöjännite

Ilmaisee, että laite on kytketty verkkojännitteeseen ja jännite on päällä.

2 Yleishälytys

Ilmaisee mahdollisen suojalaitteiden laukeamisen, esimerkkinä lämpösuoja.

3 Virta päällä

Ilmaisee jännitteen olemassaolon laitteen lähtöliitännöissä.

4 Signaalikaapelin (CAN-BUS) tuloliitäntä

Mahdollistaa ulkoisten laitteiden kytkemisen, esim. RC, RI….
Mahdollistaa digitaalisen kommunikoinnin (CAN-BUS) generaattorin ja kytketyn laitteen välillä.

3.3 Etuohjauspaneeli (RC 300)

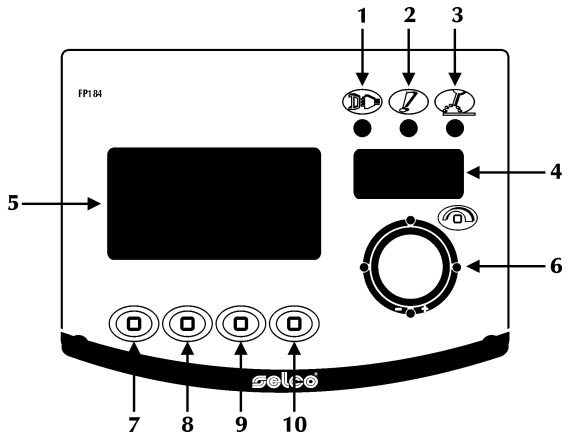

1 **Käyttöjännite**

Ilmaisee, että laite on kytketty verkkojännitteeseen ja jännite on päällä.

2 **Yleishälytys**

Ilmaisee mahdollisen suojalaitteiden laukeamisen, esimerkkinä lämpösuoja.

3 **Virta päällä**

Ilmaisee jännitteen olemassaolon laitteen lähtöliitännöissä.

4 **7-segmenttinäyttö**

Mahdollistaa hitsauskoneen parametrien näytön käynnistyksen aikana, asetusten, virta- ja jännitelukemien näytön hitsauksen aikana sekä hälytysten ilmaisun.

5 **LCD-näyttö**

Mahdollistaa hitsauskoneen parametrien näytön käynnistyksen aikana, asetusten, virta- ja jännitelukemien näytön hitsauksen aikana sekä hälytysten ilmaisun.
Mahdollistaa toimintojen välittömän näytön.

6 **Pääsäätövipu**

Mahdollistaa pääsyn asetustilaan hitsausparametrien valintaa ja asettamista varten.

7 **Pikavalikko**

Mahdollistaa pääsyn tiettyihin parametreihin ja niiden säädön.

8 **Hitsausprosessi**

Mahdollistaa hitsausmenetelmän valinnan.

Elektrodihitsaus (MMA)

TIG-hitsaus

ARC AIR

9 **Hitsausmenetelmät**

2 vaiheessa painikkeen painaminen käynnistää kaasuvirtauksen ja sytyttää kaaren; vapautettaessa painike virta laskee nollaan laskurampin mukaisessa ajassa; kun kaari sammuu, kaasuvirtaus jatkuu jälkikaasuajan verran.

4 vaiheessa painikkeen ensimmäinen painallus käynnistää kaasuvirtauksen, jolloin annetaan manuaalinen esikaasu; kaari syttyy vapautettaessa painike.
Toinen painallus ja lopullinen vapauttaminen saa aikaan virran laskun ja jälkikaasuajan käynnistymisen.

BILEVEL-tilassa hitsaaja voi hitsata kahdella eri virralla, jotka on ennalta asetettu “Set up”.
Painikkeen ensimmäinen painallus käynnistää esikaasuajan, kaaren sytytyksen ja hitsauksen alkuvirralla.
Ensimmäinen vapautus käynnistää virran nousun “I1”. Jos hitsaaja painaa painiketta ja vapauttaa sen nopeasti, virraksi vaihtuu “I2”. Uusi nopea painallus ja vapautus palauttaa virran “I1” jne.
Pidempi painallus käynnistää virran laskun, joka päättyy lopetusvirtaan.
Painikkeen vapauttaminen sammuttaa kaaren, kaasuvirtaus jatkuu jälkikaasuajan verran.

Pistehitsaus

Mahdollistaa “pistehitsausprosessin” käytön ja hitsausajan asettamisen.

Automaatio ja robotiikka

Mahdollistaa ulkoisten järjestelmien, kuten robottien, hitsausparametrien asettamisen.

10 **Virran pulssitus**

VAKIOvirta

PULSSIvirta

KESKITAAJUUSvirta

3.4 Käynnistysnäyttö

Kun virta kytketään, generaattori suorittaa itsetestausjakson järjestelmän ja kytkettyjen laitteiden oikean toiminnan varmistamiseksi.

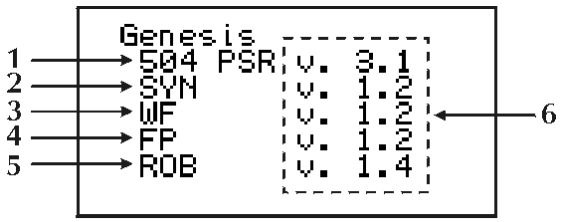

1 Logiikka-/järjestelmäkortti
2 Synergiakortti
3 Moottorikortti (WF)
4 Ohjauskortti (RC 300)
5 Robottiliitäntäkortti (RI)
6 Ohjelmaversio

Ohjelmaversion puuttuminen laitteen vierestä (---) kertoo tiedonsiirtoyhteyden olevan poikki eikä oikeaa toimintaa voida tällöin taata (katso kappaletta “Vianmääritys ja ratkaisut”).

Tässä vaiheessa suoritetaan myös kaasutesti kaasunsyötön oikean toiminnan tarkastamiseksi (järjestelmä automaatio- ja robottikäyttöön).

Kaasuvirtauksen puute kytkee ääni- ja visuaalisen hälytyssignaalin (katso kappale “Hälytykset”).

3.5 Tallennusnäyttö

Järjestelmä tarjoaa kaikkien hitsausparametrien automaattisen tallennuksen synergiakortille (generaattorin sisällä) ja ohjauskortille (RC 300).
Näiden kahden tallennustavan mahdollinen ero ilmaistaan seuraavalla näytöllä:

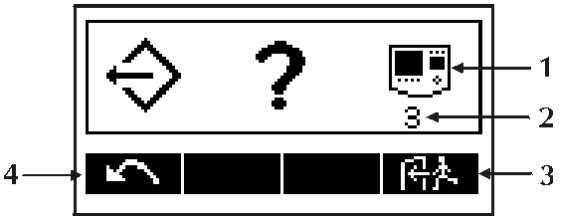

Valitse muisti, jota haluat käyttää tulevissa hitsausoperaatioissa, säätönuppia kiertämällä.

1 Ohjauskortin muisti

Synergiakortin muisti

2 Valitussa muistissa olevien ohjelmien määrä

3 Tallenna suoritetut toiminnot ja palaa päänäytölle

4 Peruuta suoritetut toiminnot

RC 300 -kaukosäädintä voidaan käyttää tietojen tallennuslaitteena ja/tai tietojen kopiointiin ohjelmoidusta järjestelmästä muihin järjestelmiin.

3.6 Päänäyttö

Mahdollistaa järjestelmän ja hitsausprosessin säädön, ja näyttää tärkeimmät asetukset.

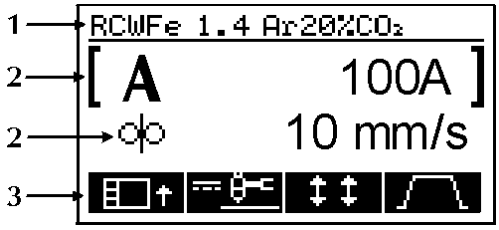

1 Otsikkorivi

Mahdollistaa tiettyjen tärkeiden tietojen näytön valitusta prosessista:

- Haettu ohjelma tai synergiakäyrä

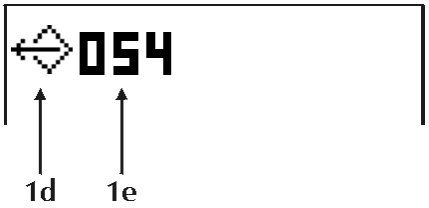

1d

Haettu ohjelma

Haettu prosessi

1e Haetun ohjelman/synergiakäyrän numer

- Todelliset virta- ja jännitearvot hitsausprosessin aikana

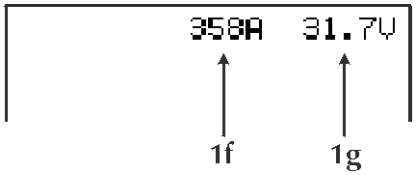

1f Virtalukema
1g Jännitelukema

2 Hitsausparametrit

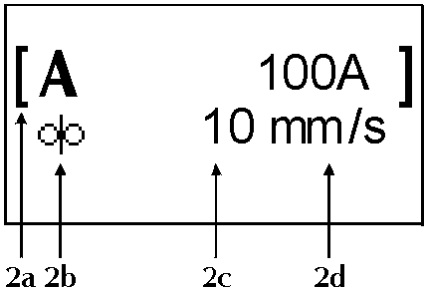

Valitse haluttu parametri painamalla säätönupin painiketta.
Säädä valitun parametrin arvo kiertämällä säätönuppia.
2a Parametrin valintapalkit
2b Parametrin kuvake
2c Parametrin arvo
2d Parametrin mittayksikkö

PROSESSI	PARAMETRI 1	PARAMETRI 2
MMA	A	
ARC AIR	A	
TIG	A	

Päänäytöllä näkyviä parametreja voidaan mukauttaa (katso kappale “Käyttöliittymän mukauttaminen”).

3 Toiminnot

Mahdollistaa prosessin tärkeimpien toimintojen ja hitsausmenetelmien asettamisen.

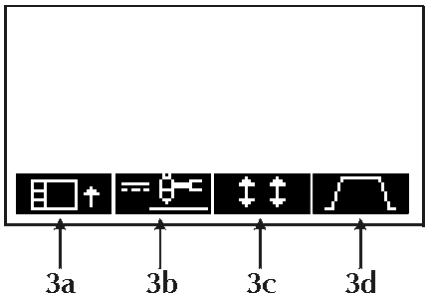

3a

Mahdollistaa pääsyn pikavalikkoon (ja siitä poistumisen) - (katso kappale “Pikavalikko”)

3b Mahdollistaa hitsausprosessin valinnan

MMA

ARC AIR

TIG

3c Mahdollistaa hitsausmenetelmän valinnan

2 vaihetta

4 vaihetta

Bilevel

Pistehitsaus

Automaatio ja robotiikka

3d

VAKIOvirta

PULSSIvirta

Fast Pulse

3.7 Pikavalikko

Mahdollistaa useimmin käytettävien hitsausparametrien valinnan ja säädön.

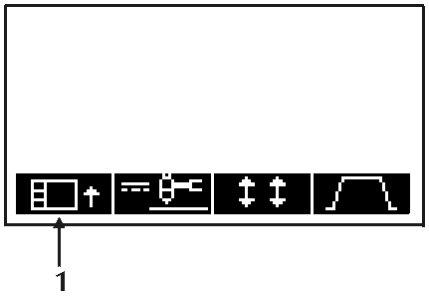

Siirry pikavalikkoon painamalla painiketta (1) .

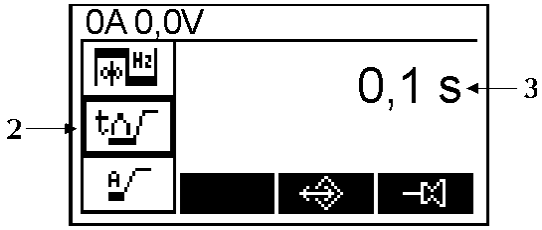

Valitse tarvittava parametri kiertämällä säätönuppia, kunnes parametri näkyy keskimmäisessä ruudussa (2).
Valitun parametrin arvo ja mittayksikkö näkyvät vieressä (3).

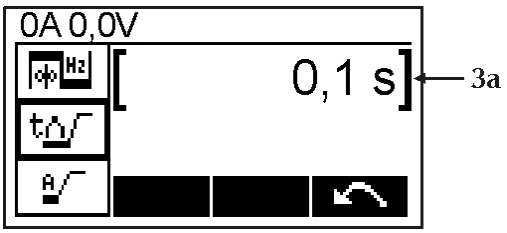

Aktivoi valitun parametrin säätö painamalla säätönupin painiketta.
3a Parametrin valintapalkit

Säädä valitun parametrin arvo kiertämällä säätönuppia.

Vahvista muutos painamalla säätönupin painiketta.

Poistu pikavalikosta painamalla painiketta (1).

PROSESSI	PIKAVALIKKO
MMA	A
ARC AIR	A
TIG	A

Pikavalikon parametreja voidaan mukauttaa (katso kappale “Käyttöliittymän mukauttaminen”).
Oletusasetuksista poikkeavien toimintojen aktivointi muuttaa pikavalikon parametrien määrää ja tyyppiä.

3.8 Set up

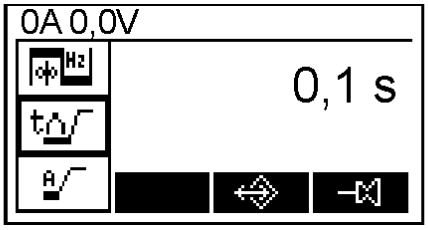

Sen avulla voidaan suorittaa lisäparametrien asetus ja säätö hitsauslaitteen käytön helpottamiseksi ja tarkentamiseksi.
Set up parametrit on järjestetty valitun hitsausmenetelmän mukaisesti, ja niillä on numeerinen koodi.
Set up parametrien valikkoon päästään painamalla kooderinäppäintä 5 sekunnin ajan (7-segmenttinäytön keskellä oleva 0 vahvistaa pääsyn).
Halutun parametrin valinta ja säätö: tapahtuu kääntämällä kooderia kunnes parametrin numeerinen koodi saadaan näyttöön. Kun nyt painetaan kooderi-näppäintä, saadaan näyttöön valitun parametrin asetusarvo ja säätö.
Poistuminen set up'ista: "säätö" lohkosta poistutaan painamalla uudelleen kooderi-näppäintä.
Set up'ista poistutaan siirtymällä parametriin "O" (tallenna ja poistu) sekä painamalla kooderi-näppäintä.

Set up parametrien luettelo (MMA - ARC AIR)

0 Tallenna ja poistu

Sen avulla voidaan tallentaa muutokset ja poistua set up'ista.

1 Reset

RESET Sen avulla kaikki parametrit voidaan asettaa uudelleen Oletusihin.

2 Hitsausvirta

A Hitsausvirran säätö.
Parametrin asetus Ampereissa (A).
Minimi 6A, Max Imax, Oletus 100A

3 Hot start

Kuumakäynnistyksen (Hot start) arvon säätö puikkohitsauksessa. Sillä saadaan "kuuma" käynnistys kaaren sytytysvaiheessa, mikä helpottaa aloitustoimenpiteitä.
Parametrin asetus prosentteina (%) hitsausvirrasta.
Minimi Off, Max 500%, Oletus 80%

4 Arc force

Kaaritehon (Arc force) arvon säätö puikkohitsauksessa. Sen avulla hitsauksessa saadaan energinen dynaaminen vastus, mikä tekee hitsaamisen helpoksi.
Kaarivoiman arvon lisääminen vähentää elektrodin tarttumisriskiä.
Parametrin asetus prosentteina (%) hitsausvirrasta.
Minimi Off, Max 500%, Oletus 30%

40 **Virtalukema**

Mahdollistaa hitausvirran todellisen arvon näytön.
Mahdollistaa hitausvirran näyttötavan asettamisen (katso kappale “Käyttöliittymän mukauttaminen”).

41 **Jännitelukema**

Mahdollistaa hitausjännitteen todellisen arvon näytön.
Mahdollistaa hitausjännitteen näyttötavan asettamisen (katso kappale “Käyttöliittymän mukauttaminen”).

44 **Säätöaskel**

Mahdollistaa parametrin säädön käyttäjän haluamin säätöaskelin.
Minimi 1, Maksimi Imax, oletus 1

45 **Ulkoinen parametri CH1**

Mahdollistaa ulkoisen parametrin 1 hallinnan (minimiarvo, Maksimiarvo).
(Katso kappale “Ulkoisten säätimien hallinta”).

46 **Ulkoinen parametri CH2**

Mahdollistaa ulkoisen parametrin 2 hallinnan (minimiarvo, Maksimiarvo).
(Katso kappale “Ulkoisten säätimien hallinta”).

47 **Lock/unlock**

Mahdollistaa paneelin säätimien lukitsemisen ja salasanan asettamisen (katso kappale “Lukitus/vapautus”).

48 **Summerin ääni**

Summerin äänen säätö.
Minimi Off, Maksimi 10, Oletus 5

49 **Kontrasti**

Näytön kontrastin säätö.
Minimi 0, Maksimi 50, Oletus 25

50 Mahdollistaa pääsyn korkeammille asetustasoille:
USER: käyttäjä
SERV: huolto
SELCO: Selco

99 **Reset**

Mahdollistaa kaikkien parametrien palauttamisen Oletusihin.
Mahdollistaa koko graafisen käyttöliittymän palauttamisen tehdasasetuksiin.

Set up parametrien luettelo (TIG)

0 **Tallenna ja poistu**

Sen avulla voidaan tallentaa muutokset ja poistua set up'ista.

1 **Reset**

Sen avulla kaikki parametrit voidaan asettaa uudelleen Oletusihin.

2 **Kaasun esivirtaus**

Sen avulla voidaan asettaa ja säätää kaasun virtaus ennen valokaaren sytytystä.
Sen avulla voidaan ladata kaasu polttimeen ja valmistella työskentelytila hitausta varten.
Minimi 0.0 sek., Max 99.9 sek., Oletus 0.1 sek.

3 **Alkuvirta**

Mahdollistaa hitsauksen aloitusvirran säätelyn.
Mahdollistaa korkeamman tai matalamman sulalämpötilan valinnan välittömästi varokaaren syttymisen jälkeen.
Parametriasetus: ampeeria (A) - prosenttia (%).
Minimi 3A-1%, Max Imax-500%, Oletus 50%

5 **Slope up**

Voidaan asettaa asteittainen nousu ensiövirran ja hitausvirran välille. Parametrin asetus sekunneissa (s).
Minimi off, Max 99.9 sek., Oletus off

6 **Hitsausvirta**

Hitsausvirran säätö.
Parametrin asetus Ampereissa (A).
Minimi 3A, Max Imax, Oletus 100A

7 **Kaksitasoinen virta (bilevel)**

Kaksitasoisen virran säätö bilevel-hitsausmuodossa.
Polttimen liipasimen ensimmäinen painallus saa aikaan kaasun esivirtauksen, valokaaren syttymisen sekä hitsauksen ensiövirralla.
Kun liipasin vapautetaan ensimmäisen kerran, saadaan kasvu “I1” virralle. Jos hitsaaja painaa liipasinta ja vapauttaa sen taas nopeasti, siirrytään “I2”:een; painamalla ja vapauttamalla liipasinta nopeasti, siirrytään taas “I1”:een, j.n.e.
Kun liipasinta painetaan kauemmin, saadaan aikaan sen virran kasvu, joka johtaa lopulliseen virtaan.
Kun liipasin vapautetaan, valokaari sammuu, kun taas kaasun virtaus jatkuu jälkivirtauksen ajan.
Parametriasetus: ampeeria (A) - prosenttia (%).
Minimi 3A-1%, Max Imax-500%, Oletus 50%

9 **Kantavirta**

kantavirran säätö pulssihitsauksessa ja fast pulse toiminnossa.
Parametrin asetus Ampereissa (A).
Minimi 3A-1%, Max. hitsausvirta-100%, Oletus 50%

11 **Pulssitaajuus**

Mahdollistaa pulssitaajuuden säädön.
Mahdollistaa paremmat tulokset hitsattaessa ohuita materiaaleja ja esteettisesti paremman hitsipalon ulkonäön.
Parametriasetus: hertsiä (Hz) - kilohertsiä (kHz)
Minimi 0.1Hz, Max 250Hz, Oletus 1.0Hz

12 **Pulssin päälläolosuhde**

Mahdollistaa työjakson säädön pulssihitsauksessa.
Mahdollistaa huippuvirran ylläpitämisen lyhyen tai pitemmän ajan.
Parametriasetus: prosenttia (%).
Minimi 1%, Max 99%, Oletus 50%

13 **Fast Pulse frequency**

Mahdollistaa pulssitaajuuden säädön.
Mahdollistaa sähköisen valokaaren paremman kohdistamisen ja vakauden.
Parametriasetus: hertsiä (Hz).
Minimo 20Hz, Massimo 500Hz, Default 100Hz

14 **Slope down**

Voidaan asettaa asteittainen lasku hitausvirran ja lopetusvirran välille.
Parametrin asetus sekunneissa (s).
Minimi off, Max 99.9 sek., Oletus off

15 **Lopetusvirta**

Lopetusvirran säätö.
Parametrin asetus Ampereissa (A).
Minimi 3A-1%, Max Imax-500%, Oletus 50%

17 **Kaasun jälkivirtaus**

Kaasun virtauksen säätö hitaustapahtuman lopussa.
Parametrin asetus sekunneissa (s).
Minimi 0.0 sek., Max 99.9 sek., Oletus 5.0sek.

18 **TIG-sytytys (LIFT)**

Mahdollistaa kaaren halutun sytytystavan valinnan.
Päällä=HF START, Off= LIFT START, Oletus HF START

22 **Kiinnihitsaus**

Sen avulla voidaan käynnistää "kiinnihitsaus" ja määritellä hitsausaika.
Mahdollistaa hitausprosessin ajoituksen.
Parametriasetus: sekuntia (s).
Minimi off, Max 99.9 sek., Oletus 1.0 sek.

25 **Langan nopeus**

Mahdollistaa langan syöttönopeuden säädön.
Parametrin asetus mm/sekunneissa (mm/s).
Minimi 1 mm/s, Max 200 mm/s, Oletus Off

26 **Langan käynnistysviive**

Parametrin asetus sekunneissa (s).
Minimi 0.1 s, Max 99.9 s, Oletus Off

27 **Langan lopetusliike/viive**

Parametrin asetus sekunneissa (s).
Minimi 0.1 s, Max 99.9 s, Oletus Off

28 **Langan takaisinveto**

Parametrin asetus sekunneissa (s).
Minimi 0.01 s, Max 1.00 s, Oletus 0.10 s

29 **Slope down (Langan nopeus)**

Mahdollistaa ramppiajan asetuksen pulssihitsauksessa.
Parametrin asetus sekunneissa (s).
Minimi 0.0 s, Max 10.0 s, Oletus 0.0 s

30 **Langan perusnopeus**

Parametriasetus: prosenttia (%).
Minimi 0%, Max 100%, Oletus 0%

100% =

0% = 0

= langan takaisinveto

31 **Slope up**

Mahdollistaa ramppiajan asetuksen pulssihitsauksessa.
Parametrin asetus sekunneissa (s).
Minimi 0.0 s, Max 10.0 s, Oletus 0.0 s

32 **Taajuus (Langan nopeus)**

Mahdollistaa pulssitilan aktivoinnin.
Mahdollistaa pulssitaajuuden säädön.
Parametriasetus: hertsiä (Hz).
Minimi 0.1Hz, Max 5.0Hz, Oletus off

0.1÷5.0Hz	taajuus (langan nopeus)
off	taajuus (langan nopeus) = 0
syn	taajuus (langan nopeus) = taajuus (virta)

33 **Päälläolosuhde (Langan nopeus)**

Mahdollistaa työjakson säädön pulssihitsauksessa.
Parametriasetus: prosenttia (%).
Minimi 1%, Max 99%, Oletus 50%

34 **Epätasapaino (Langan nopeus)**

Parametriasetus: prosenttia (%).
Minimi -50%, Max +50%, Oletus 0%

37 **Suojarajat**

Mahdollistaa varoitusrajojen ja suojarajojen asettamisen.
Mahdollistaa eri hitsausvaiheiden tarkan säädön (katso kappale “Suojarajat”).

38 **Käynnistyssuodatin**

Mahdollistaa säädettävän viiveen asettamisen suojarajojen tarkkailun aloittamiseen kaarta sytytettäessä.
Mahdollistaa sytytysvaiheen suodattamisen (katso kappale “Suojarajat”).
Minimi 0.0sek., Maksimi 10.0sek., Oletus 0.0sek.

39 **Lähtösuodatin**

Mahdollistaa suojarajojen tarkkailun estämisen ennen hitsauksen lopetusta.
Mahdollistaa sammutusvaiheen suodattamisen (katso kappale “Suojarajat”).
Minimi 0.0sek., Maksimi 10.0sek., Oletus 0.0sek.

40 **Virtalukema**

Mahdollistaa hitsausvirran todellisen arvon näytön.
Mahdollistaa hitsausvirran näyttötavan asettamisen (katso kappale “Käyttöliittymän mukauttaminen”).

41 **Jännitelukema**

Mahdollistaa hitsausjännitteen todellisen arvon näytön.
Mahdollistaa hitsausjännitteen näyttötavan asettamisen (katso kappale “Käyttöliittymän mukauttaminen”).

42 **Kaasuvirtauksen lukema**

44 **Säätöaskel (U/D)**

Up-down painikkeiden vaihtoaskelen säätö.
Minimi Off, Maksimi MAX, Oletus 1

45 **Ulkoinen parametri CH1**

Mahdollistaa ulkoisen parametrin 1 hallinnan (minimiarvo, Maksimiarvo).
(Katso kappale “Ulkoisten säätimien hallinta”).

46 **Ulkoinen parametri CH2**

Mahdollistaa ulkoisen parametrin 1 hallinnan (minimiarvo, Maksimiarvo).
(Katso kappale “Ulkoisten säätimien hallinta”).

47 **Lock/unlock**

Mahdollistaa paneelin säätimien lukitsemisen ja salasanan asettamisen (katso kappale “Lukitus/vapautus”).

48 **Summerin ääni**

Summerin äänen säätö.
Minimi Off, Maksimi 10, Oletus 5

49 **Kontrasti**

Näytön kontrastin säätö.
Minimi 0, Maksimi 50, Oletus 25

50 Mahdollistaa pääsyn korkeammille asetustasoille:
USER: käyttäjä
SERV: huolto
SELCO: Selco

99 **Reset**

RESET Mahdollistaa kaikkien parametrien palauttamisen Oletusihin.
Mahdollistaa koko graafisen käyttöliittymän palauttamisen tehdasasetuksiin.

3.9 Ohjelmanäyttö

1 **Yleistä**

Mahdollistaa 50 hitsausohjelman tallennuksen ja hallinnan. Käyttäjä voi mukauttaa ohjelmia tarpeen mukaan.

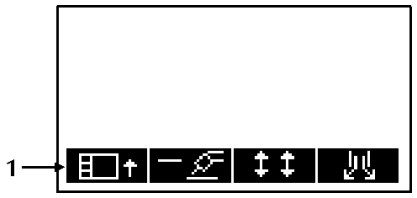

Siirry pikavalikkoon painamalla painiketta (1) .

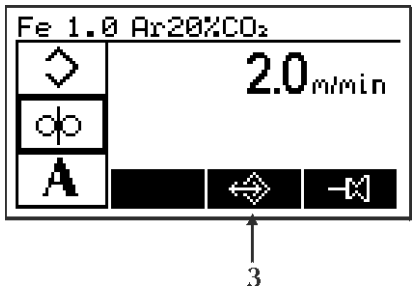

Siirry ohjelmien hallintanäyttöön painamalla painiketta (3) .

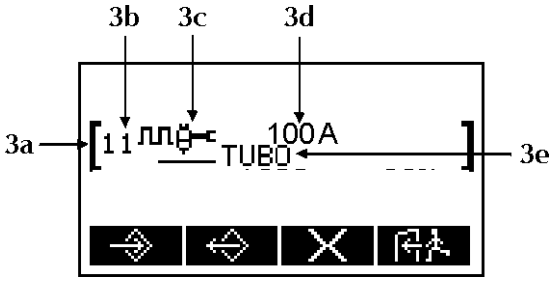

3a Parametrin valintapalkit
3b Valitun parametrin numero
3c Valitun ohjelman prosessi
3d Valitun ohjelman pääparametrit
3e Valitun ohjelman kuvaus

2 Ohjelman tallennus

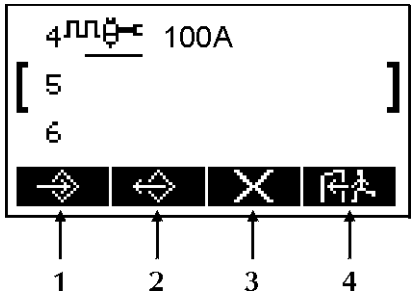

Valitse haluttu ohjelma (tai tyhjä muistipaikka) kiertämällä säätönuppia.

Tallenna valitun ohjelman kaikki nykyiset asetukset painamalla painiketta (1) .

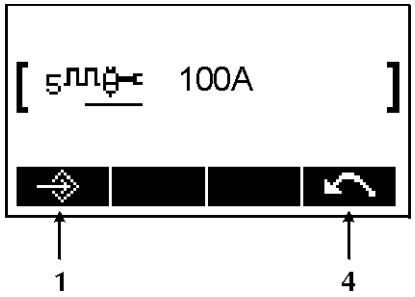

Vahvista muutos painamalla painiketta (1) .
Peruuta toiminto painamalla painiketta (4) .

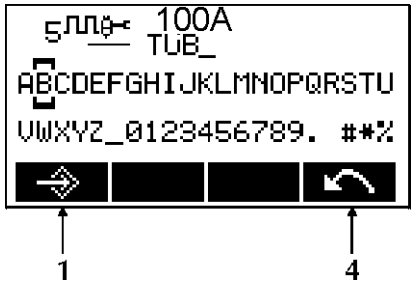

Syötä ohjelman kuvaus.
- Valitse haluttu kirjain säätönuppia kiertämällä.
- Tallenna haluttu kirjain säätönupin painikkeella.

Vahvista toiminto painamalla painiketta (1) .
Peruuta toiminto painamalla painiketta (4) .

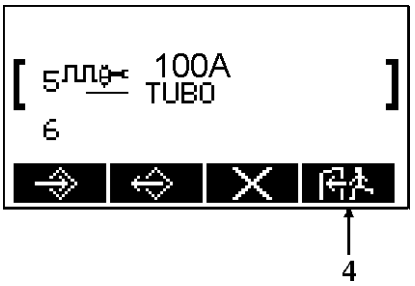

Tallenna ja poistu nykyiseltä näytöltä painamalla painiketta (4) .

3 Ohjelman hakeminen

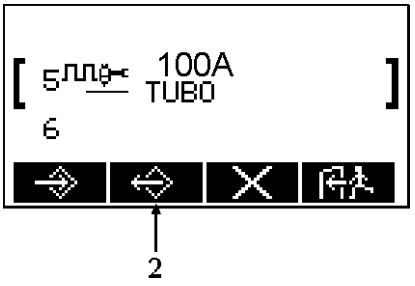

Valitse haluttu ohjelma säätönuppia kiertämällä.
Hae valittu ohjelma painamalla painiketta (2) .

4 Ohjelman peruutus

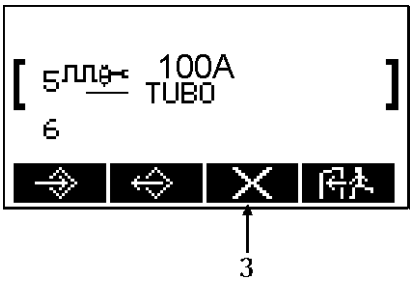

Valitse haluttu ohjelma säätönuppia kiertämällä.
Poista valittu ohjelma painamalla painiketta (3) .

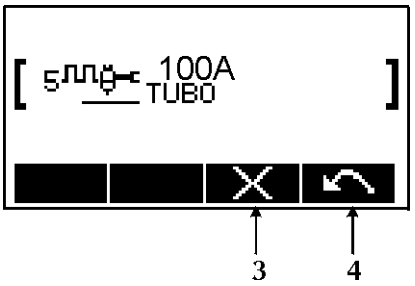

Vahvista toiminto painamalla painiketta (3) .
Peruuta toiminto painamalla painiketta (4) .

3.10 Käyttöliittymän mukauttaminen

Mahdollistaa päänäytöllä ja pikavalikossa näkyvien parametrien mukauttamisen.

1 Päänäytön mukauttaminen

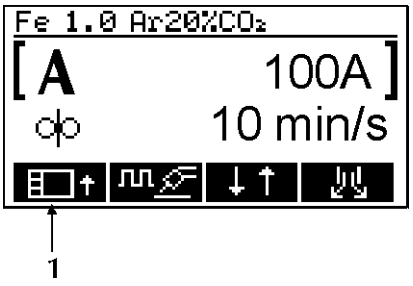

Valitse parametri, jonka haluat korvata, painamalla säätönupin painiketta.
Siirry pikavalikkoon painamalla painiketta (1) .

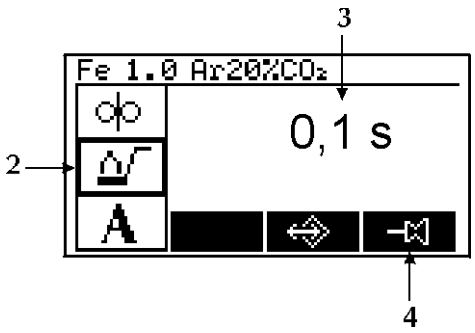

Valitse tarvittava parametri kiertämällä säätönuppia, kunnes parametri näkyy keskimmäisessä ruudussa (2).
Valitun parametrin arvo ja mittayksikkö näkyvät vieressä (3).
Tallenna valittu parametri päänäytölle painamalla painiketta (4) .

2 Pikavalikon mukauttaminen

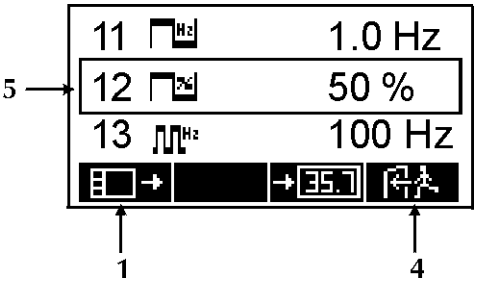

Siirry set-up-tilaan painamalla säätönupin painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.
Valitse tarvittava parametri kiertämällä säätönuppia, kunnes parametri näkyy keskimmäisessä ruudussa (5).
Tallenna valittu parametri pikavalikkoon painamalla painiketta (1) .
Peruuta valittu parametri pikavalikosta painamalla painiketta (1) .
Tallenna ja poistu nykyiseltä näytöltä painamalla painiketta (4) .

3 7-segmenttinäytön mukauttaminen

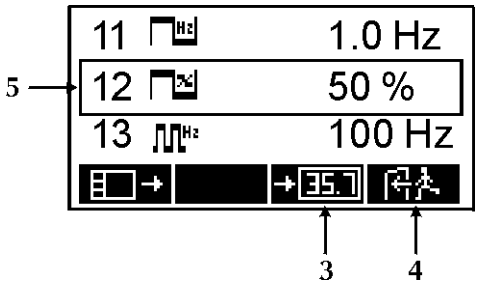

Siirry set-up-tilaan painamalla säätönupin painiketta vähintään 3 sekunnin ajan.
Valitse tarvittava parametri kiertämällä säätönuppia, kunnes parametri näkyy keskimmäisessä ruudussa (5).

Tallenna valittu parametri 7-segmenttinäyttöön painamalla painiketta (3) .
Tallenna ja poistu nykyiseltä näytöltä painamalla painiketta (4) .

Oletus A

3.11 Lukitus/vapautus

Mahdollistaa ohjauspaneelista tehtävien asetusten lukitsemisen salasanalla.

Siirry set-up-tilaan painamalla säätönupin painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
Valitse tarvittava parametri (47) kiertämällä säätönuppia, kunnes parametri näkyy keskimmäisessä ruudussa.

Valitse haluttu parametri (551).

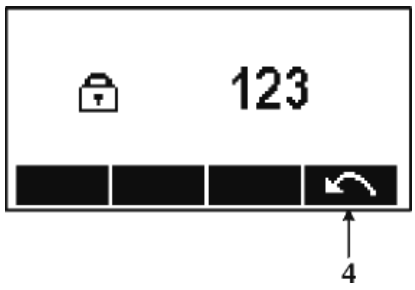

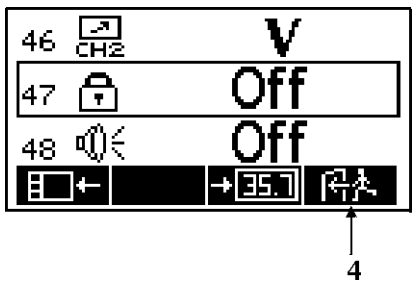

Aktivoi valitun parametrin säätö painamalla säätönupin painiketta.
Aseta numerokoodi (salasana) kiertämällä säätönuppia.
Vahvista muutos painamalla säätönupin painiketta.
Tallenna ja poistu nykyiseltä näytöltä painamalla painiketta (4) .

Lukitun ohjauspaneelin toimintojen käyttöyritys tuo näkyviin erityisen näytön.

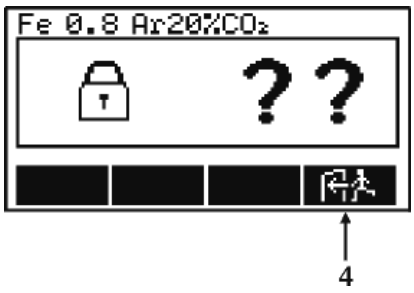

- Voit vapauttaa toiminnot tilapäisesti (5 minuutiksi) antamalla oikean salasanan säätönuppia kiertämällä.
  Vahvista muutos painamalla painiketta (4) .
- Voit vapauttaa ohjauspaneelin kokonaan siirtymällä set-up-tilaan (seuraa edellä annettuja ohjeita) ja palauttamalla parametrin 47 arvoksi "off".
  Vahvista muutokset painamalla painiketta (4) .
  Vahvista muutos painamalla säätönuppia.

3.12 Ulkoisten säätimien hallinta

Mahdollistaa ulkoisten laitteiden (RC, poltin…) hitsausparametrien hallintatavan asettamisen.

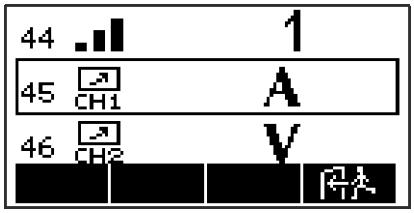

Siirry set-up-tilaan painamalla säätönupin painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
Valitse tarvittava parametri (45-46) kiertämällä säätönuppia, kunnes parametri näkyy keskimmäisessä ruudussa.

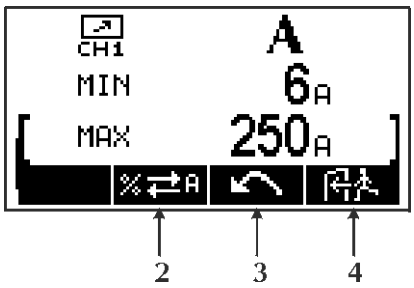

Siirry "Ulkoisten säätimien hallinta" -näytölle painamalla säätönupin painiketta.
Valitse haluttu parametri (Min-Max) painamalla säätönupin painiketta.
Säädä haluttu parametri (Min-Max) kiertämällä säätönuppia.
Valitse asetusmenetelmä painamalla painiketta (2) .

A / V Absoluuttinen arvo
% Prosenttiarvo

Tallenna ja poistu nykyiseltä näytöltä painamalla painiketta (4) .

Peruuta toiminto painamalla painiketta (3) .

3.13 Suojarajat

Mahdollistaa hitsausprosessin hallinnan asettamalla varoitusrajat MIN MAX ja suojarajat tärkeimmille mitattaville parametreille MIN MAX :

A Hitsausvirta
V Hitsausjännite
Kaasuvirtaus
Automaattinen liike

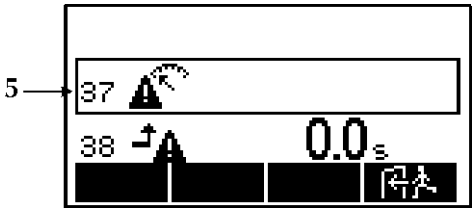

Siirry set-up-tilaan painamalla säätönupin painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
Valitse tarvittava parametri (37) kiertämällä säätönuppia, kunnes parametri näkyy keskimmäisessä ruudussa (5).

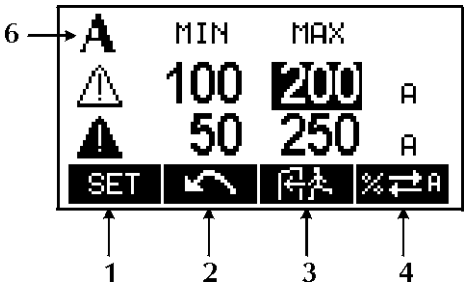

Siirry "Suojarajat"-näytölle painamalla säätönupin painiketta.
Valitse tarvittava parametri painamalla painiketta (1) SET (valitun parametrin kuvake näkyy ruudussa 6).
Valitse suojarajojen asetustapa painamalla painiketta (4) .

A / V Absoluuttinen arvo
% Prosenttiarvo

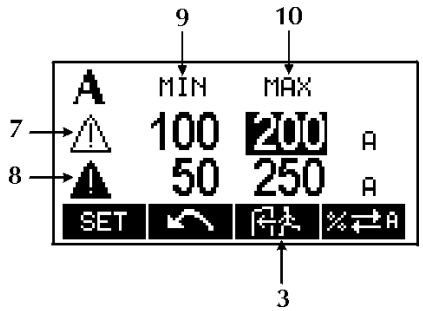

7 Varoitusrajojen rivi
8 Häytysrajojen rivi
9 Minimiarvojen sarake
10 Maksimiarvojen sarake

Valitse haluamasi ruutu painamalla säätönupin painiketta (valittu ruutu vaihtuu käänteisen väriseksi).
Säädä valitun parametrin taso kiertämällä säätönuppia.
Tallenna ja poistu nykyiseltä näytöltä painamalla painiketta (3) .

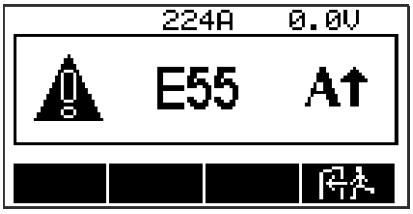

Jonkin varoitusrajan ylittyminen aiheuttaa ohjauspaneeliin visuaalisen ilmoituksen.

Jonkin varoitusrajan ylittyminen aiheuttaa ohjauspaneeliin visuaalisen ilmoituksen ja hitsaustoiminnot keskeytyvät välittömästi.

On mahdollista asettaa hitsaussuodattimien alku ja loppu, jotta virhesignaalit saadaan estettyä kaaren sytytyksen ja sammutuksen aikana (katso kappale “Set up” - parametrit 38 ja 39).

3.14 Hälytysnäyttö

Mahdollistaa hälytyksen kuittaamisen ja kertoo tärkeimmät tiedot ilmenneen ongelman poistamisen avuksi.

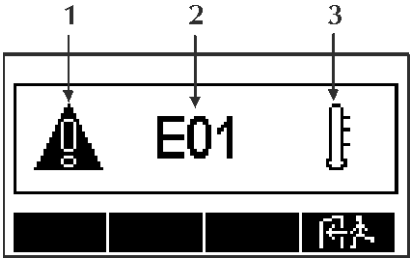

1 Hälytyskuvake

2 Hälytyskoodi

E01

3 Hälytyksen tyyppi

Hälytyskoodit

E00 Yleishälytys

E01 Lämpötilahälytys

E04 Tietoliikennehälytys (PSR)

E05 Hälytys liian suuresta virrasta

A↑

E07 Langansyöttömoottorin syöttöhälytys

V

E08 Hälytys jumittuneesta moottorista

E10 Tehomoduulin hälytys

E11 Järjestelmän konfigurointihälytys

E12 Tietoliikennehälytys (WF - PSR)

E13 Tietoliikennehälytys (RC 300 - PSR)

E14 Ohjelma ei voimassa -hälytys

E16 Tietoliikennehälytys (RI)

E20 Muistivirheen hälytys (PSR)

E21 Hälytys datan menetyksestä (PSR)

E22 LCD-näytön hälytys

E23 Muistivirheen hälytys (RC)

E24 Hälytys datan menetyksestä (RC)

E25 Muistivirheen hälytys (WF)

E26 Hälytys datan menetyksestä (WF)

E40 Järjestelmän tehonsyötön hälytys

E41 Ylijännitehälytys

V↑

E42 Alijännitehälytys

V↓

E43 Hälytys jäähdytysnesteen puutteesta

E44 Hälytys kaasun puutteesta

E49 Hätäkatkaisimen hälytys

E51 Hälytys ei-tuetuista asetuksista

E52 Törmäykseneston hälytys

E53 Ulkoisen virtauskytkimen hälytys

Suojarajojen koodit

E54 Virtaraja ylittynyt (hälytys)

A↓

E62 Virtaraja ylittynyt (varoitus)

A↓

E55 Virtaraja ylittynyt (hälytys)

A↑

E63 Virtaraja ylittynyt (varoitus)

A↑

E56 Jänniteraja ylittynyt (hälytys)

V↓

E64 Jänniteraja ylittynyt (varoitus)

V↓

E57 Jänniteraja ylittynyt (hälytys)

V↑

E65 Jänniteraja ylittynyt (varoitus)

V↑

E58 Kaasuvirtauksen taso ylittynyt ↓ (hälytys)

E66 Kaasuvirtauksen taso ylittynyt ↓ (varoitus)

E59 Kaasuvirtauksen taso ylittynyt ↑ (hälytys)

E67 Kaasuvirtauksen taso ylittynyt ↑ (varoitus)

E60 Nopeusraja ylittynyt ↓ (hälytys)

E68 Nopeusraja ylittynyt ↓ (varoitus)

E61 Nopeusraja ylittynyt ↑ (hälytys)

E69 Nopeusraja ylittynyt ↑ (varoitus)

3.15 Takapaneeli

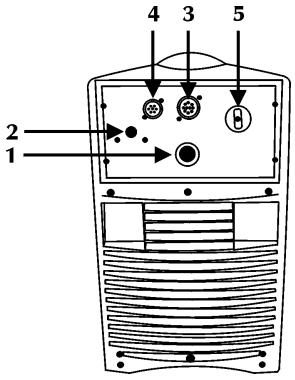

1 Syöttökaapeli
Syöttökaapelin avulla laite liitetään sähköverkkoon virransyöttöä varten.

2 Kaasuliitäntä

3 Merkinantokaapelin syöttö (WF)

4 Signaalikaapelin (CAN-BUS) (RC-RI) tuloliitäntä

5 Pääkytkin
Kytkee verkkovirran hitsauskoneeseen.

Kytkimessä on kaksi asentoa, "O" pois kytketty ja "I" päälle kytketty.

3.16 Liitäntäpaneeli

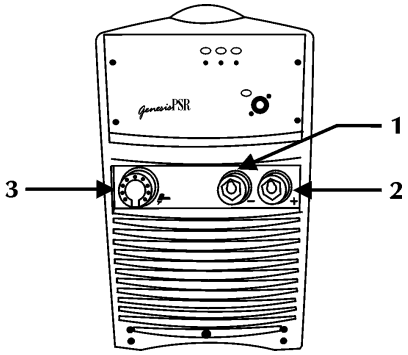

1 Negatiivinen liitäntä
Maakaapelin kytkentä puikkohitsauksessa tai polttimen kytkentä TIG-hitsauksessa.

2 Positiivinen liitäntä
Elektrodipolttimen kytkentä MMA-hitsauksessa tai maakaapelin kytkentä TIG-hitsauksessa.

3 Polttimen liitäntä

4 LISÄVARUSTEET

4.1 Yleistä

Kun RC kaukosäädin liitetään Selcon generaattoreissa olevaan liittimeen, sen toiminta aktivoituu. Liitäntä voidaan suorittaa myös laitteen ollessa käynnissä.

RC kaukosäätimen ollessa kytkettynä, voidaan generaattorin ohjauspaneelista suorittaa kaikkia muutoksia. Generaattorin ohjauspaneelissa tehdyt muutokset siirtyvät myös RC kaukosäätimeen ja päinvastoin.

4.2 Kaukosäädin RC 100

RC 100 kaukosäätimen avulla voidaan hitsausvirtaa ja -jännitettä säätää ja saada ne näyttöön.

“Katso lisätietoja käyttöohjekirjasta”.

4.3 Polkimella toimiva kauko-ohjain RC 120 TIG-hitsausta varten

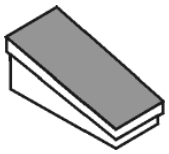

Kun generaattori on kommutoitu muotoon ”ULKOINEN OHJAUS”, poistovirtaa voidaan muuttaa minimi- ja Maksimiarvojen välillä olevalla arvolla (voidaan asettaa SETUP’ista), muuttamalla polkimella olevan jalan ja polkimen alaosan välistä kulmaa. Aivan kevytkin painallus saa mikrokytkimen lähettämään hitsaustapahtuman alkamisen signaalin.

4.4 Kaukosäädin RC 200

RC 200 kaukosäätimen avulla voidaan lukea ja muutella kaikkia niitä parametrejä, jotka ovat luettavissa ja muuteltavissa sen generaattorin ohjauspaneelissa, johon se on kytketty.

“Katso lisätietoja käyttöohjekirjasta”.

4.5 MT300 sarjan polttimet

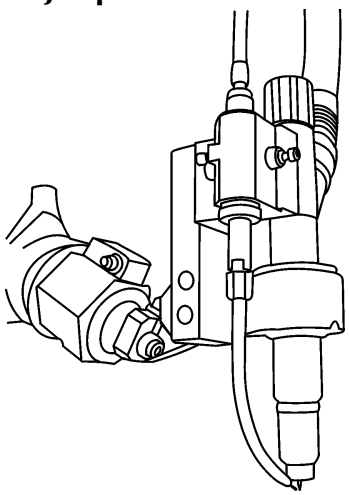

5 HUOLTO

Laitteessa tulee suorittaa normaalihuolto valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Huoltotoimia voi tehdä vain niihin pätevöitynyt henkilö.
Kun laite on toimiva, kaikki laitteen suojapellit ja luukut on suljettava.
Laitteessa ei saa suorittaa minkäänlaisia muutoksia.
Estä metallipölyä kasaantumasta lähelle tuuletusaukkoja tai niiden päälle.

Irrota laite sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteitä.

Suorita seuraavat määräaikaiset tarkastukset virtalähteelle:
- **puhdista virtalähde sisältä matalapaineisella paineilmasuihkulla ja pehmeällä harjalla.**
- **tarkista sähköiset kytkennät ja kytkentäkaapelit.**

Poltinkomponentin, puikon pitimen ja/tai maattokaapeleiden huoltoon tai vaihtoon:

Tarkista komponenttien lämpötila ja tarkista etteivät ne ole ylikuumentuneet.

Käytä aina turvallisuusmääräysten mukaisia suojakäsineitä.

Käytä aina sopivia ruuviavaimia ja työkaluja.

Ellei huoltoa suoriteta, kaikkien takuiden voimassaolo lakkaa eikä valmistaja vastaa aiheutuneista vahingoista.

6 VIANMÄÄRITYS JA RATKAISUT

Ainoastaan ammattitaitoiset teknikot saavat suorittaa laitteen mahdolliset korjaus- tai osien vaihtotoimenpiteet.

Takuun voimassaolo lakkaa, mikäli valtuuttamattomat henkilöt ovat suorittaneet laitteen korjaus- tai osien vaihtotoimenpiteitä.
Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei ylläolevia ohjeita ole noudatettu.

Laite ei käynnisty (vihreä merkkivalo ei pala)

Syy Ei jännitettä pistorasiassa.
Toimenpide Suorita tarkistus ja korjaa sähköjärjestelmä.
Käänny ammattitaitoisen henkilön puoleen.

Syy Virheellinen pistoke tai kaapeli.
Toimenpide Vaihda viallinen osa.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Syy Linjan sulake palanut.
Toimenpide Vaihda viallinen osa.

Syy Sytytyskytkin viallinen.
Toimenpide Vaihda viallinen osa.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Syy Langansyöttökelkan ja generaattorin välinen kytkentä virheellinen tai viallinen.
Toimenpide Tarkasta, että järjestelmän eri osat on oikein kytketty.

Syy Elektroniikka viallinen.
Toimenpide Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Ulostulojännitteen poisjäänti (laite ei hitsaa)
Syy Polttimen liipaisin virheellinen.
Toimenpide Vaihda viallinen osa.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Syy Laite on ylikuumentunut (lämpöhälytys – keltainen merkkivalo palaa).
Toimenpide Odota laitteen jäähtymistä sammuttamatta sitä.

Syy Sivupaneeli auki tai portin kytkin viallinen.
Toimenpide Laitteen käyttäjän turvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että sivupaneeli on suljettu hitsaustoimenpiteiden aikana.
Vaihda viallinen osa.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen polttimen korjaamiseksi.

Syy Maadoituskytkentä virheellinen.
Toimenpide Suorita maadoituskytkentä oikein.
Katso ohjeet kappaleessa “Käyttöönotto”.

Syy Verkkojännite rajojen ulkopuolella (keltainen merkkivalo palaa).
Toimenpide Palauta verkkojännite generaattorin syöttörajoihin.
Suorita laitteen kytkentä oikein.
Katso ohjeet kappaleesta “Kytkentä”.

Syy Elektroniikka viallinen.
Toimenpide Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Tehoulostulo virheellinen
Syy Hitsausprosessin virheellinen valinta tai virheellinen valintakytkin.
Toimenpide Valitse oikea hitsausprosessi.

Syy Hitsausparametrien ja toimintojen asetus virheellinen.
Toimenpide Suorita laitteen nollaus ja aseta hitsausparametrit uudelleen.

Syy Virransäätöpotentiometri/kooderi viallinen viallinen.
Toimenpide Vaihda viallinen osa.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Syy Verkkojännite rajojen ulkopuolella.
Toimenpide Suorita laitteen kytkentä oikein.
Katso ohjeet kappaleesta “Kytkentä”.

Syy Vaiheen puuttuminen.
Toimenpide Suorita laitteen kytkentä oikein.
Katso ohjeet kappaleesta “Kytkentä”.

Syy Elektroniikka viallinen.
Toimenpide Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Langansyöttö jumissa
Syy Polttimen liipaisin virheellinen.
Toimenpide Vaihda viallinen osa.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Syy Rullat virheelliset tai kuluneet.
Toimenpide Vaihda rullat.

Syy Vaihdemoottori viallinen.
Toimenpide Vaihda viallinen osa.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Syy Polttimen suoja viallinen.
Toimenpide Vaihda viallinen osa.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Syy Langansyöttölaitteessa ei ole virtaa.
Toimenpide Tarkista kytkentä generaattoriin.
Katso ohjeet kappaleesta “Kytkentä”.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Syy Kelaus epätasaista kelalla.
Toimenpide Palauta kelan normaalitoimintaolosuhteet tai vaihda se uuteen.

Langansyöttö on epätasainen
Syy Polttimen liipaisin virheellinen.
Toimenpide Vaihda viallinen osa.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Syy Rullat virheelliset tai kuluneet
Toimenpide Vaihda rullat.

Syy Vaihdemoottori viallinen.
Toimenpide Vaihda viallinen osa.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Syy Polttimen suoja viallinen.
Toimenpide Vaihda viallinen osa.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Syy Kelan kitka tai rullien lukituslaitteet säädetty väärin.
Toimenpide Löysennä kitkaa.
Lisää painetta rulliin.

Kaaren epävakaisuus

Syy Huono kaasusuojaus.
Toimenpide Säädä oikea kaasun virtaus.
Tarkista, että polttimen hajotin ja kaasusuulake ovat hyväkuntoisia.

Syy Hitsauskaasusssa on kosteutta.
Toimenpide Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.
Pidä kaasunsyöttöjärjestelmä aina hyvässä kunnossa.

Syy Hitsausparametrit vääriä.
Toimenpide Tarkista huolellisesti hitsauslaite.
Käänny lähimmän huoltokeskuksen puoleen laitteen korjaamista varten.

Riittämätön tunkeutuminen

Syy Hitsauksen suoritustapa väärä.
Toimenpide Pienennä hitsauksen etenemisnopeutta.

Syy Hitsausparametrit vääriä.
Toimenpide Suurenna hitsausvirtaa.

Syy Reunojen valmistelu väärä.
Toimenpide Paranna railomuotoa.

Syy Maadoituskytkentä virheellinen.
Toimenpide Suorita maadoituskytkentä oikein.
Katso ohjeet kappaleessa “Käyttöönotto”.

Syy Huomattavan kokoiset hitsattavat kappaleet.
Toimenpide Suurenna hitsausvirtaa.

Volframin sulkeuma

Syy Hitsausparametrit vääriä.
Toimenpide Pienennä hitsausvirtaa.
Käytä paksumpaa elektrodia.

Syy Väärä elektrodi.
Toimenpide Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.
Teroita elektrodi oikein.

Syy Hitsauksen suoritustapa väärä.
Toimenpide Vältä elektrodilla koskemista sulaan.

Huokoisuus

Syy Huono kaasusuojaus.
Toimenpide Säädä oikea kaasun virtaus.
Tarkista, että polttimen hajotin ja kaasusuulake ovat hyväkuntoisia.

Takertuminen

Syy Pitkä valokaari.
Toimenpide Lisää elektrodin ja työkappaleen välistä etäisyyttä.

Syy Hitsausparametrit vääriä.
Toimenpide Suurenna hitsausvirtaa.

Syy Hitsauksen suoritustapa väärä.
Toimenpide Kallista poltinta mahdollisimman paljon kulman suuntaiseksi.

Syy Huomattavan kokoiset hitsattavat kappaleet.
Toimenpide Suurenna hitsausvirtaa.

Reunahaavat

Syy Hitsausparametrit vääriä.
Toimenpide Pienennä hitsausvirtaa.

Syy Pitkä valokaari.
Toimenpide Pienennä elektrodin ja kappaleen välistä etäisyyttä.

Syy Hitsauksen suoritustapa väärä.
Toimenpide Pienennä sivun värähtelynopeutta täytettäessä.
Pienennä hitsauksen etenemisnopeutta.

Syy Huono kaasusuojaus.
Toimenpide Käytä hitsattaviin materiaaleihin soveltuvia kaasuja.

Hapettuma

Syy Huono kaasusuojaus.
Toimenpide Säädä oikea kaasun virtaus.
Tarkista, että polttimen hajotin ja kaasusuulake ovat hyväkuntoisia.

Huokoisuus

Syy Öljyinen, maalinen ruosteinen tai likainen työkappale.
Toimenpide Puhdista kappaleet huolellisesti ennen hitsaamista.

Syy Öljyinen, maalinen, ruosteinen tai likainen lisäaine.
Toimenpide Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.
Pidä lisäaine aina hyvässä kunnossa.

Syy Kostea lisäaine.
Toimenpide Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.
Pidä lisäaine aina hyvässä kunnossa.

Syy Pitkä valokaari.
Toimenpide Pienennä elektrodin ja kappaleen välistä etäisyyttä.

Syy Hitsauskaasussa on kosteutta
Toimenpide Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.
Pidä kaasunsyöttöjärjestelmä aina hyvässä kunnossa.

Syy Huono kaasusuojaus.
Toimenpide Säädä oikea kaasun virtaus.
Tarkista, että polttimen hajotin ja kaasusuulake ovat hyväkuntoisia.

Syy Hitsisulan liian nopea jähmettyminen.
Toimenpide Pienennä hitsauksen etenemisnopeutta.
Esikuumenna hitsattavat kappaleet.
Suurenna hitsausvirtaa.

Kuumahalkeamat

Syy Hitsausparametrit vääriä.
Toimenpide Pienennä hitsausvirtaa.

Syy Öljyinen, maalinen ruosteinen tai likainen työkappale.
Toimenpide Puhdista kappaleet huolellisesti ennen hitsaamista.

Syy Öljyinen, maalinen, ruosteinen tai likainen lisäaine.
Toimenpide Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.
Pidä lisäaine aina hyvässä kunnossa.

Syy Hitsauksen suoritustapa väärä.
Toimenpide Suorita toimenpiteet oikeassa järjestyksessä hitsattavan sauman mukaisesti.

Syy Hitsattavat kappaleet toisistaan eroavilla ominaisuuksilla.
Toimenpide Rasvaa ennen hitsaamista.

Kylmähalkeamat
Syy Kostea lisäaine.
Toimenpide Käytä aina hyvälaatuisia tuotteita ja materiaaleja.
Pidä lisäaine aina hyvässä kunnossa.

Syy Hitsattavan liitoksen erikoinen muoto.
Toimenpide Esikuumenna hitsattavat kappaleet.
Suorita jälkilämpökäsittely.
Suorita toimenpiteet oikeassa järjestyksessä hitsattavan sauman mukaisesti.

Jos sinulla on epäselvyyksiä tai ongelmia, älä epäröi ottaa yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.

7 HITSAUKSEN TEORIAA

7.1 Puikkohitsaus (MMA)

Reunojen viimeistely
Jotta saavutettaisiin hyvä hitsaussauma tulee liitoskappaleiden olla puhtaita liasta ja ruosteesta.

Puikon valinta
Käytettävän hitsauspuikon halkaisija riippuu materiaalin paksuudesta, asennosta, liitoksen tyypistä sekä hitsattavan kappaleen valmistustavasta.
Suuremman läpimitan omaavat hitsauspuikot vaativat suuremman hitsausvirran ja tuottavat paljon lämpöä hitsatessa.

Hitsauspuikon tyyppi	Puikon ominaisuus	Käyttökohde
Rutiilipuikko	Helppo hitsattavuus	Kaikkiin
Haponkestävä puikko	Suuri sulamisnopeus	Tasaisiin
Emäspuikko	Mekaaniset ominaisuudet	Kaikkiin

Hitsausvirran valinta
Hitsauspuikon valmistaja on määrittelee oikean hitsausvirran alueen kullekin puikkotyypille erikseen. Ohjeet sopivan hitsausvirran raja-arvoista löytyvät hitsauspuikkopakkauksesta.

Valokaaren sytytys ja sen ylläpito
Hitsausvalokaari sytytetään raapimalla hitsauspuikon päätä maadoitettuun työkappaleeseen. Hitsauspuikon päätä vedetään poispäin työkappaleesta normaaliin työetäisyyteen heti, kun valokaari on syttynyt.
Hitsauspuikon sytyttämisen helpottamiseksi hitsauskoneessa on toiminto, joka kohottaa hitsausjännitettä hetkellisesti (Hot Start) Kun valokaari on syttynyt, hitsauspuikon sisäosa sulaa ja siirtyy pisaroiden muodossa työkappaleeseen.
Hitsauspuikossa ulompana oleva lisäaineosa kaasuuntuu ja muodostaa suojakaasun ja mahdollistaa korkeatasoisen hitsaussauman.
Hitsauskoneessa on toiminto, joka ehkäisee sulan metallin roiskeiden aiheuttaman valokaaren sammumisen (Arc Force).
Siinä tapauksessa, että hitsauspuikko juuttuu kiinni hitsattavaan kappaleeseen tulee oikosulkuvirta vähentää minimiin (antisticking).

Hitsaaminen
Hitsauspuikon kulma työkappaleeseen nähden vaihtelee sen mukaan, kuinka moneen kertaan sauma hitsataan; normaalisti hitsauspuikkoa heilutetaan sauman puolelta toiselle pysähtyen sauman reunalla. Näin vältetään täyteaineen kasautuminen sauman keskelle.

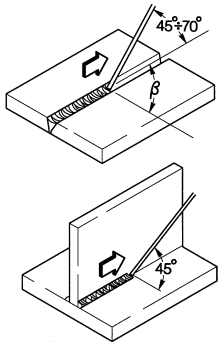

Kuonan poisto
Puikkohitsaukseen sisältyy kuonan poisto jokaisen hitsausvaiheen jälkeen. Kuona poistetaan kuonahakulla ja teräsharjalla.

7.2 TIG-hitsaus (jatkuva kaari)
TIG (Tungsten Inert Gas)-hitsausprosessi perustuu valokaareen sulamattoman hitsauspuikon (tavallisesti puhdasta tai sekoitettua volframia, sulamispiste n. 3370°C) ja työkappaleen välillä.
Hitsaustapahtuma suojataan Argon-suojakaasulla.
Jotta vältytään volframin vaaralliselta syttymiseltä liitoksessa, ei elektrodi saa koskaan päästä kosketukseen hitsattavan kappaleen kanssa. Tämän vuoksi kehitetään HF-generaattorilla suoja, jonka avulla sytytys voi tapahtua sähköisen valokaaren ulkopuolella.
Laitteen avulla valokaari saadaan syttymään jo varsin etäällä työkappaleesta.
Toisenlainen valokaaren sytytys on myös mahdollinen: ns. nostosytytys, joka ei vaadi korkeataajuussytytyslaitetta, vaan lyhyen oikosulun alhaisella virralla puikon ja työkappaleen välille. Kun puikkoa tällöin nostetaan, valokaari syttyy ja hitsausvirta lisääntyy kunnes se saavuttaa oikeat hitsausarvot. Tavanomainen raapaisusytytys ei toisaalta takaa korkealuokkaista hitsaussaumaa sauman alussa.
Hitsauslangan loppupään laadun parantamiseksi on hyvä seurata hitsausvirran vähenemistä tarkoin; kaasun tulee myös virrata muutaman sekunnin ajan hitsisulassa valokaaren sammumisen jälkeen.
Monissa työskentelyolosuhteissa on hyvä käyttää kahta valmiiksi asetettua hitsausvirtaa, jolloin voidaan siirtyä helposti yhdestä toiseen (BILEVEL).

Hitsausnapaisuus
Normaali napaisuus (-napa polttimessa)
Edellä mainittua napaisuutta käytetään eniten, sillä tällöin 70% lämmöstä johtuu työkappaleeseen ja hitsauspuikon (1) kuluminen on vähäistä. Em. napaisuudella pystytään hitsaamaan syviä ja kapeita hitsaussaumoja nopeasti ja ilman turhaa lämmönmuodostusta. Suurinta osaa hitsattavista materiaaleista hitsataan tätä napaisuutta käyttäen. Poikkeuksen muodostavat alumiini ja sen sekoitteet sekä magnesium.

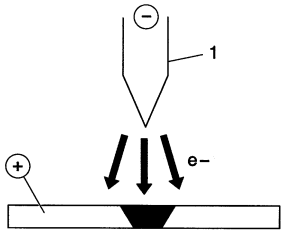

Käänteinen napaisuus (+napa polttimessa)
Käänteistä napaisuutta käytetään hitsattaessa seosmetalleja, joissa on pinnalla korkean sulamispisteen omaavaa hapettumakerros.
Korkeita hitsausvirtoja ei kuitenkaan voida käyttää, koska se aiheuttaisi puikon nopean kulumisen käyttökelvottomaksi.

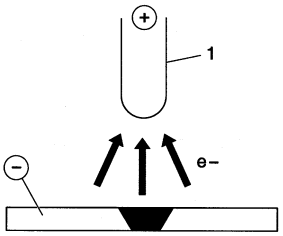

D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed)
Yhden jatkuvan vaihtovirran käyttö helpottaa hitsisulan kontrollia erityisissä työskentelyolosuhteissa.
Hitsisula muodostuu materiaalin sulaneista kohdista (Ip), kantavirta taas (Ib) pitää valokaaren palamassa; tämä helpottaa ohuiden materiaalien hitsausta, jolloin muodostuu pienempiä vääntymiä, muoto säilyy parempana, ja vastaavasti lämpöhalkeamien ja kaasusulkeumien riski vähenee.
Suuremmalla taajuudella (keskimääräinen taajuus) saadaan kapeampi, lyhyempi ja vakaampi valokaari ja ohuiden materiaalien parantunut hitsaustulos.

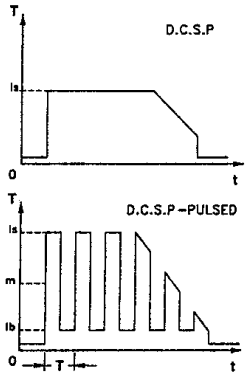

7.2.1 Teräksen TIG-hitsaus
TIG-hitsaus on osoittautunut erittäin tehokkaaksi hitsattaessa sekä hiiliterästä että seostettua terästä, putkien ensimmäisissä palkoissa ja hitsauksissa, joissa ulkonäöllä on merkitystä.
Vaaditaan hitsausta negatiivisilla navoilla (D.C.S.P)
Reunojen valmistelu
Toimenpide vaatii reunojen huolellisen puhdistuksen ja tarkan valmistelun.

Puikon valinta
On suositeltavaa käyttää torium-volframelektrodia (2% punaista torium-väriä) tai vaihtoehtoisesti cerium- tai lantaanisekoitteisia elektrodeja, joiden läpimitat ovat seuraavat:

Puikon läpimitta (mm)	hitsausvirta (A)
1.0	15÷75
1.6	60÷150
2.4	130÷240

Puikko tulee teroittaa kuvan osoittamalla tavalla.



α (°)	hitsausvirta (A)
30	0÷30
60÷90	30÷120
90÷120	120÷250

Hitsausmateriaali
Hitsauspuikon ominaisuuksien on aina vastattava työkappaleen aineen ominaisuuksia.
Älä käytä työkappaleesta irrotettuja palasia lisäaineena, sillä ne saattavat sisältää epäpuhtauksia.

Suojakaasu
Suojakaasuna käytetään TIG-hitsauksessa käytännöllisesti katsoen vain puhdasta argonia (99.99%)

Hitsausvirta (A)	Puikon läpimitta (mm)	Kaasukupu n° i (mm)	Argonin virtaus (l/min)
6-70	1.0	4/5 6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6 6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7 9.5/11.0	7-8

7.2.2 Kuparin TIG-hitsaus
Koska TIG-hitsausta luonnehtii korkea lämpötila, menetelmä soveltuu hyvin sellaisten materiaalien hitsaamiseen, joilla on hyvä lämmönjohtokyky, kuten kuparilla.
Kuparin TIG-hitsauksessa tulee noudattaa samoja ohjeita kuin teräksen TIG-hitsauksessa tai erityisohjeita.

8 TEKNISET OMINAISUUDET

	GENESIS 284 PSR	GENESIS 354 PSR	GENESIS 504 PSR
Syöttöjännite U1 (50/60 Hz)	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%
Hidastettu linjasulake	25 A	30 A	40 A
Maksimi ottoteho (kVA)	14,5 kVA	19 kVA	29,8 kVA
Maksimi ottoteho (kW)	10,0 kW	13,7 kW	23 kW
Tehokerroin PF	0,69	0,72	0,77
Hyötysuhde (μ)	0,87	0,87	0,87
Maksimi ottovirta I1max	21 A	27,5 A	43 A
Tehollinen virta I1eff	16,2 A	21,3 A	33 A
Käyttökerroin (40°C)			
(x=50%)	-	-	500 A
(x=60%)	280 A	350 A	460 A
(x=100%)	220 A	270 A	400 A
Käyttökerroin (25°C)			
(x=100%)	280 A	350 A	500 A
Säätöalue I2	6-280 A	6-350 A	6-500 A
Tyhjäkäyntijännite Uo	81 Vdc	81 Vdc	79 Vdc
Kotelointiluokka IP	IP23S	IP23S	IP23S
Eristysluokka	H	H	H
Mitat (lxdxh)	620x280x500 mm	620x280x500 mm	620x280x500 mm
Paino	34 Kg.	34 Kg.	42 Kg.
Syöttökaapeli	4x6 mm^2	4x6 mm^2	4x6 mm^2
Standardit	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10

Ευχαριστίες...

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε επιλέγοντας την **ΠΟΙΟΤΗΤΑ**, την **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ** και την **ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ** των προϊόντων **SELCO**.
Για να επωφεληθείτε στο μέγιστο βαθμό από τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που αποκτήσατε, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, που θα σας βοηθήσουν να το γνωρίσετε καλύτερα και να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, πρέπει να διαβάσετε και να είστε βέβαιοι ότι κατανοήσατε το παρόν εγχειρίδιο. Μην κάνετε μετατροπές και ενέργειες συντήρησης που δεν περιγράφονται στο παρόν. Για κάθε αμφιβολία ή πρόβλημα σχετικά με τη χρήση του μηχανήματος, έστω κι αν δεν περιγράφεται εδώ, συμβουλευτείτε κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό.

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μονάδας ή του μηχανήματος και πρέπει να το συνοδεύει πάντοτε, ακόμη και σε περίπτωση μετακίνησης ή πώλησης.
Ο χρήστης πρέπει να το διατηρεί ακέραιο και σε καλή κατάσταση.
Η **SELCO s.r.l.** διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.
Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, η προσαρμογή και η μετάφραση των εγγράφων, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένων των φωτοτυπιών, φιλμ και μικροφίλμ), χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της **SELCO s.r.l.**

Τα προαναφερθέντα είναι ζωτικής σημασίας και, κατά συνέπεια, απαραίτητα για την ισχύ των εγγυήσεων.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χειριστής δε συμμορφωθεί με τις οδηγίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Η εταιρεία
SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ΙΤΑΛΙΑ
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

δηλώνει ότι η συσκευή τύπου

GENESIS 284 PSR
GENESIS 354 PSR
GENESIS 504 PSR

είναι κατασκευασμένη σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

2006/95/EEC	**LOW VOLTAGE DIRECTIVE**
2004/108/EEC	**EMC DIRECTIVE**
93/68/EEC	**CE MARKING DIRECTIVE**

και ότι έχουν εφαρμοστεί τα πρότυπα:

EN 60974-1
EN 60974-3
EN 60974-10

Τυχόν επεμβάσεις ή τροποποιήσεις που θα γίνουν χωρίς την εξουσιοδότηση της **SELCO s.r.l.**, θα προκαλέσουν την παύση ισχύος της παραπάνω δήλωσης.

Onara di Tombolo (PADOVA)

Selco s.r.l.

Lino Frasson
Chief Executive

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 273
1.1 Περιβάλλον χρήσης 273
1.2 Ατομική προστασία και ασφάλεια τρίτων 273
1.3 Προστασία από καπνούς και αέρια 274
1.4 Πρόληψη πυρκαγιάς/έκρηξης 274
1.5 Προληπτικά μέτρα για τη χρήση φιαλών αερίου 274
1.6 Προστασία από ηλεκτροπληξία 275
1.7 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και παρεμβολές 275
1.8 Βαθμός προστασίας IP 276
2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 276
2.1 Τρόπος ανύψωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης 276
2.2 Τοποθέτηση της διάταξης 276
2.3 Σύνδεση 276
2.4 θεση σε λειτουργια 277
3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 278
3.1 Γενικά 278
3.2 Μπροστινός πίνακας ελέγχου 278
3.3 Μπροστινός πίνακας ελέγχου (RC 300) 278
3.4 Σελίδα εκκίνησης 279
3.5 Σελίδα αποθήκευσης στη μνήμη 279
3.6 Αρχική σελίδα 280
3.7 Μενού ταχείας επιλογής 281
3.8 Set up 281
3.9 Σελίδα προγραμμάτων 284
3.10 Εξατομίκευση οθόνης 285
3.11 Lock/unlock 286
3.12 διαχείριση εξωτερικών εντολών 286
3.13 Όρια επιφυλακής 287
3.14 Σελίδα συναγερμών 287
3.15 Πίσω πίνακας ελέγχου 289
3.16 Πίνακας υποδοχών 289
4 ΑΞΕΣΟΥΑΡ 289
4.1 Γενικά 289
4.2 Τηλεχειριστήριο RC 100 289
4.3 Τηλεχειριστήριο με πεντάλ RC 120 για συγκόλληση TIG 289
4.4 Τηλεχειριστήριο RC 200 289
4.5 Τσιμπίδες σειράς MT300 290
5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 290
6 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 290
7 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 293
7.1 Συγκόλληση με επενδυμένο ηλεκτρόδιο (MMA) 293
7.2 Συγκόλληση TIG (συνεχές τόξο) 293
7.2.1 Συγκολλήσεις TIG του χάλυβα 294
7.2.2 Συγκόλληση TIG του χαλκού 294
8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 295

ΣΥΜΒΟΛΑ

Άμεσοι κίνδυνοι που προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς ή επικίνδυνες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς

Ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν μη σοβαρούς τραυματισμούς ή βλάβες σε αντικείμενα

Οι σημειώσεις που ακολουθούν αυτό το σύμβολο, έχουν τεχνικό χαρακτήρα και διευκολύνουν τις ενέργειες

1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, πρέπει να διαβάσετε και να είστε βέβαιοι ότι κατανοήσατε το παρόν εγχειρίδιο.
Μην κάνετε μετατροπές και ενέργειες συντήρησης που δεν περιγράφονται στο παρόν.

Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες, σε πρόσωπα ή πράγματα, που οφείλονται σε πλημμελή ανάγνωση και/ή μη εφαρμογή των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.

Για κάθε αμφιβολία ή πρόβλημα σχετικά με τη χρήση της διάταξης, έστω κι αν δεν περιγράφεται εδώ, συμβουλευτείτε κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό.

1.1 Περιβάλλον χρήσης

- Κάθε διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τις λειτουργίες που σχεδιάστηκε, με τους τρόπους και το εύρος τιμών που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και/ή στο παρόν εγχειρίδιο, και σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.
  Οποιαδήποτε άλλη χρήση, που διαφέρει από αυτές που δηλώνει ρητά ο Κατασκευαστής, θεωρείται απολύτως ανάρμοστη και επικίνδυνη, και, στην περίπτωση αυτή, ο Κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη.
- Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση, σε βιομηχανικό περιβάλλον.
  Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που ενδεχομένως προκληθούν εξαιτίας της χρήσης της διάταξης μέσα σε κατοικίες.
- Η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους με θερμοκρασία μεταξύ -10°C και +40°C (+14°F και +104°F).
  Η διάταξη πρέπει να μεταφέρεται και να αποθηκεύεται σε χώρους με θερμοκρασία μεταξύ -25°C και +55°C (-13°F και 131°F).
- Η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον χωρίς σκόνη, οξέα, αέρια ή άλλες διαβρωτικές ουσίες.
- Η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με σχετική υγρασία μικρότερη του 50%, στους 40°C (40,00°C).
  Η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με σχετική υγρασία μικρότερη του 90%, στους 20°C (68°F).
- Το μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο για τη χρήση της διάταξης είναι 2000 μ. (6500 πόδια).

Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για να ξεπαγώνετε σωληνώσεις.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για φόρτιση μπαταριών ή/και συσσωρευτών.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την εκκίνηση κινητήρων.

1.2 Ατομική προστασία και ασφάλεια τρίτων

Η διαδικασία συγκόλλησης αποτελεί πηγή βλαβερών ακτινοβολιών, θορύβου, θερμότητας και εκπομπής αερίων.

Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό, που να προστατεύει το δέρμα από την ακτινοβολία του τόξου, τους σπινθήρες και/ή το πυρακτωμένο μέταλλο.
Τα ρούχα που φοράτε πρέπει να καλύπτουν όλο το σώμα και πρέπει να είναι:
- Ακέραια και σε καλή κατάσταση
- Πυρίμαχα
- Μονωτικά και στεγνά
- Εφαρμοστά στο σώμα και χωρίς ρεβέρ

Φοράτε πάντοτε υποδήματα εγκεκριμένα σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, ανθεκτικά και ικανά να εξασφαλίσουν τη μόνωση από το νερό.

Φοράτε πάντοτε γάντια, εγκεκριμένα με βάση τα σχετικά πρότυπα, που να εξασφαλίζουν την ηλεκτρική και θερμική μόνωση.

Τοποθετήστε διαχωριστικό πυρίμαχο τοίχωμα, για να προστατεύεται η ζώνη συγκόλλησης από ακτίνες, σπινθήρες και πυρακτωμένα κομμάτια σκουριάς.
Κάντε συστάσεις στους παρόντες να μην κοιτάζουν τη συγκόλληση και να προστατεύονται από τις ακτίνες του τόξου ή το πυρακτωμένο μέταλλο.

Για την προστασία των ματιών, χρησιμοποιείτε μάσκες με πλευρική προστασία για το πρόσωπο και κατάλληλο βαθμό προστασίας (Β.Π. 10 ή ανώτερος).

Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά με πλευρικά καλύμματα, ειδικά κατά τις ενέργειες χειροκίνητης ή μηχανικής απομάκρυνσης της σκουριάς συγκόλλησης.

Μη φοράτε φακούς επαφής!!!

Φοράτε ωτοασπίδες, σε περίπτωση που η διαδικασία συγκόλλησης παρουσιάζει επικίνδυνη στάθμη θορύβου.
Αν η στάθμη θορύβου υπερβαίνει τα όρια του νόμου, οριοθετήστε τη ζώνη εργασίας και βεβαιωθείτε ότι οι παρόντες προστατεύονται με ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα.

Αποφύγετε την επαφή χεριών, μαλλιών, ρούχων, εργαλείων... και κινούμενων εξαρτημάτων, όπως:
- ανεμιστήρες
- γρανάζια
- ράουλα και άξονες
- καρούλια σύρματος

- Μη επεμβαίνετε στους οδοντωτούς τροχούς, όταν λειτουργεί ο τροφοδότης σύρματος.
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της διάταξης.
  Η απενεργοποίηση των προστατευτικών διατάξεων στους τροφοδότες σύρματος δημιουργεί μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη για τυχόν βλάβες και ατυχήματα.
- Διατηρείτε πάντα τα πλευρικά τοιχώματα κλειστά, κατά τη διάρκεια των εργασιών συγκόλλησης.

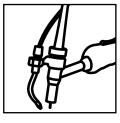

Κρατάτε το κεφάλι μακριά από την τσιμπίδα TIG, κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και προώθησης του σύρματος. Το σύρμα, κατά την έξοδο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια, στο πρόσωπο και στα μάτια.

Αποφύγετε την επαφή με κομμάτια, αμέσως μετά τη συγκόλληση. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

- Οι παραπάνω προφυλάξεις πρέπει να τηρούνται και στις εργασίες μετά τη συγκόλληση, γιατί μπορεί να αποκολλούνται κομμάτια σκουριάς από τα επεξεργασμένα κομμάτια που ψύχονται.
- Πριν κάνετε κάποια ενέργεια πάνω στην τσιμπίδα ή προβείτε στη συντήρησή της, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει.

Προμηθευτείτε τα απαραίτητα μέσα πρώτων βοηθειών.
Μην παραμελείτε τυχόν εγκαύματα ή τραυματισμούς.

Πριν εγκαταλείψετε τη θέση εργασίας, πάρτε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για να αποφευχθούν ακούσιες βλάβες και ατυχήματα.

1.3 Προστασία από καπνούς και αέρια

- Οι καπνοί, τα αέρια και οι σκόνες που παράγονται από τη διαδικασία συγκόλλησης, μπορεί να αποδειχθούν επιβλαβή για την υγεία.
  Υπό ορισμένες συνθήκες, οι καπνοί που παράγονται από τη συγκόλληση μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο ή, στις έγκυες γυναίκες, βλάβες στο έμβρυο.
- Κρατάτε το κεφάλι μακριά από τα αέρια και τους καπνούς της συγκόλλησης.
- Η ζώνη εργασίας πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα φυσικού ή βεβιασμένου αερισμού.
- Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε μάσκες με αναπνευστήρες.
- Σε περίπτωση συγκολλήσεων σε χώρους μικρών διαστάσεων, σας συνιστούμε την επίβλεψη του συγκολλητή από κάποιο συνάδελφο, που βρίσκεται έξω από το συγκεκριμένο χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε οξυγόνο για τον εξαερισμό.
- Για να ελέγχετε την αποτελεσματικότητα της αναρρόφησης, συγκρίνετε κατά περιόδους την ποσότητα των εκπομπών επιβλαβών αερίων με τις επιτρεπτές τιμές που αναγράφονται στους κανονισμούς ασφαλείας.
- Η ποσότητα και η επικινδυνότητα των παραγόμενων καπνών εξαρτάται από το βασικό υλικό που χρησιμοποιείται, από το υλικό συγκόλλησης και από ενδεχόμενες ουσίες που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό και απολίπανση των κομματιών που συγκολλούνται. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή και των σχετικών τεχνικών δελτίων.
- Μην κάνετε συγκολλήσεις κοντά σε χώρους απολίπανσης ή βαφής.
  Τοποθετείτε τις φιάλες αερίου σε ανοικτούς χώρους ή σε χώρους με καλή κυκλοφορία του αέρα.

1.4 Πρόληψη πυρκαγιάς/έκρηξης

- Η διαδικασία συγκόλλησης μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς και/ή έκρηξης.
- Απομακρύνετε, από τη ζώνη εργασίας και τη γύρω περιοχή, τα εύφλεκτα ή καύσιμα υλικά και αντικείμενα.
  Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 11 μέτρων (35 ποδιών) από το χώρο συγκόλλησης ή πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα.
  Οι σπινθήρες και τα πυρακτωμένα σωματίδια που εκσφενδονίζονται μπορούν να φτάσουν εύκολα στις γύρω περιοχές ακόμη και από πολύ μικρά ανοίγματα. Προσέξτε ιδιαίτερα την ασφάλεια πραγμάτων και ατόμων.
- Μην κάνετε συγκολλήσεις πάνω ή κοντά σε δοχεία που βρίσκονται υπό πίεση.
- Μην εκτελείτε συγκολλήσεις ή κοπές πάνω σε κλειστά δοχεία ή σωλήνες.
  Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη συγκόλληση σωλήνων ή δοχείων, έστω και αν αυτά είναι ανοιχτά, άδεια και προσεκτικά καθαρισμένα. Τυχόν υπολείμματα αερίων, καυσίμων, λαδιού ή παρόμοιων ουσιών, μπορεί να προκαλέσουν εκρήξεις.
- Μην κάνετε συγκολλήσεις σε ατμόσφαιρα που περιέχει σκόνη, εκρηκτικά αέρια ή αναθυμιάσεις.
- Μετά τη συγκόλληση, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν ακουμπά κατά λάθος σε επιφάνειες συνδεμένες με το κύκλωμα της γείωσης.
- Κοντά στη ζώνη εργασίας πρέπει να υπάρχει εξοπλισμός ή σύστημα πυρασφαλείας.

1.5 Προληπτικά μέτρα για τη χρήση φιαλών αερίου

- Οι φιάλες αδρανούς αερίου περιέχουν αέριο υπό πίεση και μπορούν να εκραγούν, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι ελάχιστες συνθήκες ασφαλείας μεταφοράς, αποθήκευσης και χρήσης.
- Οι φιάλες πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένες, σε κατακόρυφη θέση, πάνω σε τοίχους ή με άλλα κατάλληλα μέσα, για να αποφεύγονται πτώσεις ή τυχαία χτυπήματα.
- Βιδώνετε το κάλυμμα προστασίας της βαλβίδας κατά τη μεταφορά και την τοποθέτηση, καθώς και κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι διαδικασίες συγκόλλησης.
- Αποφύγετε την απευθείας έκθεση των φιαλών στην ηλιακή ακτινοβολία, σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας και σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αποφύγετε την επαφή των φιαλών με ελεύθερες φλόγες, ηλεκτρικά τόξα, τσιμπίδες συγκόλλησης ή ηλεκτροδίων και πυρακτωμένων θραυσμάτων που παράγονται από τη συγκόλληση.
- Κρατήστε τις φιάλες μακριά από τα κυκλώματα συγκόλλησης και από ηλεκτρικά κυκλώματα γενικότερα.
- Κρατάτε το κεφάλι μακριά από το σημείο εξόδου του αερίου, όταν ανοίγετε τη βαλβίδα της φιάλης.
- Κλείνετε πάντα τη βαλβίδα της φιάλης, αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες συγκόλλησης.
- Μην εκτελείτε ποτέ συγκολλήσεις σε φιάλες αερίου που βρίσκονται υπό πίεση.

1.6 Προστασία από ηλεκτροπληξία

- Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει θάνατο.
- Αποφύγετε την επαφή με τα σημεία που βρίσκονται συνήθως υπό τάση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της διάταξης συγκόλλησης, όταν η διάταξη έχει ρεύμα (οι τσιμπίδες, τα σώματα γείωσης, τα καλώδια γείωσης, τα ηλεκτρόδια, τα καλώδια, τα ράουλα και τα καρούλια συνδέονται με το ηλεκτρικό κύκλωμα συγκόλλησης).
- Εξασφαλίστε την ηλεκτρική μόνωση της εγκατάστασης συγκόλλησης και του χειριστή, χρησιμοποιώντας στεγνές επιφάνειες και βάσεις, με επαρκή μόνωση από το δυναμικό του εδάφους και της γείωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση συνδέεται σωστά, σε κάποια πρίζα και σε δίκτυο που διαθέτουν αγωγό γείωσης.
- Ο χειριστής δεν πρέπει να αγγίζει ταυτόχρονα δύο τσιμπίδες ηλεκτροδίων.
  Διακόψτε αμέσως τη συγκόλληση, εάν νιώσετε ότι σας διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα.

Η διάταξη έναυσης και σταθεροποίησης του τόξου είναι σχεδιασμένη για λειτουργία με χειροκίνητο ή μηχανικό έλεγχο.

Η αύξηση του μήκους της τσιμπίδας ή των καλωδίων συγκόλλησης πάνω από τα 8 μ., αυξάνει το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

1.7 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και παρεμβολές

- Η διέλευση του ρεύματος συγκόλλησης από τα εσωτερικά και εξωτερικά καλώδια της διάταξης, δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κοντά στα καλώδια συγκόλλησης και στην ίδια τη διάταξη.
- Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να έχουν (άγνωστες μέχρι σήμερα) επιπτώσεις στην υγεία, μετά από παρατεταμένη έκθεση.
  Τα ηλεκτρικά πεδία μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως στους βηματοδότες ή στα ακουστικά βαρηκοΐας.

Τα άτομα με ζωτικές ηλεκτρονικές συσκευές (βηματοδότες), πρέπει να συμβουλευθούν έναν ιατρό πριν πλησιάσουν κοντά σε εργασίες συγκόλλησης τόξου ή κοπής πλάσματος.

Ταξινόμηση ΗΜΣ της συσκευής, σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 60974-10 (βλ. πινακίδα αναγνώρισης ή τεχνικά χαρακτηριστικά)
Η συσκευή κατηγορίας Β είναι κατασκευασμένη σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συμβατότητας σε βιομηχανικούς χώρους ή κατοικίες, συμπεριλαμβανόμενων των κατοικημένων περιοχών όπου η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από κάποιο δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης.
Η συσκευή κατηγορίας Α δεν προορίζεται για χρήση σε κατοικημένες περιοχές όπου η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από κάποιο δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης. Θα ήταν δυνητικά δύσκολο να εξασφαλιστεί η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα των συσκευών κατηγορίας Α σε αυτές τις περιοχές, εξαιτίας των παρεμβολών που εκπέμπονται και προσάγονται.

Εγκατάσταση, χρήση και αξιολόγηση του χώρου
Η συσκευή αυτή κατασκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εναρμονισμένου προτύπου EN60974-10 και κατατάσσεται στην "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α".
Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση, σε βιομηχανικό περιβάλλον.
Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που ενδεχομένως προκληθούν εξαιτίας της χρήσης της διάταξης μέσα σε κατοικίες.

Ο χρήστης πρέπει να έχει εμπειρία στον τομέα αυτό και θεωρείται υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν παρατηρηθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, ο χρήστης πρέπει να λύσει το πρόβλημα με την τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές πρέπει να ελαττωθούν έως το βαθμό στον οποίο που δεν προκαλούν ενόχληση.

Πριν την εγκατάσταση της συσκευής, ο χρήστης πρέπει να εκτιμήσει τα πιθανά ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στη γύρω ζώνη και ιδιαίτερα στην υγεία των παρόντων. Για παράδειγμα: άτομα με βηματοδότη (pace-maker) και ακουστικά βαρηκοΐας.

Απαιτήσεις τροφοδοσίας (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)
Οι συσκευές υψηλής ισχύος θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της ενέργειας του δικτύου διανομής, εξαιτίας του απορροφούμενου ρεύματος. Συνεπώς, για μερικούς τύπους συσκευών (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά) θα μπορούσαν να υφίστανται κάποιοι περιορισμοί σύνδεσης ή μερικές απαιτήσεις που αφορούν την μέγιστη επιτρεπόμενη εμπέδηση δικτύου ή την ελάχιστη ισχύ εγκατάστασης που διατίθεται στο σημείο διεπαφής με το δίκτυο (Σημείο Κοινής σύνδεσης ΣΚΣ - Point of Commom Coupling PCC) . Στην περίπτωση αυτή, ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης έχουν την υποχρέωση να εξακριβώσουν (συμβουλευόμενοι ενδεχομένως τον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου) αν η συσκευή μπορεί να συνδεθεί.

Σε περίπτωση παρεμβολών, μπορεί να είναι αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως η τοποθέτηση φίλτρων στο δίκτυο τροφοδοσίας.
Πρέπει επίσης να εκτιμήσετε αν είναι σκόπιμο να θωρακιστεί το καλώδιο τροφοδοσίας.

Καλώδια συγκόλλησης
Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ακολουθείτε τους εξής κανόνες:
- Τυλίγετε και στερεώνετε μαζί, όπου αυτό είναι δυνατό, το καλώδιο γείωσης με το καλώδιο ισχύος.
- Αποφεύγετε το τύλιγμα των καλωδίων συγκόλλησης γύρω από το σώμα.
- Μη στέκεστε μεταξύ καλωδίου γείωσης και καλωδίου ισχύος (τα δύο καλώδια πρέπει να βρίσκονται από την ίδια πλευρά).
- Τα καλώδια πρέπει να έχουν το μικρότερο δυνατό μήκος, να τοποθετούνται κοντά μεταξύ τους και να μετακινούνται πάνω ή κοντά στην επιφάνεια του δαπέδου.
- Τοποθετείτε την διάταξη σε κάποια απόσταση από το σημείο συγκόλλησης.
- Τα καλώδια πρέπει να είναι τοποθετημένα μακριά από ενδεχόμενα άλλα καλώδια.

Ισοδυναμική σύνδεση (γείωση)
Πρέπει να εκτιμήσετε αν είναι απαραίτητη η γείωση όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων της εγκατάστασης συγκόλλησης και της γύρω περιοχής.
Τηρήστε τους τοπικούς τεχνικούς κανονισμούς περί ισοδυναμικής σύνδεσης (γείωσης).

Γείωση του κατεργαζόμενου κομματιού
Όπου το υπό επεξεργασία κομμάτι δεν είναι γειωμένο, για λόγους ηλεκτρικής ασφαλείας ή εξαιτίας των διαστάσεων και της θέσης του, η σύνδεση γείωσης μεταξύ τεμαχίου και εδάφους μπορεί να μειώσει τις εκπομπές.
Απαιτείται προσοχή, ώστε η γείωση του κατεργαζόμενου κομματιού να μην αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος για το χειριστή ή να προκαλεί βλάβες σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
Τηρήστε τους τοπικούς τεχνικούς κανονισμούς περί ισοδυναμικής σύνδεσης (γείωσης).

Θωράκιση
Η επιλεκτική θωράκιση άλλων καλωδίων και συσκευών στη γύρω περιοχή μπορεί να μειώσει τα προβλήματα παρεμβολών. Σε ειδικές εφαρμογές, θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη η θωράκιση όλης της διάταξης συγκόλλησης.

1.8 Βαθμός προστασίας IP

IP23S
- Περίβλημα που αποτρέπει την τυχαία πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη κάποιου δάχτυλου ή κάποιου ξένου σώματος με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 12,5 mm.
- Περίβλημα προστατευμένο από βροχή που πέφτει με γωνία 60°.
- Περίβλημα που αποτρέπει τις βλαβερές συνέπειες της εισόδου νερού, όταν τα κινούμενα μέρη της συσκευής είναι ακίνητα.

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο από έμπειρο προσωπικό, εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.



Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γεννήτρια είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Απαγορεύεται η σύνδεση των γεννητριών (σε σειρά ή παράλληλα).

2.1 Τρόπος ανύψωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης

- Η διάταξη διαθέτει μια χειρολαβή, που επιτρέπει τη μετακίνησή της με το χέρι.
- Χρησιμοποιήστε ένα κλαρκ εκτελώντας προσεκτικά τη μετακίνηση, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή της γεννήτριας.

Μην υποτιμάτε το βάρος της διάταξης (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά).

Κατά την ανύψωση, κανένα άτομο δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω από το φορτίο.

Αποφύγετε την πτώση της διάταξης και μην την αποθέτετε με δύναμη στο δάπεδο.

2.2 Τοποθέτηση της διάταξης

Τηρήστε τους εξής κανόνες:
- Εύκολη πρόσβαση στα όργανα ελέγχου και τις συνδέσεις.
- Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε στενούς χώρους.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη διάταξη πάνω σε μια επιφάνεια με κλίση μεγαλύτερη από 10° ως προς το οριζόντιο επίπεδο.
- Τοποθετήστε τη διάταξη σε χώρο στεγνό, καθαρό και με επαρκή εξαερισμό.
- Προστατέψτε τη διάταξη από τη βροχή και τον ήλιο.



2.3 Σύνδεση

Η γεννήτρια διαθέτει ηλεκτρικό καλώδιο, για τη σύνδεση στο δίκτυο τροφοδοσίας.
Η διάταξη μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα:
- 400V τριφασικό

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθούν ζημίες σε άτομα ή στην εγκατάσταση, πρέπει να ελέγξετε την επιλεγμένη τάση του δικτύου και τις ασφάλειες ΠΡΙΝ συνδέσετε το μηχάνημα στο ρεύμα. Επίσης πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που διαθέτει γείωση.

Η λειτουργία της συσκευής είναι εγγυημένη για τάσεις με διακυμάνσεις έως ±15% επί της ονομαστικής τιμής.



Η εγκατάσταση μπορεί να τροφοδοτηθεί από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αρκεί να εξασφαλίζει σταθερή τάση τροφοδοσίας μεταξύ ±15% ως προς την ονομαστική τιμή τάσης που δηλώνει ο κατασκευαστής σε όλες τις πιθανές συνθήκες χρήσης και με τη μέγιστη παρεχόμενη ισχύ της γεννήτριας.

Κατά κανόνα, συνιστάται η χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με ισχύ 2 φορές μεγαλύτερη από την ισχύ της γεννήτριας, για το μονοφασικό ρεύμα, και 1,5 φορά, για το τριφασικό.

Συνιστάται η χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με ηλεκτρονικό έλεγχο.

Για την προστασία των χειριστών, η διάταξη πρέπει να είναι σωστά γειωμένη. Το καλώδιο τροφοδοσίας διαθέτει έναν αγωγό (κιτρινοπράσινος) για τη γείωση, που πρέπει να συνδεθεί σε ένα φις με επαφή γείωσης.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με τους νόμους της χώρας όπου γίνεται η εγκατάσταση.

Το καλώδιο τροφοδοσίας της γεννήτριας διαθέτει κίτρινο/πράσινο αγωγό που πρέπει να συνδέεται ΠΑΝΤΑ με τον αγωγό γείωσης. Ο κίτρινος/πράσινος αγωγός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ΠΟΤΕ μαζί με άλλο αγωγό για την παροχή τάσης.

Ελέγξτε την ύπαρξη γείωσης στην εγκατάσταση και την καλή κατάσταση της πρίζας του ρεύματος.

Χρησιμοποιείτε μόνο φις που τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας.

2.4 θεση σε λειτουργια

Σύνδεση για συγκόλληση MMA

Η σύνδεση που απεικονίζεται έχει σαν αποτέλεσμα συγκόλληση με ανάστροφη πολικότητα. Για να εκτελέσετε μία συγκόλληση με κανονική (άμεση) πολικότητα, αντιστρέψτε τη σύνδεση.

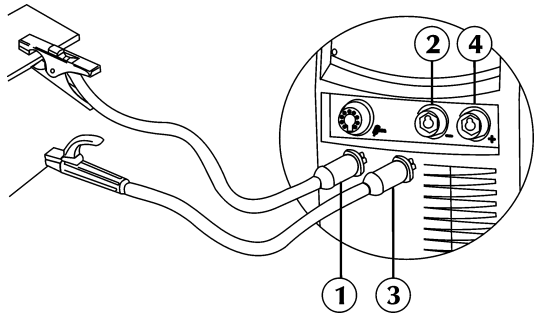

- Συνδέστε το βύσμα (1) του καλωδίου της τσιμπίδας σώματος στην αρνητική υποδοχή (-) (2) της γεννήτριας.
- Συνδέστε το βύσμα (3) του καλωδίου της τσιμπίδας ηλεκτροδίου στην θετική υποδοχή (+) (4) της γεννήτριας.

Σύνδεση για συγκόλληση TIG

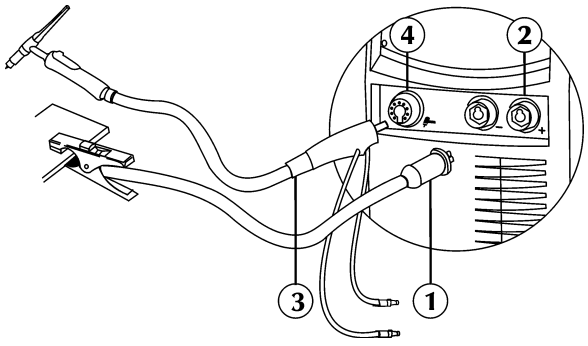

- Συνδέστε το βύσμα (1) του καλωδίου της τσιμπίδας του σώματος στην θετική υποδοχή (+) (2) της γεννήτριας.
- Συνδέστε το βύσμα της τσιμπίδας TIG (3) στης υποδοχή τσιμπίδας (4) της γεννήτριας.
- Συνδέστε το σωλήνα αερίου που προέρχεται από τη φιάλη στο πίσω ρακόρ αερίου.

Διάταξη για αυτοματισμούς και ρομπότ

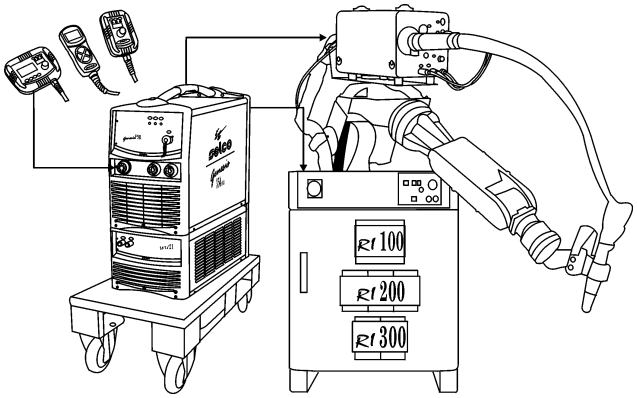

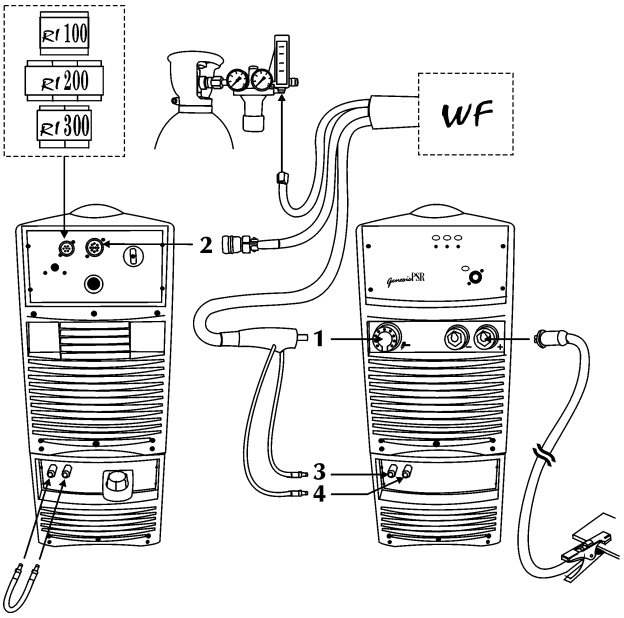

- Συνδέστε το καλώδιο ισχύος της δέσμης καλωδίων στην ειδική υποδοχή (1).
- Συνδέστε το καλώδιο σήματος, της δέσμης καλωδίων, στο ειδικό βύσμα σύνδεσης (2).
  Βάλτε το βύσμα και γυρίστε το δακτύλιο δεξιόστροφα, έως ότου ασφαλίσουν τα δύο μέρη.
- Συνδέστε το σωλήνα αερίου της δέσμης καλωδίων στο μειωτήρα πίεσης της φιάλης ή στο ρακόρ τροφοδοσίας αερίου.
- Συνδέστε το σωλήνα προσαγωγής ψυκτικού υγρού, της δέσμης καλωδίων (μπλε χρώματος), στο ειδικό ρακόρ/σύνδεσμο (3) (μπλε χρώματος - σύμβολο).
- Συνδέστε το σωλήνα επιστροφής ψυκτικού υγρού, της δέσμης καλωδίων (κόκκινου χρώματος), στο ειδικό ρακόρ/σύνδεσμο (4) (κόκκινου χρώματος - σύμβολο).

Διάταξη για Weld@net

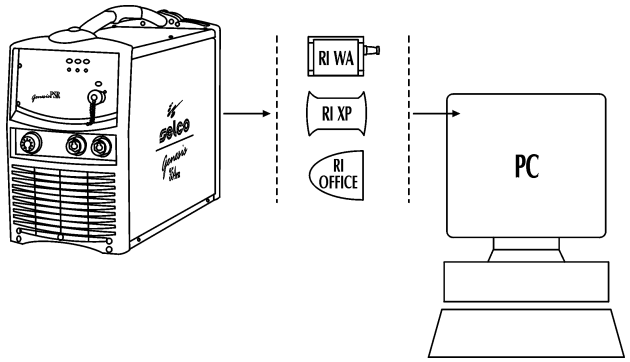

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

3.1 Γενικά

Οι μηχανές Genesis 284-354-504 PSR είναι γεννήτριες inverter σταθερού ρεύματος που σχεδιάστηκαν για τη συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA), TIG DC (σε συνεχές ρεύμα).

Είναι διατάξεις με πολλαπλούς μικροεπεξεργαστές και πλήρως ψηφιακή λειτουργία (επεξεργασία δεδομένων με DSP και επικοινωνία μέσω CAN-BUS) που ικανοποιούν με άριστο τρόπο τις διάφορες απαιτήσεις του τομέα της συγκόλλησης.

Το τηλεχειριστήριο RC 300 αποτελεί τον πίνακα προγραμματισμού των διατάξεων συγκόλλησης της σειράς PSR. Δεν είναι αξεσουάρ, αλλά στοιχείο απαραίτητο για τη λειτουργία της διάταξης.

Επιτρέπει:

- την επιλογή της διαδικασίας συγκόλλησης
- την επιλογή και τη διόρθωση των παραμέτρων συγκόλλησης
- την αποθήκευση στη μνήμη και την ενεργοποίηση προγραμμάτων που δημιούργησε ο χρήστης
- τον καθορισμό των ορίων επιφυλακής
- την εμφάνιση των πραγματικών τιμών ρεύματος, τάσης, αερίου, κτλ.
- την εμφάνιση των ενδείξεων συναγερμού

3.2 Μπροστινός πίνακας ελέγχου

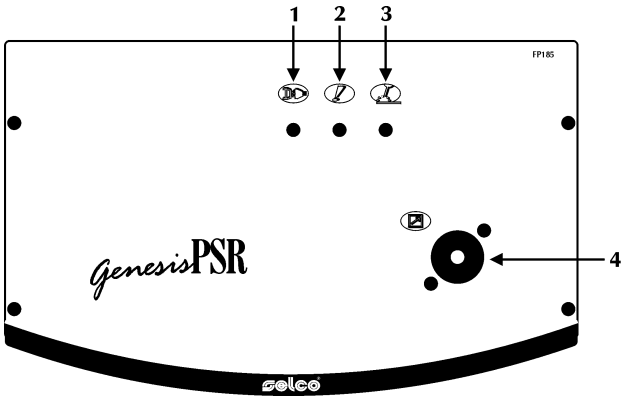

1 Τροφοδοσία

Υποδεικνύει ότι η διάταξη είναι συνδεμένη με το δίκτυο και τροφοδοτείται κανονικά.

2 Γενικός συναγερμός

Υποδεικνύει ότι επενέβη κάποια διάταξη ασφαλείας (π.χ., θερμικό).

3 Ισχύς ενεργοποιημένη

Υποδεικνύει την παρουσία τάσης στις υποδοχές εξόδου της διάταξης.

4 Είσοδος καλωδίου σήματος (CAN-BUS)

Επιτρέπει τη σύνδεση των εξωτερικών διατάξεων, όπως RC, RI, κτλ.

Επιτρέπει την ψηφιακή επικοινωνία (CAN-BUS) μεταξύ της γεννήτριας και της συνδεμένης συσκευής.

3.3 Μπροστινός πίνακας ελέγχου (RC 300)

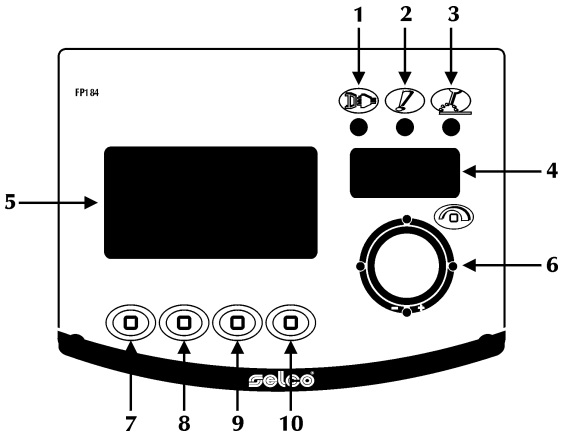

1 Τροφοδοσία

Υποδεικνύει ότι η διάταξη είναι συνδεμένη με το δίκτυο και τροφοδοτείται κανονικά.

2 Γενικός συναγερμός

Υποδεικνύει ότι επενέβη κάποια διάταξη ασφαλείας (π.χ., θερμικό).

3 Ισχύς ενεργοποιημένη

Υποδεικνύει την παρουσία τάσης στις υποδοχές εξόδου της διάταξης.

4 Οθόνη 7 τμημάτων

Επιτρέπει την εμφάνιση των γενικών στοιχείων την μηχανής συγκόλλησης, κατά την εκκίνηση, τις ρυθμίσεις και τις καταγραφόμενες τιμές του ρεύματος και της τάσης, κατά τη συγκόλληση, καθώς και τους κωδικούς συναγερμού.

5 Οθόνη (LCD)

Επιτρέπει την εμφάνιση των γενικών στοιχείων την μηχανής συγκόλλησης, κατά την εκκίνηση, τις ρυθμίσεις και τις καταγραφόμενες τιμές του ρεύματος και της τάσης, κατά τη συγκόλληση, καθώς και τους κωδικούς συναγερμού.

Επιτρέπει την άμεση εμφάνιση όλων των λειτουργιών.

6 Κύριος διακόπτης ρύθμισης

Επιτρέπει την είσοδο στο set up, την επιλογή και τη ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης.

7 Μενού ταχείας επιλογής

Επιτρέπει την εμφάνιση μιας περιορισμένης ομάδας παραμέτρων και τη ρύθμισή τους.

8 Διαδικασία συγκόλλησης

Επιτρέπει την επιλογή της διαδικασίας συγκόλλησης

Συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA)

Συγκόλληση TIG

ARC AIR

9 Τρόπος συγκόλλησης

Κατά τον τρόπο “2 Χρόνοι”, το πάτημα του πλήκτρου προκαλεί τη ροή του αερίου και το άναμμα του τόξου. Μόλις αφεθεί το πλήκτρο, το ρεύμα μηδενίζεται εντός του χρόνου σταδιακής καθόδου. Μόλις σβήσει το τόξο, το αέριο ρέει για τον προκαθορισμένο χρόνο post-gas.

Κατά τον τρόπο “4 Χρόνοι”, το πρώτο πάτημα του πλήκτρου προκαλεί τη ροή του αερίου, πραγματοποιώντας ένα χειροκίνητο pre-gas. Μόλις αφεθεί, ανάβει το τόξο. Με το επόμενο πάτημα και την οριστική απελευθέρωση του πλήκτρου προκαλεί την έναρξη της σταδιακής καθόδου του ρεύματος και του χρόνου post-gas.

Κατά τον τρόπο BILEVEL, ο συγκολλητής μπορεί να συγκολλήσει με 2 διαφορετικά ρεύματα που καθορίστηκαν προηγουμένως με το “Set up”.

Με το πρώτο πάτημα του κουμπιού της τσιμπίδας ενεργοποιείται το pre-gas, το άναμμα του τόξου και η συγκόλληση με αρχικό ρεύμα.

Με την πρώτη απελευθέρωση πραγματοποιείται η σταδιακή άνοδος έως το ρεύμα “I1”. Αν ο συγκολλητής πατήσει και αφήσει γρήγορα το πλήκτρο, πραγματοποιείται η μετάβαση στο “I2”. Ξαναπατώντας και απελευθερώνοντας γρήγορα το πλήκτρο επιστρέφει το “I1”, κ.ο.κ.

Πατώντας το για μεγαλύτερο χρόνο, αρχίζει η σταδιακή κάθοδος του ρεύματος, έως το τελικό ρεύμα.

Αφήνοντας το πλήκτρο επιτυγχάνεται το σβήσιμο του τόξου, ενώ το αέριο συνεχίζει να ρέει για τον προκαθορισμένο χρόνο post-gas.

Ποντάρισμα (σημειακή συγκόλληση)

Επιτρέπει την ενεργοποίηση της διαδικασίας “ποντα-ρίσματος” (σημειακής συγκόλλησης) και την επιλογή του χρόνου συγκόλλησης.

Αυτοματισμοί και ρομπότ

Επιτρέπει τη ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης από εξωτερικά συστήματα, όπως για παράδειγμα, από ρομπότ.

10 Παλμικότητα ρεύματος

Ρεύμα ΣΤΑΘΕΡΟ

Ρεύμα ΠΑΛΜΙΚΟ

Ρεύμα ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

3.4 Σελίδα εκκίνησης

Με το άναμμα, η γεννήτρια εκτελεί μία σειρά αυτόματων ελέγχων, για να εξακριβώσει την ορθή λειτουργία του συστήματος και όλων των συσκευών που είναι συνδεμένες με αυτήν.

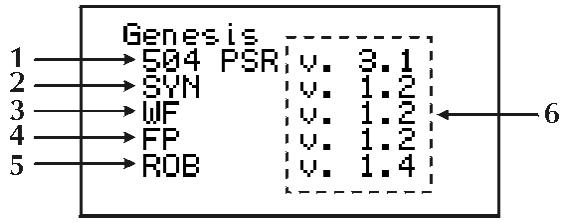

1 Κάρτα λογικής/τύπου διάταξης
2 Κάρτα συνεργίας
3 Κάρτα μοτέρ (WF)
4 Κάρτα ελέγχου (RC 300)
5 Κάρτα διασύνδεσης ρομπότ (RI)
6 Έκδοση λογισμικού (software)

Η μη εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού (software) δίπλα σε μία διάταξη (---) σημαίνει απουσία επικοινωνίας με αυτήν και, συνεπώς, δεν εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία (βλ. παράγραφο “Διάγνωση προβλημάτων και λύσεις”).

Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται και το τεστ αερίου, για να διαπιστωθεί η σωστή σύνδεση του συστήματος τροφοδοσίας αερίου (διάταξη για αυτοματισμούς και ρομπότ).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή αερίου, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και εμφανίζεται ένα ειδικό μήνυμα συναγερμού (βλ. παράγραφο “Συναγερμοί”).

3.5 Σελίδα αποθήκευσης στη μνήμη

Η διάταξη προβλέπει την αυτόματη αποθήκευση στη μνήμη όλων των παραμέτρων συγκόλλησης, στην κάρτα συνεργίας (βρίσκεται μέσα στη γεννήτρια) και στην κάρτα ελέγχου (RC 300).
Σε περίπτωση που τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις 2 συσκευές διαφέρουν, εμφανίζεται η εξής προειδοποιητική σελίδα:

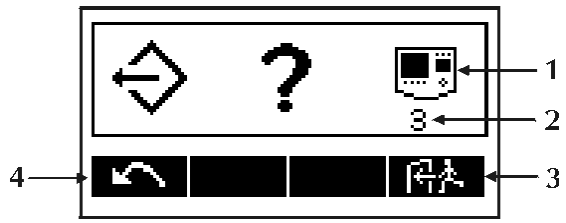

Επιλέξτε τη μνήμη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις μελλοντικές εργασίες συγκόλλησης, περιστρέφοντας το encoder.

1 Μνήμη κάρτας ελέγχου

Μνήμη κάρτας συνεργίας

2 Αριθμός αποθηκευμένων προγραμμάτων στην επιλεγμένη μνήμη

3 Αποθήκευση των ενεργειών στη μνήμη και επιστροφή στην αρχική σελίδα

4 Ακύρωση των ενεργειών που έγιναν

Συνεπώς, το τηλεχειριστήριο RC 300, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διάταξη για αποθήκευση δεδομένων και/ή για την “κλωνοποίηση” (αντιγραφή) των δεδομένων μίας προγραμματισμένης διάταξης, σε άλλες διατάξεις.

3.6 Αρχική σελίδα

Επιτρέπει τη διαχείριση της διάταξης και του τρόπου συγκόλλησης, με την εμφάνιση των βασικών ρυθμίσεων.

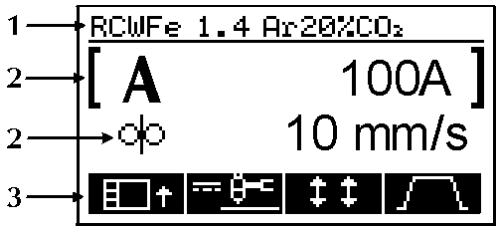

1 Επικεφαλίδα

Εμφανίζει μερικές σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τον επιλεγμένο τρόπο συγκόλλησης:

- Το πρόγραμμα ή την καμπύλη συνεργίας που επιλέχτηκαν

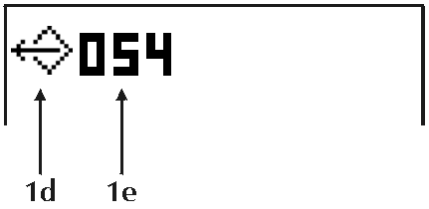

1d

Πρόγραμμα που επιλέχτηκε

Τρόπος συγκόλλησης που επιλέχτηκε

1e Αριθμός προγράμματος/καμπύλης συνεργίας που επιλέχτηκαν

- Οι τιμές έντασης και τάσης, κατά τα στάδια της συγκόλλησης

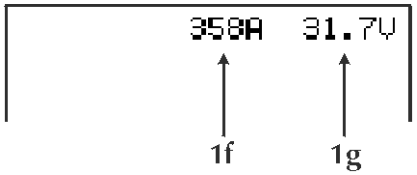

1f Καταγραφή ρεύματος
1g Καταγραφή τάσης

2 Παράμετροι συγκόλλησης

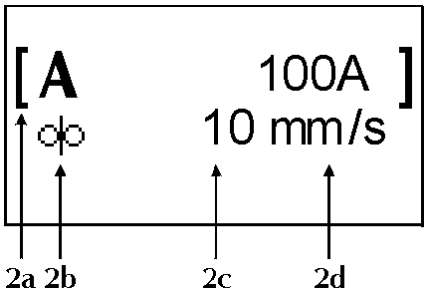

Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε, πατώντας το πλήκτρο encoder.
Ρυθμίστε την τιμή της παραμέτρου που επιλέξατε, περιστρέφοντας το encoder.

2a Ράβδοι επιλογής παραμέτρου
2b Εικονίδιο παραμέτρου
2c Τιμή παραμέτρου
2d Μονάδα μέτρησης παραμέτρου

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 1	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 1
MMA	A	
ARC AIR	A	V
TIG	A	V

Οι παράμετροι της αρχικής σελίδας μπορούν να εξατομικευτούν (βλ. παράγραφο “Εξατομίκευση οθόνης”).

3 Λειτουργίες

Επιτρέπουν τη ρύθμιση της λειτουργικότητας των πιο σημαντικών τρόπων συγκόλλησης.

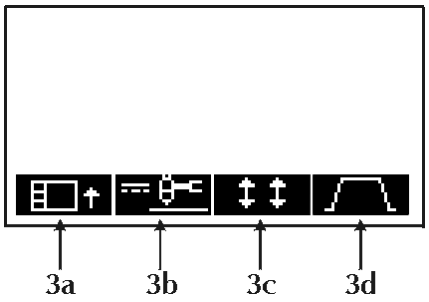

3a

Επιτρέπει τη πρόσβαση (και την έξοδο) στο μενού ταχείας επιλογής - (συμβουλευτείτε το “Μενού ταχείας επιλογής”)

3b Επιτρέπει την επιλογή του τρόπου συγκόλλησης

MMA

ARC AIR

TIG

3c Επιτρέπει την επιλογή του τρόπου συγκόλλησης

2 Χρόνοι

4 Χρόνοι

Bilevel

Ποντάρισμα (σημειακή συγκόλληση)

Αυτοματισμοί και ρομπότ

3d

Ρεύμα ΣΤΑΘΕΡΟ

Ρεύμα ΠΑΛΜΙΚΟ

Fast Pulse

3.7 Μενού ταχείας επιλογής

Επιτρέπει την επιλογή και τη ρύθμιση των πιο κοινών παραμέτρων συγκόλλησης.

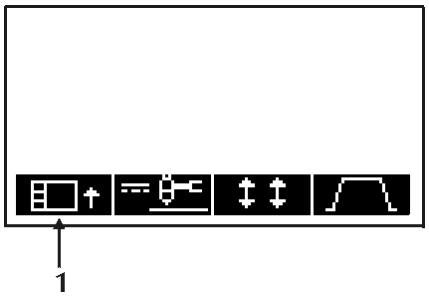

Μπείτε στο μενού ταχείας επιλογής, πατώντας το πλήκτρο (1) .

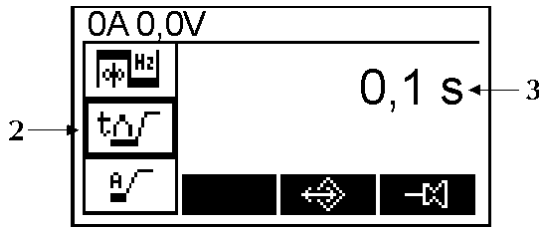

Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε, περιστρέφοντας το encoder, έως ότου την φέρετε μέσα στο κεντρικό πλαίσιο (2). Η τιμή και η μονάδα μέτρησης της επιλεγμένης παραμέτρου αναγράφονται δίπλα (3).

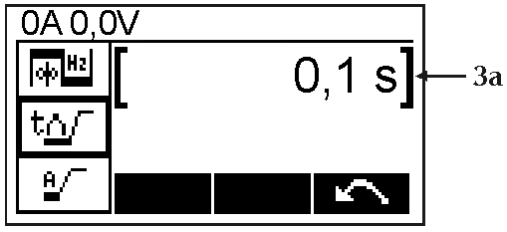

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση της επιλεγμένης παραμέτρου, πατώντας το πλήκτρο encoder.

3a Ράβδοι επιλογής παραμέτρου

Ρυθμίστε την τιμή της παραμέτρου που επιλέξατε, περιστρέφοντας το encoder.

Επιβεβαιώστε την αλλαγή που κάνατε, πατώντας το πλήκτρο encoder.

Βγείτε από το μενού ταχείας επιλογής, πατώντας το πλήκτρο (1).

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	ΜΕΝΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
MMA	A
ARC AIR	A
TIG	A

Οι παράμετροι του μενού ταχείας επιλογής μπορούν να εξατομικευτούν (βλ. παράγραφο “Εξατομίκευση οθόνης”).
Η ενεργοποίηση λειτουργιών που δεν περιλαμβάνονται στις προκαθορισμένες (default), αλλάζει τον αριθμό και τον τύπο των παραμέτρων που εμφανίζονται στο μενού ταχείας επιλογής.

3.8 Set up

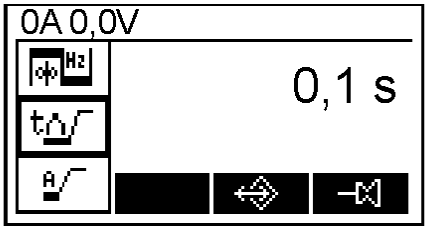

Επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση μιας σειράς πρόσθετων παραμέτρων, για καλύτερη και ακριβέστερη διαχείριση της διάταξης συγκόλλησης.
Είσοδος στο set up: Πατήστε επί 5 δευτ. το πλήκτρο encoder (το μηδέν στο κέντρο της οθόνης 7 χαρακτήρων επιβεβαιώνει την είσοδο).
Επιλογή και ρύθμιση της επιθυμητής παραμέτρου: Γυρίστε το encoder, έως ότου εμφανιστεί ο αριθμητικός κωδικός της επιθυμητής παραμέτρου. Στο σημείο αυτό, με το πάτημα του πλήκτρου encoder, εμφανίζεται η προγραμματισμένη τιμής και η ρύθμιση της επιλεγμένης παραμέτρου.
Έξοδος από το set up: Για να βγείτε από τις “ρυθμίσεις”, πατήστε πάλι το πλήκτρο encoder.
Για έξοδο από το set up επιλέξτε την παράμετρο “O” (αποθήκευση και έξοδος) και πατήστε το πλήκτρο encoder.

Κατάλογος παραμέτρων set up (MMA - ARC AIR)

0 Αποθήκευση και έξοδος

Επιτρέπει την αποθήκευση των αλλαγών και την έξοδο από το set up.

1 Reset

RESET

Επιτρέπει την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προκαθορισμένες τιμές (default).

2 Ρεύμα συγκόλλησης

A

Επιτρέπει τη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης.
Τιμή παραμέτρου σε Ampere (A).
Ελάχιστο 6A, Μέγ. Imax, Προκαθορισμ. 100A

3 Hot start

Επιτρέπει τη ρύθμιση της τιμής hot start σε MMA.
Επιτρέπει την επιλογή περισσότερο ή λιγότερο “θερμής” εκκίνησης στις φάσεις έναυσης του τόξου, διευκολύνοντας τη διαδικασία εκκίνησης (start).
Τιμή εκφρασμένη σε ποσοστό (%) επί του ρεύματος συγκόλλησης.
Ελάχιστη off, Μέγιστη 500%, Προκαθορισμ. 80%

4 Arc force

Επιτρέπει τη ρύθμιση της τιμής Arc force σε MMA.
Επιτρέπει την επιλογή περισσότερο ή λιγότερο έντονης δυναμικής απόκρισης στη συγκόλληση, διευκολύνοντας τις εργασίες του συγκολλητή.
Αυξήστε την τιμή του Arc force για να ελαττωθούν οι πιθανότητες να κολλήσει το ηλεκτρόδιο.
Τιμή εκφρασμένη σε ποσοστό (%) επί του ρεύματος συγκόλλησης.
Ελάχιστη off, Μέγιστη 500%, Προκαθορισμ. 30%

40 Καταγραφή ρεύματος

Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής του ρεύματος συγκόλλησης.
Επιτρέπει τη ρύθμιση του τρόπου εμφάνισης του ρεύματος συγκόλλησης (βλ. παράγραφο “Εξατομίκευση οθόνης”).

41 Καταγραφή τάσης

Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής της τάσης συγκόλλησης.
Επιτρέπει τη ρύθμιση του τρόπου εμφάνισης της τάσης συγκόλλησης (βλ. παράγραφο “Εξατομίκευση οθόνης”).

44 Βήμα ρύθμισης

Επιτρέπει τη ρύθμιση μιας παραμέτρου, με βήμα που μπορεί να επιλεχτεί από το χρήστη.
Ελάχιστο 1, Μέγιστο Imax, Προκαθορισμ. 1

45 Εξωτερική παράμετρος CH1

Επιτρέπει τη διαχείριση της εξωτερικής παραμέτρου 1 (ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή).
(βλ. παράγραφο “Διαχείριση εξωτερικών εντολών”).

46 Εξωτερική παράμετρος CH2

Επιτρέπει τη διαχείριση της εξωτερικής παραμέτρου 2 (ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή).
(βλ. παράγραφο “Διαχείριση εξωτερικών εντολών”).

47 Lock/unlock

Επιτρέπει το μπλοκάρισμα των οργάνων ελέγχου και την εισαγωγή ενός κωδικού ασφαλείας (βλ. παράγραφο “Lock/unlock”).

48 Τόνος βομβητή

Επιτρέπει την επιλογή τόνου του βομβητή.
Ελάχιστο Off, Μέγιστο 10, Προκαθορισμ. 5

49 Αντίθεση

Επιτρέπει τη ρύθμιση της αντίθεσης (κοντράστ) της οθόνης.
Ελάχιστο 0, Μέγιστο 50, Προκαθορισμ. 25

50 Επιτρέπει την πρόσβαση στα ανώτερα επίπεδα του set up:
USER: χρήστης
SERV: σέρβις
SELCO: Selco

99 Reset

Επιτρέπει την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προκαθορισμένες τιμές (default).
Επαναφέρει όλες τις εμφανίσεις της οθόνης σε αυτές που προκαθόρισε ο κατασκευαστής.

Κατάλογος παραμέτρων στο set up (TIG)

0 Αποθήκευση και έξοδος

Επιτρέπει την αποθήκευση των αλλαγών και την έξοδο από το set up.

1 Reset

Επιτρέπει την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προκαθορισμένες τιμές (default).

2 Pre gas

Επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση της ροής αερίου πριν την έναυση του τόξου.
Επιτρέπει την αποστολή αερίου στην τσιμπίδα και την προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη συγκόλληση.
Ελάχιστο 0,0 sec., Μέγ. 99,9 sec., Προκαθορισμ. 0,1 sec.

3 Αρχικό ρεύμα

Επιτρέπει τη ρύθμιση του ρεύματος έναρξης συγκόλλησης.
Επιτρέπει τη δημιουργία ενός θερμότερου ή ψυχρότερου λουτρού συγκόλλησης, κατά τα στάδια ακριβώς μετά την έναυση.
Τιμή παραμέτρου σε Ampere (A) - Ποσοστό (%).
Ελάχιστο 3A-1%, Μέγ. Imax-500%, Προκαθορισμ. 50%

5 Σταδιακή άνοδος

Επιτρέπει τη σταδιακή μετάβαση, από το αρχικό ρεύμα, στο ρεύμα συγκόλλησης.
Τιμή παραμέτρου σε δευτερόλεπτα (s).
Ελάχιστο off, Μέγ. 99,9 sec., Προκαθορισμ. off

6 Ρεύμα συγκόλλησης

Επιτρέπει τη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης.
Τιμή παραμέτρου σε Ampere (A).
Ελάχιστο 3A, Μέγ. Imax, Προκαθορισμ. 100A

7 Ρεύμα bilevel

Επιτρέπει τη ρύθμιση του δευτερεύοντος ρεύματος, στη λειτουργία συγκόλλησης bilevel.
Με το πρώτο πάτημα του κουμπιού της τσιμπίδας έχουμε το pre-gas, την έναυση του τόξου και τη συγκόλληση με αρχικό ρεύμα. Αφήνοντας το κουμπί για πρώτη φορά έχουμε τη ράμπα ανόδου στο ρεύμα “I1”. Αν ο συγκολλητής πατάει και αφήνει γρήγορα το κουμπί περνάει στο “I2”. Πατώντας και αφήνοντας γρήγορα το κουμπί περνάει ξανά στο “I1” κ.ο.κ.
Πατώντας για περισσότερο χρόνο αρχίζει η ράμπα καθόδου του ρεύματος που οδηγεί στο τελικό ρεύμα. Αφήνοντας το κουμπί το τόξο σβήνει ενώ το αέριο συνεχίζει να ρέει για το χρόνο post-gas.
Τιμή παραμέτρου σε Ampere (A) - Ποσοστό (%).
Ελάχιστο 3A-1%, Μέγ. Imax-500%, Προκαθορισμ. 50%

9 Ρεύμα βάσης

Επιτρέπει τη ρύθμιση του ρεύματος βάσης σε παλμική λειτουργία και fast pulse.
Τιμή παραμέτρου σε Ampere (A).
Ελάχιστο 3A-1%, Μέγ. Isald-100%, Προκαθορισμ. 50%

11 Συχνότητα παλμικού

Επιτρέπει τη ρύθμιση της συχνότητας παλμού.
Επιτρέπει τη βελτίωση του αποτελέσματος σε συγκολλήσεις λεπτού πάχους και καλύτερη αισθητική εμφάνιση της ραφής.
Τιμή παραμέτρου σε Hertz (Hz) - KiloHertz (KHz).
Ελάχιστο 0,1Hz, Μέγ. 250Hz, Προκαθορισμ. 1.0Hz

12 Duty cycle παλμικού

Επιτρέπει τη ρύθμιση του duty cycle σε παλμικό.
Επιτρέπει τη διατήρηση του ρεύματος αιχμής για μικρότερη ή μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
Τιμή παραμέτρου σε ποσοστό (%).
Ελάχιστη 1%, Μέγιστη 99%, Προκαθορισμ. 50%

13 Συχνότητα Fast Pulse

Επιτρέπει τη ρύθμιση της συχνότητας παλμού.
Επιτρέπει τη επίτευξη μεγαλύτερης συγκέντρωσης και σταθερότητας του ηλεκτρικού τόξου.
Τιμή παραμέτρου σε Hertz (Hz).
Ελάχιστο 20Hz, Μέγ. 500Hz, Προκαθορισμ. 100Hz

14 Σταδιακή κάθοδος

Επιτρέπει τη σταδιακή μετάβαση, από το ρεύμα συγκόλλησης στο τελικό ρεύμα.
Τιμή παραμέτρου σε δευτερόλεπτα (s).
Ελάχιστο off, Μέγ. 99,9 sec., Προκαθορισμ. off

15 Τελικό ρεύμα

Επιτρέπει τη ρύθμιση του τελικού ρεύματος.
Τιμή παραμέτρου σε Ampere (A).
Ελάχιστο 3A-1%, Μέγ. Imax-500%, Προκαθορισμ. 50%

17 Post gas

Επιτρέπει τη ρύθμιση της ροής αερίου, στο τέλος της συγκόλλησης.
Ελάχιστο 0,0 s, Μέγ. 99,9 s, Προκαθορισμ. 5.0 s

18 Tig start (LIFT)

Επιτρέπει την επιλογή του επιθυμητού τρόπου έναυσης.
On= HF START, Off= LIFT START, Προκαθορισμ. HF START

22 Ποντάρισμα (σημειακή συγκόλ.)

Επιτρέπει την ενεργοποίηση της διαδικασίας “ποντα-ρίσματος” (σημειακής συγκόλλησης) και την επιλογή του χρόνου συγκόλλησης.
Επιτρέπει το χρονισμό του τρόπου συγκόλλησης
Τιμή παραμέτρου σε δευτερόλεπτα (s).
Ελάχιστο off, Μέγ. 99,9 sec., Προκαθορισμ. 1.0 sec.

25 Ταχύτητα σύρματος

Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας προώθησης του σύρματος.
Τιμή παραμέτρου σε mm/δευτερόλεπτα (mm/s).
Ελάχιστο 1 mm/s, Μέγ. 200 mm/s, Προκαθορισμ. Off

26 Αναβολή start σύρματος

Τιμή παραμέτρου σε δευτερόλεπτα (s).
Ελάχιστο 0.1 sec., Μέγ. 99,9 sec., Προκαθορισμ. Off

27 Επίσπευση/επιβράδυνση stop σύρματος

Τιμή παραμέτρου σε δευτερόλεπτα (s).
Ελάχιστο 0.1 sec., Μέγ. 99,9 sec., Προκαθορισμ. Off

28 Επαναφορά σύρματος

Τιμή παραμέτρου σε δευτερόλεπτα (s).
Ελάχιστο 0.01 sec., Μέγ. 1.00 sec., Προκαθορισμ. 0.10 sec.

29 Σταδιακή κάθοδος (Ταχύτητα σύρματος)

Επιτρέπει τον καθορισμό ενός χρόνου σταδιακής καθόδου κατά το στάδιο των παλμών.
Τιμή παραμέτρου σε δευτερόλεπτα (s).
Ελάχιστο 0.0 sec., Μέγ. 10.0 sec., Προκαθορισμ. 0.0 sec.

30 Ταχύτητα σύρματος βάσης

Τιμή εκφρασμένη σε ποσοστό (%) επί του ρεύματος συγκόλλησης.
Ελάχιστη 0%, Μέγιστη 100%, Προκαθορισμ. 0%

100% =

0% = 0

= Επαναφορά σύρματος

31 Σταδιακή άνοδος (Ταχύτητα σύρματος)

Επιτρέπει τον καθορισμό ενός χρόνου σταδιακής καθόδου κατά το στάδιο των παλμών.
Τιμή παραμέτρου σε δευτερόλεπτα (s).
Ελάχιστο 0.0 sec., Μέγ. 10.0 sec., Προκαθορισμ. 0.0 sec.

32 Συχνότητα (Ταχύτητα σύρματος)

Επιτρέπει την ενεργοποίησης των παλμών.
Επιτρέπει τη ρύθμιση της συχνότητας παλμού.
Τιμή παραμέτρου σε Hertz (Hz).
Ελάχιστο 0.1Hz, Μέγ. 5.0Hz, Προκαθορισμ. off

0.1÷5.0Hz	Συχνότητα (Ταχύτητα σύρματος)
off	Συχνότητα (Ταχύτητα σύρματος) = 0
syn	Συχνότητα (Ταχύτητα σύρματος) = Συχνότητα (Ρεύμα)

33 Duty cycle (Ταχύτητα σύρματος)

Επιτρέπει τη ρύθμιση του duty cycle σε παλμικό.
Τιμή παραμέτρου σε ποσοστό (%).
Ελάχιστη 1%, Μέγιστη 99%, Προκαθορισμ. 50%

34 Απώλεια ισορροπίας (Ταχύτητα σύρματος)

Τιμή παραμέτρου σε ποσοστό (%).
Ελάχιστη -50%, Μέγιστη +50%, Προκαθορισμ. 0%

37 Όρια επιφυλακής

Επιτρέπει τον προγραμματισμό των ορίων προσο-χής και των ορίων επιφυλακής.
Επιτρέπει τον επιμελή έλεγχο των διαφόρων φάσεων συγκόλλησης (βλ. παράγραφο “Όρια επιφυλακής”).

38 Φίλτρο εκκίνησης

Επιτρέπει την ενεργοποίηση του ελέγχου των ορίων επιφυλακής με μία καθυστέρηση που μπορεί να ρυθ-μιστεί σε σχέση με την έναυση του τόξου.
Επιτρέπει το φιλτράρισμα της φάσης έναυσης του τόξου (βλ. παράγραφο “Όρια επιφυλακής”).
Ελάχιστο 0.0sec., Μέγιστο 10.0sec., Προκαθορισμ. 0.0sec.

39 Φίλτρο εξόδου

Επιτρέπει την απενεργοποίηση του ελέγχου των ορίων επιφυλακής πριν τη φυσιολογική ολοκλήρωση της συγκόλλησης.
Επιτρέπει το φιλτράρισμα της φάσης σβησίματος του τόξου (βλ. παράγραφο “Όρια επιφυλακής”).
Ελάχιστο 0.0sec., Μέγιστο 10.0sec., Προκαθορισμ. 0.0sec.

40 Καταγραφή ρεύματος

Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής του ρεύματος συγκόλλησης.
Επιτρέπει τη ρύθμιση του τρόπου εμφάνισης του ρεύ-ματος συγκόλλησης (βλ. παράγραφο “Εξατομίκευση οθόνης”).

41 Καταγραφή τάσης

Επιτρέπει την εμφάνιση της πραγματικής τιμής της τάσης συγκόλλησης.
Επιτρέπει τη ρύθμιση του τρόπου εμφάνισης της τάσης συγκόλλησης (βλ. παράγραφο “Εξατομίκευση οθόνης”).

42 Καταγραφή παροχής αερίου

44 Βήμα ρύθμισης (U/D)

Επιτρέπει τη ρύθμιση του βήματος μεταβολής στα πλήκτρα up-down.
Ελάχιστο Off, Μέγιστο MAX, Προκαθορισμ. 1

45 Εξωτερική παράμετρος CH1

Επιτρέπει τη διαχείριση της εξωτερικής παραμέτρου 1 (ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή).
(βλ. παράγραφο “Διαχείριση εξωτερικών εντολών”).

46 Εξωτερική παράμετρος CH2

Επιτρέπει τη διαχείριση της εξωτερικής παραμέτρου 1 (ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή).
(βλ. παράγραφο “Διαχείριση εξωτερικών εντολών”).

47 Lock/unlock

Επιτρέπει το μπλοκάρισμα των οργάνων ελέγχου και την εισαγωγή ενός κωδικού ασφαλείας (βλ. παρά-γραφο “Lock/unlock”).

48 Τόνος βομβητή

Επιτρέπει την επιλογή τόνου του βομβητή.
Ελάχιστο Off, Μέγιστο 10, Προκαθορισμ. 5

49 Αντίθεση

Επιτρέπει τη ρύθμιση της αντίθεσης (κοντράστ) της οθόνης.
Ελάχιστο 0, Μέγιστο 50, Προκαθορισμ. 25

50 Επιτρέπει την πρόσβαση στα ανώτερα επίπεδα του set up:
USER: χρήστης
SERV: σέρβις
SELCO: Selco

99 Reset

Επιτρέπει την επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προκαθορισμένες τιμές (default).
Επαναφέρει όλες τις εμφανίσεις της οθόνης σε αυτές που προκαθόρισε ο κατασκευαστής.

3.9 Σελίδα προγραμμάτων

1 Γενικά

Επιτρέπει την αποθήκευση στη μνήμη και τη διαχείριση 50 προγραμμάτων συγκόλλησης, τα οποία μπορούν να εξατομικευτούν από τον χειριστή.

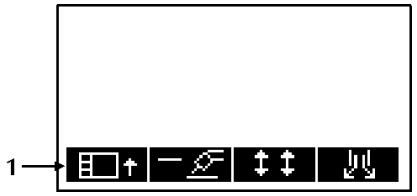

Μπείτε στο μενού ταχείας επιλογής, πατώντας το πλήκτρο (1) .

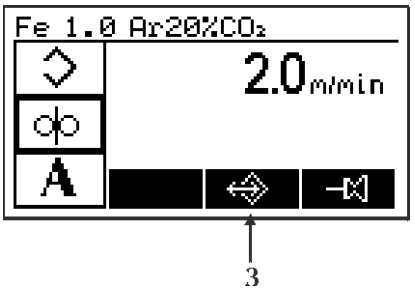

Μπείτε στη σελίδα διαχείρισης προγραμμάτων, πατώντας το πλήκτρο (3) .

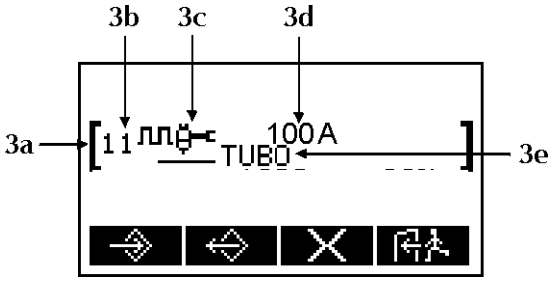

3a Ράβδοι επιλογής παραμέτρου
3b Αριθμός του επιλεγμένου προγράμματος
3c Τρόπος του επιλεγμένου προγράμματος
3d Κύριες παράμετροι του επιλεγμένου προγράμματος
3e Περιγραφή του επιλεγμένου προγράμματος

2 Αποθήκευση προγράμματος στη μνήμη

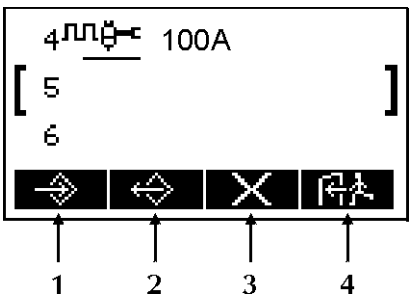

Επιλέξτε το πρόγραμμα (ή την κενή θέση μνήμης) που θέλετε, περιστρέφοντας το encoder.

Αποθηκεύστε όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις μέσα στο επιλεγμένο πρόγραμμα, πατώντας το πλήκτρο (1) .

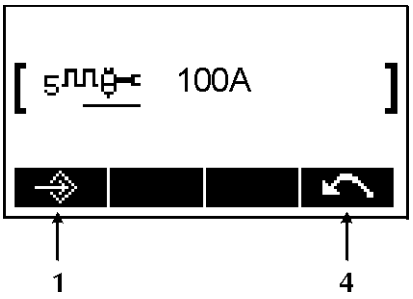

Επιβεβαιώστε την αλλαγή που κάνατε, πατώντας το πλήκτρο (1) .
Ακυρώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο (4) .

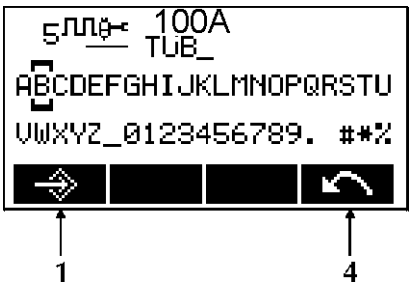

Εισάγετε μία περιγραφή του προγράμματος.
- Επιλέξτε το γράμμα που θέλετε, περιστρέφοντας το encoder.
- Αποθηκεύστε το γράμμα που θέλετε, πατώντας το encoder.

Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο (1) .
Ακυρώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο (4) .

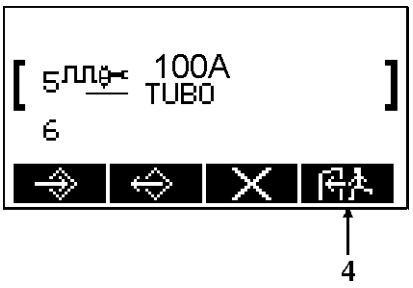

Αποθηκεύστε στη μνήμη και βγείτε από την τρέχουσα σελίδα, πατώντας το πλήκτρο (4) .

3 Άνοιγμα προγραμμάτων

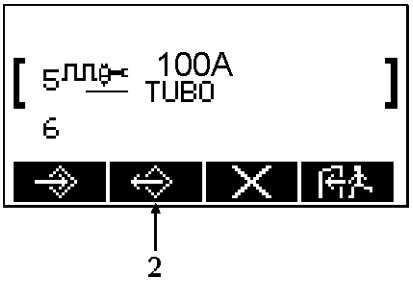

Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε, περιστρέφοντας το encoder.
Ανοίξτε το πρόγραμμα που επιλέξατε, πατώντας το πλήκτρο (2) .

4 Διαγραφή προγραμμάτων

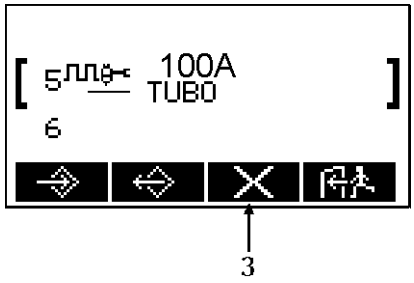

Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε, περιστρέφοντας το encoder.
Διαγράψτε το πρόγραμμα που επιλέξατε, πατώντας το πλήκτρο (3) .

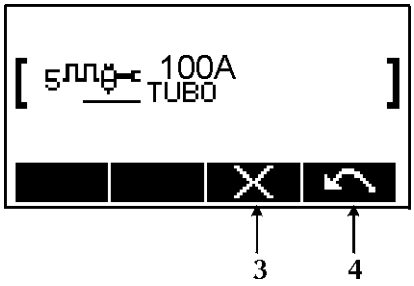

Επιβεβαιώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο (3) .
Ακυρώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο (4) .

3.10 Εξατομίκευση οθόνης

Επιτρέπει την εξατομίκευση των παραμέτρων της αρχικής σελίδας και του μενού ταχείας επιλογής.

1 Εξατομίκευση αρχικής σελίδας

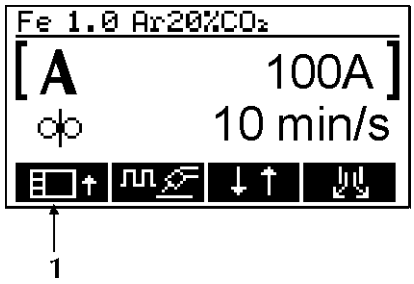

Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να αντικαταστήσετε, πατώντας το πλήκτρο encoder.
Μπείτε στο μενού ταχείας επιλογής, πατώντας το πλήκτρο (1) .

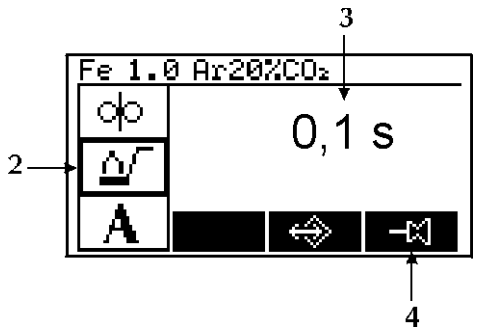

Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε, περιστρέφοντας το encoder, έως ότου την φέρετε μέσα στο κεντρικό πλαίσιο (2).
Η τιμή και η μονάδα μέτρησης της επιλεγμένης παραμέτρου αναγράφονται δίπλα (3).
Αποθηκεύστε την παράμετρο που επιλέξατε στην αρχική σελίδα, πατώντας το πλήκτρο (4) .

2 Εξατομίκευση του μενού ταχείας επιλογής

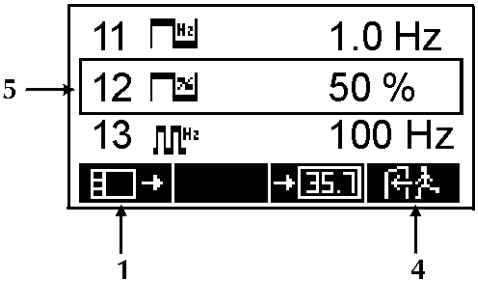

Μπείτε στο set up, πατώντας το πλήκτρο encoder, για 3 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε, περιστρέφοντας το encoder, έως ότου την φέρετε μέσα στο κεντρικό πλαίσιο (5).
Αποθηκεύστε την επιλεγμένη παράμετρο στο μενού ταχείας επιλογής, πατώντας το πλήκτρο (1) .
Διαγράψτε την επιλεγμένη παράμετρο από το μενού ταχείας επιλογής, πατώντας το πλήκτρο (1) .
Αποθηκεύστε στη μνήμη και βγείτε από την τρέχουσα σελίδα, πατώντας το πλήκτρο (4) .

3 Εξατομίκευση οθόνης 7 τμημάτων

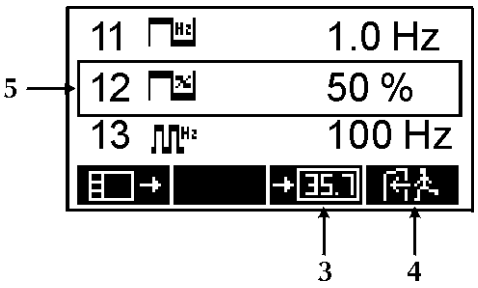

Μπείτε στο set up, πατώντας το πλήκτρο encoder, για 2 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε, περιστρέφοντας το encoder, έως ότου την φέρετε μέσα στο κεντρικό πλαίσιο (5).

Αποθηκεύστε στη μνήμη την παράμετρο που έχει επιλεχτεί στην οθόνη 7 τμημάτων, πατώντας το πλήκτρο (3) .
Αποθηκεύστε στη μνήμη και βγείτε από την τρέχουσα σελίδα, πατώντας το πλήκτρο (4) .

Προκαθορισμ. A

3.11 Lock/unlock

Επιτρέπει το μπλοκάρισμα όλων των ενεργειών ρύθμισης στο πίνακα ελέγχου, μέσω μίας password ασφαλείας.

Μπείτε στο set up, πατώντας το πλήκτρο encoder, για 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε (47), περιστρέφοντας το encoder, έως ότου την φέρετε μέσα στο κεντρικό πλαίσιο.

Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε (551).

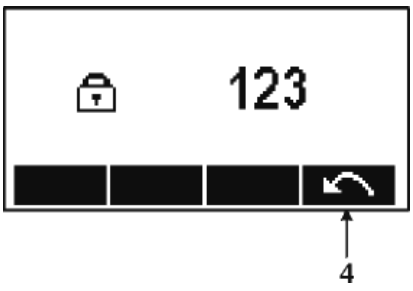

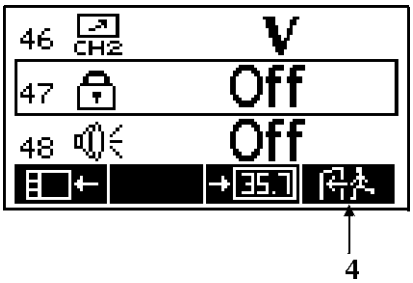

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση της επιλεγμένης παραμέτρου, πατώντας το πλήκτρο encoder.
Εισάγετε έναν αριθμητικό κωδικό (password), περιστρέφοντας το encoder.
Επιβεβαιώστε την αλλαγή που κάνατε, πατώντας το πλήκτρο encoder.
Αποθηκεύστε στη μνήμη και βγείτε από την τρέχουσα σελίδα, πατώντας το πλήκτρο (4) .

Αν εκτελεστεί μια οποιαδήποτε ενέργεια, όταν ο πίνακας είναι μπλοκαρισμένος, εμφανίζεται μία σελίδα με ειδικές ενδείξεις.

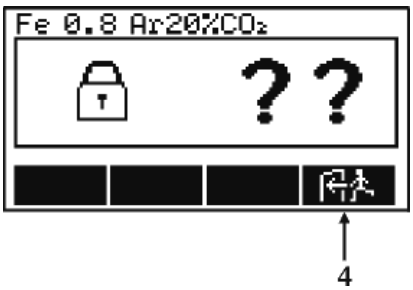

- Μπείτε προσωρινά (5 λεπτά) στις λειτουργίες του πίνακα ελέγχου: περιστρέψτε το encoder και εισάγετε το σωστό αριθμητικό κωδικό.
  Επιβεβαιώστε την αλλαγή που κάνατε, πατώντας το πλήκτρο (4) .
- Απελευθερώστε οριστικά τον πίνακα ελέγχου: μπείτε στο set up (σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν παραπάνω) και επαναφέρετε το “off” στην παράμετρο 47.
  Επιβεβαιώστε τις αλλαγές που κάνατε, πατώντας το πλήκτρο (4) .

  Επιβεβαιώστε την αλλαγή που κάνατε, πατώντας το encoder.

3.12 διαχείριση εξωτερικών εντολών

Επιτρέπει τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των παραμέτρων συγκόλλησης από τις εξωτερικές συσκευές (RC, τσιμπίδα, κτλ.).

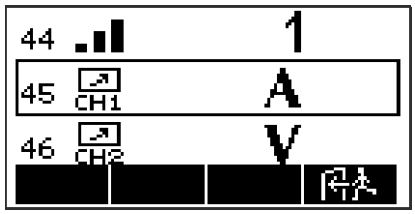

Μπείτε στο set up, πατώντας το πλήκτρο encoder, για 3 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε (45-46), περιστρέφοντας το encoder, έως ότου την φέρετε μέσα στο κεντρικό πλαίσιο.

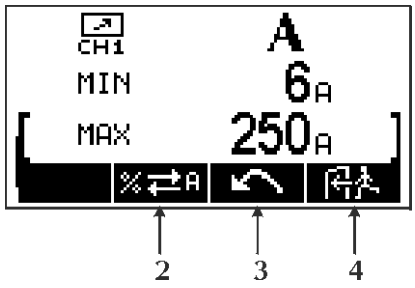

Μπείτε στη σελίδα “Διαχείριση εξωτερικών εντολών”, πατώντας το πλήκτρο encoder.
Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε (Min-Max), πατώντας το πλήκτρο encoder.
Ρυθμίστε την παράμετρο που θέλετε (Min-Max), περιστρέφοντας το encoder.
Επιλέξτε τον τρόπο ρύθμισης, πατώντας το πλήκτρο (2) .

A / **V** Απόλυτη τιμή

% Ποσοστιαία τιμή

Αποθηκεύστε στη μνήμη και βγείτε από την τρέχουσα σελίδα, πατώντας το πλήκτρο (4) .

Ακυρώστε την ενέργεια, πατώντας το πλήκτρο (3) .

3.13 Όρια επιφυλακής

Επιτρέπει τον έλεγχο του τρόπου συγκόλλησης, καθορίζοντας κάποια όρια προσοχής MIN MAX ??? και όρια επιφυλακής MIN MAX , στις βασικές μετρήσιμες παραμέτρους:

A Ένταση (ρεύμα) συγκόλλησης

V Τάση συγκόλλησης

Ροή αερίου

Κίνηση αυτόματης διάταξης

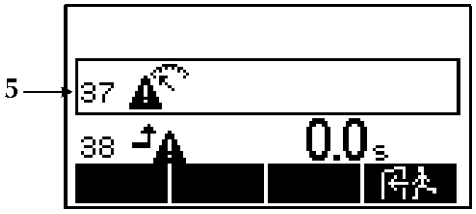

Μπείτε στο set up, πατώντας το πλήκτρο encoder, για 2 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε (37), περιστρέφοντας το encoder, έως ότου την φέρετε μέσα στο κεντρικό πλαίσιο (5).

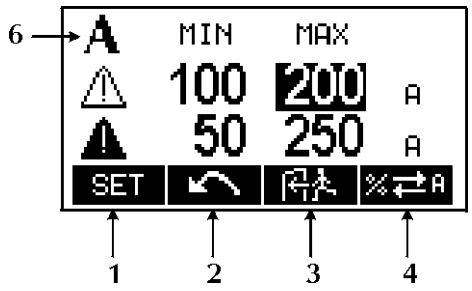

Μπείτε στη σελίδα "Όρια επιφυλακής", πατώντας το πλήκτρο encoder.
Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε, πατώντας το πλήκτρο (1) SET (το εικονίδιο της επιλεγμένης παραμέτρου εμφανίζεται στη θέση 6).
Επιλέξτε τον τρόπο ρύθμισης των ορίων επιφυλακής, πατώντας το πλήκτρο (4) %⇄A .

A / V Απόλυτη τιμή

% Ποσοστιαία τιμή

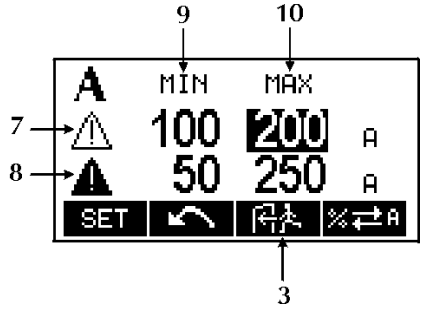

7 Γραμμή των ορίων προσοχής
8 Γραμμή των ορίων συναγερμού
9 Στήλη των ελάχιστων σταθμών
10 Στήλη των μέγιστων σταθμών

Επιλέξτε τη θέση που θέλετε, πατώντας το πλήκτρο encoder (η επιλεγμένη θέση επισημαίνεται με το μαυρισμένο φόντο).
Ρυθμίστε τη στάθμη του ορίου που επιλέξατε, περιστρέφοντας το encoder.
Αποθηκεύστε στη μνήμη και βγείτε από την τρέχουσα σελίδα, πατώντας το πλήκτρο (3) .

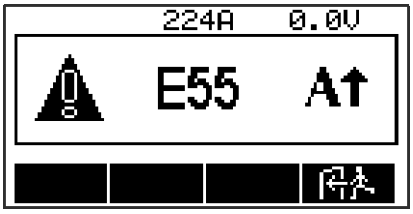

Σε περίπτωση που ξεπεραστεί κάποιο όριο προσοχής, στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται μία προειδοποιητική ένδειξη.

Σε περίπτωση που ξεπεραστεί κάποιο όριο επιφυλακής (συναγερμού), στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται μία προειδοποιητική ένδειξη και μπλοκάρονται αμέσως όλες οι λειτουργίες συγκόλλησης.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα φίλτρα έναρξης και τέλους συγκόλλησης, για να αποφύγετε την εμφάνιση ενδείξεων σφάλματος κατά την έναυση και το σβήσιμο του τόξου (βλ. παράγραφο "Set up" - παράμετροι 38 και 39).

3.14 Σελίδα συναγερμών

Επιτρέπει την εμφάνιση των μηνυμάτων συναγερμού (αλάρμ) και παρέχει τις βασικότερες οδηγίες για την αποκατάσταση του προβλήματος που ενδεχομένως εμφανίστηκε.

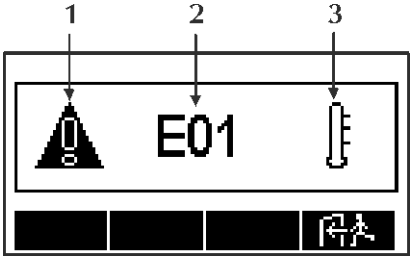

1 Εικονίδιο συναγερμού

2 Κωδικός συναγερμού
E01

3 Τύπος συναγερμού

Κωδικοί συναγερμών (αλάρμ)

E00 Γενικός συναγερμός

E01 Αλάρμ θερμικού

E04 Συναγερμός επικοινωνίας (PSR)

E05 Συναγερμός πολύ υψηλής έντασης (ρεύματος)
A↑

E07 Συναγερμός μοτέρ τροφοδότη σύρματος
V

E08 Συναγερμός εμπλοκής μοτέρ

E10 Συναγερμός στοιχείου παροχής ισχύος

E11 Συναγερμός διαμόρφωσης διάταξης

E12 Συναγερμός επικοινωνίας (WF - PSR)

E13 Συναγερμός επικοινωνίας (RC 300 - PSR)

E14 Συναγερμός άκυρου προγράμματος

E16 Συναγερμός επικοινωνίας (RI)

E20 Συναγερμός βλάβης σε μνήμη (PSR)

E21 Συναγερμός απώλειας δεδομένων (PSR)

E22 Συναγερμός οθόνης LCD

E23 Συναγερμός βλάβης σε μνήμη (RC)

E24 Συναγερμός απώλειας δεδομένων (RC)

E25 Συναγερμός βλάβης σε μνήμη (WF)

E26 Συναγερμός απώλειας δεδομένων (WF)

E40 Συναγερμός τροφοδοσίας διάταξης

E41 Συναγερμός υπέρτασης

E42 Συναγερμός υπότασης

E43 Συναγερμός απουσίας ψυκτικού υγρού

E44 Συναγερμός απουσίας αερίου

E49 Συναγερμός διακόπτη έκτακτης ανάγκης

E51 Συναγερμός μη συμβατών ρυθμίσεων

E52 Συναγερμός αποτροπής σύγκρουσης

E53 Συναγερμός εξωτερικού ροοστάτη

Κωδικοί ορίων επιφυλακής

E54 Υπέρβαση ορίου έντασης (Συναγερμός)

E62 Υπέρβαση ορίου έντασης (Προσοχή)

E55 Υπέρβαση ορίου έντασης (Συναγερμός)

E63 Υπέρβαση ορίου έντασης (Προσοχή)

E56 Υπέρβαση ορίου τάσης (Συναγερμός)

E64 Υπέρβαση ορίου τάσης (Προσοχή)

E57 Υπέρβαση ορίου τάσης (Συναγερμός)

E65 Υπέρβαση ορίου τάσης (Προσοχή)

E58 Υπέρβαση ορίου παροχής αερίου ↓ (Συναγερμός)

E66 Υπέρβαση ορίου παροχής αερίου ↓ (Προσοχή)

E59 Υπέρβαση ορίου παροχής αερίου ↑ (Συναγερμός)

E67 Υπέρβαση ορίου παροχής αερίου ↑ (Προσοχή)

E60 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας ↓ (Συναγερμός)

E68 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας ↓ (Προσοχή)

E61 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας ↑ (Συναγερμός)

E69 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας ↑ (Προσοχή)

3.15 Πίσω πίνακας ελέγχου

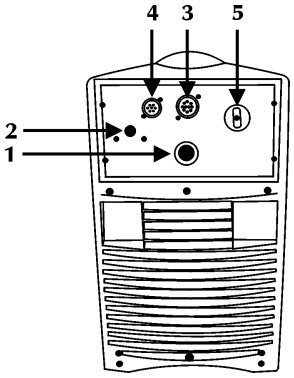

1 **Καλώδιο τροφοδοσίας**
Επιτρέπει την παροχή ρεύματος στη συσκευής, συνδέοντάς το με το δίκτυο.

2 **Σύνδεση αερίου**

3 **Είσοδος καλωδίου σήματος (WF)**

4 **Είσοδος καλωδίου σήματος (CAN-BUS) (RC-RI)**

5 **Διακόπτης ανάμματος**
Ελέγχει την ηλεκτρική τροφοδοσία της μηχανής συγκόλλησης.

Διαθέτει δύο θέσεις: “O” σβηστό, “I” αναμμένο.

3.16 Πίνακας υποδοχών

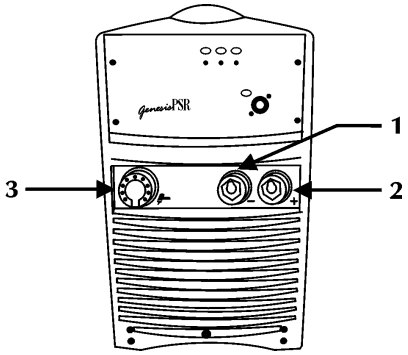

1 **Αρνητική υποδοχή ισχύος**
Επιτρέπει τη σύνδεση του καλωδίου σώματος γείωσης στο ηλεκτρόδιο ή της τσιμπίδας σε TIG.

2 **Θετική υποδοχή ισχύος**
Επιτρέπει τη σύνδεση της τσιμπίδας ηλεκτροδίου σε MMA ή του καλωδίου γείωσης σε TIG.

3 **Υποδοχή σύνδεσης τσιμπίδας**

4 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

4.1 Γενικά

Με σύνδεση του τηλεχειριστηρίου στην ειδική υποδοχή, που υπάρχει στις γεννήτριες Selco, ενεργοποιείται αυτόματα και η λειτουργία του. Αυτή η σύνδεση μπορεί να γίνει ακόμα και με την συσκευή αναμμένη.
Με το τηλεχειριστήριο RC συνδεδεμένο, ο πίνακας ελέγχου της γεννήτριας παραμένει ενεργός και μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή. Οι ρυθμίσεις που γίνονται από τον πίνακα ελέγχου της γεννήτριας εμφανίζονται και στο τηλεχειριστήριο RC και αντίστροφα.

4.2 Τηλεχειριστήριο RC 100

Η διάταξη RC 100 είναι ένα τηλεχειριστήριο για την εμφάνιση και τη ρύθμιση του ρεύματος και της τάσης συγκόλλησης.

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

4.3 Τηλεχειριστήριο με πεντάλ RC 120 για συγκόλληση TIG

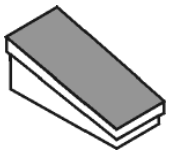

Μόλις ενεργοποιηθεί στη γεννήτρια η λειτουργία “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ”, το ρεύμα εξόδου αρχίζει να κυμαίνεται από μία ελάχιστη σε μία μέγιστη τιμή (οι οποίες επιλέγονται από το SET-UP), ανάλογη με τη μεταβολή της γωνίας μεταξύ επιφάνειας στήριξης του ποδιού και βάσης του πεντάλ. Ένας μικροδιακόπτης παρέχει, με την ελάχιστη πίεση, το σήμα έναρξης της συγκόλλησης.

4.4 Τηλεχειριστήριο RC 200

Η διάταξη RC 200 είναι ένα τηλεχειριστήριο που επιτρέπει την εμφάνιση και αλλαγή όλων των παραμέτρων που υπάρχουν στον πίνακα χειριστηρίων της γεννήτριας με την οποία είναι συνδεδεμένο.

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

4.5 Τσιμπίδες σειράς MT300

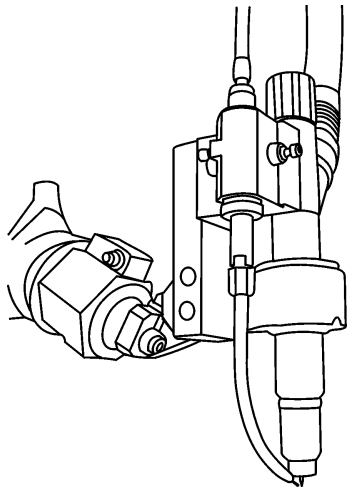

5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η διάταξη πρέπει να συντηρείται τακτική, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η ενδεχόμενη συντήρηση πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.
Όλες οι θυρίδες πρόσβασης και συντήρησης, καθώς και τα καπάκια, πρέπει να είναι κλειστά και καλά στερεωμένα, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της διάταξης.
Μην επιτρέπετε τη συσσώρευση μεταλλικής σκόνης γύρω από τα πτερύγια αερισμού.

Διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος, πριν από κάθε επέμβαση!

Περιοδικοί έλεγχοι:
- **Καθαρίστε το εσωτερικό με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση και μαλακό πινέλο.**
- **Ελέγχετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις και όλα τα καλώδια σύνδεσης.**

Για τη συντήρηση ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων των τσιμπίδων, των τσιμπίδων ηλεκτροδίου και/ή των καλωδίων σώματος γείωσης:

Ελέγξτε τη θερμοκρασία των εξαρτημάτων, για να διαπιστώσετε αν έχουν υπερθερμανθεί.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια εγκεκριμένου τύπου.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα κλειδιά και εργαλεία.

Σε περίπτωση που δεν γίνεται η συνιστώμενη συντήρηση, παύει η ισχύς όλων των εγγυήσεων και ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη.

6 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων της διάταξης, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς.

Η επισκευή ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων της διάταξης από μη εξειδικευμένο προσωπικό έχει ως συνέπεια την άμεση ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της διάταξης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χειριστής δε συμμορφωθεί με τις οδηγίες.

Αποτυχία ανάμματος της συσκευής (πράσινη λυχνία σβηστή)

Αιτία Απουσία τάσης στην πρίζα τροφοδοσίας.
Λύση Ελέγξτε και ενδεχομένως επισκευάστε την ηλεκτρική εγκατάσταση.
Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Αιτία Ελαττωματικό φις ή ηλεκτρικό καλώδιο.
Λύση Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Αιτία Καμένη ασφάλεια γραμμής.
Λύση Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.

Αιτία Διακόπτης τροφοδοσίας ελαττωματικός.
Λύση Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Αιτία Λανθασμένη ή ελαττωματική σύνδεση μεταξύ τροφοδότη και γεννήτριας.
Λύση Εξακριβώστε αν έγιναν σωστά οι συνδέσεις των διαφόρων μερών της διάταξης.

Αιτία Ηλεκτρονικά μέρη ελαττωματικά.
Λύση Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Απουσία ισχύος στην έξοδο (η μηχανή δεν εκτελεί συγκόλληση)

Αιτία Ελαττωματικό μπουτόν τσιμπίδας.
Λύση Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Αιτία Υπερθέρμανση μηχανής (συναγερμός θερμικής ασφάλειας - κίτρινη λυχνία αναμμένη).
Λύση Περιμένετε να κρυώσει η μηχανή, χωρίς να την σβήσετε.

Αιτία Πλευρικό τοίχωμα ανοιχτό ή ελαττωματικός διακόπτης πόρτας.
Λύση Για την ασφάλεια του χειριστή το πλευρικό τοίχωμα πρέπει να είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης.
Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της τσιμπίδας.

Αιτία Λανθασμένη σύνδεση σώματος γείωσης.
Λύση Κάντε σωστά τη σύνδεση του σώματος γείωσης.
Συμβουλευθείτε την παράγραφο “Θέση σε λειτουργία”.

Αιτία Τάση δικτύου εκτός εύρους προκαθορισμένων τιμών (κίτρινη λυχνία αναμμένη).

Λύση Επαναφορά της τάσης δικτύου εντός των ορίων τροφοδοσίας της γεννήτριας.
Συνδέστε σωστά τη διάταξη.
Συμβουλευθείτε την παράγραφο “Σύνδεση”.

Αιτία Ηλεκτρονικά μέρη ελαττωματικά.
Λύση Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Λανθασμένη παροχή ισχύος

Αιτία Λανθασμένη επιλογή διαδικασίας συγκόλλησης ή ελαττωματικός διακόπτης επιλογής.
Λύση Επιλέξτε τη σωστή διαδικασία συγκόλλησης.

Αιτία Λανθασμένες ρυθμίσεις παραμέτρων και λειτουργιών της διάταξης.
Λύση Reset εγκατάστασης και επαναπρογραμματισμός των παραμέτρων συγκόλλησης.

Αιτία Ελαττωματικό ποτενσιόμετρο/encoder για τη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης.
Λύση Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Αιτία Τάση δικτύου εκτός εύρους προκαθορισμένων τιμών.
Λύση Συνδέστε σωστά τη διάταξη.
Συμβουλευθείτε την παράγραφο “Σύνδεση”.

Αιτία Απουσία μιας φάσης.
Λύση Συνδέστε σωστά τη διάταξη.
Συμβουλευθείτε την παράγραφο “Σύνδεση”.

Αιτία Ηλεκτρονικά μέρη ελαττωματικά.
Λύση Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Εμπλοκή προώθησης σύρματος

Αιτία Ελαττωματικό μπουτόν τσιμπίδας.
Λύση Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Αιτία Ακατάλληλα ή ελαττωματικά ράουλα.
Λύση Αντικαταστήστε τα ράουλα.

Αιτία Ελαττωματικός ηλεκτρομειωτήρας.
Λύση Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Αιτία Φθορά περιβλήματος τσιμπίδας.
Λύση Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Αιτία Διακοπή τροφοδότη σύρματος.
Λύση Ελέγξτε τη σύνδεση με τη γεννήτρια.
Συμβουλευθείτε την παράγραφο “Σύνδεση”.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Αιτία Ακανόνιστο τύλιγμα στο καρούλι.
Λύση Αποκαταστήστε τις ομαλές συνθήκες ξετυλίγματος του καρουλιού ή αντικαταστήστε το.

Ακανόνιστη πρόωση σύρματος

Αιτία Ελαττωματικό μπουτόν τσιμπίδας.
Λύση Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Αιτία Ακατάλληλα ή ελαττωματικά ράουλα.
Λύση Αντικαταστήστε τα ράουλα.

Αιτία Ελαττωματικός ηλεκτρομειωτήρας.
Λύση Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Αιτία Φθορά περιβλήματος τσιμπίδας.
Λύση Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Αιτία Κακή ρύθμιση φρένου βάσης καρουλιού ή διατάξεων εμπλοκής ράουλων.
Λύση Ξεσφίξτε το φρένο.
Αυξήστε την πίεση στα ράουλα.

Αστάθεια τόξου

Αιτία Ανεπαρκής προστασία του αερίου.
Λύση Ρυθμίστε σωστά τη ροή αερίου.
Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και το μπεκ αερίου της τσιμπίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Αιτία Υγρασία στο αέριο συγκόλλησης.
Λύση Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.
Διατηρείτε σε άριστη κατάσταση τη διάταξη τροφοδοσίας αερίου.

Αιτία Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.
Λύση Ελέγξτε προσεκτικά τη διάταξη συγκόλλησης.
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, για την επισκευή της διάταξης.

Ανεπαρκής διείσδυση

Αιτία Λανθασμένος τρόπος εκτέλεσης συγκόλλησης.
Λύση Μειώστε την ταχύτητα πρόωσης στη συγκόλληση.

Αιτία Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.
Λύση Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.

Αιτία Λανθασμένη προετοιμασία άκρων.
Λύση Αυξήστε το άνοιγμα του διάκενου.

Αιτία Λανθασμένη σύνδεση σώματος γείωσης.
Λύση Κάντε σωστά τη σύνδεση του σώματος γείωσης.
Συμβουλευθείτε την παράγραφο “Θέση σε λειτουργία”.

Αιτία Μεγάλες διαστάσεις των προς συγκόλληση κομματιών.
Λύση Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.

Εγκλωβισμός βολφραμίου
Αιτία Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.
Λύση Ελαττώστε το ρεύμα συγκόλλησης.
Χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρόδιο με μεγαλύτερη διάμετρο.

Αιτία Ακατάλληλο ηλεκτρόδιο.
Λύση Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.
Τροχίστε σωστά το ηλεκτρόδιο.

Αιτία Λανθασμένος τρόπος εκτέλεσης συγκόλλησης.
Λύση Αποφύγετε τις επαφές μεταξύ ηλεκτροδίου και λουτρού συγκόλλησης.

Φυσήματα
Αιτία Ανεπαρκής προστασία του αερίου.
Λύση Ρυθμίστε σωστά τη ροή αερίου.
Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και το μπεκ αερίου της τσιμπίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Κολλήματα
Αιτία Λανθασμένο μήκος τόξου.
Λύση Αυξήστε την απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και κομματιού.

Αιτία Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.
Λύση Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.

Αιτία Λανθασμένος τρόπος εκτέλεσης συγκόλλησης.
Λύση Αυξήστε περισσότερο την γωνία κλίσης της τσιμπίδας.

Αιτία Μεγάλες διαστάσεις των προς συγκόλληση κομματιών.
Λύση Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.

Ρηγματώσεις στις άκρες
Αιτία Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.
Λύση Ελαττώστε το ρεύμα συγκόλλησης.

Αιτία Λανθασμένο μήκος τόξου.
Λύση Μειώστε την απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και τεμαχίου.

Αιτία Λανθασμένος τρόπος εκτέλεσης συγκόλλησης.
Λύση Μειώστε την ταχύτητα πλευρικής ταλάντωσης κατά το γέμισμα.
Ελαττώστε την ταχύτητα προώθησης της συγκόλλησης.

Αιτία Ανεπαρκής προστασία του αερίου.
Λύση Χρησιμοποιείτε αέρια κατάλληλα για τα προς συγκόλληση υλικά.

Οξειδώσεις
Αιτία Ανεπαρκής προστασία του αερίου.
Λύση Ρυθμίστε σωστά τη ροή αερίου.
Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και το μπεκ αερίου της τσιμπίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Πόροι
Αιτία Γράσο, βερνίκι, σκουριά ή βρωμιά στα προς συγκόλληση κομμάτια.
Λύση Καθαρίστε καλά τα κομμάτια πριν τη συγκόλληση.

Αιτία Γράσο, βερνίκι, σκουριά ή βρωμιά στο υλικό συγκόλλησης (κόλληση).
Λύση Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.
Διατηρείτε πάντοτε σε τέλεια κατάσταση το υλικό συγκόλλησης (κόλληση).

Αιτία Υγρασία στο υλικό συγκόλλησης (κόλληση).
Λύση Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.
Διατηρείτε πάντοτε σε τέλεια κατάσταση το υλικό συγκόλλησης (κόλληση).

Αιτία Λανθασμένο μήκος τόξου.
Λύση Μειώστε την απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και τεμαχίου.

Αιτία Υγρασία στο αέριο συγκόλλησης.
Λύση Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.
Διατηρείτε σε άριστη κατάσταση τη διάταξη τροφοδοσίας αερίου.

Αιτία Ανεπαρκής προστασία του αερίου.
Λύση Ρυθμίστε σωστά τη ροή αερίου.
Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο και το μπεκ αερίου της τσιμπίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Αιτία Πολύ γρήγορη στερεοποίηση του λουτρού συγκόλλησης.
Λύση Μειώστε την ταχύτητα πρόωσης στη συγκόλληση.
Προθερμαίνετε τα προς συγκόλληση κομμάτια.
Αυξήστε το ρεύμα συγκόλλησης.

Ρωγμές εν θερμώ
Αιτία Λανθασμένες παράμετροι συγκόλλησης.
Λύση Μειώστε το ρεύμα συγκόλλησης.

Αιτία Γράσο, βερνίκι, σκουριά ή βρωμιά στα προς συγκόλληση κομμάτια.
Λύση Καθαρίστε καλά τα κομμάτια, πριν τη συγκόλληση.

Αιτία Γράσο, βερνίκι, σκουριά ή βρωμιά στο υλικό συγκόλλησης (κόλληση).
Λύση Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας.
Διατηρείτε πάντοτε σε τέλεια κατάσταση το υλικό συγκόλλησης (κόλληση).

Αιτία Λανθασμένος τρόπος εκτέλεσης συγκόλλησης.
Λύση Εφαρμόστε την κατάλληλη διαδικασία, για τον τύπο του προς συγκόλληση συνδέσμου.

Αιτία Τα προς συγκόλληση κομμάτια έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Λύση Επαλείψτε πάστα ή λίπος, πριν τη συγκόλληση.

Ρωγμές εν ψυχρώ

Αιτία	Υγρασία στο υλικό συγκόλλησης (κόλληση).
Λύση	Χρησιμοποιείτε πάντοτε προϊόντα και υλικά καλής ποιότητας. Διατηρείτε πάντοτε σε τέλεια κατάσταση το υλικό συγκόλλησης (κόλληση).
Αιτία	Ιδιαίτερη γεωμετρική μορφή του προς συγκόλληση συνδέσμου.
Λύση	Προθερμαίνετε τα προς συγκόλληση κομμάτια. Θέρμανση μετά τη συγκόλληση. Εφαρμόστε την κατάλληλη διαδικασία, για τον τύπο του προς συγκόλληση συνδέσμου.

Για κάθε αμφιβολία και/ή πρόβλημα, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

7 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

7.1 Συγκόλληση με επενδυμένο ηλεκτρόδιο (MMA)

Προετοιμασία των άκρων

Για την επίτευξη σωστής συγκόλλησης, είναι πάντοτε σκόπιμο τα άκρα να είναι καθαρά, χωρίς οξείδια, σκουριά ή άλλους ρυπογόνους παράγοντες.

Επιλογή του ηλεκτροδίου

Η διάμετρος του ηλεκτροδίου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το πάχος του υλικού, τη θέση, τον τύπο της σύνδεσης και τον τύπο του διάκενου.

Τα ηλεκτρόδια μεγάλης διαμέτρου απαιτούν υψηλά ρεύματα και, κατά συνέπεια, υψηλή θερμική παροχή στη συγκόλληση.

Τύπος επένδυσης	Χαρακτηριστικά	Χρήση
Ρουτιλίου	Ευκολία χρήσης	Όλες οι θέσεις
Όξινη	Υψηλή ταχύτητα τήξης	Επίπεδο
Βασικό	Μηχανικά χαρακτηριστικά	Όλες οι θέσεις

Επιλογή ρεύματος συγκόλλησης

Το εύρος των τιμών ρεύματος συγκόλλησης του κάθε τύπου χρησιμοποιούμενου ηλεκτροδίου επισημαίνεται από τον κατασκευαστή πάνω στη συσκευασία των ηλεκτροδίων.

Έναυση και διατήρηση τόξου

Το ηλεκτρικό τόξο παράγεται τρίβοντας το άκρο του ηλεκτροδίου πάνω στο προς συγκόλληση κομμάτι, στο οποίο είναι συνδεδεμένο το σώμα γείωσης. Μετά τη έναυση του τόξου, η τσιμπίδα απομακρύνεται, στην κανονική απόσταση συγκόλλησης.

Για να ευνοηθεί η έναυση του τόξου, πρέπει, στην αρχή, να δοθεί μία μεγαλύτερη ποσότητα ρεύματος, σε σχέση με το κανονικό ρεύμα συγκόλλησης (Hot Start).

Αφού σταθεροποιηθεί το ηλεκτρικό τόξο, αρχίζει η τήξη του κεντρικού τμήματος του ηλεκτροδίου, που εναποτίθεται υπό μορφή σταγόνων πάνω στο συγκολλούμενο κομμάτι.

Η εξωτερική επένδυση του ηλεκτροδίου, ενώ καταναλώνεται, παρέχει το αέριο που προστατεύει τη συγκόλληση και, συνεπώς, την καλή ποιότητά της.

Για να αποφευχθεί το σβήσιμο του τόξου από τις σταγόνες του λειωμένου υλικού, που βραχυκυκλώνουν το ηλεκτρόδιο με το λουτρό συγκόλλησης, εξαιτίας της κατά λάθος προσέγγισης αυτών των δύο, είναι πολύ χρήσιμη μία στιγμιαία αύξηση του ρεύματος συγκόλλησης, έως ότου ξεπεραστεί το βραχυκύκλωμα (Arc Force).

Σε περίπτωση που το ηλεκτρόδιο παραμείνει κολλημένο στο συγκολλούμενο κομμάτι, πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο το ρεύμα βραχυκυκλώματος (antisticking).

Εκτέλεση της συγκόλλησης

Η γωνία κλίσης του ηλεκτροδίου ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των περασμάτων. Η κίνηση του ηλεκτροδίου είναι συνήθως παλινδρομική και με στάσεις στα πλευρικά άκρα της ραφής, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική συσσώρευση υλικού συγκόλλησης στο κέντρο.

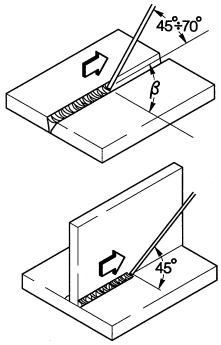

Αφαίρεση της σκουριάς

Στη συγκόλληση με επενδυμένα ηλεκτρόδια, μετά από κάθε πέρασμα, πρέπει να αφαιρείται η επικαλυπτική σκουριά.

Η αφαίρεση γίνεται με μικρή σφυρί (ματσακόνι) ή με συρματόβουρτσα, όταν η σκουριά είναι ψαθυρή.

7.2 Συγκόλληση TIG (συνεχές τόξο)

Η συγκόλληση TIG (Tungsten Inert Gas) βασίζεται στην αρχή της δημιουργίας ενός ηλεκτρικού τόξου μεταξύ ενός άτηκτου ηλεκτροδίου (καθαρό βολφράμιο ή κράμα, με θερμοκρασία τήξης περίπου 3370°C) και του μεταλλικού κομματιού. Ένα αδρανές αέριο (Αργό) προστατεύει το λουτρό συγκόλλησης.

Για να αποφευχθούν οι επικίνδυνοι εγκλωβισμοί βολφραμίου στη ραφή, το ηλεκτρόδιο δεν πρέπει να έρχεται ποτέ σε επαφή με το προς συγκόλληση κομμάτι. Για το λόγο αυτό, μέσω μιας γεννήτριας υψηλής συχνότητας (H.F.), δημιουργείται μια εκκένωση, που επιτρέπει την έναυση του ηλεκτρικού τόξου από απόσταση.

Υπάρχει και άλλος τύπος έναυσης, με περιορισμένους εγκλωβισμούς βολφραμίου: η έναυση lift, που δεν προβλέπει υψηλή συχνότητα, αλλά μία αρχική κατάσταση βραχυκυκλώματος με χαμηλό ρεύμα, μεταξύ ηλεκτροδίου και τεμαχίου. Τη στιγμή που απομακρύνεται το ηλεκτρόδιο, δημιουργείται το τόξο και το ρεύμα αυξάνει ως την επιλεγμένη τιμή.

Για να βελτιωθεί η ποιότητα του τελικού μέρους της ραφής συγκόλλησης, είναι χρήσιμο να μπορεί να ελεγχθεί με ακρίβεια η σταδιακή ελάττωση του ρεύματος συγκόλλησης και πρέπει απαραίτητα το αέριο να ρέει μέσα στο λουτρό συγκόλλησης, για μερικά δευτερόλεπτα ακόμη, μετά τη λήξη του τόξου.

Σε πολλές εργασίες, είναι χρήσιμη η ύπαρξη 2 διαφορετικών προκαθορισμένων ρευμάτων συγκόλλησης και η δυνατότητα εύκολης μετάβασης από το ένα στο άλλο (BILEVEL).

Πολικότητα συγκόλλησης

D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity)

Είναι η συνηθέστερη πολικότητα (άμεση ή κανονική πολικότητα) και επιτρέπει περιορισμένη φθορά του ηλεκτροδίου (1), εφόσον το 70% της θερμότητας συγκεντρώνεται στην άνοδο (συγκολλούμενο κομμάτι).

Επιτυγχάνονται στενά και βαθιά λουτρά, με υψηλές ταχύτητες πρόωσης και, κατά συνέπεια, χαμηλή θερμική παροχή.

Με την πολικότητα αυτή, συγκολλούνται όλα τα υλικά εκτός του αλουμινίου (και των κραμάτων του) και του μαγνησίου.

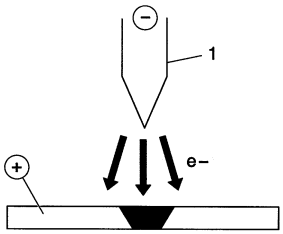

D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity)

Η πολικότητα είναι ανάστροφη και επιτρέπει τη συγκόλληση κραμάτων που καλύπτονται από στρώμα αδρανούς οξειδίου με θερμοκρασία τήξης μεγαλύτερη από αυτή του μετάλλου.

Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν υψηλά ρεύματα, γιατί προκαλούν υπερβολική φθορά του ηλεκτροδίου.

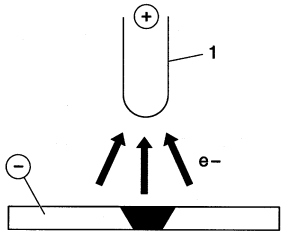

D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed)

Η χρήση ενός συνεχούς παλμικού ρεύματος επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του λουτρού συγκόλλησης σε ειδικές συνθήκες εργασίας.

Το λουτρό συγκόλλησης σχηματίζεται από τους παλμούς αιχμής (Ip), ενώ το βασικό ρεύμα (Ib) διατηρεί το τόξο αναμμένο. Αυτό διευκολύνει τη συγκόλληση κομματιών μικρού πάχους, με μικρότερη παραμόρφωση, καλύτερο συντελεστή μορφής και, συνεπώς, μικρότερο κίνδυνο ρηγματώσεων εν θερμώ και εγκλωβισμών αερίου.

Με την αύξηση της συχνότητας (μεσαία συχνότητα) επιτυγχάνεται ένα τόξο πιο στενό, πιο συγκεντρωμένο και πιο σταθερό και μια μεγαλύτερη ποιότητα της συγκόλλησης κομματιών μικρού πάχους.

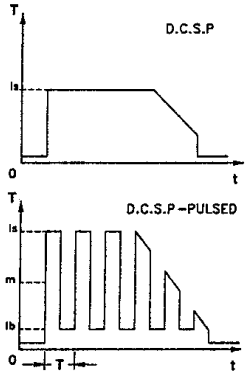

7.2.1 Συγκολλήσεις TIG του χάλυβα

Η διαδικασία TIG είναι πολύ αποτελεσματική στη συγκόλληση, τόσο του κοινού, όσο και του εμπλουτισμένου με άνθρακα χάλυβα, για το πρώτο πέρασμα σε σωλήνες και για συγκολλήσεις που απαιτούν άριστη αισθητική εμφάνιση.

Απαιτείται η άμεση (κανονική) πολικότητα (D.C.S.P.).

Προετοιμασία των άκρων

Η διαδικασία απαιτεί τον προσεκτικό καθαρισμό και την προετοιμασία των άκρων.

Επιλογή και προετοιμασία του ηλεκτροδίου

Συνιστάται η χρήση ηλεκτροδίων βολφραμίου με θόριο (2% θόριο, κόκκινου χρώματος) ή εναλλακτικά ηλεκτρόδια Δημητρίου ή Λανθανίου με τις εξής διαμέτρους:

Ø ηλεκτροδίου (mm)	εύρος ρεύματος (A)
1.0	15÷75
1.6	60÷150
2.4	130÷240

Η αιχμή του ηλεκτροδίου πρέπει να τροχίζεται όπως στην εικόνα.



α (°)	εύρος ρεύματος (A)
30	0÷30
60÷90	30÷120
90÷120	120÷250

Υλικό συγκόλλησης (κόλληση)

Οι ράβδοι συγκολλητικού υλικού (κόλλησης) πρέπει να έχουν μηχανικές ιδιότητες παρόμοιες με αυτές της βάσης (κομματιού).

Σας συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε ράβδους που προέρχονται από το υλικό της βάσης (κομματιού), γιατί μπορεί να περιέχουν ακαθαρσίες από την κατεργασία και να έχουν αρνητικές συνέπειες στη συγκόλληση.

Προστατευτικό αέριο

Σχεδόν πάντοτε χρησιμοποιείται το καθαρό Αργό (99,99%).

Ρεύμα συγκόλλησης (A)	Ø ηλεκτροδίου (mm)	Ακροφύσιο (μπεκ) αερίου	Ροή Αργού (λίτρα/λεπτό)
		Ø (mm)	
6-70	1.0	4/5 6/8.0	5-6
60-140	1.6	4/5/6 6.5/8.0/9.5	6-7
120-240	2.4	6/7 9.5/11.0	7-8

7.2.2 Συγκόλληση TIG του χαλκού

Η διαδικασία TIG προβλέπει υψηλή θερμική ισχύ και είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένη για τη συγκόλληση υλικών υψηλής θερμικής αγωγιμότητας, όπως ο χαλκός.

Για τη συγκόλληση TIG του χαλκού, ακολουθήστε τις οδηγίες για τη συγκόλληση TIG του χάλυβα ή ειδικών εγχειριδίων.

8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Genesis 284 PSR	**Genesis 354 PSR**	**Genesis 504 PSR**
Τάση τροφοδοσίας U1 (50/60Hz)	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%	3x400 Vac ±15%
Ασφάλεια γραμμής με καθυστέρηση	25 A	30 A	40 A
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (kVA)	14,5 kVA	19 kVA	29,8 kVA
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς (kW)	10,0 kW	13,7 kW	23 kW
Συντελεστής ισχύος PF	0,69	0,72	0,77
Απόδοση (μ)	0,87	0,87	0,87
Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος I1max	21 A	27,5 A	43 A
Πραγματικό ρεύμα I1eff	16,2 A	21,3 A	33 A
Συντελεστής χρήσης (40°C)			
(x=50%)	-	-	500 A
(x=60%)	280 A	350 A	460 A
(x=100%)	220 A	270 A	400 A
Συντελεστής χρήσης (25°C)			
(x=100%)	280 A	350 A	500 A
Εύρος ρυθμίσεων I2	6-280 A	6-350 A	6-500 A
Τάση εν κενώ Uo	81 Vdc	81 Vdc	79 Vdc
Βαθμός προστασίας IP	IP23S	IP23S	IP23S
Κλάση μόνωσης	H	H	H
Διαστάσεις (ΠxBxY)	620x280x500 mm	620x280x500 mm	620x280x500 mm
Βάρος	34 Kg.	34 Kg.	42 Kg.
Καλώδιο τροφοδοσίας	4x6 mm2	4x6 mm2	4x6 mm2
Πρότυπα κατασκευής	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10	EN 60974-1 EN 60974-3 EN 60974-10

9 Targa dati, Rating plate, Leistungschilder, Plaque données, Placa de características, Placa de dados, Technische gegevens, Märkplåt, Dataskilt, Identifikasjonsplate, Arvokilpi, πινακιδα χαρακτηριστικων

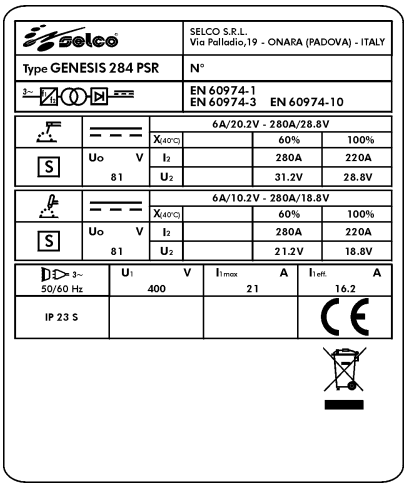

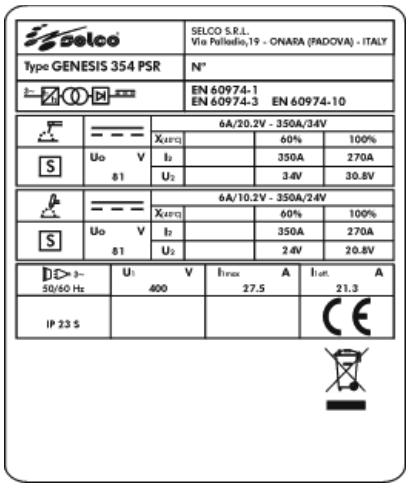

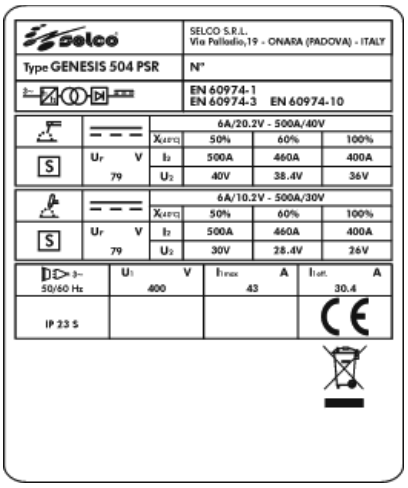

Prodotto europeo
European product
Erzeugt in Europa
Produit d'Europe
Producto Europeo

Non collocare l'apparecchiatura elettrica tra i normali rifiuti!
In osservanza alla Direttiva Europea 2002/96/EC sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e alla sua implementazione in accordo con le leggi nazionali, le apparecchiature elettriche che hanno raggiunto la fine del ciclo di vita devono essere raccolte separatamente e inviate ad un centro di recupero e smaltimento. Il proprietario dell'apparecchiatura dovrà identificare i centri di raccolta autorizzati informandosi presso le Amministrazioni Locali.
L'applicazione della Direttiva Europea permetterà di migliorare l'ambiente e la salute umana.

Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!
In observance of European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in accordance with national law, electrical equipment that has reached the end of its life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. As the owner of the equipment, you should get information on approved collection systems from our local representative.
By applying this European Directive you will improve the environment and human health!

Das Elektrogerät nicht in den normalen Hausmüll geben!
Unter Beachtung der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronikaltgeräte und ihrer Anwendung gemäß den nationalen Gesetzen müssen Elektrogeräte, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind, gesondert gesammelt und einer Recycling- und Entsorgungsstelle übergeben werden. Der Eigentümer des Geräts muss sich bei den Örtlichen Verwaltungen über die autorisierten Sammelstellen informieren.
Durch die Einhaltung der Europäischen Richtlinie schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Ne pas éliminer les équipements électriques avec les déchets ménagers !
En application de la Directive Européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements Electriques et Electroniques et de son implémentation conformément aux lois nationales, les équipements électriques à éliminer doivent être jetés séparément et envoyés à un centre de récupération et d'élimination. Le propriétaire de l'appareillage devra s'informer sur les centres de collecte autorisés auprès des Administrations Locales.
L'application de la Directive Européenne permettra de respecter l'environnement et la santé des êtres humains.

¡No arroje nunca el equipo eléctrico entre los residuos comunes!
Respetando la Directiva Europea 2002/96/EC sobre los Residuos de Equipos eléctricos y Electrónicos y su aplicación de acuerdo con las leyes nacionales, los equipos eléctricos que llegaron al final de su ciclo de vida deben recogerse por separado y enviarse a un centro de reciclaje y eliminación. El propietario del equipo deberá identificar los centros de recogida autorizados, informándose en las Administraciones locales.
La aplicación de la Directiva Europea permitirá mejorar el medio ambiente y la salud humana.

10 Significato targa dati del generatore, Meaning of power source rating plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild des Generators, Signification de la plaque des données du générateur, Significado de la etiqueta de los datos del generador, Significado da placa de dados do gerador, Betekenis gegevensplaatje van de generator, Generatorns märkplåt, Betydning af oplysningerne på generatorens dataskilt, Beskrivelse av generatorens informasjonsskilt, Generaattorin kilven sisältö, Σημασία πινακίδας χαρ ακτηριότικών της γεννητριασ

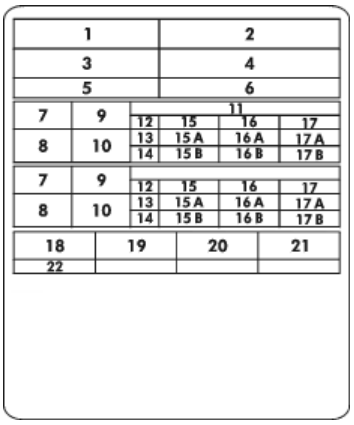

ITALIANO

1 Marchio di fabbricazione
2 Nome ed indirizzo del costruttore
3 Modello dell'apparecchiatura
4 N° di serie
5 Simbolo del tipo di saldatrice
6 Riferimento alle norme di costruzione
7 Simbolo del processo di saldatura
8 Simbolo per le saldatrici idonee a lavorare in un ambiente a rischio accresciuto di scossa elettrica
9 Simbolo della corrente di saldatura
10 Tensione nominale a vuoto
11 Gamma della corrente nominale di saldatura massima e minima e della corrispondente tensione convenzionale di carico
12 Simbolo del ciclo di intermittenza
13 Simbolo della corrente nominale di saldatura
14 Simbolo della tensione nominale di saldatura
15-16-17 Valori del ciclo di intermittenza
15A-16A-17A Valori della corrente nominale di saldatura
15B-16B-17B Valori della tensione convenzionale di carico
18 Simbolo per l'alimentazione
19 Tensione nominale d'alimentazione
20 Massima corrente nominale d'alimentazione
21 Massima corrente efficace d'alimentazione
22 Grado di protezione

ENGLISH

1. Trademark
2. Name and address of manufacturer
3. Machine model
4. Serial no.
5. Welding unit symbol
6. Reference to construction standards
7. Welding process symbol
8. Symbol for equipments suitable for operation in environments with increased electrical shock risk
9. Welding current symbol
10. Rated no load voltage
11. Max-Min current range and corresponding conventional load voltage
12. Intermittent cycle symbol
13. Rated welding current symbol
14. Rated welding voltage symbol

15-16-17 Intermittent cycle values
15A-16A-17A Rated welding current values
15B-16B-17B Conventional load voltage values

18. Power supply symbol
19. Rated power supply voltage
20. Maximum rated power supply current
21. Maximum effective power supply current
22. Protection rating

DEUTSCH

1 Marke
2 Herstellername und -adresse
3 Gerätemodell
4 Seriennummer
5 Symbol des Schweißanlagentyps
6 Hinweis auf die Konstruktionsnormen
7 Symbol des Schweißverfahrens
8 Symbol für Schweißanlagen, die sich für den Betrieb in Umgebungen mit erhöhter Stromschlaggefahr eignen
9 Symbol des Schweißstroms
10 Leerlauf-Nennspannung
11 Bereich des Nenn-Höchst- und Nenn-Mindestschweißstroms und der entsprechenden Lastspannung
12 Symbol für den unterbrochenen Betrieb
13 Symbol des Nenn-Schweißstroms
14 Symbol der Nenn-Schweißspannung
15-16-17 Werte für den unterbrochenen Betrieb
15A-16A-17A Werte des Nenn-Schweißstroms
15B-16B-17B Werte der üblichen Lastspannung
18 Symbol der Stromversorgung
19 Versorgungs-Nennspannung
20 Maximale Nennstromaufnahme
21 Maximale Effektivstromaufnahme
22 Schutzart

FRANÇAIS

1 Marque de fabrique
2 Nom et adresse du constructeur
3 Modèle de l'appareil
4 N° de série
5 Symbole du type de générateur
6 Référence aux normes de construction
7 Symbole du mode de soudage
8 Symbole pour les générateurs susceptibles d'être utilisé dans des locaux à fort risque de décharges électriques.
9 Symbole du courant de soudage
10 Tension nominale à vide
11 Gamme du courant maximum et minimum et de la tension conventionnelle de charge correspondante.
12 Symbole du cycle d'intermittence
13 Symbole du courant nominal de soudage
14 Symbole de la tension nominale de soudage
15-16-17 Valeurs du cycle d'intermittence
15A-16A-17A Valeurs du courant nominal de soudage
15B-16B-17B Valeurs de la tension conventionnelle de charge
18 Symbole de l'alimentation
19 Tension nominale d'alimentation
20 Courant maximum nominal d'alimentation
21 Courant maximum effectif d'alimentation
22 Degré de protection

ESPAÑOL

1 Marca de fabricación
2 Nombre y dirección del fabricante
3 Modelo del aparato
4 N° de serie
5 Símbolo del tipo de la unidad de soldadura
6 Referencia a las normas de construcción
7 Símbolo del proceso de soldadura
8 Símbolo por las soldadoras para los equipos adecuados para trabajar en un entorno con riesgo elevado de descarga eléctrica
9 Símbolo de la corriente de soldadura
10 Tensión asignada a vacío
11 Gama de la corriente máxima y mínima, y de la correspondiente tensión convencional de carga
12 Símbolo del ciclo de intermitencia
13 Símbolo de la corriente asignada de soldadura
14 Símbolo de la tensión asignada de soldadura
15-16-17 Valores del ciclo de intermitencia
15A-16A-17A Valores de la corriente asignada de soldadura
15B-16B-17B Valores de la tensión convencional de carga
18 Símbolo de la alimentación
19 Tensión asignada de alimentación
20 Máxima corriente asignada de alimentación
21 Máxima corriente efectiva de alimentación
22 Grado de protección

11 Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytkentäkaavio, Διαγραμμα

GENESIS 284-354 PSR

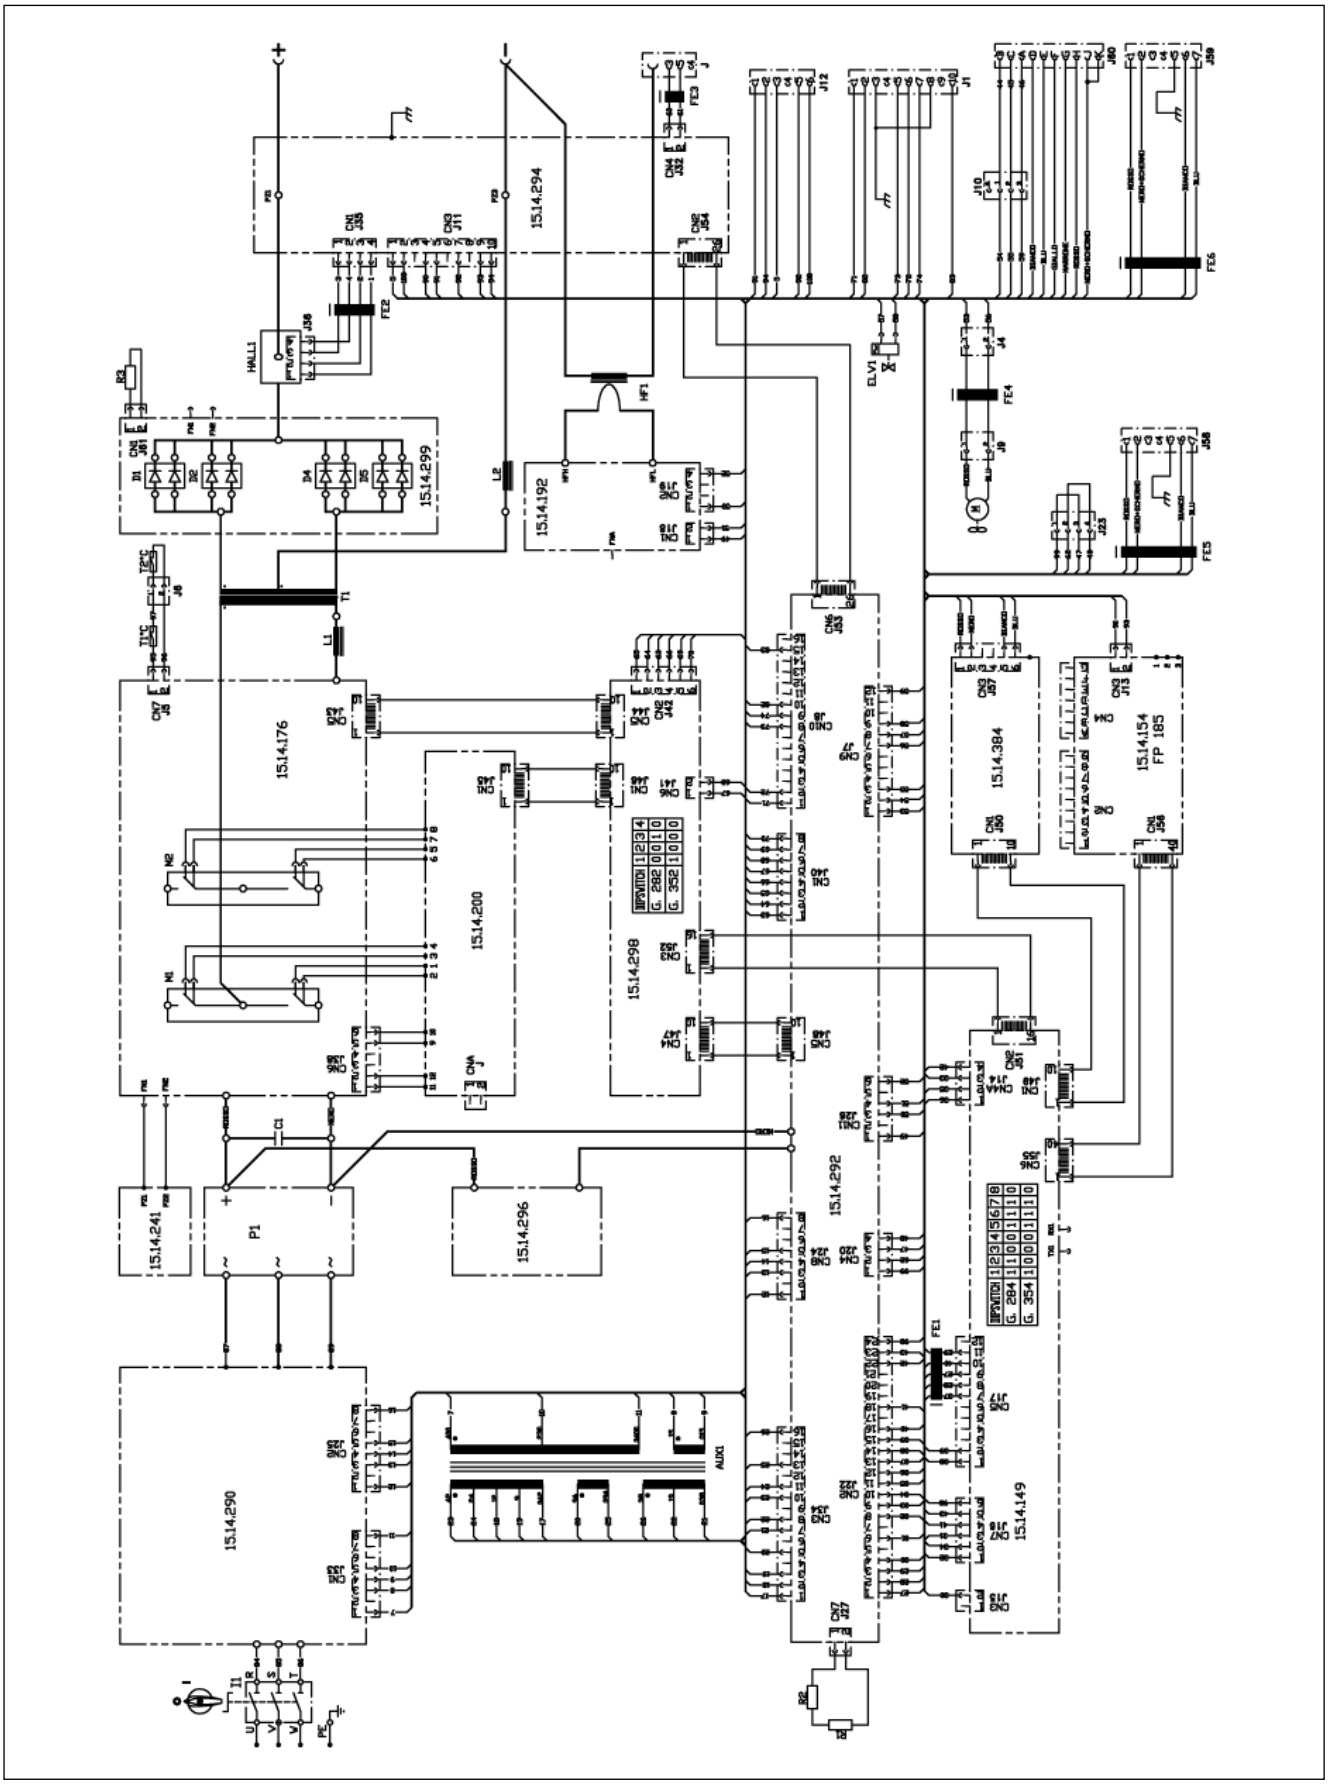

GENESIS 504 PSR

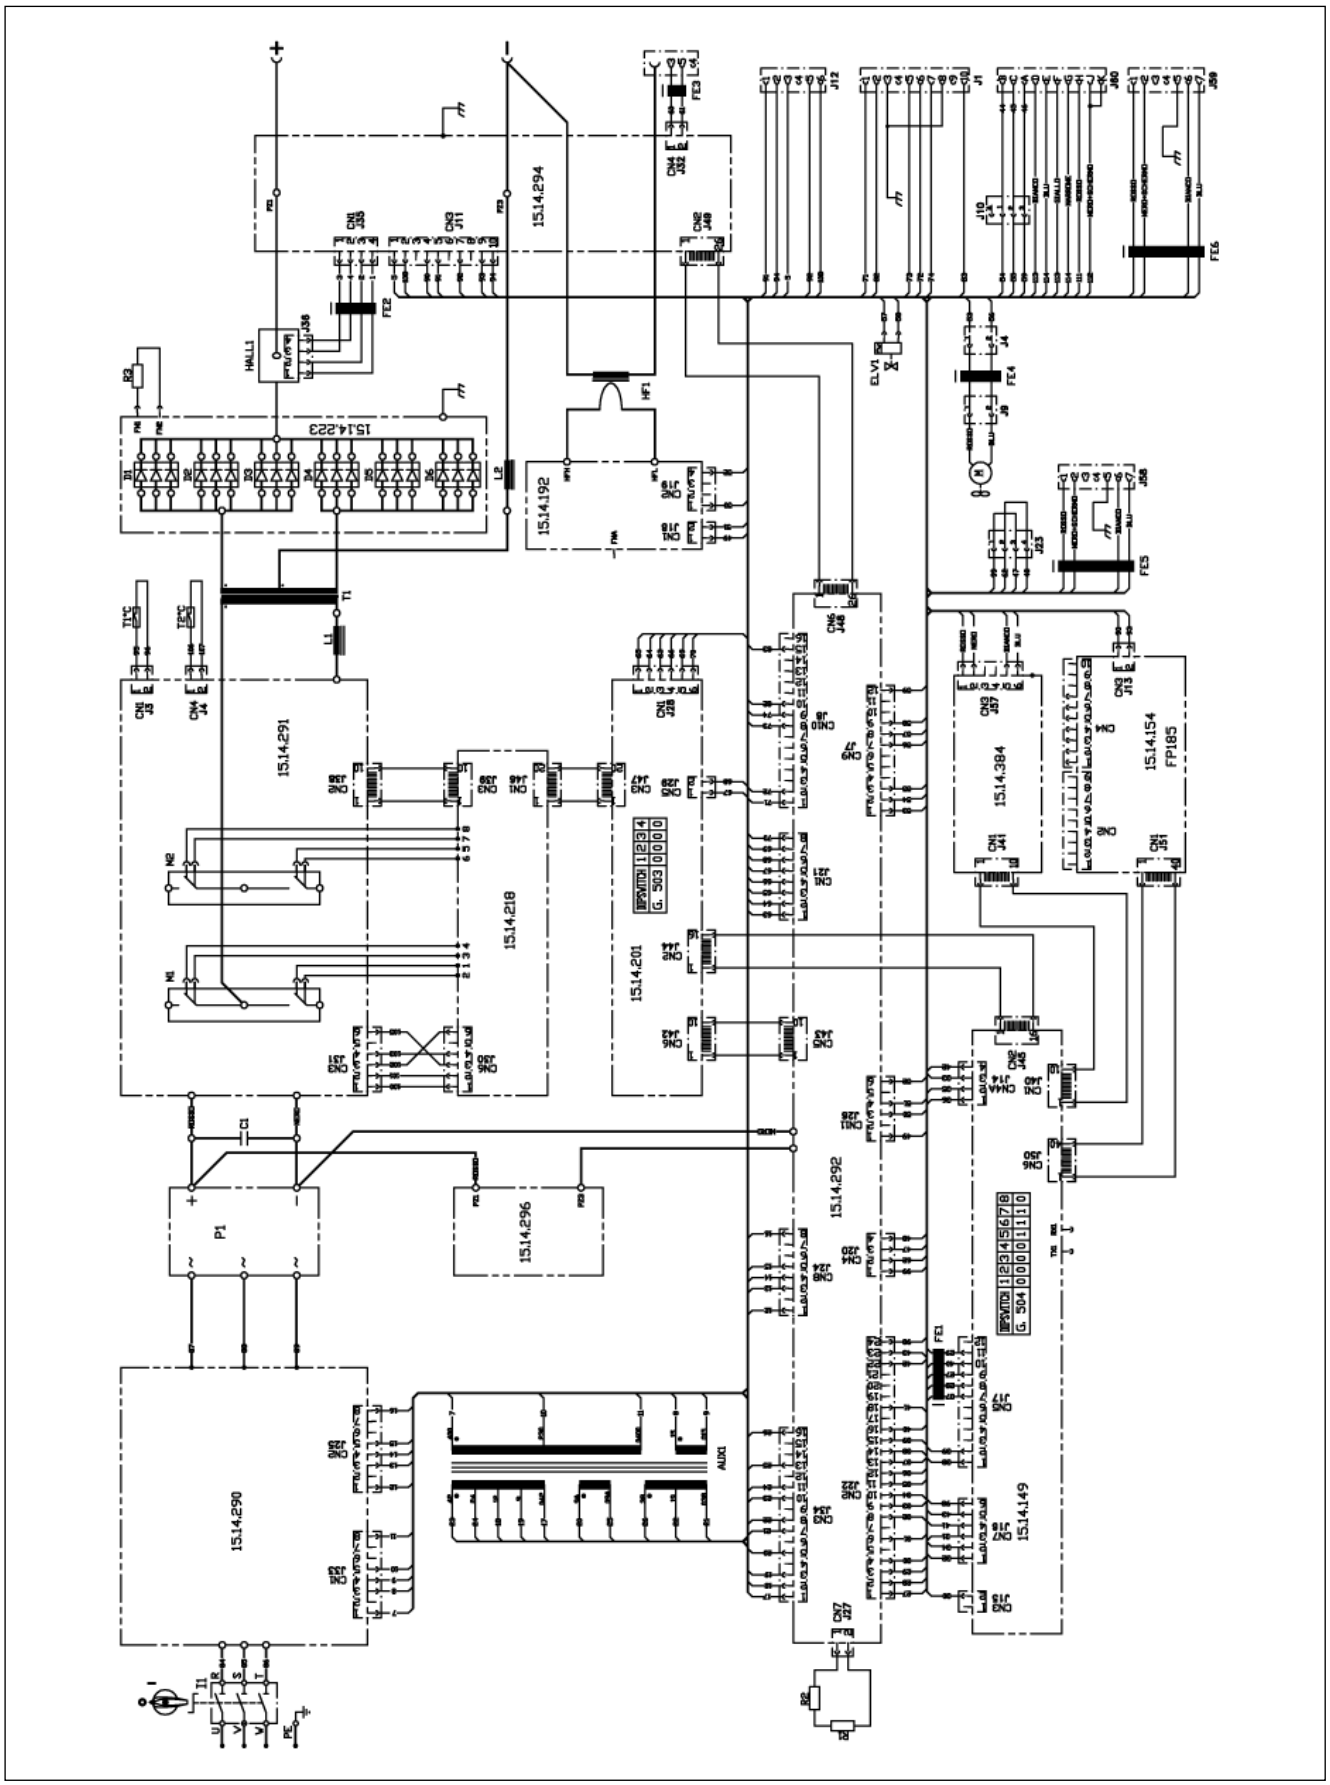

12 Connettori, Connectors, Verbinder, Connecteurs, Conectores, Conectores, Verbindingen, Kontaktdon, Konnektorer, Skjøtemunnstykker, Liittimet, Συνδετηρεσ

GENESIS 284-354 PSR

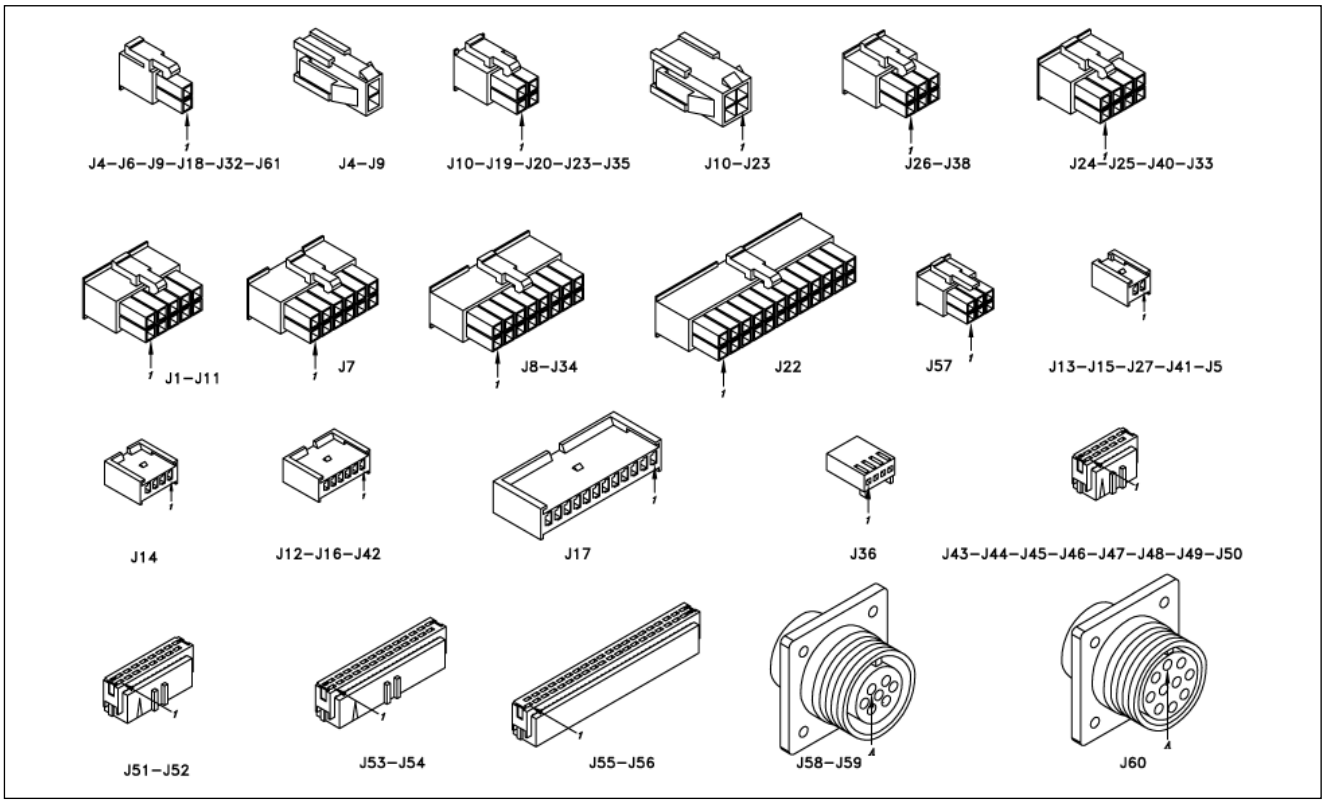

GENESIS 504 PSR

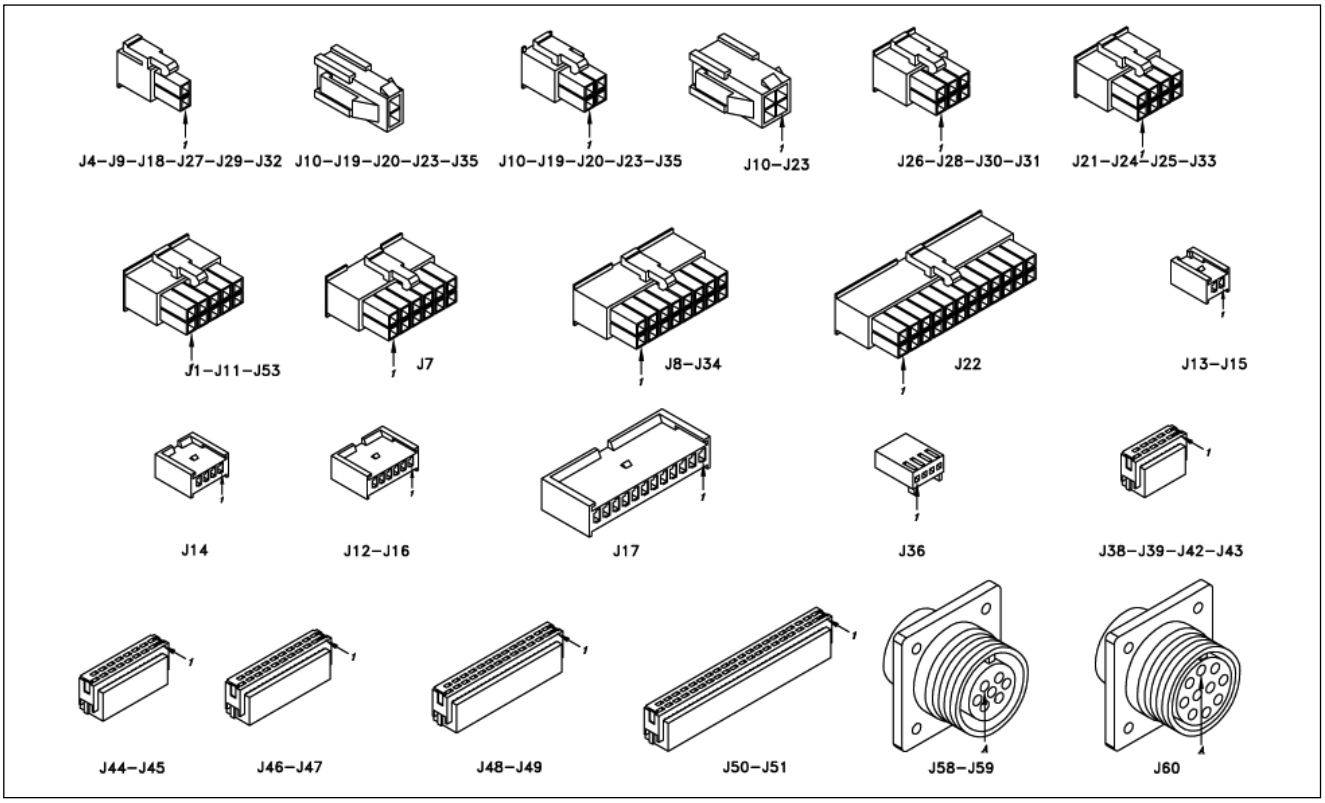

13 Lista ricambi, Spare parts list, Ersatzteilverzeichnis, Liste de pièces détachées, Lista de repuestos, Lista de peças de reposição, Lijst van reserve onderdelen, Reservdelslista, Reservedelsliste, Liste over reservedeler, Varaosaluettelo, καταλογοσ ανταλλακτικων

55.03.005 GENESIS 284 PSR
55.03.004 GENESIS 354 PSR
55.03.006 GENESIS 504 PSR

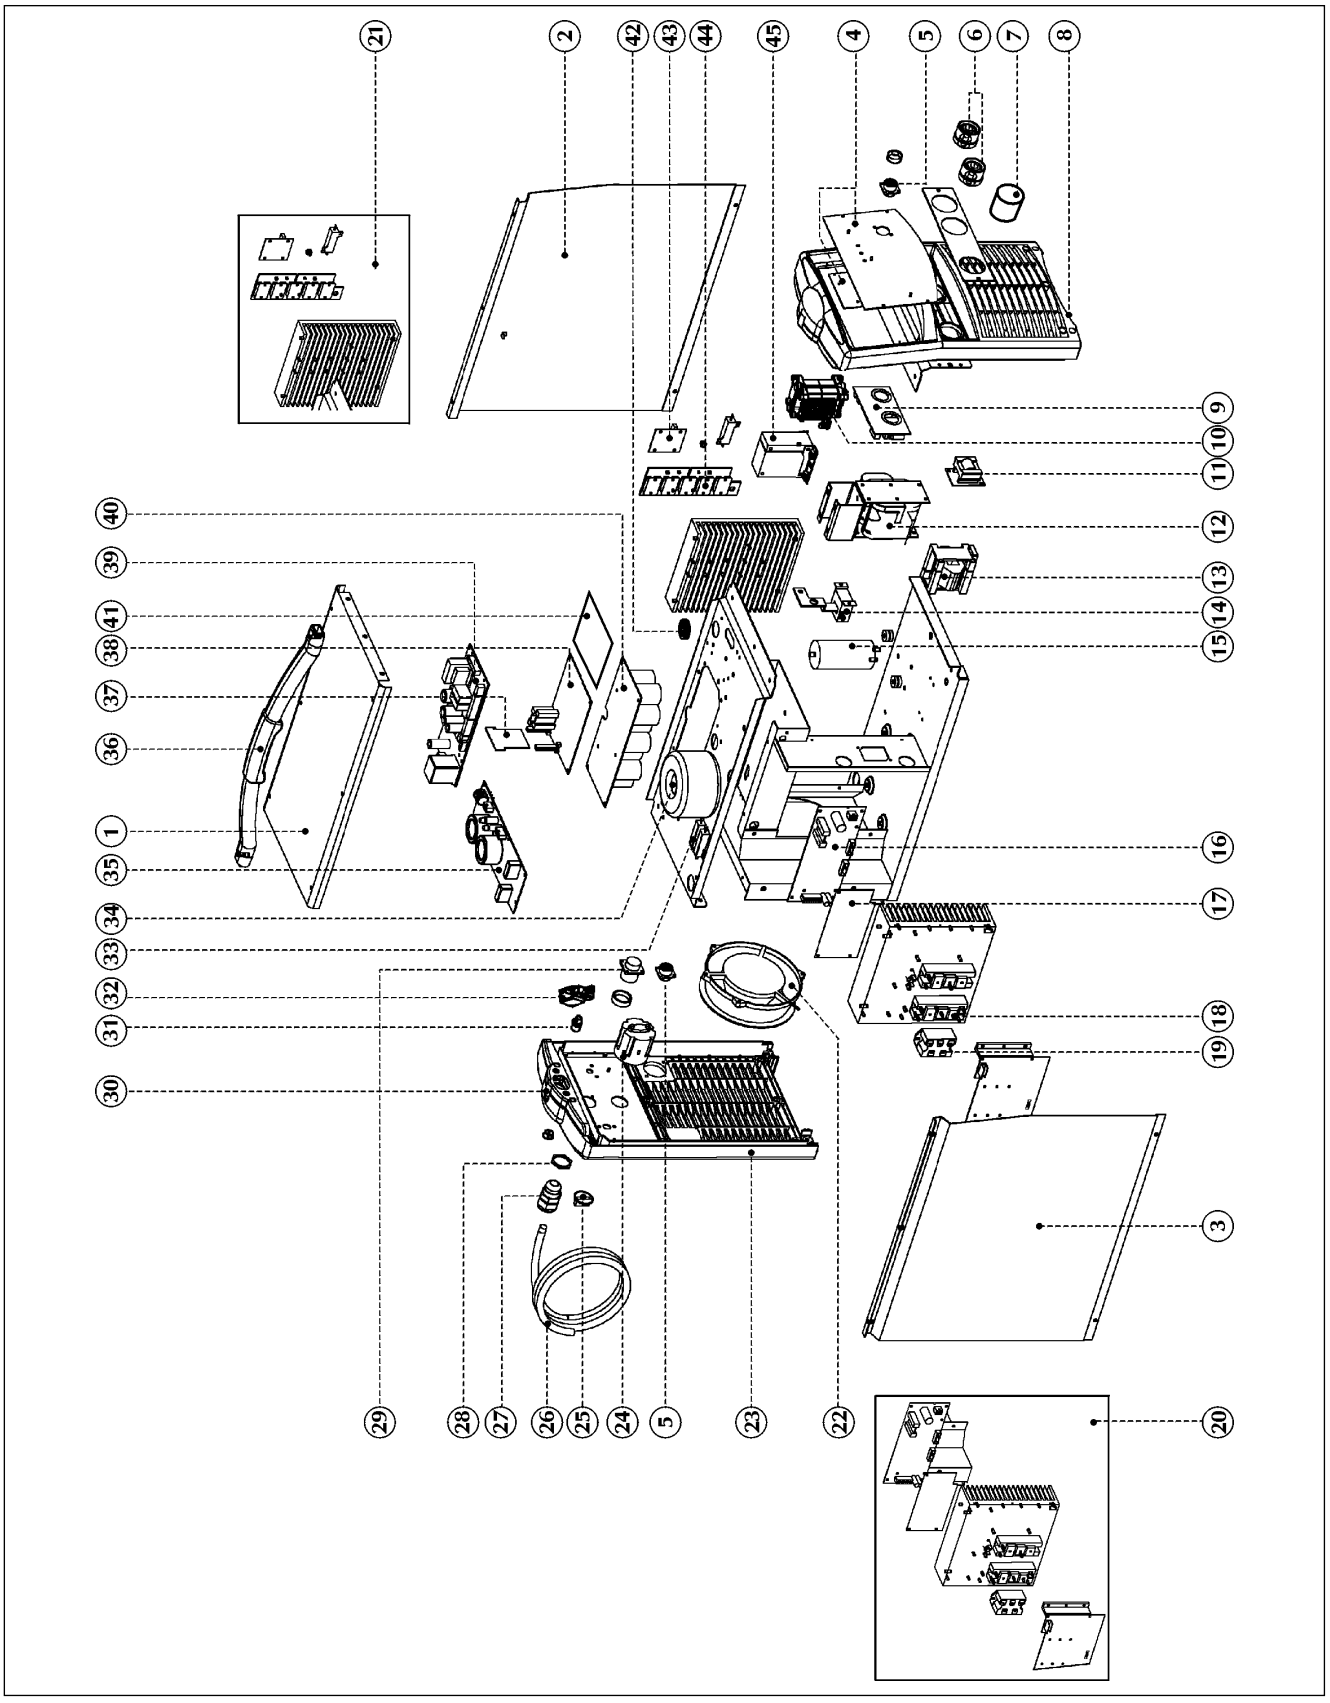

POS.	CODE		ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
1	01.02.092		Cofano superiore	Wraparound-upper cover (metal)	Oberes gehäuse	Carter supérieur	Chapa superior
2	03.07.182	G 284 PSR	Pannello laterale SX	Side panel - L	Seitenpaneel LI	Panneau latéral gauche	Panel lateral izqdo.
	03.07.184	G 354 PSR	Pannello laterale SX	Side panel - L	Seitenpaneel LI	Panneau latéral gauche	Panel lateral izqdo.
	03.07.186	G 504 PSR	Pannello laterale SX	Side panel - L	Seitenpaneel LI	Panneau latéral gauche	Panel lateral izqdo.
3	03.07.181	G 284 PSR	Pannello laterale DX	Side panel - R	Seitenpaneel RE	Panneau latéral droit	Panel lateral dcho.
	03.07.183	G 354 PSR	Pannello laterale DX	Side panel - R	Seitenpaneel RE	Panneau latéral droit	Panel lateral dcho.
	03.07.185	G 504 PSR	Pannello laterale DX	Side panel - R	Seitenpaneel RE	Panneau latéral droit	Panel lateral dcho.
4	15.22.185		Pannello comandi FP185	Control panel FP185	Steuerpult FP185	Panneau commandes FP185	Panel mandos FP185
5	10.05.035		Connettore 7 contatti	7 pins connector	7-polige kupplung	Connecteur 7 contacts	Conector 7 polos
6	10.13.003		Presa fissa 70-95mm²	Current socket (panel) 70-95mm²	Feste steckdose 70-95mm²	Prise fixe 70-95 mm²	Base conector 70-95mm²
7	19.06.005		Attacco torcia TIG centralizzato	TIG torch central adaptor	WIG-brenner zentralanschluss	Raccord torche TIG centralisé	Conector antorcha TIG centralizado
8	01.04.271		Pannello plastico frontale	Front panel (plastic)	Vorderes plastikpaneel	Panneau plastique frontal	Panel plástico frontal
9	15.14.294		Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
10	05.03.011	G 284-354 PSR	Trasformatore H.F.	H.F. transformer	H.F. transformator	Transformateur H.F.	Transformador H.F.
	05.03.015	G 504 PSR	Trasformatore H.F.	H.F. transformer	H.F. transformator	Transformateur H.F.	Transformador H.F.
11	15.14.24121	G 284-354 PSR	Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
12	05.02.011	G 284-354 PSR	Trasformatore inverter	Power transformer	Invertertransformator	Transformateur onduleur	Transformador inverter
	05.02.012	G 504 PSR	Trasformatore inverter	Power transformer	Invertertransformator	Transformateur onduleur	Transformador inverter
13	05.04.208	G 284-354 PSR	Induttanza risonante	Resonant choke	Resonanzinduktanz	Inductance résonnante	Inductancia resonante
	05.04.225	G 504 PSR	Induttanza risonante	Resonant choke	Resonanzinduktanz	Inductance résonnante	Inductancia resonante
14	73.12.014		Kit	Kit	Kit	Kit	Kit
15	12.03.020		Condensatore 30µf	Capacitor 30µf	Kondensator 30µf	Condensateur 30µf	Condensador 30µf
16	15.14.298	G 284-354 PSR	Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
	15.14.201	G 504 PSR	Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
17	15.14.200	G 284-354 PSR	Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
	15.14.218	G 504 PSR	Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
18	14.55.020	G 284 PSR	Modulo IGBT	IGBT module	IGBT-modul	Module IGBT	Módulo IGBT
	14.55.021	G 354 PSR	Modulo IGBT	IGBT module	IGBT -modul	Module IGBT	Módulo IGBT
	14.55.02401	G 504 PSR	Modulo IGBT	IGBT module	IGBT -modul	Module IGBT	Módulo IGBT
19	14.10.162		Ponte a diodi raddrizzatore	Input rectifier bridge	Gleichrichterdiodenbrücke	Pont à diodes redresseur	Puente de diodos rectificador
20	14.60.074	G 284 PSR	Gruppo inverter primario	Inverter unit - primary side	Primärinverter-einheit	Groupe onduleur primaire	Grupo inverter principal
	14.60.071	G 354 PSR	Gruppo inverter primario	Inverter unit - primary side	Primärinverter-einheit	Groupe onduleur primaire	Grupo inverter principal
	14.60.049	G 504 PSR	Gruppo inverter primario	Inverter unit - primary side	Primärinverter-einheit	Groupe onduleur primaire	Grupo inverter principal
21	14.60.075	G 284 PSR	Gruppo raddrizzatore secondario	Rectifier unit - secondary side	Sekundärgleichrichtereinheit	Groupe redresseur secondaire	Grupo rectificador secundario
	14.60.072	G 354 PSR	Gruppo raddrizzatore secondario	Rectifier unit - secondary side	Sekundärgleichrichtereinheit	Groupe redresseur secondaire	Grupo rectificador secundario
	14.60.073	G 504 PSR	Gruppo raddrizzatore secondario	Rectifier unit - secondary side	Sekundärgleichrichtereinheit	Groupe redresseur secondaire	Grupo rectificador secundario
22	07.11.010		Ventilatore	Fan	Ventilator	Ventilateur	Ventilador
23	01.05.225		Pannello plastico posteriore	Rear panel (plastic)	Hinteres plastikpaneel	Panneau plastique arrière	Panel plástico posterior
24	09.01.011		Interruttore tripolare	Switch - 3 poles	Dreipoliger schalter	Interrupteur tripolaire	Interruptor tripolar
25	09.11.009		Manopola	Knob	Drehknopf	Bouton	Empuñadura
26	49.04.058		Cavo alimentazione 4x6,0mm²	Input line cord 4x6,0mm²	Speisekabel 4x6,0mm2	Câble d'alimentation 4x6,0 mm²	Cable alimentación 4x6,0mm2
27	08.22.012		Pressacavo	Cable clamp	Kabelklemme	Serre-câble	Racor para cable
28	08.22.013		Controdado	Blocking nut	Kontermutter	Contre-écrou	Contratuerca
29	10.01.025		Connettore 10 contatti femmina	10 pins connector - female	10-polige kupplungsbüchse (female)	Connecteur 10 contacts femelle	Conector 10 polos hembra
30	01.15.039		Chiusura manico	Handle cover	Griffverschluss	Protection manche	Cubierta mango
31	24.01.190		Raccordo 1/8" - 1/4"	Fitting 1/8" - 1/4"	Anschluss 1/8" - 1/4"	Raccord 1/8" - 1/4"	Racor 1/8" - 1/4"
32	09.05.001		Elettrovalvola	Solenoid valve	Magnetventil	Électrovanne	Electroválvula
33	11.14.069		Resistenza 100OHM 50W	Resistor 100OHM 50W	Widerstand 100OHM 50W	Résistance 100OHM 50W	Resistencia 100OHM 50W
34	05.11.262		Trasformatore ausiliario	Auxiliary transformer	Hilfstransformator	Transformateur auxiliaire	Transformador auxiliar
35	15.14.290		Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
36	01.15.038		Manico	Handle	Griff	Manche	Mango
37	15.14.384		Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
38	15.14.149		Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
39	15.14.292		Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
40	15.14.296		Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
41	15.14.192		Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
42	08.20.00501		Gommino passacavo	Passthrough gasket	Gummidichtung für kabeldurchführung	Joint passe câble	Goma pasahílo
43	15.14.299	G 284-354 PSR	Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
	15.14.223	G 504 PSR	Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
	15.14.291	G 504 PSR	Scheda elettronica	P.C. board	Elektronische Platine	Platine	Tarjeta electrónica
44	14.05.084	G 284-354 PSR	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
	14.05.076	G 504 PSR	Modulo diodi	Diode module	Diodenmodul	Module diodes	Módulo diodos
45	05.04.226	G 284-354 PSR	Induttanza livellamento	Output choke	Induktanz	Inductance de sortie	Inductancia de salida
*	08.04.021	G 504 PSR	Cavo massa in treccia di rame	Work cable - copper plait	Massekabel, kupfergeflecht	Câble masse en tresse de cuivre	Cable de masa en trenzado de cobre
*	09.07.005	G 284-354 PSR	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
*	09.07.014	G 504 PSR	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
*	09.07.016	G 284-354 PSR	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
*	09.07.904	G 504 PSR	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
*	09.07.905	G 504 PSR	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
*	20.04.023	G 284-354 PSR	Tappo	Cap	Stopfen	Bouchon	Tapón
*	21.04.001	G 284-354 PSR	Tubo pvc retinato 5x11	Braided pvc hose - 5x11	Pvc-gewebeschlauch 5x11	Tuyau pvc avec gaine de protection 5x11	Manguera pvc con malla 5x11
*	49.07.119	G 284-354 PSR	Sensore termico	Thermal sensor	Wärmefühler	Capteur thermique	Sensor térmico
*	49.07.199		Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
*	49.07.351		Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
*	49.07.353		Cablaggio	Wiring	Verdrahtung	Câblage	Cableado
*	71.10.005	G 284-354 PSR	Tubo pvc retinato 5x11 L.1,70m	Braided pvc hose - 5x11 L.1,70m	Pvc-gewebeschlauch 5x11 L.1,70m	Tuyau pvc avec gaine de protection 5x11 L.1,70m	Manguera pvc con malla 5x11 L.1,70m
*	72.02.043	G 284-354 PSR	Portagomma D.6,0mm	Hose holder D.6,0mm	Schlauchhalter D.6,0mm	Porte tuyau D.6,0 mm	Boquilla manguera Ø6,0mm
*	72.02.044	G 284-354 PSR	Dado 1/4"	Nut-1/4"	Mutter 1/4"	Écrou 1/4"	Tuerca 1/4"
*	91.08.074		Manuale istruzione "A"	"A" instruction manual	Bedienungsanweisungen "A"	Manuel d'instructions "A"	Manual instrucciones "A"
*	91.08.206		Manuale istruzione "B"	"B" instruction manual	Bedienungsanweisungen "B"	Manuel d'instructions "B"	Manual instrucciones "B"

"A" = IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT
"B" = CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK